THIRUCHELVAM A/L SANMUGAM
No. 1, Jalan Puncak 5/9,
Taman Puncak Tropicana,
81500 Pekan Nenas,
Johor.

No. K/P: 940808-06-5799
E-mel: thirumacdrogba08@gmail.com
Tel: 010-903 9625

KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. (201301044792 / 1074615-X)
(Pejabat Berdaftar / Registered Office)
A-3-55, Pusat Komersial Bayu Tasek,
Persiaran Southkey 1, Kota Southkey,
80150 Johor Bahru, Johor.

25 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/059

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (2 Storey Terrace House, 20' x 70', End Lot) di No. 1, Jalan Puncak 5/9, Taman Puncak Tropicana, 81500 Pekan Nenas, Johor (PTD 16655, HS(M) 7576, Mukim Jeram Batu)

Saya, THIRUCHELVAM A/L SANMUGAM (No. K/P: 940808-06-5799), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Azalea Heights 2C — Taman Puncak Tropicana, Fasa 2C), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 19 Ogos 2024 dengan rujukan 30622-1/eSPA/100724/PTD16655/01, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 15 September 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi pihak pemaju (SAMMO) pada 21 dan 22 September 2026. Pengemukaan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 21 dan 22 Oktober 2026, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan kecacatan yang dilaporkan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan. Malah, rekod aplikasi SAMMO pihak tuan sendiri mengesahkan bahawa TIADA satu pun kes berstatus "Completed" — Defect 9996637-1 masih berstatus "In Progress" manakala Defect 1996947-2 masih berstatus "Pending" tanpa sebarang tindakan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
112	Bathroom 4 — Dinding	Celahan ketara pada grouting jubin dinding (Visible gaps observed in wall tile grouting)	Belum Dibaiki
113	Bathroom 4 — Siling	Permukaan siling tidak rata (Uneven surface on ceiling — Finishing issue)	Belum Dibaiki
114	Bathroom 4 — Siling	Celahan pemisahan antara siling dan jubin dinding (Separation gaps between the ceiling and wall tiles — Jointing issue)	Belum Dibaiki
115	Bathroom 4 — Siling	Kelembapan tinggi pada siling di dalam manhole siling, dari arah Bathroom 3 (High moisture on ceiling inside ceiling manhole, from Bathroom 3 — bukti bacaan moisture meter)	Belum Dibaiki
116	Bathroom 4 — Pintu	Kesan kotoran pada bingkai pintu (Stains on door frame)	Belum Dibaiki
117	Bathroom 4 — Pintu	Kemek pada bingkai pintu (Dent on door frame)	Belum Dibaiki
292	Water Tank Area — Lantai	Air bertakung pada papak lantai (Stagnant water observed on the floor slab — Alignment issue)	Belum Dibaiki
293	Water Tank Area — Lantai	Keretakan pada papak lantai di seluruh kawasan (Cracks on floor slab throughout the area)	Belum Dibaiki
302	AC Ledge (Top Roof) — Lantai	Air bertakung pada lantai (Stagnant water observed on the floor — Alignment issue)	Belum Dibaiki
303	AC Ledge (Top Roof) — Lantai	Sisa binaan di atas papak lantai (Construction debris observed on the floor slab — Major defects)	Belum Dibaiki
304	AC Ledge (Top Roof) — Lantai	Celahan ketara antara papak lantai dan dinding (Visible gap observed between the floor slab and the wall — Jointing issue)	Belum Dibaiki

308	Flat Roof (Terrace) — Lantai	Keretakan pada papak lantai di seluruh kawasan (Cracks on floor slab throughout the area)	Belum Dibaiki
310	RC Flat Roof — Lantai	Tanda air bertakung (Sign of stagnant water — Alignment issue)	Belum Dibaiki
311	RC Flat Roof — Lantai	Air bertakung pada papak lantai (Stagnant water observed on the floor slab)	Belum Dibaiki
312	RC Flat Roof — Lantai	Keretakan pada papak lantai — keseluruhan papak (Crack on floor slab, all floor slab)	Belum Dibaiki
316	Top Roof — Dinding	Keretakan pada semua permukaan dinding (Crack observed on all wall surfaces)	Belum Dibaiki
317	Top Roof — Bumbung	Celahan ketara pada roof flashing (Visible gap observed on the roof flashing — Jointing issue)	Belum Dibaiki
318	Top Roof — Talang	Air bertakung dan sisa binaan di dalam gutter (Stagnant water and construction debris found inside the gutter)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Senarai penuh kecacatan adalah sebagaimana direkodkan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan (152 muka) yang telah dikemukakan melalui aplikasi pihak pemaju (SAMMO) pada 21 dan 22 September 2026, dan kesemuanya hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada item No. 115 — kelembapan tinggi (high moisture) pada siling di dalam manhole siling Bathroom 4, dari arah Bathroom 3, sebagaimana dibuktikan dengan bacaan moisture meter semasa pemeriksaan. Kelembapan tinggi pada siling adalah petanda kebocoran dari ruang di atasnya (contohnya paip atau lapisan kalis air bilik air). Pihak tuan dituntut MENYIASAT DAN MENGESAN PUNCA kelembapan tersebut dan membaikinya dengan sempurna — bukan sekadar pembaikan kosmetik pada permukaan siling — kerana kebocoran yang dibiarkan akan merebak dan merosakkan siling serta kemasan di sekitarnya.

4. Perhatian turut diberikan kepada kluster AIR BERTAKUNG (water ponding) — item No. 292 (Water Tank Area), No. 302 (AC Ledge), No. 310 dan No. 311 (RC Flat Roof) serta No. 318 (gutter Top Roof). Takungan air yang berterusan menunjukkan kecerunan (falls) dan saliran yang tidak sempurna; ia akan mempercepatkan kemerosotan lapisan kalis air, mengundang kebocoran ke

ruang di bawahnya dan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes — pihak tuan dituntut membetulkan PUNCA, iaitu kecerunan permukaan dan laluan saliran, bukan sekadar mengeringkan takungan. Kluster KERETAKAN PAPAK DAN DINDING — item No. 293, No. 308, No. 312 dan No. 316 (keretakan menyeluruh di Water Tank Area, Flat Roof Terrace, RC Flat Roof dan semua permukaan dinding Top Roof) — hendaklah dibaiki mengikut amalan pembinaan yang baik memandangkan ia melibatkan kawasan terdedah cuaca yang berisiko resapan air. Item No. 303 dan No. 318 — sisa binaan di atas papak AC Ledge (kecacatan major) dan di dalam gutter — WAJIB dikeluarkan sepenuhnya; manakala item No. 317 — celahan pada roof flashing — mendedahkan rumah kepada risiko kebocoran air hujan dan hendaklah dibaiki mengikut spesifikasi. Memandangkan kesemua lokasi ini (Top Roof, RC Flat Roof, AC Ledge dan Water Tank Area) adalah kawasan yang sukar diakses oleh pemilik, pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada pemilik melalui e-mel (thirumacdrogba08@gmail.com) atau WhatsApp (010-903 9625) sebagai bukti penyiapan.

5. Selain itu, kluster bunyi berongga (hollowness) — item No. 26 (dinding Living And Dining), No. 88 (dinding bercat Staircase), No. 186 (permukaan papak Flat Roof) dan No. 189 (dinding bercat Flat Roof) — menunjukkan lekatan lepaan/skrid yang tidak sempurna yang berisiko retak dan tertanggal; ia hendaklah dibaiki mengikut amalan pembinaan yang baik (hack dan lepa/skrid semula) dan bukan sekadar tampalan kosmetik. Item No. 191 — sisa binaan yang ditinggalkan di atas bumbung — WAJIB dikeluarkan sepenuhnya kerana ia boleh menyumbat talang dan merosakkan genting. Memandangkan sebahagian besar lokasi kerja (Top Roof dan Flat Roof) adalah kawasan yang sukar diakses oleh pemilik, pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada pemilik melalui e-mel (thirumacdrogba08@gmail.com) atau WhatsApp (010-903 9625) sebagai bukti penyiapan.

5. Lebih membimbangkan, semakan terhadap rekod kes Defect 9996637-1 di dalam aplikasi SAMMO mendapati beberapa item telah ditanda "Completed" sedangkan pembaikan sebenarnya TIDAK dilaksanakan — ini merupakan SALAH NYATA STATUS PEMBAIKAN: (i) Item No. 45 ("Leakage observed on the ceiling") dan Item No. 50 ("Visible gaps around floor trap") ditanda "Completed" sedangkan gambar "selepas pembaikan" yang dimuat naik oleh kontraktor pihak tuan sendiri hanyalah NOTA BERTULIS TANGAN berbunyi "bukan orang paip — hantar kontraktor lain" dan "cat ceiling, bukan orang paip" — pengakuan jelas bahawa kerja pembaikan tidak dibuat kerana kontraktor yang dihantar bukan kontraktor paip; dan (ii) Item No. 8 ("Uneven surface on ceiling soffit", Carporch) ditanda "Completed" tetapi gambar "selepas

pembaikan" yang dimuat naik menunjukkan KAWASAN YANG BERBEZA daripada kecacatan yang dilaporkan. Pihak tuan dituntut membetulkan status item-item tersebut di dalam sistem, menghantar kontraktor yang betul mengikut bidang kerja, dan mengemukakan bukti pembaikan sebenar di lokasi yang betul. Salinan rekod aplikasi bagi item-item tersebut dilampirkan sebagai LAMPIRAN A.

6. Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

7. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 9 November 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

8. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

    - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
    - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
    - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

9. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

10. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah

Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(THIRUCHELVAM A/L SANMUGAM)
No. K/P: 940808-06-5799
E-mel: thirumacdrogba08@gmail.com
Telefon: 010-903 9625

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
19 Ogos 2024	Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) ditandatangani — Azalea Heights 2C, Taman Puncak Tropicana (Ruj: 30622-1/eSPA/100724/PTD16655/01)
15 September 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (Full House Inspection) dijalankan ke atas hartanah
21 September 2026	Laporan kecacatan dikemukakan melalui aplikasi pihak pemaju (SAMMO) — Defect 9996637-1 — merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1)
22 September 2026	Laporan kecacatan dikemukakan melalui aplikasi pihak pemaju (SAMMO) — Defect 1996947-2
21 dan 22 Oktober 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) — TIADA kecacatan berstatus Completed di dalam sistem pihak pemaju; Defect 1996947-2 masih berstatus Pending
25 Oktober 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
9 November 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. (201301044792 / 1074615-X) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 25 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/059 daripada THIRUCHELVAM A/L SANMUGAM berhubung hartanah di No. 1, Jalan Puncak 5/9, Taman Puncak Tropicana, 81500 Pekan Nenas, Johor (PTD 16655, HS(M) 7576, Mukim Jeram Batu).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. (201301044792 / 1074615-X) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 25 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/059 daripada THIRUCHELVAM A/L SANMUGAM berhubung hartanah di No. 1, Jalan Puncak 5/9, Taman Puncak Tropicana, 81500 Pekan Nenas, Johor (PTD 16655, HS(M) 7576, Mukim Jeram Batu).

Diterima oleh:

Nama : _____


Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

LAMPIRAN A


Rekod Aplikasi SAMMO — Status "Completed" Yang Tidak Tepat (Defect 9996637-1)

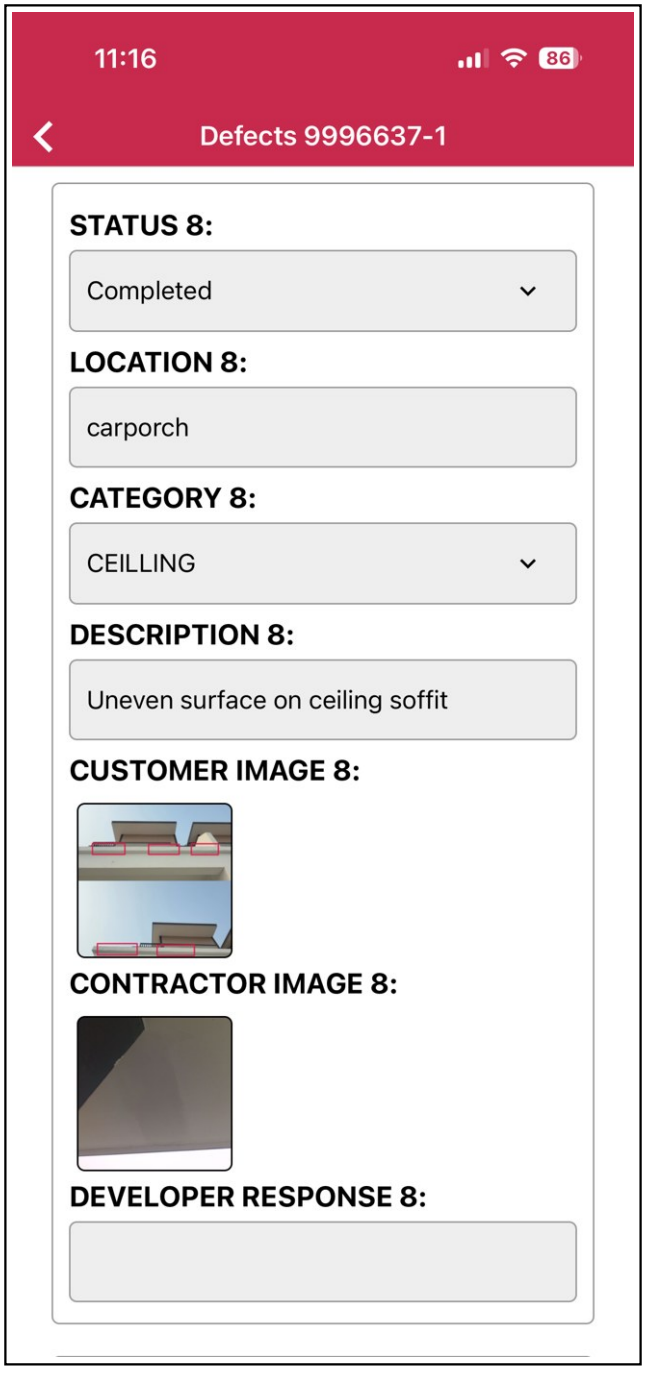

Lampiran A-1: Item No. 8 (Carporch — Uneven surface on ceiling soffit) ditanda "Completed" di dalam aplikasi SAMMO, tetapi gambar "selepas pembaikan" oleh kontraktor menunjukkan kawasan yang berbeza daripada kecacatan yang dilaporkan.

LAMPIRAN A


Rekod Aplikasi SAMMO — Status "Completed" Yang Tidak Tepat (Defect 9996637-1)

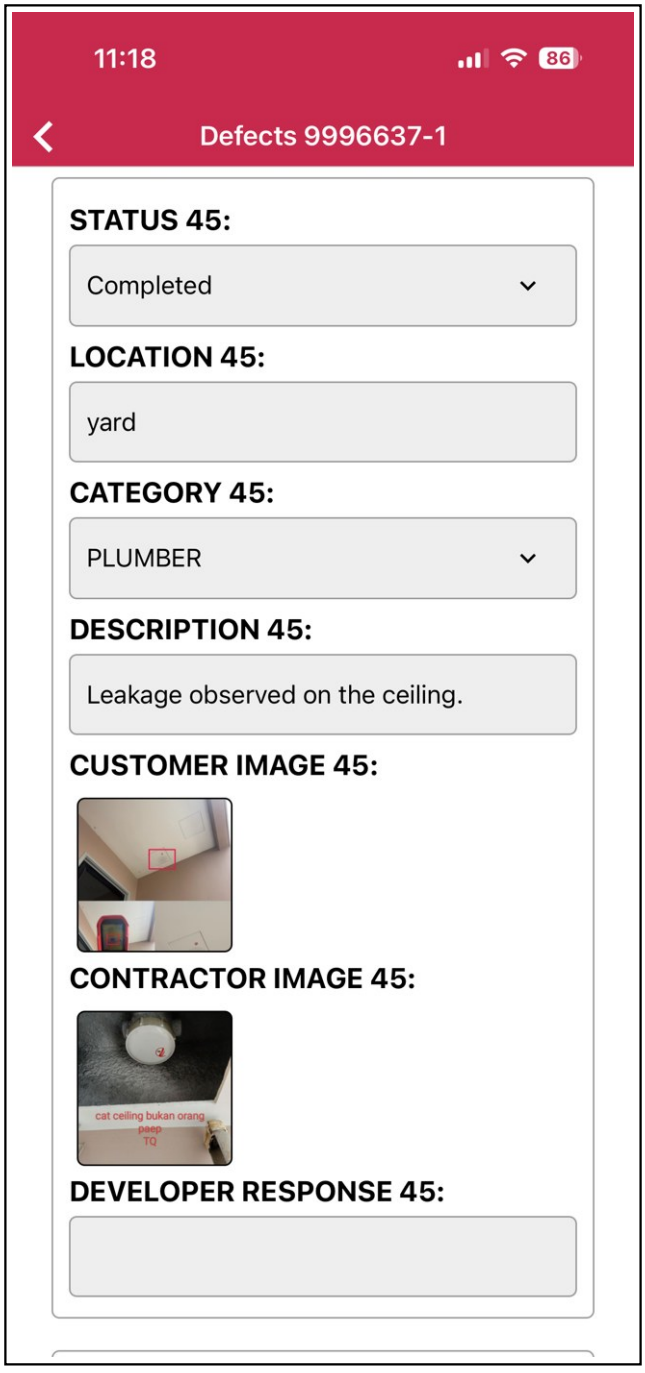

Lampiran A-2: Item No. 45 (Leakage observed on the ceiling) ditanda "Completed" — gambar "selepas pembaikan" oleh kontraktor hanyalah nota bertulis "cat ceiling bukan orang paep TQ"; kerja pembaikan paip tidak dilaksanakan.

LAMPIRAN A


Rekod Aplikasi SAMMO — Status "Completed" Yang Tidak Tepat (Defect 9996637-1)

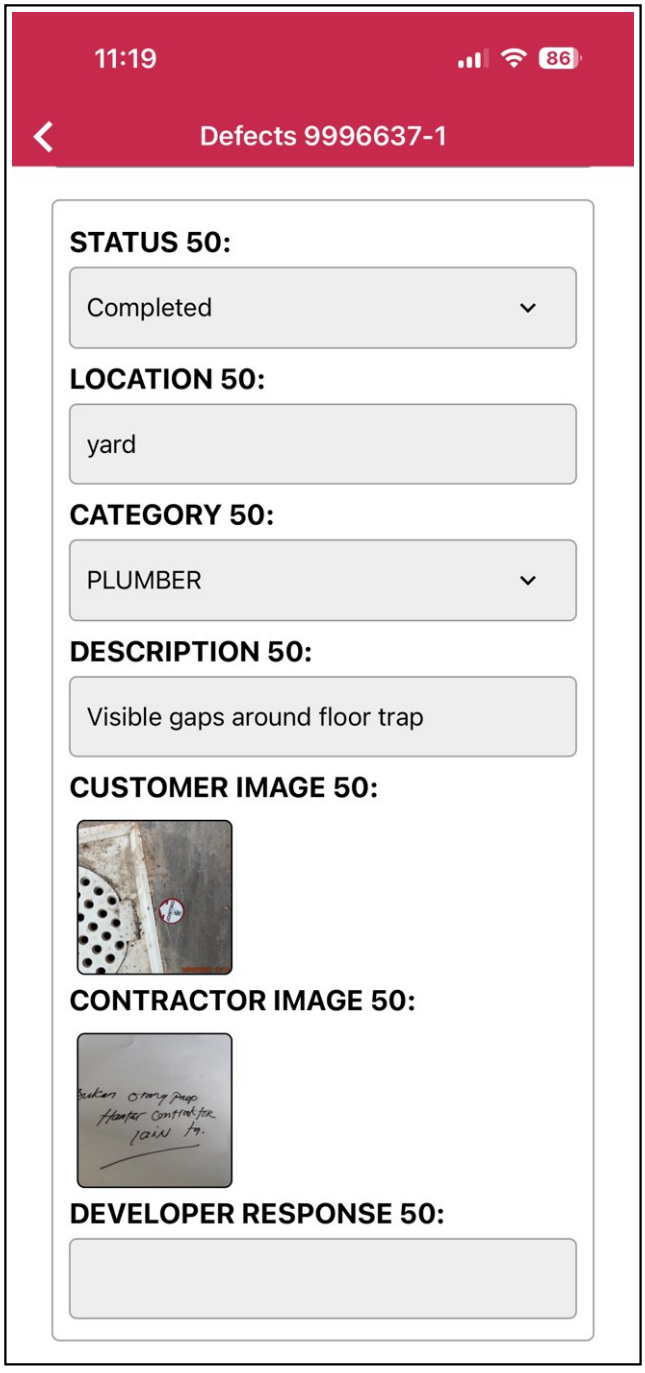

Lampiran A-3: Item No. 50 (Yard — Visible gaps around floor trap) ditanda "Completed" — gambar "selepas pembaikan" oleh kontraktor hanyalah nota bertulis "bukan org paip, hantar contractor lain"; kerja pembaikan tidak dilaksanakan.

LAMPIRAN A

Rekod Aplikasi SAMMO — Status "Completed" Yang Tidak Tepat (Defect 9996637-1)

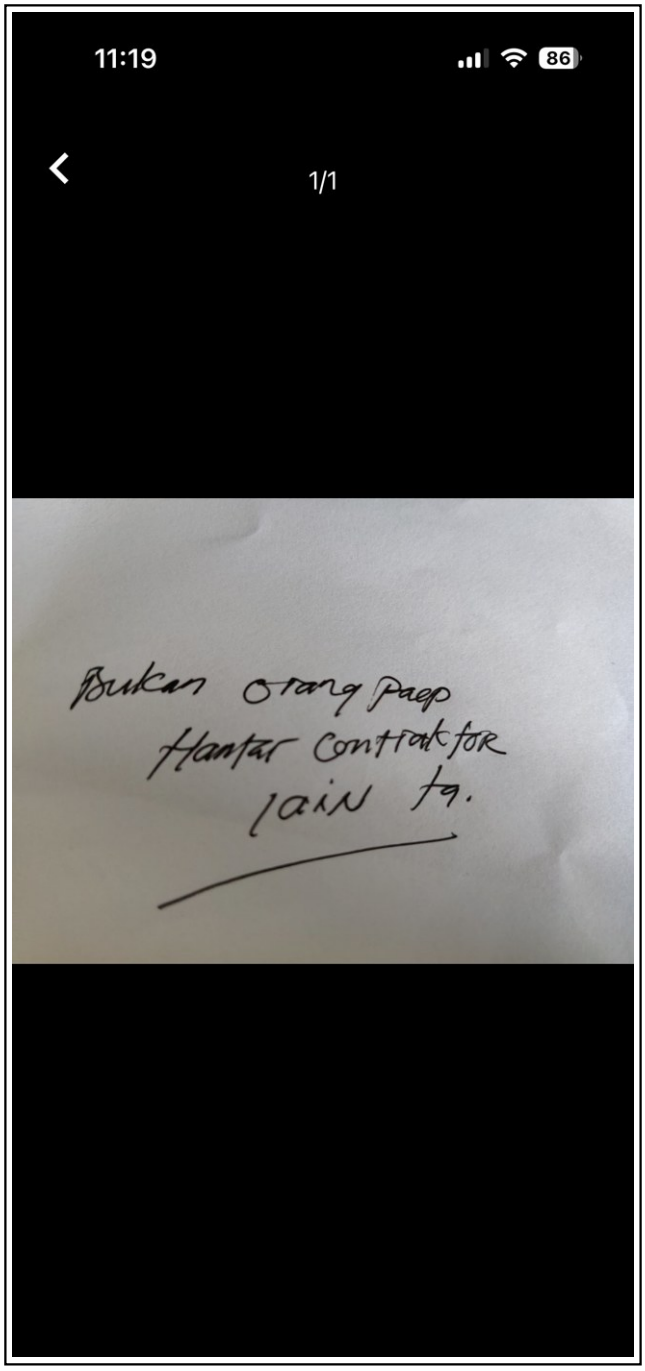

Lampiran A-4: Nota bertulis tangan yang dimuat naik oleh kontraktor pihak pemaju sebagai gambar "selepas pembaikan" — "Bukan orang paep. Hantar contractor lain, tq."