

**NUR FATIN LIYANA BINTI MARIZAN**

No. 23, Jalan TU 30,  
Taman Tasik Utama,  
Ayer Keroh,  
75450 Melaka.

E-mel: ftnliyanaa@gmail.com  
Tel: 013-742 0028

---

**METACORP PROPERTIES SDN. BHD. (198301002311 / 97547-U)**

No. 42A, Jalan TU 2,  
Taman Tasik Utama,  
Ayer Keroh,  
75450 Melaka.

6 Oktober 2026

Ruj. Kami: SUSULAN-1/NOTIS-1/2026/043

Tuan,

**Surat Susulan — Maklum Balas Pemeriksaan Bersama (Joint Inspection)**  
**pada 25 September 2026 & Tuntutan Dokumentasi Rasmi**  
**Hartanah: Rumah Teres 1 Tingkat (Unit ST-187C, H.S.(M) 7054, PT 26455, Mukim**  
**Bukit Katil)**  
**di No. 53, Jalan TU 13, Taman Tasik Utama, Ayer Keroh, 75450 Melaka**

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. Surat ini adalah susulan kepada Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (First Notice) dengan rujukan NOTIS-1/2026/043 bertarikh 25 September 2026 yang telah diserahkan secara rasmi kepada pihak tuan dan telah DIAKUI TERIMA — di pejabat pihak tuan di Ayer Keroh pada 24 September 2026 oleh En. Haziron bin Hasan (Supervisor, Site — Group Facilities, Property Liaison & Project Management) dengan cop rasmi "RECEIVED 24 SEP 2026", dan di Ibu Pejabat pihak tuan di Kuala Lumpur pada 22 September 2026 oleh En. Noor Razmin Riza bin Noor Hazizi (Senior Executive, Property Management). Salinan kedua-dua akuan terima dilampirkan sebagai Lampiran B.

2. Pada 25 September 2026 (Jumaat), satu Pemeriksaan Bersama (Joint Inspection) telah dijalankan di hartanah tersebut dengan kehadiran saya selaku pemilik, wakil pihak pemaju, dan beberapa wakil daripada kontraktor utama (main contractor). Dalam perbincangan tersebut, beberapa maklum balas telah diberikan secara LISAN oleh pihak yang mewakili pemaju dan kontraktor berhubung kecacatan yang dilaporkan. Memandangkan maklum balas lisan tidak mempunyai nilai rekod, surat ini dikeluarkan bagi merekodkan secara BERTULIS kesemua maklum balas tersebut berserta pendirian rasmi saya, dan menuntut jawapan serta dokumentasi rasmi daripada pihak tuan bagi setiap perkara di bawah. Untuk rekod, semasa pemeriksaan tersebut penyelia tapak

(site supervisor) pihak tuan turut memaklumkan agar pemilik berhubung TERUS dengan Ibu Pejabat pihak tuan berhubung perkara-perkara ini; sehubungan itu, surat ini dikemukakan kepada Ibu Pejabat pihak tuan untuk tindakan.

#### **A. Keretakan Berulang pada Apron Slab (Luar)**

3. Semasa Joint Inspection, didapati keretakan (crack) pada apron slab di bahagian luar rumah MASIH BERULANG semula walaupun kerja pembaikan telah dijalankan oleh pihak tuan. Keretakan yang berulang selepas pembaikan jelas menunjukkan pembaikan yang dijalankan bersifat kosmetik dan tidak menangani punca sebenar. Pihak tuan dituntut mengenal pasti dan menangani PUNCA keretakan tersebut, dan bukan sekadar menampal permukaan retakan.

#### **B. Mailbox & Pintu Refuse Chamber Senget — Alasan Pembekal Ditolak**

4. Berhubung peti surat (mailbox) dan pintu refuse chamber yang senget, pihak yang mewakili pemaju dan kontraktor menyatakan secara lisan bahawa barangan tersebut "telah sedia senget daripada pembekal (supplier)" dan pihak mereka "hanya memasang sahaja". Alasan ini TIDAK BOLEH DITERIMA dan dengan ini DITOLAK. Klausula 11.1 Perjanjian Jual Beli dengan jelas meletakkan tanggungjawab ke atas pihak tuan bagi apa-apa kecacatan yang disebabkan oleh mutu kerja ATAU BAHAN yang cacat (defective workmanship or materials). Saya selaku pembeli tidak mempunyai sebarang hubungan kontrak dengan pembekal pihak tuan; pemilihan, penerimaan dan pemasangan bahan daripada pembekal adalah sepenuhnya urusan dan tanggungjawab pihak tuan. Sekiranya bahan yang diterima daripada pembekal didapati cacat, kewajipan pihak tuan adalah menolak dan menggantikannya — bukan memasangnya di rumah pembeli dan memindahkan bebanan tersebut kepada pembeli. Penggantian/pembetulan dituntut sepenuhnya atas kos pihak tuan.

#### **C. Alasan "Refer Drawing" — Wall Tiles Dapur (Item No. 29)**

5. Semasa Joint Inspection, alasan "refer drawing" (merujuk kepada lukisan / section plan) telah diberikan secara lisan bagi item No. 29 (Kitchen — Wall): keperluan menyemak section plan sama ada dinding tersebut sepatutnya dipasang wall tiles. Dakwaan lisan "refer drawing" tanpa sebarang dokumen sokongan tidak mempunyai apa-apa nilai. Pihak tuan dituntut mengemukakan dokumen rasmi (official documentation) — salinan section plan / lukisan yang diluluskan (approved drawing) dan/atau lukisan as-built terkini — yang jelas menunjukkan spesifikasi dinding tersebut. Sekiranya dokumen tersebut tidak dapat dikemukakan, atau tidak menyokong keadaan sedia ada, dinding berkenaan hendaklah disiapkan dengan wall tiles sewajarnya, atas kos pihak tuan. (Alasan "ikut design / refer drawing" yang turut diberikan bagi item No. 63 — Metal Deck Area — dijawab di Seksyen G di bawah.)

#### **D. Alasan "Within Tolerance" — Item No. 26, 27, 28 & 32**

6. Berhubung item No. 26 (Kitchen — lippage floor tile), item No. 27 (Kitchen — uneven floor tiles), item No. 28 (Kitchen — isu penjajaran yang jelas kelihatan pada permukaan dinding dan skirting) dan item No. 32 (Yard — kecerunan lantai berlebihan / too much gradient), pihak yang mewakili pemaju dan kontraktor menyatakan secara lisan bahawa kesemua kecacatan tersebut berada "dalam had toleransi (within tolerance)" dan oleh itu TIADA tindakan akan diambil. Dakwaan lisan ini tidak boleh diterima. Pihak tuan dituntut menyatakan secara BERTULIS bagi SETIAP item di atas: (i) standard atau piawaian toleransi yang dirujuk (contohnya CIDB QLASSIC, Malaysian Standard, atau spesifikasi pengilang — dengan rujukan penuh); (ii) had toleransi yang dibenarkan di bawah standard tersebut; dan (iii) bacaan ukuran sebenar yang diambil di tapak berserta kaedah dan lokasi pengukuran. Perlu ditegaskan bahawa semasa pemeriksaan-pemeriksaan terdahulu, alat aras (spirit level) dan susunan tiles digunakan sebagai penunjuk visual (visual indicator) — tiada bacaan ukuran direkodkan ketika itu kerana kecacatan tersebut jelas kelihatan senget secara ketara dan dapat dirasai secara fizikal ketika berjalan di atas permukaan berkenaan. Tanpa pengesahan bertulis berserta data ukuran sebagaimana di atas, keengganan mengambil tindakan tidak akan diterima, dan item-item ini kekal sebagai kecacatan tertunggak yang wajib dibaiki.

#### **Keputusan Pengukuran oleh Pemilik (2 Oktober 2026):**

| Item | Lokasi                              | Ukuran Direkodkan                                               | Alat                                    |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 26   | Kitchen — lippage floor tile        | 2mm                                                             | Pembaris berskala                       |
| 27   | Kitchen — uneven floor tiles        | 8mm                                                             | Spirit level 1.2m + pembaris            |
| 41   | Master Bedroom — dinding & skirting | Dinding: 6mm; Skirting: 9mm; Skirting (spirit level 1.2m): 12mm | Sesiku L (L-square) & spirit level 1.2m |
| 6    | Carporch — isu penjajaran           | 13mm                                                            | Sesiku L (L-square)                     |

Bagi mengesahkan kedudukan sebenar, saya telah menjalankan pengukuran sendiri di tapak pada 2 Oktober 2026, bersama jurukur bangunan (building surveyor) yang saya lantik, dan kesemua bacaan dirakam sepenuhnya secara bergambar (rujuk Lampiran C). Keputusan adalah sebagaimana jadual di atas. Sebagai perbandingan umum, piawaian QLASSIC (CIS 7) menetapkan toleransi kerataan permukaan sekitar 3mm per 1.2 meter straight edge dan lippage tiles maksimum sekitar 1mm — bacaan 8mm hingga 13mm yang direkodkan adalah

BERKALI GANDA melebihi. Walau bagaimanapun, perlu dimaklumkan bahawa CIDB, melalui kenyataan media pada November 2024, telah menarik balik "Quality Guidebook for Homeowners (2014)" dengan serta-merta dan mengisytiharkan sebarang salinan atau petikan daripadanya sebagai terbatal dan tidak boleh digunakan, sambil menjelaskan bahawa QCLASSIC/CIS 7 merupakan sistem penilaian mutu kerja semasa pembinaan dan BUKAN spesifikasi kecacatan bagi pemeriksaan selepas serahan milikan kosong. Justeru, ketiadaan standard toleransi rasmi yang terpakai bagi pemeriksaan kecacatan bermakna dakwaan lisan "within tolerance" oleh pihak tuan adalah tanpa sebarang asas rujukan yang sah — dan atas sebab itulah penilaian kecacatan ini dibuat berdasarkan perbandingan visual, yang jelas menunjukkan permukaan senget secara ketara dan dapat dirasai ketika berjalan, kini disokong pula dengan bacaan ukuran sebenar sebagaimana jadual di atas. Sekiranya pihak tuan masih mendakwa kecacatan ini berada di dalam mana-mana had toleransi, pihak tuan dituntut menyatakan secara BERTULIS standard yang SAH dan TERPAKAI tersebut, dengan rujukan penuh; sekiranya tiada, kesemua item berkenaan hendaklah dibaiki sepenuhnya. Pengukuran turut merekodkan sisihan penjajaran 13mm pada item No. 6 (Carporch), yang turut dituntut untuk dibaiki.

#### **E. Dakwaan Ukuran Laser — Item No. 41 (Master Bedroom)**

7. Berhubung item No. 41 (Master Bedroom — isu penjajaran pada permukaan dinding akibat pemotongan floor tiles yang tidak konsisten), pihak kontraktor menerangkan secara lisan bahawa mereka telah menembak laser dari dinding bertentangan dan, berdasarkan itu, mendakwa dinding tersebut lurus. Penjelasan ini tidak menjawab kecacatan yang dilaporkan: isu yang direkodkan adalah ketidakjajaran yang JELAS KELIHATAN pada permukaan dinding/tiles akibat pemotongan floor tiles yang tidak konsisten, sebagaimana dirakam bergambar di dalam laporan pemeriksaan. Satu demonstrasi laser secara lisan tanpa sebarang rekod tidak mempunyai nilai pembuktian. Malah, pengukuran yang dijalankan sendiri oleh pemilik pada 2 Oktober 2026 merekodkan sisihan 6mm pada permukaan dinding (sesiku L), 9mm pada skirting (sesiku L) dan 12mm pada skirting menggunakan spirit level 1.2 meter (rujuk Lampiran C dan jadual pengukuran di Seksyen D) — bacaan yang secara langsung menyangkal dakwaan "lurus" tersebut. Pihak tuan dituntut mengemukakan laporan pengukuran bertulis (kaedah pengukuran, bacaan, lokasi titik ukur dan nama pegawai yang menjalankan ukuran) dan/atau menjalankan pengesahan ukuran semula secara bersama dengan kehadiran pemilik. Sekiranya pemotongan tiles didapati tidak konsisten, pembetulan hendaklah dilaksanakan sepenuhnya atas kos pihak tuan.

## **F. Rantai Basin Stopper Tidak Dibekalkan**

8. Berhubung keperluan memasang rantai (chain) pada basin stopper bagi mengelakkan kebocoran, pihak kontraktor utama menyatakan secara lisan bahawa pemasangan adalah merujuk kepada rumah contoh (show unit). Walau bagaimanapun, slot untuk rantai tersebut jelas wujud pada kelengkapan yang dipasang, yang menunjukkan rantai merupakan sebahagian daripada kelengkapan asal yang sepatutnya dibekalkan. Rujukan kepada rumah contoh bukanlah jawapan kontraktual. Pihak tuan dituntut memberikan keterangan rasmi bertulis mengapa rantai tersebut tidak dibekalkan, atau membekalkan dan memasang rantai berkenaan.

## **G. Bukaan Besar & Struktur Bumbung Terdedah (Metal Deck Area)**

9. Berhubung item No. 63 dalam Laporan Pemeriksaan (direkodkan sebagai item No. 197 di dalam senarai Notis Pertama) — bukaan besar (large opening) dengan struktur bumbung terdedah di Metal Deck Area — pihak yang mewakili pemaju menyatakan secara lisan bahawa keadaan tersebut adalah "mengikut design". Perlu ditegaskan bahawa keadaan ini turut menyebabkan wujudnya bukaan di dalam ruang siling di mana cahaya luar boleh dilihat menembusi masuk — keadaan yang turut membuka laluan kepada air hujan, habuk dan haiwan perosak. Sebagaimana telah dituntut dalam Notis Pertama, sekiranya keadaan ini benar-benar merupakan reka bentuk asal yang diluluskan, pihak tuan dituntut mengemukakan dokumen rasmi (official documentation) reka bentuk yang diluluskan sebagai pengesahan bertulis, termasuk semakan sama ada kawasan tersebut sepatutnya dipasang ceiling board sebagai lapisan perlindungan. Jawapan lisan "ikut design" tanpa dokumen tidak akan diterima sebagai penyelesaian.

## **H. Kerosakan Roof Tiles Selepas Kerja Pembaikan — Dakwaan Terhadap Pihak Pemeriksa Ditolak Dengan Bukti**

10. Berhubung kecacatan baharu yang direkodkan sebagai "New Defect from Rectification Work — crack/damage on roof tiles after rectification work", pihak yang mewakili pemaju/kontraktor telah mendakwa secara lisan bahawa kerosakan tersebut disebabkan oleh juruukur (surveyor) yang menaiki bumbung semasa pemeriksaan. Dakwaan ini adalah TIDAK BERASAS dan dengan ini DITOLAK berdasarkan bukti bergambar berikut (rujuk Lampiran A):
  - Semasa Pemeriksaan Kali Pertama (31 Julai 2026), telah sedia wujud keretakan kecil di penghujung roof tile di lokasi yang sama (ditanda dengan bulatan hijau dan anak panah hijau dalam gambar Pemeriksaan Kali Pertama — Lampiran A, Gambar 1 & 2). Oleh kerana keretakan tersebut kecil sahaja dan tidak ketara, kami bertolak ansur (tolerate) dan tidak

memasukkannya sebagai item tuntutan ketika itu;

- Semasa Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) pada 9 September 2026, didapati roof tile di lokasi keretakan sedia ada tersebut telah PECAH sepenuhnya (Lampiran A, Gambar 3, bertarikh 09/09/2026, 15:07) — iaitu selepas kerja pembaikan bumbung dijalankan oleh pihak kontraktor, dan bersebelahan dengan roof tiles pecah yang memang telah dilaporkan dalam laporan pemeriksaan;
- Kronologi gambar ini jelas menunjukkan kerosakan berlaku dalam tempoh kerja pembaikan (rectification work) dijalankan oleh pihak kontraktor, dan bukannya disebabkan oleh pihak pemeriksa.

11. Sehubungan itu, sekiranya pihak tuan masih mengekalkan dakwaan bahawa kerosakan tersebut bukan berpunca daripada kerja pembaikan pihak kontraktor, pihak tuan dituntut mengemukakan bukti bergambar (photographic evidence) kerja pembaikan bumbung yang telah dijalankan — iaitu gambar selepas siap kerja pembaikan (after-repair photos) yang menunjukkan roof tiles di kawasan tersebut berada dalam keadaan sempurna TANPA pecah. Tanpa bukti sedemikian, kerosakan tersebut kekal sebagai kecacatan baharu akibat kerja pembaikan (new defect arising from rectification work) yang WAJIB dibaiki sepenuhnya oleh pihak tuan atas kos pihak tuan sendiri, dengan kadar SEGERA memandangkan ia melibatkan bumbung yang terdedah kepada risiko kebocoran air hujan.

#### **I. Ringkasan Dokumen & Maklumat Yang Dituntut**

12. Bagi memudahkan rujukan pihak tuan, berikut adalah ringkasan kesemua dokumen dan maklumat rasmi yang dituntut melalui surat ini. Kesemuanya hendaklah dikemukakan secara BERTULIS kepada saya (melalui serahan fizikal, pos berdaftar, atau e-mel ke [ftnliyanaa@gmail.com](mailto:ftnliyanaa@gmail.com)) dalam tempoh yang dinyatakan di Seksyen J di bawah:

| No. | Dokumen / Maklumat Dituntut                                                                                                                                                                                            | Berhubung Dengan                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | Salinan section plan / lukisan diluluskan (approved drawing) dan/atau lukisan as-built terkini yang menunjukkan spesifikasi dinding — sama ada sepatutnya dipasang wall tiles                                          | Item No. 29 — Kitchen Wall (Seksyen C)                           |
| 2   | Pengesahan bertulis bagi dakwaan toleransi: (i) nama & rujukan penuh standard yang dirujuk, (ii) had toleransi dibenarkan, (iii) bacaan ukuran sebenar di tapak berserta kaedah & lokasi pengukuran — bagi SETIAP item | Item No. 26, 27, 28 & 32 — alasan "within tolerance" (Seksyen D) |

|   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Laporan pengukuran bertulis bagi dakwaan ukuran laser (kaedah, bacaan, lokasi titik ukur, nama pegawai), dan/atau pengesahan ukuran semula bersama dengan kehadiran pemilik                                | Item No. 41 — Master Bedroom Wall (Seksyen E)                                     |
| 4 | Dokumen reka bentuk rasmi yang diluluskan (approved design documentation), termasuk keputusan semakan sama ada ceiling board sepatutnya dipasang                                                           | Item No. 63 — Metal Deck Area, large opening & exposed roof structure (Seksyen G) |
| 5 | Keterangan rasmi bertulis mengapa rantai (chain) tidak dibekalkan, ATAU pembekalan dan pemasangan rantai tersebut                                                                                          | Basin stopper — slot rantai wujud tetapi rantai tiada (Seksyen F)                 |
| 6 | Bukti bergambar selepas siap kerja pembaikan bumbung (after-repair photographic evidence) yang menunjukkan roof tiles dalam keadaan sempurna tanpa pecah                                                   | Roof tiles — kerosakan selepas kerja pembaikan (Seksyen H)                        |
| 7 | Spesifikasi bahan (material specification) dan pengesahan bertulis sama ada mailbox dan pintu refuse chamber sedia ada akan DIGANTIKAN dengan unit baharu yang sempurna, berserta tarikh penggantian       | Mailbox & pintu refuse chamber senget (Seksyen B)                                 |
| 8 | Jadual kerja pembaikan (rectification work schedule) yang menyatakan tarikh mula dan tarikh siap bagi SETIAP kecacatan yang masih tertunggak, bagi memastikan penyiapan sebelum tarikh akhir Notis Pertama | Kesemua kecacatan tertunggak dalam Notis Pertama & Laporan Re-Inspection          |

*\*Kegagalan mengemukakan mana-mana dokumen di atas akan diambil sebagai pengakuan bahawa tiada dokumen sokongan wujud bagi dakwaan lisan berkenaan, dan kecacatan tersebut hendaklah dibaiki sepenuhnya tanpa sebarang pengecualian.*

## **J. Tempoh Notis Pertama Kekal Berkuat Kuasa**

- Untuk mengelakkan sebarang keraguan, surat susulan ini TIDAK melanjutkan mahupun menggantikan tempoh yang ditetapkan dalam Notis Pertama. Tarikh akhir penyiapan semua kerja pembaikan sebagaimana dinyatakan dalam Notis Pertama KEKAL pada 10 Oktober 2026. Kesemua jawapan bertulis dan dokumen rasmi yang dituntut di dalam surat ini hendaklah dikemukakan dalam tempoh yang sama. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan dan/atau dokumen yang dituntut tidak dikemukakan dalam tempoh tersebut, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan tanpa rujukan lanjut, dan tindakan selanjutnya sebagaimana dinyatakan dalam Notis Pertama — termasuk tuntutan di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) — akan

diteruskan.

14. Merujuk kepada Klausula 13.1 (Notices) di dalam Perjanjian Jual Beli, surat ini yang diberikan melalui serahan tangan atau surat berdaftar ke alamat pihak tuan adalah dianggap sah diserahkan (sufficiently served).

Saya berharap pihak tuan memberikan maklum balas bertulis terhadap setiap perkara di atas dan menyiapkan semua kerja pembaikan dalam tempoh yang ditetapkan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

---

**(NUR FATIN LIYANA BINTI MARIZAN)**

No. K/P: 961006-38-5072

E-mel: ftnliyanaa@gmail.com

Telefon: 013-742 0028

**Lampiran:**

- A. Bukti bergambar — keretakan sedia ada vs kerosakan roof tiles selepas kerja pembaikan
- B. Salinan Akuan Terima Notis Pertama (Ayer Keroh, 24 Sept 2026 & Ibu Pejabat KL, 22 Sept 2026)
- C. Bukti bergambar pengukuran oleh pemilik pada 2 Oktober 2026 (item No. 6, 26, 27 & 41)

## **KRONOLOGI TINDAKAN**

(Chronology of Actions)

| <b>Tarikh (Date)</b> | <b>Peristiwa (Event)</b>                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Mac 2026           | Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) ditandatangani — MTD Cinerea Heights, Unit ST-187C                                                           |
| 31 Julai 2026        | Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan — keretakan kecil sedia ada pada roof tile turut dirakam bergambar                      |
| 5 Ogos 2026          | Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara serahan tangan (hardcopy) kepada pihak pemaju — notis bertulis di bawah Klausula 11.1                           |
| 4 September 2026     | Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausula 11.1 — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya                                                 |
| 9 September 2026     | Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — 8 kecacatan masih belum selesai; roof tile didapati PECAH selepas kerja pembaikan (dirakam bergambar, 15:07)    |
| 22 September 2026    | Notis Pertama (NOTIS-1/2026/043) diserahkan ke Ibu Pejabat KL — diakui terima oleh En. Noor Razmin Riza bin Noor Hazizi (Senior Executive, Property Management) |
| 24 September 2026    | Notis Pertama diakui terima di pejabat Ayer Keroh oleh En. Haziron bin Hasan (Supervisor, Site) — cop rasmi "RECEIVED 24 SEP 2026"                              |
| 25 September 2026    | Pemeriksaan Bersama (Joint Inspection) — pemilik bersama wakil pemaju dan wakil kontraktor utama; maklum balas lisan diberikan                                  |
| 2 Oktober 2026       | Pengukuran semakan dijalankan sendiri oleh pemilik — sisihan 2mm hingga 13mm direkodkan secara bergambar pada item No. 6, 26, 27 dan 41                         |
| 6 Oktober 2026       | Surat Susulan ini dikeluarkan — merekodkan maklum balas lisan dan menuntut dokumentasi rasmi                                                                    |
| 10 Oktober 2026      | Tarikh akhir pembaikan di bawah Notis Pertama (KEKAL — tidak dilanjutkan oleh surat ini)                                                                        |

## **LAMPIRAN A**


Bukti Bergambar — Kerosakan Roof Tiles Selepas Kerja Pembaikan



*Gambar 1 — Pemeriksaan Kali Pertama (31 Julai 2026): keretakan kecil sedia ada di penghujung roof tile (bulatan hijau). Keretakan kecil ini ditolak ansur dan tidak dituntut ketika itu.*



*Gambar 2 — Pemeriksaan Kali Pertama (31 Julai 2026): lokasi keretakan sedia ada (anak panah hijau), bersebelahan roof tile pecah yang dilaporkan (kotak merah).*

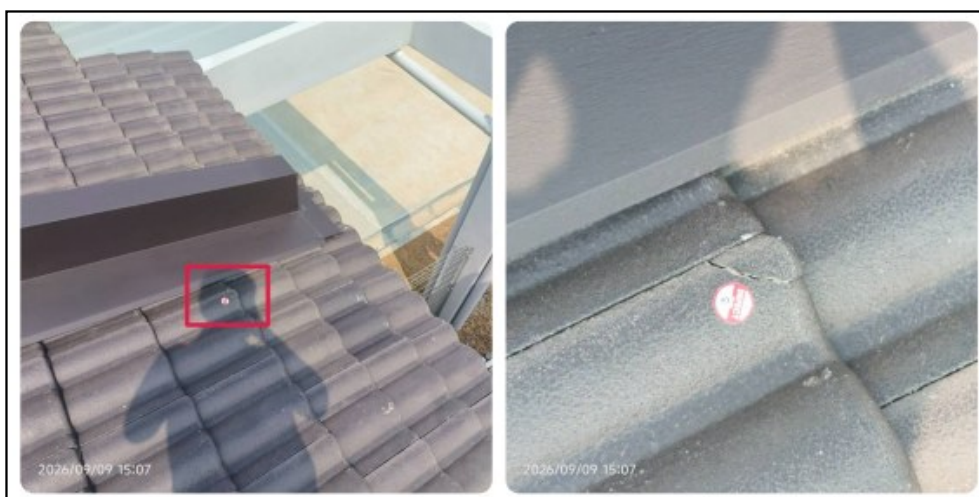

*Gambar 3 — Pemeriksaan Semula (9 September 2026, 15:07): roof tile di lokasi keretakan sedia ada kini didapati PECAH sepenuhnya — selepas kerja pembaikan bumbung dijalankan oleh pihak kontraktor.*

## **LAMPIRAN B**

### **Salinan Akuan Terima Notis Pertama (NOTIS-1/2026/043)**

*Salinan Pemilik (Owner's Copy)*

**AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU**  
(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa METACORP PROPERTIES SDN. BHD. (198301002311 / 97547-U) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 25 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/043 daripada NUR FATIN LIYANA BINTI MARIZAN berhubung hartanah di No. 53, Jalan TU 13, Taman Tasik Utama, Ayer Keroh, 75450 Melaka.

Diterima oleh:

Nama : \_\_\_\_\_

HAZIRON BIN HASAN  
Supervisor, Site  
(Group Facilities, Property Liaison & Project Management)

Jawatan : \_\_\_\_\_

Tarikh : 24/9/2026

Cop Syarikat (Company Stamp):

**RECEIVED**  
AM 24 SEP 2026 PM  
METACORP PROPERTIES SDN BHD

Ruj: NOTIS-1/2026/043 Muka 8 daripada 8

*Akuan Terima di pejabat Ayer Keroh — diterima oleh En. Haziron bin Hasan (Supervisor, Site — Group Facilities, Property Liaison & Project Management) pada 24 September 2026, cop rasmi "RECEIVED 24 SEP 2026 METACORP PROPERTIES SDN BHD".*

## LAMPIRAN B (sambungan)

Salinan Pemilik (Owner's Copy)

**AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU**  
(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa METACORP PROPERTIES SDN. BHD. (198301002311 / 97547-U) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 22 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/043 daripada NUR FATIN LIYANA BINTI MARIZAN berhubung hartanah di No. 53, Jalan TU 13, Taman Tasik Utama, Ayer Keroh, 75450 Melaka.

**Diterima oleh:**

Nama : NOOR RAZMIN

Jawatan : \_\_\_\_\_

Tarikh : 22/9/26

**Cop Syarikat (Company Stamp):**

NOOR RAZMIN RIZA BIN NOOR HAZIZI  
Senior Executive, Property Management  
Facilities, Property & Project Management Department

\_\_\_\_\_

Ruj: NOTIS-1/2026/043Muka 6 daripada 8

*Akuan Terima di Ibu Pejabat Kuala Lumpur — diterima oleh En. Noor Razmin Riza bin Noor Hazizi (Senior Executive, Property Management) pada 22 September 2026.*


## LAMPIRAN C

Bukti Bergambar — Pengukuran oleh Pemilik pada 2 Oktober 2026



Gambar 1 — Item No. 41 (Master Bedroom): sisihan 6mm pada permukaan dinding (sesiku L), 9mm pada skirting (sesiku L) dan 12mm pada skirting diukur menggunakan spirit level 1.2 meter.

### LAMPIRAN C (sambungan)

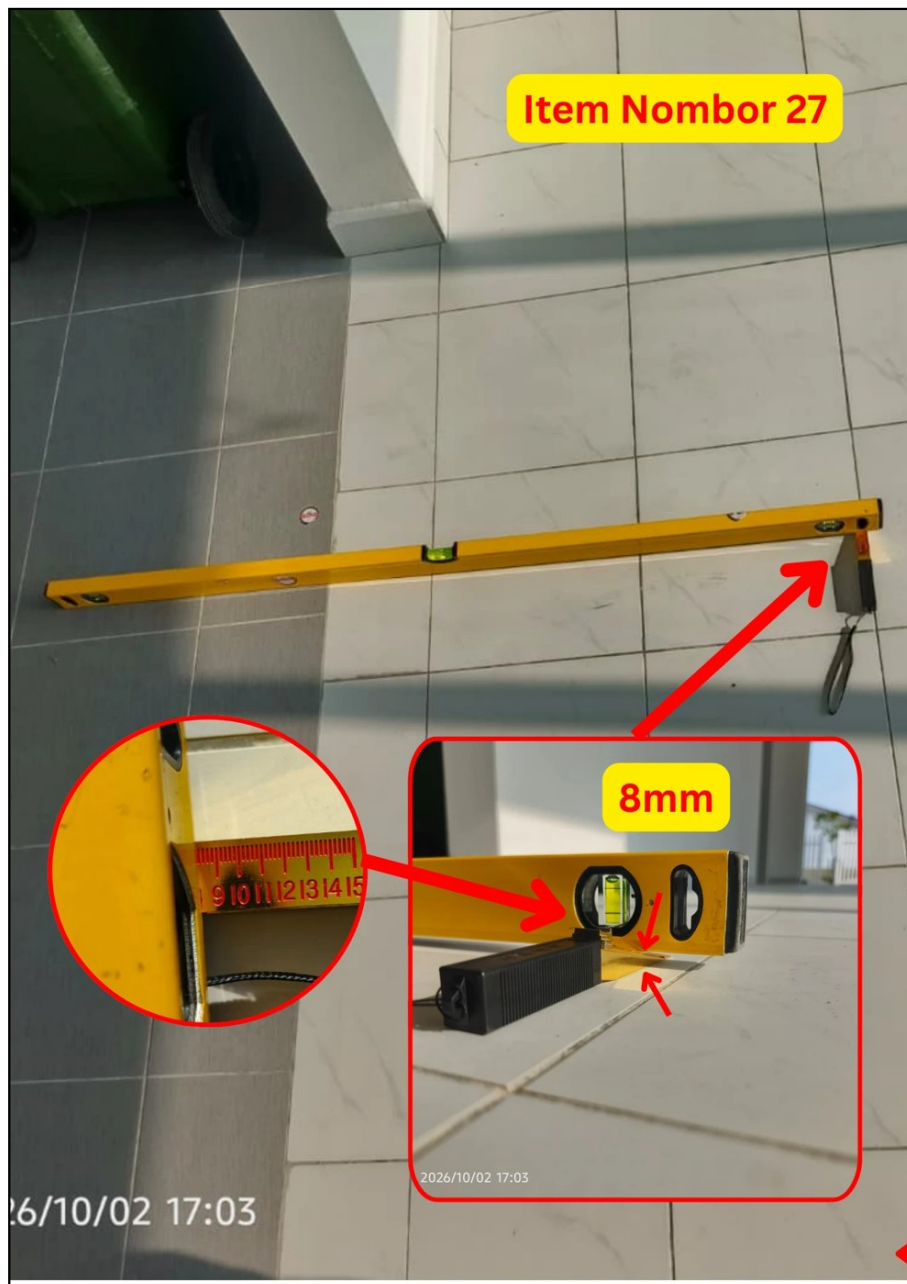


Gambar 2 — Item No. 27 (Kitchen — uneven floor tiles): sisihan 8mm direkodkan menggunakan spirit level 1.2 meter dan pembaris (gambar bertarih 02/10/2026, 17:03).

### LAMPIRAN C (sambungan)



Gambar 3 — Item No. 26 (Kitchen — lippage floor tile): lippage 2mm direkodkan menggunakan pembaris berskala.

### LAMPIRAN C (sambungan)

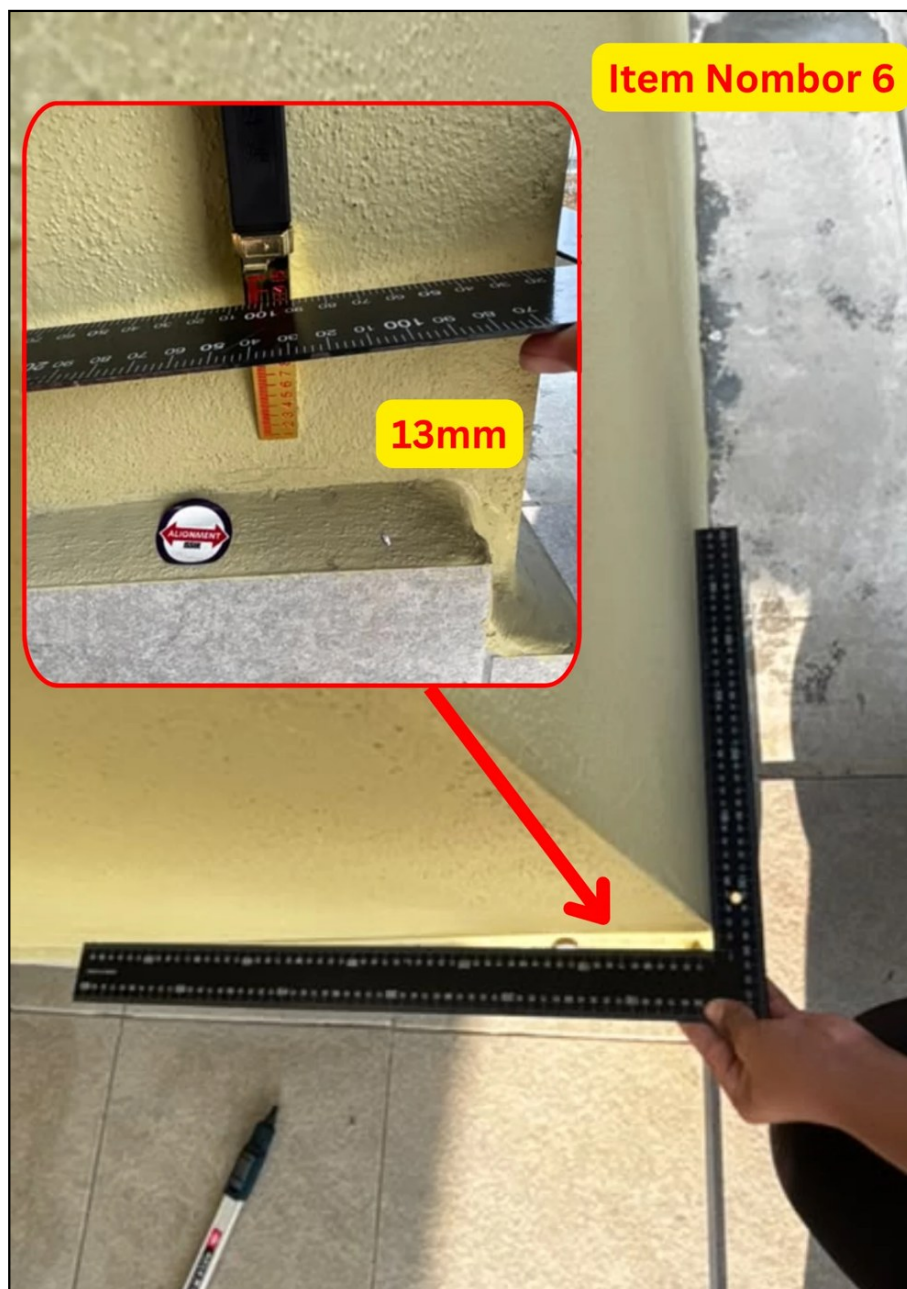

Gambar 4 — Item No. 6 (Carporch): sisihan penjajaran 13mm direkodkan menggunakan sesiku L (L-square).

**AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU**

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa METACORP PROPERTIES SDN. BHD. (198301002311 / 97547-U) telah menerima Surat Susulan — Maklum Balas Pemeriksaan Bersama (Joint Inspection) & Tuntutan Dokumentasi Rasmi bertarikh 6 Oktober 2026 dengan rujukan SUSULAN-1/NOTIS-1/2026/043 daripada NUR FATIN LIYANA BINTI MARIZAN berhubung hartanah di No. 53, Jalan TU 13, Taman Tasik Utama, Ayer Keroh, 75450 Melaka.


**Diterima oleh:**

Nama : \_\_\_\_\_

Jawatan : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

**Cop Syarikat (Company Stamp):**



**AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU**

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa METACORP PROPERTIES SDN. BHD. (198301002311 / 97547-U) telah menerima Surat Susulan — Maklum Balas Pemeriksaan Bersama (Joint Inspection) & Tuntutan Dokumentasi Rasmi bertarikh 6 Oktober 2026 dengan rujukan SUSULAN-1/NOTIS-1/2026/043 daripada NUR FATIN LIYANA BINTI MARIZAN berhubung hartanah di No. 53, Jalan TU 13, Taman Tasik Utama, Ayer Keroh, 75450 Melaka.

**Diterima oleh:**

Nama : \_\_\_\_\_

Jawatan : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

**Cop Syarikat (Company Stamp):**

