

모터 온도 측정·릴레이 출력 장치

화면 조작 매뉴얼

문서 버전 v2.6

목차	페이지
현재 온도 확인	02
그래프 확대	03
그래프 확대·축소 / Y축 중간값	04
그래프 정지 · HOLD	05
관리자 설정 진입	06
관리자 PIN	07
설정 페이지 이동	08
OUT1 출력 설정	09
OUT2 출력 설정	10
센서별 출력(알람) 임계값	11
온도값 입력	12
저장 · 취소	13
리셋 완료 / 에러·상태 표시 모음	14
문서 정보 · 연락처	15

목차의 항목 또는 페이지 번호를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.

01 현재 온도 확인

왼쪽 큰 숫자 → 센서별 현재 온도

오른쪽 그래프 → 시간별 온도 변화

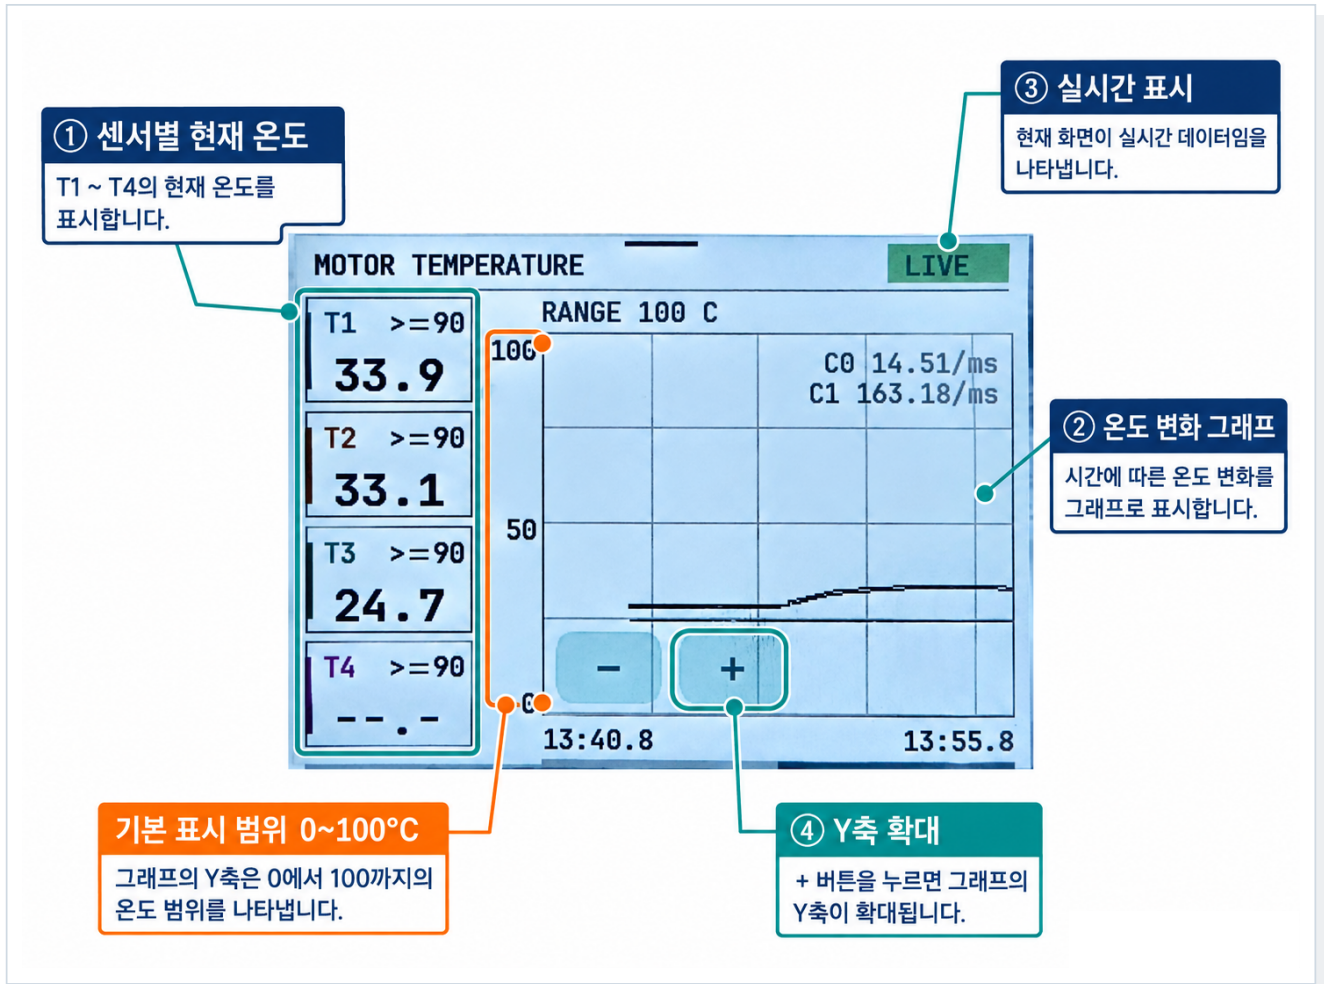


그림 1. 대시보드 기본 화면

표시	의미
T1~T4	온도센서 AD1~4
LIVE	그래프 상태가 실시간
RANGE 100 C	범위 0~100°C

단위 화면의 C는 섭씨(°C) 표기입니다.

02 그래프 확대

확대 중심 = (4채널 최저값 + 최고값) ÷ 2

29°C 고정이 아닙니다. 측정값에 따라 달라집니다.

+ 버튼 → Y축 확대 / 최대 3단계

단계	표시 폭	중심 기준	사진 속 예시
기본(Default)	100°C	0~100°C	0~100°C
x2배	50°C	±25°C	4~54°C
x5배	20°C	±10°C	19~39°C
x10배	10°C	±5°C	24~34°C

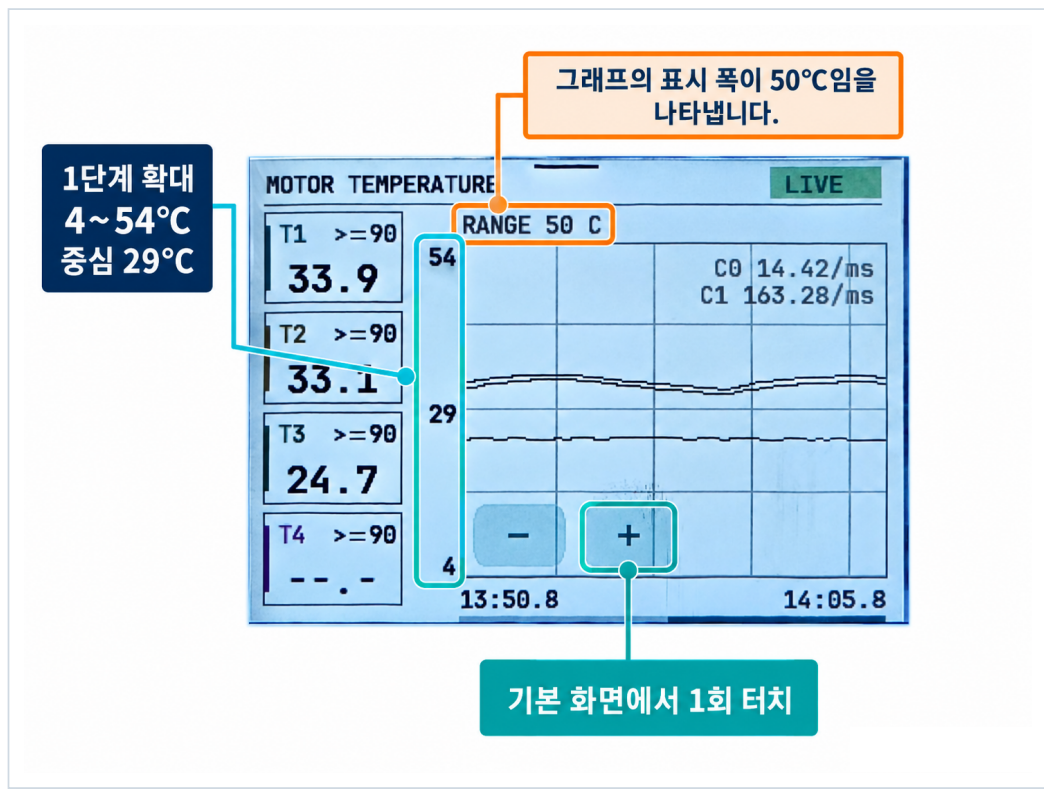


그림 2. 1단계 확대 | 중심 29°C·범위 4~54°C는 예시

RANGE 그래프 표시 폭 / TARGET 출력(알람) 임계값

03 그래프 확대·축소

기본 화면 → + 총 2회

표시 폭 20°C · 확대 중심 기준 ±10°C

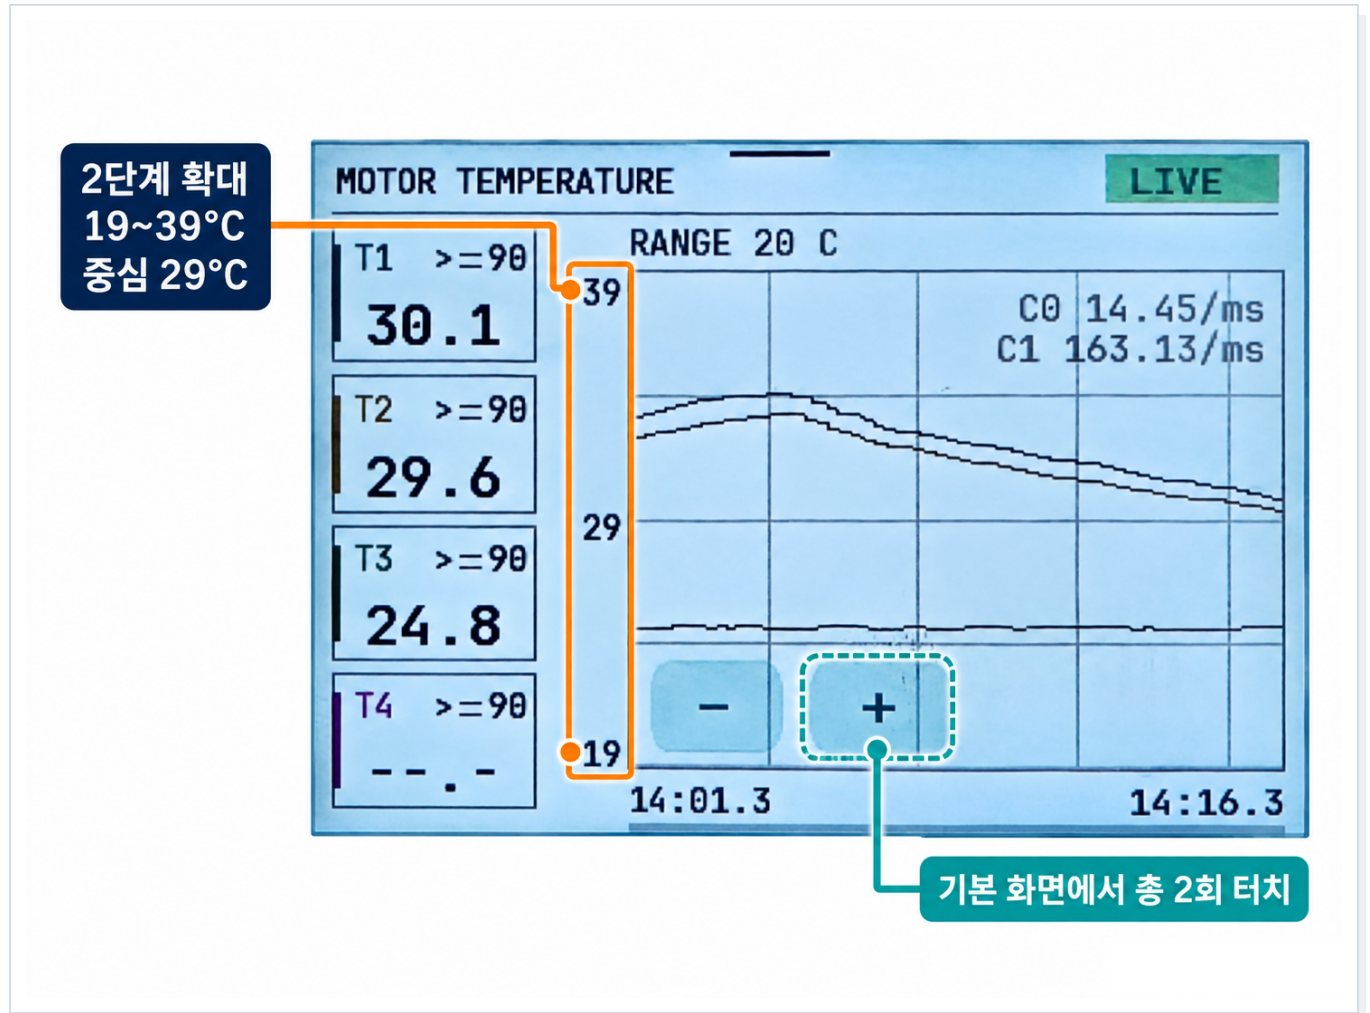


그림 3. 2단계 확대 | 중심 29°C·범위 19~39°C는 예시

확대 Y축 중간값 = (4채널 최저값 + 최고값) ÷ 2

네 채널 전체의 산술평균이 아닌 **최저·최고값의 중간값**입니다.

TARGET 출력(알람) 임계값 · TARGETS 화면에서 설정

화면 축소 그래프의 - 버튼을 누르세요.

04 그래프 정지 · HOLD

그래프 한 번 터치 → HOLD

다시 터치 → LIVE · 실시간 그래프 복귀

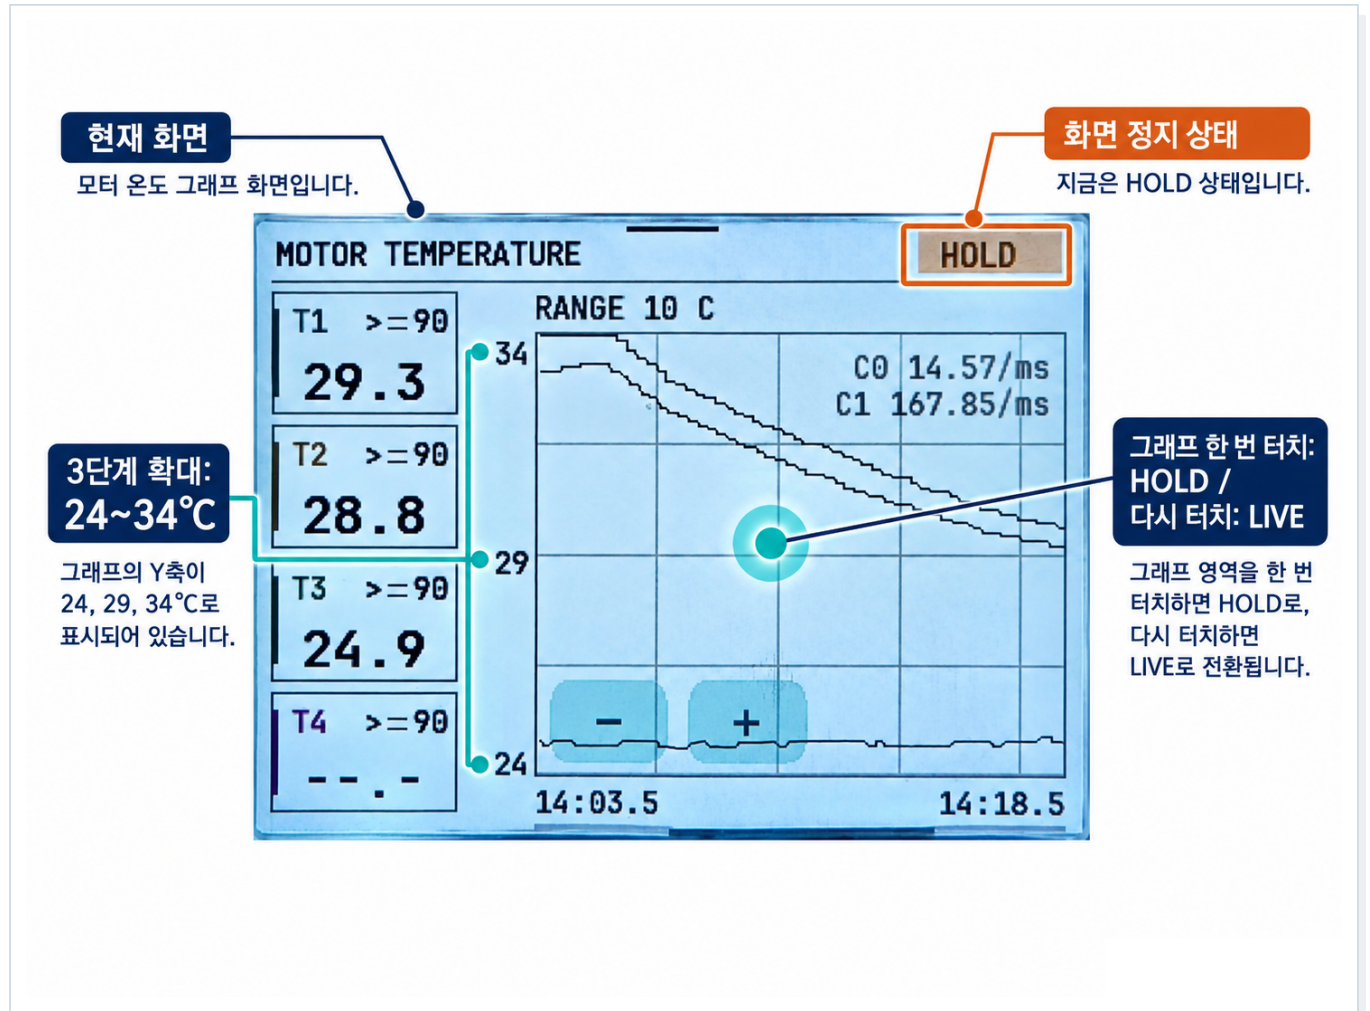


그림 4. 3단계 확대 + HOLD | 24~34°C는 사진 속 예시

+ 버튼 확대 / 그래프 터치 HOLD 전환

HOLD는 그래프만 정지합니다.

온도 갱신·출력 동작은 계속 유지됩니다.

05 관리자 설정 진입

화면 상단 터치 → 아래로 스와이프 → PIN 화면 확인

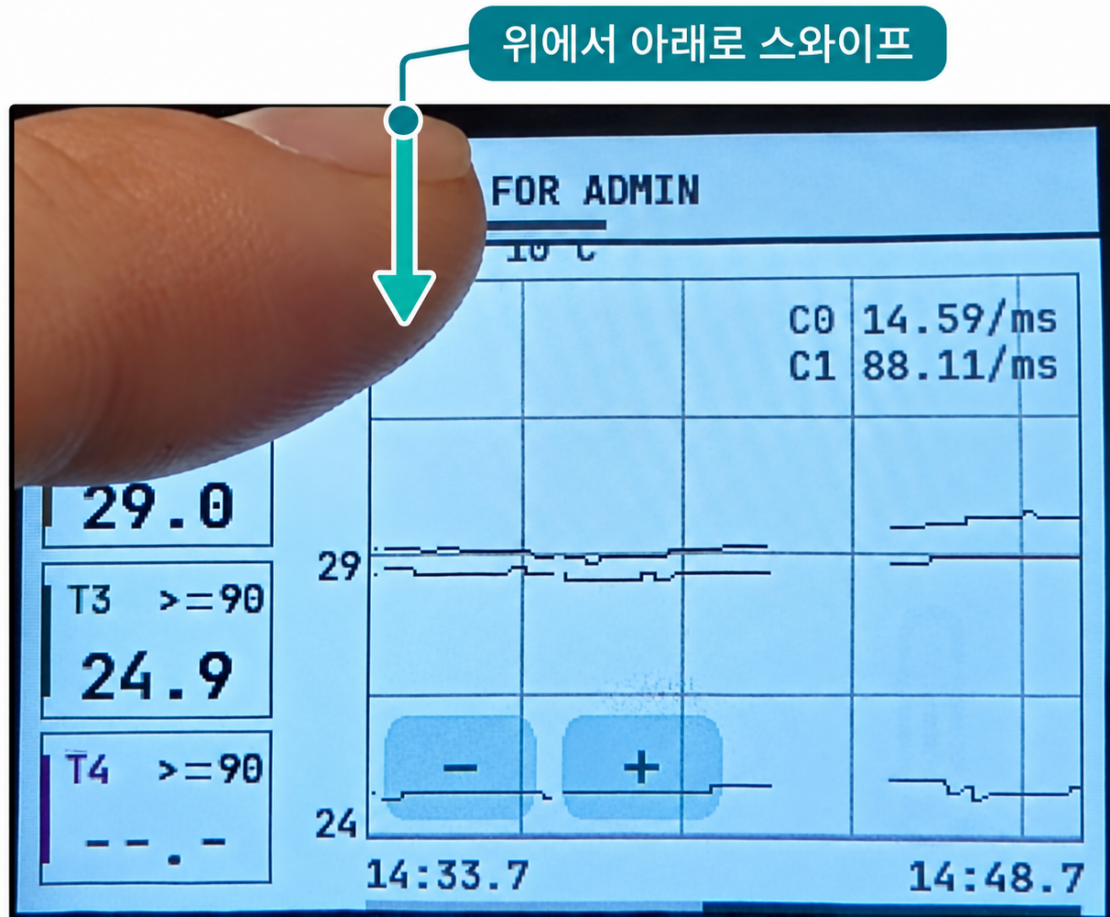


그림 5. 관리자 화면 진입

방향 위에서 아래로
다음 단계 관리자 PIN 화면

06 관리자 PIN

PIN 입력칸 4개 · 숫자 키패드 · CLR / BACK



그림 6. 관리자 PIN 화면

인증 후 첫 설정 화면 → OUT1 (1/3)

보안 실제 PIN·기본 비밀번호는 문서에 기록하지 않습니다.

07 설정 페이지 이동


총 3페이지

< 이전 페이지 / > 다음 페이지

페이지	화면	설정 항목
1/3	OUT1 CHANNELS	출력 1: 센서·비교 조건
2/3	OUT2 CHANNELS	출력 2: 센서·비교 조건
3/3	TARGETS 0-100 C	T1~T4 온도 임계값

상단 번호 현재 페이지 / 전체 페이지

페이지 이동 ≠ 저장 · 설정 후 **SAVE** 필요

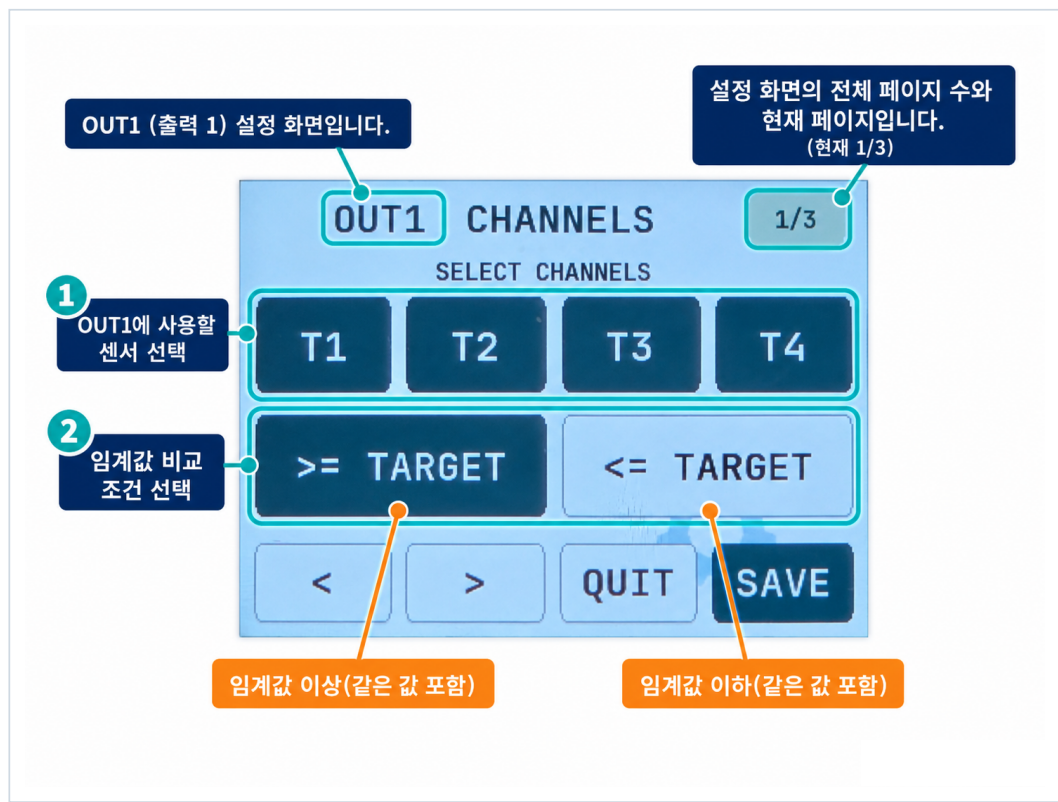

하단 < / > 버튼으로 페이지 이동

순환 이동 첫 페이지와 마지막 페이지가 연결됩니다.

1/3에서 < → 3/3 / 3/3에서 > → 1/3

08 OUT1 출력 설정

1/3 · OUT1 CHANNELS

센서 선택 → 비교 조건 선택



그림 7. OUT1 | 선택 상태는 예시

버튼	조건
>= TARGET	임계값 이상 · 같은 값 포함
<= TARGET	임계값 이하 · 같은 값 포함

복수 OUT 동작 가능 · OUT1·OUT2의 출력 조건을 각각 설정합니다.

09 OUT2 출력 설정

2/3 · OUT2 CHANNELS

센서 선택 → 이상 / 이하 조건 선택

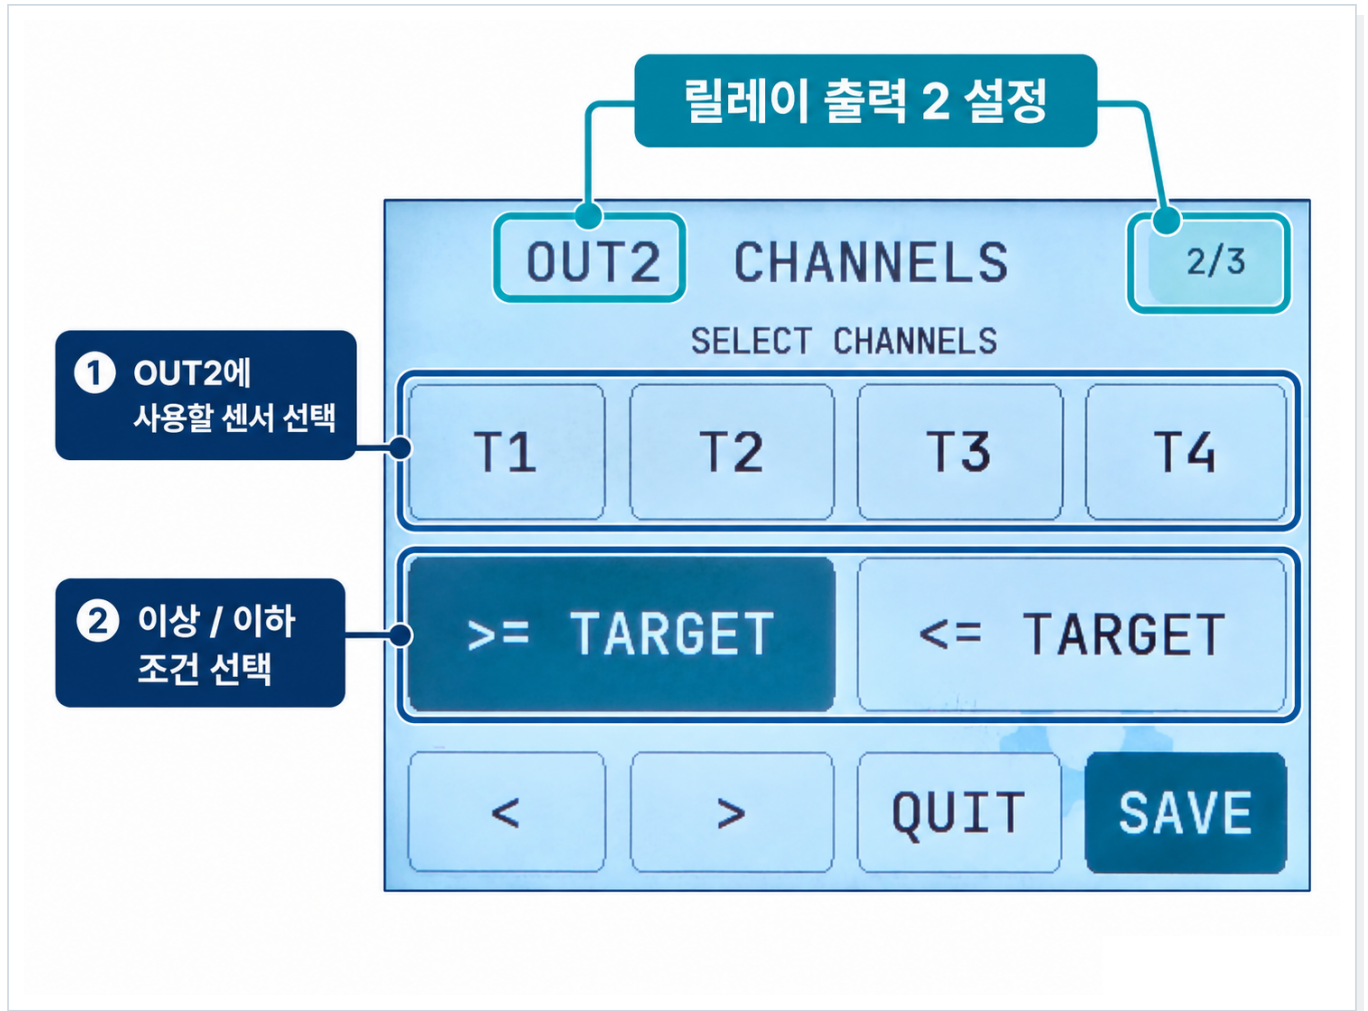


그림 8. OUT2 | 선택 상태는 예시

조작 방법 OUT1과 동일

조작 전 화면 제목이 OUT2인지 확인

다음 설정 > 버튼 → TARGETS (3/3)

10 센서별 출력(알람) 임계값

3/3 · TARGETS

변경할 센서의 온도값 터치 → 숫자 입력 화면

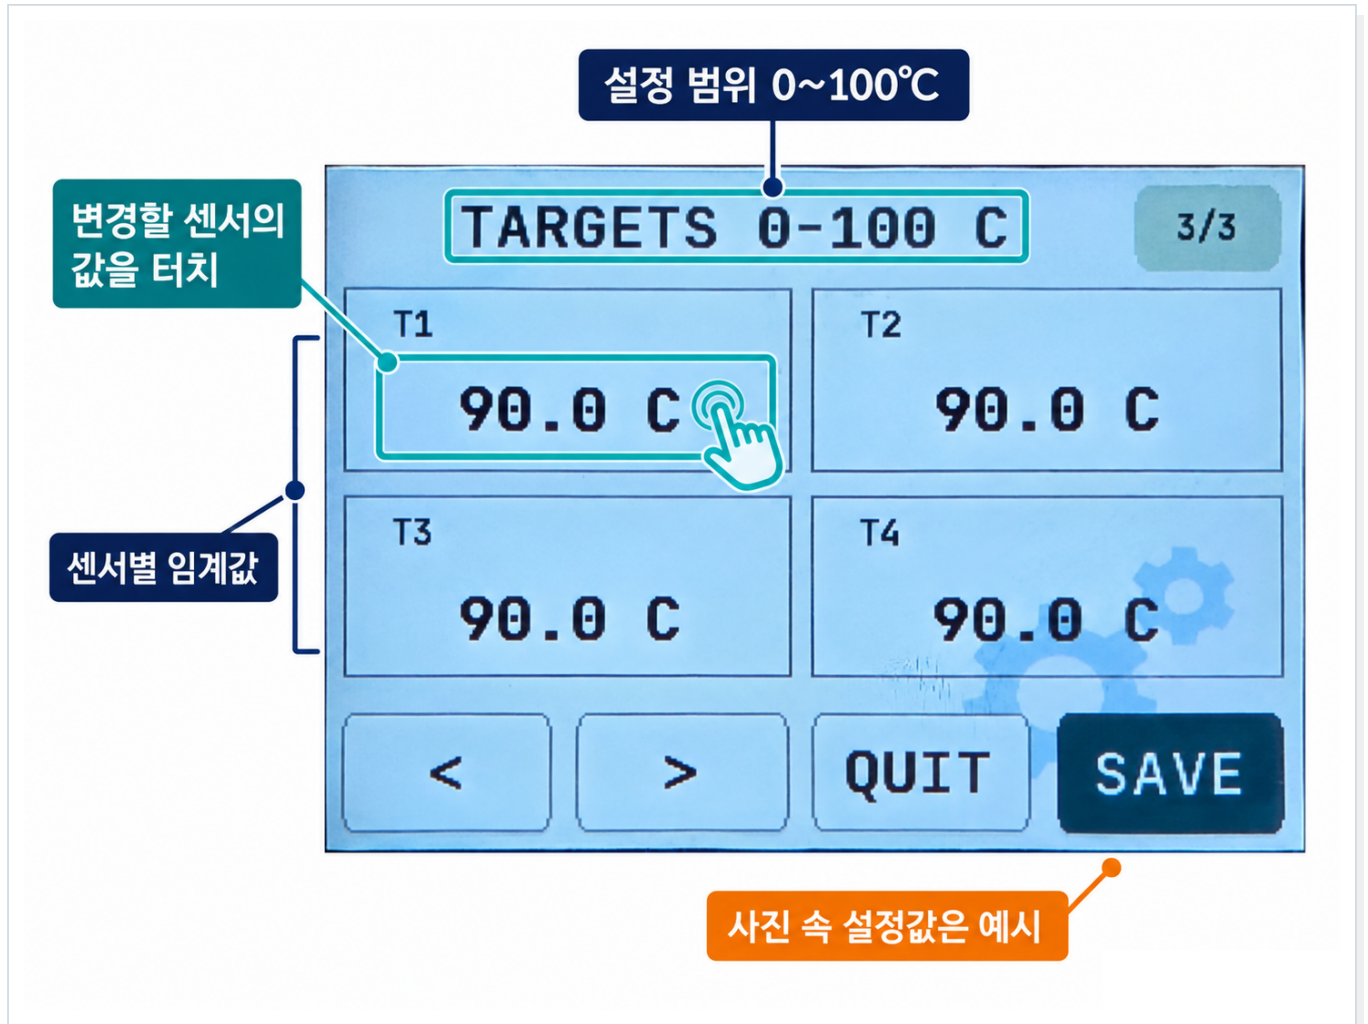


그림 9. T1~T4 임계값 선택

범위 0~100°C / 입력 소수점 첫째 자리까지

센서 선택 → 값 입력 → OK → 값 확인 → SAVE

90.0°C는 사진 속 예시

11 온도값 입력

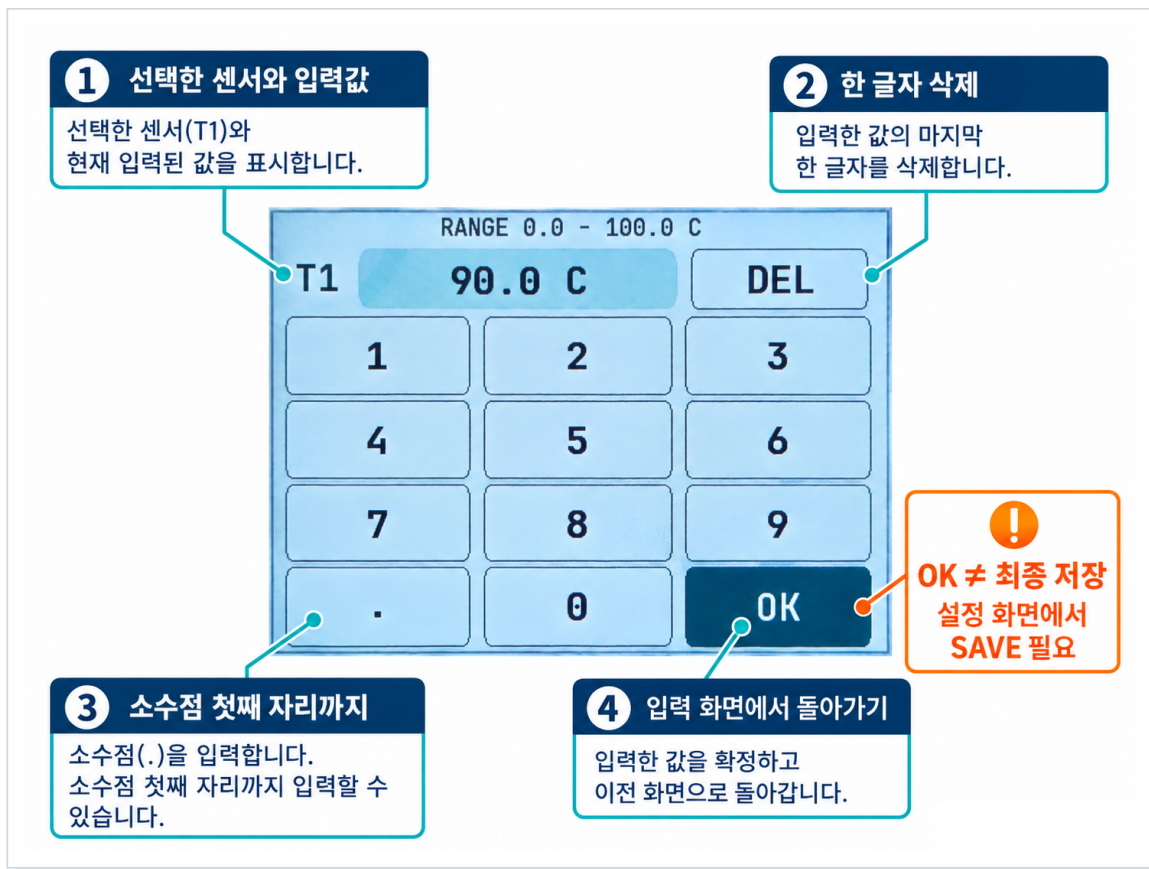


그림 10. T1 숫자 입력 화면

버튼	기능
0~9	온도값 입력
DEL	한 글자 삭제
.	소수점 입력
OK	입력 화면에서 돌아가기 · 최종 저장 아님

OK ≠ 최종 저장

변경값 사용 → 설정 화면에서 **SAVE**

SAVE를 눌러야 설정값이 저장됩니다.

12 저장 · 취소

설정 확인 → **SAVE** → **SAVED!** 확인

OUT1·OUT2 조건과 T1~T4 임계값을 먼저 확인하세요.



그림 11. SAVED! / ALL SETTINGS SAVED

SAVE 변경값 최종 저장

QUIT 저장 없이 종료 · 이전 저장값 유지

입력 화면 OK와 **저장 완료 팝업 OK**는 서로 다릅니다.

저장은 **SAVE**로 실행합니다.

13 리셋 완료

화면 식별용 · 리셋 실행 절차는 안내하지 않습니다.



그림 12. RESET COMPLETE! / SETTINGS RESET

리셋 완료 후 OK → 대시보드

리셋 ≠ 화면 닫기 / 저장 취소

에러·상태 표시 모음

표시	안내
--.-	표시만으로 미연결·고장을 단정하지 않음. 표시 조건 별도 확인.
C0·C1	의미 미확정. 오류 여부 판단에 사용하지 않음.

문서 정보

(주)고잉

문서 버전 v2.6

발행일 2026.09.14

Email

contact@intosen.com

Insta

<https://www.instagram.com/going.sen/>

Website

<https://intosen.com/kr/consult/>

Going

<https://goinglabs.co.kr>