

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 5870

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO

Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 26/08/2026
Redutor: REDUTOR CESTARI V12 3 - C	Redução: 1 : 43,7	Série: GR.20145

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS

RE-631509 - REDUTOR TRANSPORTADORA DE CORREIA TCD/48" (03) OS #78737


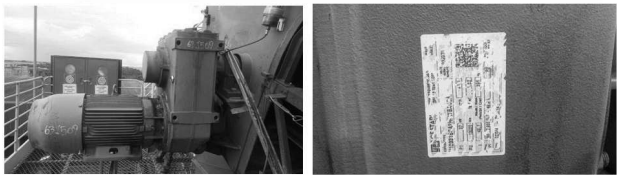


FOTO ENVIADA PELO CLIENTE PARA EFEITOS DE ORÇAMENTO



TAG DESCRITO NO EQUIPAMENTO NO MOMENTO DA DESMONTAGEM

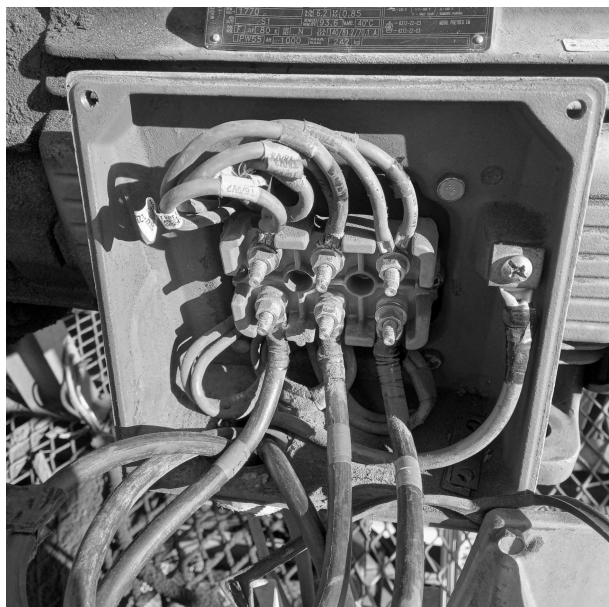

LIGAÇÃO ELETRICA DO MOTOR - SEQUENCIA DE CABOS CONFORME FITAS COLORIDAS (VERDE/VERMELHO/AZUL)



TAG GERADO: 0765676

Eng. Adenilson INPASA SINOP

Foto


Diagnóstico, Recomendação e Relatório SKF

Diagnóstico:

Equipamento apresenta níveis elevados de vibração com frequências Harmônicas da rotação de entrada indicando presença de folgas mecânicas.

Recomendação:

Remover o redutor inspecionar internos quando a desgaste dos dentes de engrenagens e folgas nos rolamentos. Realizar a substituição do primeiro par engrenado devido a sinal de defeito.

Realizar a substituição dos rolamentos do redutor (30309 e 32209 do segundo eixo) e realizar a inspeção das folgas dos alojamentos dos rolamentos.

Realizar a verificação dos demais componentes do redutor rolamentos e pares engrenados.

10:05

Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO		
Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
VALVULA RESPIRO NPT 40 MIC 1"	1	PC4948
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 32028	2	32028
RETENTOR 140X210X15	2	PC18059667
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30309	1	139297
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 32209	1	32209
TAMPA EXPANSAO 130 X 12	2	PC18060950
ROLAMENTO 30312 J2/Q	1	PC5273
ROLAMENTO 33210	1	PC5242
# KIT PINHAO WCG20 Z1	1	## 17669185
# KIT ENGRENAGEM WCG20 Z2	1	## 17669186
OLEO 220 EP YPF	42,5	18059731
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	2	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	3	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	2	SVG1200
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES

EQUIPAMENTO NO MOMENTO DA DESMONTAGEM APRESENTAVA VAZAMENTO EXCESSIVO PELO RETENTOR DE SAÍDA
REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES CONFORME REGISTRO NO CAPUT: "PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO";
REALIZADO A INSTALAÇÃO DA FLNGE KTR - CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO;
REALIZADO A TROCA DO KIT PINHAO E ENGRENAGEM DE ENTRADA CONFORME SOLICITACAO PREDITIVA