

Rapport d'Analyse DFM

Fichier analysé: Piece_support_pq_mouton.STEP

Date du rapport: 27/06/2025 à 14:05

Score de Moulabilité	1/10
Évaluation	Critique

Paramètre	Valeur
Problèmes détectés	5
Dimensions (mm)	X: 66.73 Y: 83.02 Z: 100.0
Volume	66136.45 mm ³
Épaisseur max	10.0 mm


Résumé Exécutif

La pièce présente des défis de moulabilité avec un score de 1/10. Au total, 5 problème(s) ont été identifié(s) et nécessitent une attention.

Épaisseur maximale: 10.0 mm - CRITIQUE - Épaisseur excessive risquant des défauts de retrait

Vues du Modèle 3D


Vue selon X

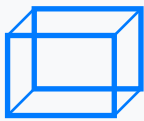

Vue 3D générée

Vue selon X


Vue selon Y

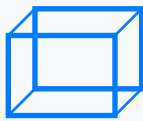

Vue 3D générée

Vue selon Y

Vue selon Z

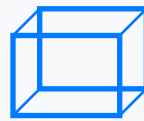

Vue 3D générée

Vue selon Z

Analyse Détaillée

Problèmes d'Épaisseur

- **WARNING:** Paroi trop épaisse: 4.99mm (max. 4mm)

Problèmes Géométriques

- **WARNING:** Hauteur de 100.0mm dépasse la limite recommandée
- **WARNING:** Arête vive détectée
- **CRITICAL:** Face verticale sans dépouille détectée
- **WARNING:** Trou borgne profond détecté

Recommandations

1. Réduire l'épaisseur de 1 zone(s) trop épaisse(s) pour éviter les retassures
2. Ajouter des angles de dépouille de 0.5° minimum sur les faces verticales
3. Ajouter des congés d'au moins 0.2mm sur les arêtes vives
4. Épaisseur paroi critique (>6mm): réduire ou ajouter des nervures
5. Pièce volumineuse: privilégier PP ou PE pour réduire les contraintes

Recommandations Générales

- Consulter un expert en injection plastique pour validation finale
- Effectuer des simulations de remplissage si nécessaire
- Considérer le choix du matériau plastique selon l'application
- Prévoir des essais de moulage pour validation