

한국전력공사 상임감사위원회

시정 요구, 통보

제 목 : [9] 가공송전 순시점검 위탁공사 운영 및 정산 잘못

소 관 부 서 : 통영전력지사

조 치 부 서 : 통영전력지사

내 용

1. 업무개요

통영전력지사는 가공송전선로의 기능유지 및 최적 운영환경 조성을 위해 「가공송전운영업무기준」 IV.가공송전설비 위탁업무관리 기준에 따라 □□□△▼와 위탁설비에 대해 공사계약을 매년 체결하여 순시점검, 측정, 정비 등의 ‘가공송전선로 순시점검 위탁공사’를 시행하고 있으며, 가공송전선로 순시점검 위탁공사 계약서에 의거 공사비를 매년 정산하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준


□□□△▼와 체결한 계약서 중 「공사일반시방서」 1.5.7 공사변경에 따르면 당해 공사의 일부 변경이 수반되는 추가 공사가 발생할 경우 위탁회사는 추가 공사 사유서, 내역서 및 산출근거 등을 제출하여 공사변경승인을 요청하고 우리 회사가 공사통보서 발행 등을 통해 승인을 한 후 공사를 변경, 시행한다.

또한, 「공사계약 특수조건」 제4조에 따라 최초 설계에 미포함된 공종은 추가 정산하는 것을 원칙으로 하며 단가산정 방법은 기준, 품셈 등에 의해 횡수와 공량을 산출할 수 있는 공종은 해당 품셈 등의 적용 기준에 따라 해당 시기 시중노임(낙찰률 적용) 및 제비율을 포함 정산하고 그러기에 곤란한 공종은 해당 업무 수행에 소요된 실 투입인력을 기준으로 해당 시기 시중노임(낙찰률 적용) 및 제비율을 포함하여 정산한다.

한편, 가공송전선로 건설 및 유지보수공사의 적정한 공사원가 산정방법을 제시한 「가공송전선로 공사원가 산정지침」 9.2.4 지세구분에 따르면 철탑위치를 기준한 10개 항목¹⁾을 바탕으로 지세를 판정하여 보통, 불량, 매우불량으로 구분하며 표준품셈 1-11-3에 따라 지세별 할증률을 각각 0%, 25%, 50% 적용한다. 이러한 지세는 철탑을 기준으로 판정되었으므로 경과지 측량, 스페이서(댐퍼), 항공장애표시구 등 철탑과 철탑 사이의 경간 전체에 이뤄지는 공종의 지세 적용 시에는 아래 그림과 같이 경간지세를 적용하여야 한다.

[그림 1] 경간지세 설명자료

(출처 : 가공송전선로 공사원가 산정지침)

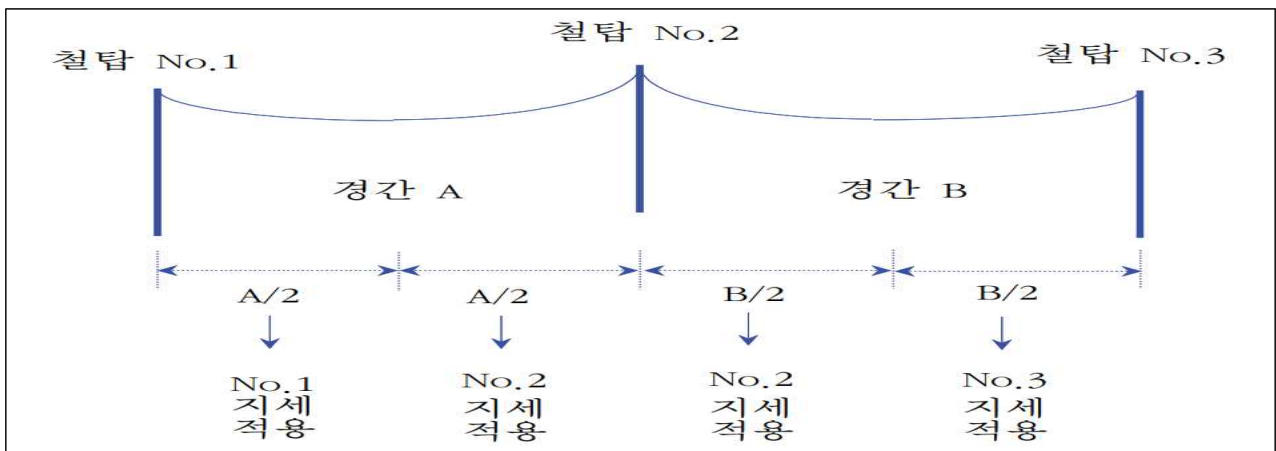

1) ①해발, ②표고, ③부지경사각, ④도로(노폭), ⑤구배, ⑥이동시간, ⑦수목, ⑧강수일, ⑨숙소, ⑩인력동원

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 추가 공사 공사통보 잘못

통영전력지사는 ‘0000년 가공송전 순시점검 위탁공사’ 진행 중에 ◀☒○▽◀
 ♠발전소 및 ▷♡개폐소 신설에 따라 송전 선로명 및 첩탑 번호가 변경(374기)
 되어 기존 첩탑 번호찰에 실크프린트된 스티커를 부착하는 것으로 추가 공사를
 위탁회사(☒□☒◁▼)에 공사통보하였다.

이에 「공사일반시방서」에 따라 위탁회사가 제출한 서류(내역서, 산출근거
 등), 통영전력지사가 발행한 공사통보서 내용 등을 확인한 결과 첩탑 번호찰 스
 티커 부착의 경우 작업준비, 승탑, 실제 작업, 뒷정리 등을 고려하여 산정한 「표
 준품셈 2-28-1 첩탑부착물 설치」해설 ②항¹⁾에 따라 기입만 할 경우를 적용하
 여 0.04인/개를 계상하여야 하나, 발행된 공사통보서의 내역서에는 이 외에 별도
 로 「표준품셈 2-29-3 첩탑 승하탑」의 공량(0.12인/개)을 추가로 산정하여 내역
 서가 잘못 산출되었음을 확인하였다.

[표 1] 공사통보서 발행 내용 검토

(단위: 인, 원)

구 분	변경 전(誤, A)	변경 후(正, B)	증 감(B-A)
품셈 구성	첩탑승하탑 + 첩탑부착물 설치(기입)	첩탑부착물 설치(기입)	-
공 량	0.12 + 0.04 = 0.16	0.04	△ 0.12
통보 공사비	47,513,000	13,699,000	△ 33,814,000

한편, 공사통보서 발행 후 감사일 현재까지 시공 및 설계변경이 이루어지지
 않은 상태이므로 내역서를 변경하여 공사통보서를 재발행할 필요가 있다.

1) 첩탑 표시찰은 기입만 할 경우 0.04인 계상

나. 추가 공사 정산 잘못

‘0000년 가공송전 순시점검 위탁공사’의 추가 공사에 따른 설계변경 내역서를 확인한 결과 ❶상주감시원 배치, ❷배전선로(해월철탑) 추락방지장치 점검, ❸◀◻●▽◀⚡발전소 건설 관련 송전선로 인수점검에 대한 설계변경 시 직접노무비에 협의조정률인 낙찰률(94.415%)을 곱하여 산출하지 않고 설계단가(100%) 그대로 산출하여 공사비를 과다하게 지급하였음을 확인하였다.

[표 2] 0000년 가공송전 순시점검 위탁공사 추가 정산 과다지급 공사비

(단위: 원)

추가 공사 내역	직접노무비			제경비* 고려 회수 공사비
	변경 전(誤, A)	변경 후(正, B)	증 감(B-A)	
상주감시원 배치	48,930,000	46,197,260	△ 2,732,740	4,185,022
배전선로 추락방지장치 점검	4,614,975	4,357,229	△ 257,746	403,614
송전선로 인수점검	9,720,000	9,534,399	△ 185,601	246,546
합 계(3건)				4,835,182

* 0000년 가공송전 순시점검 위탁공사 계약서의 ‘공사비 산출내역서’에 따름

다. 스페이서 점검 경간지세 미적용

‘0000년 가공송전 순시점검 위탁공사’의 추가 공사에 따른 설계변경 내역서를 확인한 결과 ◀◻●▽◀⚡발전소 건설 관련 송전선로 인수점검 내역 중 복도체 선로인 154kV \$\$\$-○● 등 3개T/L의 스페이서 점검에 대한 직접노무비 산출 시 경간지세를 적용하지 않아 공사비가 과다 지급되었음을 확인하였다.

[표 3] 스페이스 점검 경간지세 미적용 과다지급 공사비

(단위: 개, 원)

구 분	보통	불량	제경비* 고려 회수 공사비
철탑 지세(A, 誤)	174	492	117,870
경간 지세(B, 正)	195	471	
차 이(B-A)	+ 21	△ 21	

* 0000년 가공송전 순시점검 위탁공사 계약서의 '공사비 산출내역서'에 따름

관계부서 의견

통영전력지사 위탁회사 업무 담당자는 공사통보서 발행 및 설계변경 내역서 작성 업무가 미흡하였음을 인정하였고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

통영전력지사장은

- ① 0000년, 0000년 가공송전 순시점검 위탁공사에 과다 지급된 공사비를 회수, 0000년 가공송전 순시점검 위탁공사의 산출근거를 수정한 공사통보서를 재발행 하여 예산을 절감하여 주시기 바라며. (시정)
- ② 유사사례 재발방지를 위하여 직무관련자들에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	시 정 1 통 보 1	회 수 [4,953,052원] 예산절감 [33,814,000원]	-	통영전력지사	통영전력지사