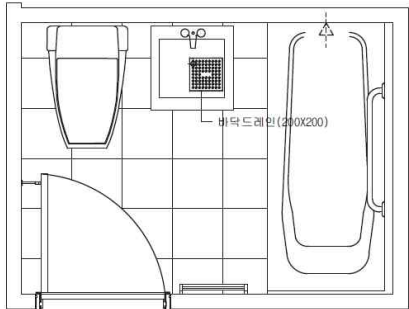
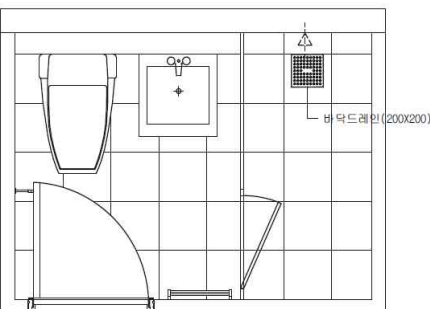


[33] [개선] 사항

1. 제 목 : 욕실 바닥배수 악취방지 설계기준 미흡
2. 조치부서 : □.□.□.□처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□.□.□.□처에서는 단위세대 욕실의 원활한 배수를 위해 바닥드레인을 적용하고 있으며, 해당부위의 냄새역류 방지를 위해 배수트랩을 설계에 반영하고 있다.

[표 94] 욕실 바닥드레인 설치 상세도

바닥드레인		바닥드레인 부위 배수트랩
욕조 설치 시	샤워부스 설치시	
		

자료 : 「LH 표준상세도」 및 ○○○○본부 제출자료 재구성

기계설비의 계획, 설계는 「LH 설계지침」에 따라 현장 시공성, 향후 유지·관리성을 고려한 효율적인 시설이 되도록 하여야 한다.

그런데 욕실 바닥드레인 마감공사는 타일공사와 동시에 진행됨에 따라 일부 지구에서 공정관리 및 현장 시공성 향상을 위해 바닥드레인 상트랩 설치공사를

건축 타일공사에 위탁 시공하고 있으나, 타일공사 시 상트랩과 타일의 일치 시공을 위해 상트랩(슬라이드)을 누락하거나, 입주 후 타일과 상트랩 사이의 줄눈에 크랙이 발생하여 냄새 역류가 발생하고 있다.


[표 95] 욕실 바닥배수트랩 냄새 역류 사례

1. 받침대+몸통	2. 상트랩(슬라이드)	3. 상트랩(봉수)	4. 바닥드레인 마감
			
슬래브 매립	건축 타일공사 위탁 시 누락시공으로 냄새역류	봉수파괴로 냄새역류	입주 후 타일과 상트랩사이 줄눈 크랙으로 냄새역류

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

이에 따라 ‘◆◆도시 3-M6BL 아파트 건설공사 4공구’ 시공업체인 **공영(주)는 냄새역류 및 욕실 타일공사 후 몰탈 잔재를 바닥드레인에 방치하여 배수 배관의 막힘 등의 하자를 방지하기 위해 욕실 바닥배수 하부에 P트랩을 현장 반영하여 시공 하였다.

[표 96] 욕실 바닥배수 P트랩 반영현황

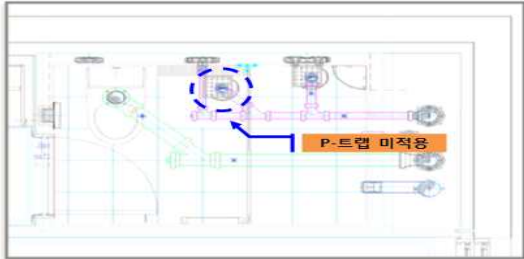엘보 시공(LH설계)	P트랩 시공(현장시공)
	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

또한, 삼성 등 민간건설사 및 주거자산관리부서에서 근무한 일부 현장감독은 현장시공 시 상트랩(슬라이드) 누락 시공 및 상트랩과 타일 사이 줄눈 크랙이 다수 발생하므로 냄새역류를 원천적으로 방지하기 위해 바닥배수 하부에 P트랩을 추가 설치하고 있다.

따라서 욕실 바닥드레인의 악취 및 배관 막힘 등의 하자를 방지하기 위해 현장 시공성 및 향후 유지·관리성을 감안한 설계기준 개선이 필요하다.

5. 조치할 사항

□.□.□.□.처장은

욕실 바닥드레인 시공실태 및 하자사례 등을 조사하여 설계기준을 개선하시기 바랍니다(개선).