

[40] [현지조치] 사항

지적연번 2017 -

현지조치사항

1. 제 목 : 경량철골 지붕틀 주각부 무수축 몰탈 시공 누락
2. 조치부서 : ○○○○본부

[내 용]


○○○○본부 관할 2-*M8BL 아파트 건설공사 6공구(국임 906호)는 2015. 12. 30. (주)한* 외 1개사와 계약 체결하여 2015. 12. 31. 착공하였고 2017. 12. 28. 준공 예정으로 현재 지붕 철골 조립 및 세대 내부 마감공사가 진행 중입니다

□ 경량철골 지붕틀 주각부 무수축몰탈 시공 누락

2-*M8BL 아파트 건설공사 6공구는 옥상에 경량 철골을 이용하여 지붕을 형성하는 경사 지붕 설치지구이며, 지붕틀 주각부 둘레에는 주각부 베이스플레이트의 유격방지와 평활도 유지 등을 위하여 무수축 몰탈을 시공하여야 합니다.

하지만 금번 ○○○○본부 종합감사 중 해당 현장을 점검한 결과 지붕 경량 철골 지붕틀 주각부 둘레에 무수축 몰탈의 시공 누락이 확인되었습니다.

[그림 12] 경량철골 지붕틀 주각부 무수축몰탈 시공누락 현황

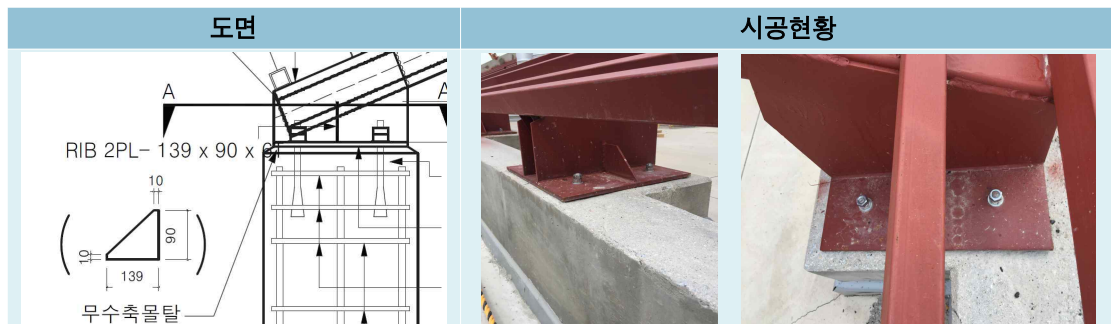

자료: 현장 점검사진(점검일 2017.5.31.)

그 결과, 주각부 콘크리트면과 베이스플레이트 사이에 유격이 발생하였고, 향후 풍압 등 지붕틀 거동 시 볼트 체결이 헐거워지는 등 안전 위해 요소가 될 우려가 있으므로 조속한 보완 시공이 필요합니다.

[조치할 사항]

○○○○본부장은 2-※M8BL 아파트 건설공사 6공구의 경량철골 지붕틀 주각부 무수축 몰탈의 시공이 적절하게 설치될 수 있도록 보완 조치를 철저히 하시기를 바랍니다.

[그림 13] 현지 조치 결과



(조치 전) 무수축몰탈 미시공



(조치 후) 무수축몰탈 시공