

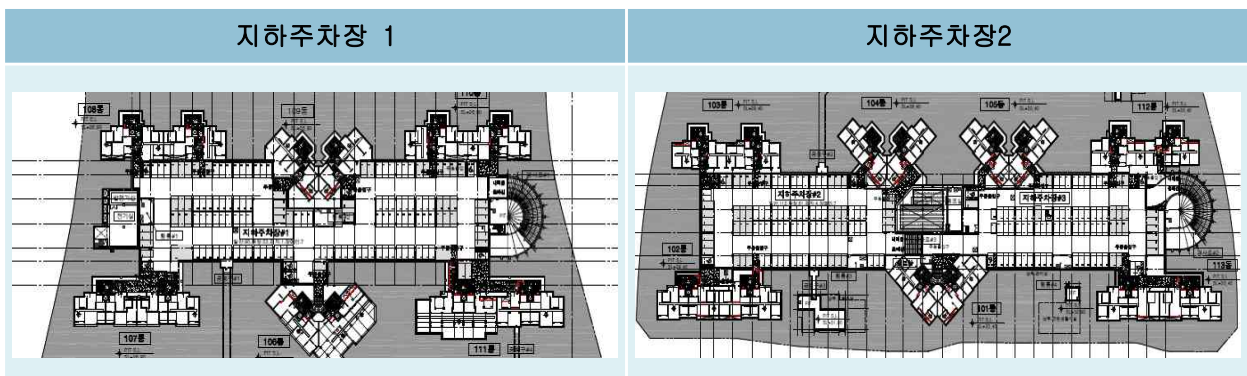
[5] [통보] 사항

1. 제 목 : 아파트 지하주차장 경사로 주변 보행자 안전 확보 미흡
2. 조치부서 : 제주지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

제주지역본부 관할 제주◆◆1-1BL 아파트 건설공사 5공구(공임리츠 560호)는 '15.12.18 ○○건설(주)와 계약체결하여 '15.12.24. 착공하였고 '17.09.26 준공한 지구로서, 현재 입주를 완료한 상황이다.

제주◆◆1-1BL 아파트 건설공사 5공구는 통합형 지하주차장 설치지구로서, [그림 1]과 같이 지하주차장에서 아파트 주동으로 직접출입이 가능한 구조로 설계되어 있으며,

[그림 1] 지하주차장 설치 현황

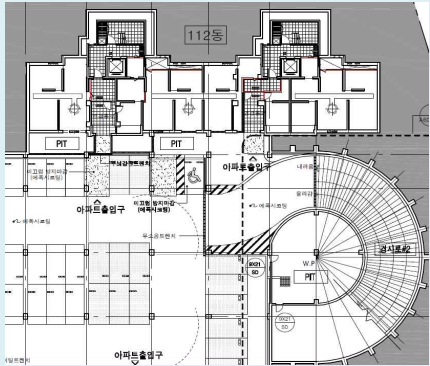
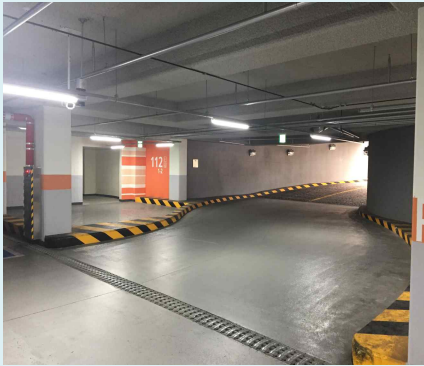
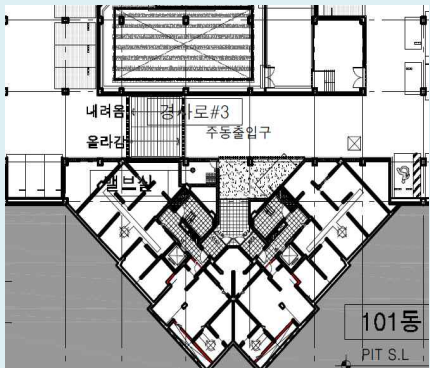
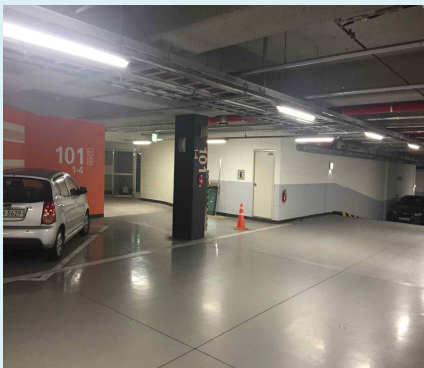


자료: 제주◆◆1-1BL 실시설계 도면 재구성

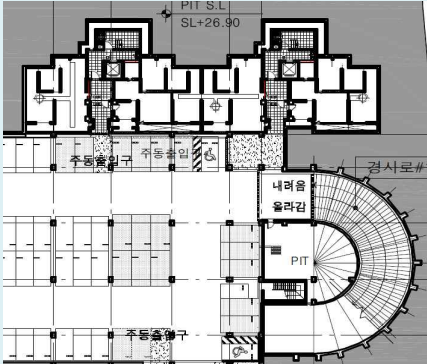
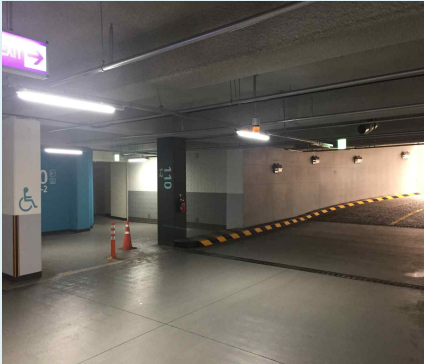
이 경우 지하주차장에서 아파트 주동 진출입시 입주민의 안전확보를 위해서는 1차적으로 차량의 진출입 확인이 용이하도록 설계함이 타당하고, 이와 관련된 기준¹⁾을 만족한다하더라도 지하주차장 내 안전사고 발생 우려부위에 대해서는 선제적인 검토를 통해 필요한 조치를 함이 바람직하다.

그런데 제주◆◆1-1BL 내 지하주차장 설치현황을 점검한 결과 시공현황은 설계도서와 일치하나, 차량의 지하주차장 진출입과 주행 시 입주민 안전사고 발생 우려부위가 [그림 2]와 같이 확인되었다.

[그림 2] 제주◆◆1-1BL 지하주차장 경사로 주변 현황

평면도	현황사진	검토필요 사항
		차량진출입부 안전휀스 또는 차량멈춤턱 시공 (112동 출입구)
		차량멈춤턱 시공 또는 반사경 설치 (101동 출입구)

1) 「주차장법 시행규칙」 제6조 제1항 2호 : 출구 부근의 구조는 출구로부터 2m 후퇴한 차로의 중심선상 1.4m 높이에서 도로 중심선에서 좌우 60°범위 안에서 도로를 통행하는 자를 확인할 수 있는 구조로 한다.

평면도	현황사진	검토필요 사항
		차량진출입부 안전휀스 또는 차량멈춤턱 시공 (110동 출입구)

자료: 제주◆◆1-1BL 실시설계 도면 재구성

그 결과 해당동에 거주하는 입주민(영유아 등)이 아파트 출입구로 진출입 시 차량과의 충돌 등 우발적인 안전사고 발생 가능성을 내포하고 있으므로 보완조치가 필요한 실정이다.

5. 조치할 사항

제주지역본부장은

지하주차장 경사로 주변 등 안전사고 발생 우려부위에 대한 보완계획을 마련하시기 바랍니다 (통보).