

[28] [통보] 사항

1. 제 목 : 옥외형 승강기 우수유입 방지 등 하자예방조치 미흡
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

경남지역본부 관할 A-3BL 아파트 건설공사 7공구(행복,국민,영구*,***호)는 '15.12.30. (주)X X X 산업과 계약체결하여 '15.12.31. 착공하였고 '18.04.30. 준공한 지구로서, 현재 입주를 위한 최종 점검 등을 실시 중에 있다.

아파트 지하주차장이 건물주동과 직접 지하에서 연결되지 않는 경우(이하 '독립형 주차장') 입주민의 보행환경 확보 등을 위해 옥외계단실을 설치하여야 하며, 특히 고령자·장애인의 경우 관련법령¹⁾ 등에 따라 보행 및 이동에 장애가 되지 않도록 편의시설(승강기 등)을 설치기준에 적합하게 설치하여야 한다.


한편 우리 公社(舊, 건축설계1처)에서는 '10.12.22 옥외형 승강기 설치 시 빗물 유입으로 인한 승강기 기기손상·운행중단 등의 민원발생과 그로 인한 유지관리비 상승 등을 예방하기 위해 「옥외형승강기 설계기준(안)」을 시행한 바 있다.

상기 방안에 따르면 빗물유입으로 인한 누수하자를 예방하기 위해 [그림 1]과 같이 승강기 출입구 전면 바닥 높임시공 및 경사로 설치, 출입문 상부 캐노피

1) 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제4조 내지 제8조

및 측부칸막이 설치, 출입문 하부벽체와 포장 접속부위 방수조치 등을 검토하여 조치하도록 하고 있다.

[그림 1] 옥외형 승강기 하자예방 설계 현황

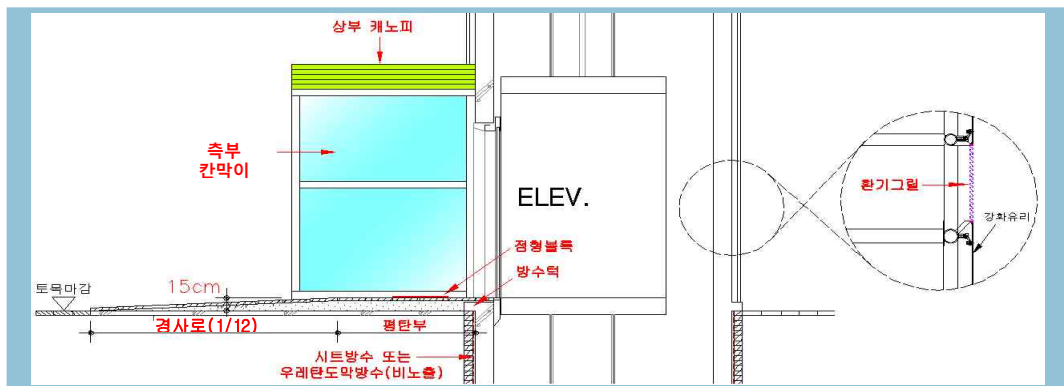

자료: 옥외형승강기 하자방지 설계기준 재구성

☐☐☐☐A-3 아파트 건설공사 1공구에는 지하주차장에서 지상으로의 이동 시 편의를 제공하기 위한 옥외엘리베이터 5개소가 설계에 반영되어 있으며 현재의 설치현황은 [그림 2]와 같다.

[그림 2] ☐☐☐☐A-3블록 옥외형승강기 설치현황



자료: ☐☐☐☐A-3블록 실시설계 도면 재구성

하지만 금번감사 기간 중 해당블럭의 옥외형 승강기 설치현황을 점검한 결과 일부 옥외형승강기가 [그림 2]의 설치사례와 같이 승강기 출입구 전면 바닥의 높임시공 및 경사로가 설치되어 있지 않거나, 출입문 측부칸막이가 미설치 되어 있는 등 관련기준을 충족하지 못하고 있어 향후 우수유입 등에 따른 승강기 기기손상 등이 우려되는 상황이다.

따라서 해당블럭 내 옥외형승강기의 설치현황을 점검하여 원활한 보행환경 조성과 시설물 하자예방을 위한 선제적인 조치를 검토함이 바람직하다.

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

옥외형 승강기 하자예방 설계기준 등을 참고하여 해당블럭 내 시설물의 하자가 예방될 수 있도록 보완조치하시기 바랍니다 (통보).