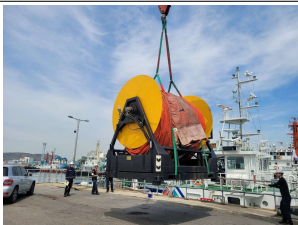
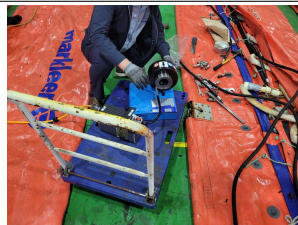


1. 추진배경

- 인천지사에서 보유한 오일펜스의 전반적 노후화로 보수 소요 지속 발생 중, 가장 사용 빈도가 높은 UNIBOOM 1100 오일펜스에서 전체 수리 소요 발생
- 오일펜스 위탁수리 의뢰 시 과도한 비용 발생에 따라 자체수리로 결정

2. 추진과정

- 해상합동훈련 시 오일펜스 전개 중 내부에서 공기 새는 소리가 들리고 오일펜스가 완전 팽창이 되지 않는 현상 발견(에어호스 연결부 및 말단부 손상 추정)
- 카고크레인 활용 청항1호 갑판에서 오일펜스 탈거, 지사 방제대응센터 안으로 이동하여 지게차로 오일펜스 전장 및 해체 후 고장개소 확인
- 에어호스 제작 전문 업체를 통해 연결부 제작, 제작된 연결부와 고장부위 현장에서 유압호스 압착 장비로 신환, 기타 소모품 교체 실시 후 오일펜스 재결합
- 정상작동 확인 완료 후 청항1호로 재이동하여 크레인으로 갑판에 재설치

오일펜스 탈거	오일펜스 전체 전장	고장부위 교체	공기주입 테스트
			

3. 종합성과

- 업체 위탁수리 대비 약 1/3 비용으로 수리 완료하여 예산 절감
 - * 업체 위탁수리 견적 23,650,000원 대비 16,195,850원(약 68.5%) 절감
- 방제장비 운용·정비에 대한 직원 이해도 및 긴급고장 대처능력 향상
- 취약부 전체점검으로 향후 발생 가능한 고장에 대한 예방정비 완료