

[30] [통보] 사항

1. 제 목 : 부대복리시설 설계불합리 사항 개선
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부 관할 ■■■■■권A-2BL 아파트 건설공사 1공구(행복·국민 820호)는 '17.12.26 00 건설(주) 외 1개사와 공동계약 체결하여 '17.12.29. 착공하였고 '20.03.12. 준공예정인 지구로서, 현재 아파트 기초공사가 진행 중에 있다.

① 보육시설 비상재해 대피시설 설계보완

아파트 단지내에 보육시설은 「영유아보육법 시행규칙 9조 별표1」의 어린이집의 설치기준⁴⁷⁾에 따라 비상시 양방향으로 피난할 수 있는 구조로 설계하여야 하고, 출구는 가급적 지면과 맞닿도록 하여 유사시 원활한 이동이 가능토록 설계함이 타당하다.


하지만 ■■■■■권A-2BL내 보육시설의 설계를 검토한 결과 관련법령 등은 만족하고 있으나, [그림 5]과 같이 유사시 현관의 반대방향에 설치되어 출구로 이용될 개구부가 지면과 이격되어 유사시 원활한 피난에 지장을 줄 것으로 판단되므로

47) 비상재해대피시설

- ② 어린이집은 비상시 양 방향으로 피난할 수 있어야 하며, 각 층별 출구 및 피난시설 등은 다음의 구분에 따른다.
 - (i) 어린이집이 건물 1층인 경우: 주 출입구 외에 도로 등 안전한 외부 지상과 연결이 가능한 1개 이상의 출구[비상구 또는 유사시 사람의 출입이 가능한 창 또는 개구부(開口部)]를 어린이집 주 출입구의 반대 방향에 설치하거나 장변길이의 2분의 1 이상을 이격하여 설치할 것. 이 경우 출구의 규격은 유효 폭 0.75미터 이상 유효높이 1.75미터 이상이어야 하고, 출구의 최하단은 안전한 외부 지표면부터 1.2미터 이하여야 한다.

본부 내 유사 사업지구의 설계 등을 비교하여 피난동선을 개선함이 바람직하다고 판단된다.

[그림 5] 보육시설 양방향 대피동선 개선필요 사항

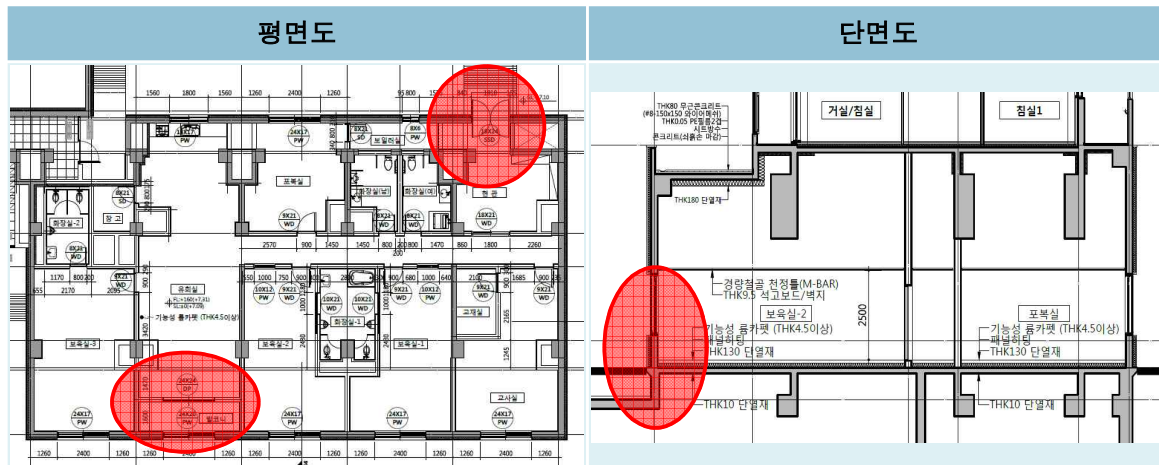

자료: ■■■■■권A-2BL 실시설계 도면


② 근린생활시설 바닥슬라브 설계 보완

아파트 단지내에 근린생활시설은 분양을 목적으로 설치되는 시설물이므로 고객만족 등을 위해 하자를 미연에 방지할 수 있도록 설계도서의 불합리사항 등을 사전에 검토하여 시공함이 타당하다.

하지만 ■■■■■권A-2BL내 근린생활시설의 설계를 검토한 결과 [그림 6]과 같이 바닥슬라브 하부의 지면과 직접 맞닿는 부위에 단열재 깔기를 반영하였으나, 기초저면의 평탄성 확보 등 품질관리에 어려움이 있고,

또한 바닥판이 지면과 직접 맞닿는 경우 바닥판 균열 시 발생될 수 있는 누수하자를 예방하기 위해 배수관 설치 또는 PIT를 확대하는 등 방수설계를 반영함이 타당한데도 설계에 미적용되어 있어 보완이 필요한 상황이다.

[그림 6] 근린생활시설 바닥슬라브 설계보완 필요 사항

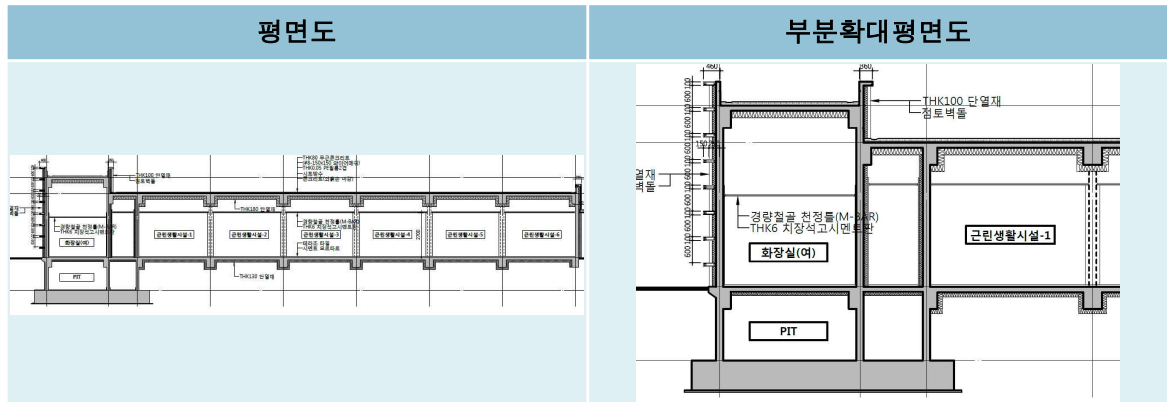

자료: ■■■■■ 권A-2BL 실시설계 도면

따라서 보육시설 및 근린생활시설의 설계불합리사항에 대한 보완계획을 수립하는 등 건설단계의 선제적인 조치가 필요하다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

해당지구의 설계불합리 사항이 개선될 수 있도록 보완계획 등을 마련하는 등 선제적으로 조치하시기 바랍니다(통보).