

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [6] 해지고객 인입선 철거 및 접속개소 분리 업무 소홀
관 계 부 서 : 광주전남본부 화순지사, 담양지사
조 치 부 서 : 광주전남본부 화순지사, 담양지사
내 용

1. 업무개요

광주전남본부 화순지사, 장성지사 및 담양지사는 고객요청에 의한 전기사용 해지시 인입선을 즉시 철거하고 있으며, 임시전력 해지의 경우 고객 소유 공급 설비가 철거되지 않았을 때에는 우리회사 설비와 고객 설비와의 접속개소를 분리 시공하고 있으며, 인입선 미철거와 인입접속점이 분리되지 않은 상태에서는 고객측 배전반까지 전기가 흐르는 활선 상태가 유지되어 일반인 접촉(감전) 등 안전사고 우려가 있으므로 해지고객에 대한 신속한 업무처리로 안전사고 등 중대시민재해를 예방하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전기계기업무기준」 6.2.4.2 나.(현장조사 및 시공) 에 따르면, 고객 요청 및 고객 귀책에 의한 전기사용 해지 철거시 계기부서에서 전력량계 및 인입선을 즉시 철거하고, 철거 계기에 연계된 배전설비가 운휴 상태일 경우 해당 설비관리부서에 내역을 통보하고 외선철거를 의뢰해야 한다. (고객 귀책에 의한 해지 철거시,

제사용이 예상되고 계기분실의 우려가 없는 경우 2개월까지 철거를 보류할 수 있음)

또한, 배전운영처는 「'24년 중대시민재해 예방을 위한 배전설비 안전강화 대책 알림」[배운(가운)-122('24. 2. 8.)] 공문으로 임시해지 인입선 일제 점검 및 정비 등을 통한 배전설비로 인한 6대 중대 재해사고⁴⁾ 발생을 예방하도록 안내하였고,

< 임시 해지 인입선 조치기준 >

[영업업무처리지침 9. 임시전력_다. 임시전력 업무처리_(5)해지 등]

고객 공급설비가 철거되어 있지 않았을 때에는 전력량계 철거와 동시에 우리회사 설비와 고객 설비와 접속개소를 분리 시공하고 고객의 외선 설비는 즉시 철거하도록 안내한다.

「안전사고사례 전파 및 저압 해지 인입선 업무처리 강조사항 알림」[배운(미터)-448('26. 3.12.)] 관련으로 인입선 미철거로 인한 일반인 안전사고 발생에 따라 재발방지를 위하여 해지 인입선 즉시 철거 및 부적정 처리개소에 대하여 신속히 조치할 것을 지시하였다.

[안전사고 개요]

○ 일시 / 장소 : '26. 0. 00 09:10경 / ○○본부 △△지사 관내

○ 사고내용 : 공동인입선으로 주택, 심야 공급 중 심야전력 해지('24.2)후 심야전력 인입접속점이 분리되지 않은 상태에서, 철제계기함을 철거하려고 작업자가 심야전력 인입구배선을 그라인더로 절단 중 3상 케이블 단락 아크 발생으로 손목화상

3. 감사결과 확인된 문제

가. 고객요청에 의한 전기사용 해지시 인입선 철거 업무처리 미흡

영업배전정보시스템(‘해지인입선 미철거’ 조회) 상 감사일 현재까지 화순지사 관

4) 6대 중대 재해사고 : 지지물 넘어짐, 전선 끊어짐, 변압기 절연유 분출, 전력설비 원인 산불, 전력구 화재, 지중 저압 감전

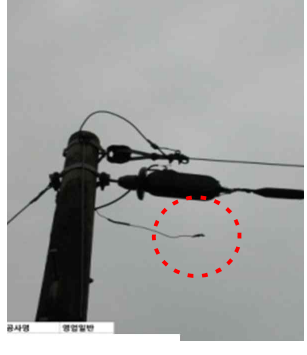
내 고객요청에 의한 전기사용계약을 해지한 고객의 인입선 철거 업무 적정 여부를 점검한 결과, 고객번호 @■◀ 등 18호는 최장 952일(평균 686일)이 경과하였음에도 [표 1]과 같이 인입선 철거시 인입선 전체를 철거하지 않았고, 전력량계 철거 또는 접속개소 분리 작업만 시행되었음이 확인되었다. ([그림 1] 참조)

[표 1] 고객요청에 의한 해지 시 인입선 철거 업무 처리 내역

(단위: 건)

구 분	인입선 철거 완료	인입선 미철거(접속개소 분리만 시행)
화순지사	294	18(7)

[그림 1] 인입선 철거 및 접속개소 분리 시공 사진

인입선 철거		접속개소 분리	
전	후	전	후
			

나. 임시해지 고객의 인입선 조치업무 소홀

화순지사 및 담양지사 관내 임시해지 고객의 인입선 조치업무 처리 내역을 점검한 결과, [표 2]과 같이 고객번호 ▲\$■ 등 23호는 해지신청 후 최장 993일(평균 549일)이 경과하였음에도 접속개소 분리 작업을 미시행하였음이 확인되었다.

[표 2] 임시해지 고객 접속개소 분리 업무 처리 내역

(단위: 건)

구 분	접속개소 분리 시행	접속개소 분리 미시행	소 계
화순지사	152	<u>7</u>	159
담양지사	133	<u>16</u>	149
합 계	285	<u>23</u>	308

[표 3] 고객요청에 의한 해지시 인입선 미철거 내역

순번	사업소	고객번호	해지일자	경과일	내용	담당자
1	화순 지사 (18개소)	익명화	2023-10-17	895	인입선 미철거	▶▶▶
2			2024-12-16	469	인입선 미철거	▶▶▶
3			2023-10-16	896	인입선 미철거	▶▶▶
4			2024-02-01	788	인입선 미철거	♣♣♣
5			2024-03-13	747	인입선 미철거	♣♣♣
6			2024-03-21	739	인입선 미철거	♣♣♣
7			2023-08-21	952	인입선 미철거	♣♣♣
8			2024-01-11	809	인입선 미철거	♣♣♣
9			2024-03-27	733	인입선 미철거	☎☎☎
10			2024-04-30	699	인입선 미철거	☎☎☎
11			2024-07-01	637	인입선 미철거	☎☎☎
12			2024-10-16	530	인입선 미철거	☎☎☎
13			2024-03-04	756	인입선 미철거	☎☎☎
14			2024-04-29	700	인입선 미철거	☎☎☎
15			2024-06-28	640	인입선 미철거	☎☎☎
16			2024-07-22	616	인입선 미철거	▽▽▽
17			2024-08-20	587	인입선 미철거	▽▽▽
18			2025-10-14	167	인입선 미철거	☒▽▼

[표 4] 임시해지 고객 접속개소 분리 미시행 세부 내역

순번	사업소	고객번호	해지일자	경과일	내용	담당자
1	화순 지사 (7개소)	익명화	2023-07-11	993	접속개소 분리 미시행	▶▶▶
2			2024-11-08	507	접속개소 분리 미시행	▶▶▶
3			2024-09-12	564	접속개소 분리 미시행	▽▽▽
4			2024-08-22	585	접속개소 분리 미시행	☎☎☎
5			2025-06-12	291	접속개소 분리 미시행	♣♣♣

순번	사업소	고객번호	해지일자	경과일	내용	담당자
6			2025-07-05	268	접속개소 분리 미시행	☒▽▼
7			2025-07-16	257	접속개소 분리 미시행	☒▽▼
1	담양 지사 (16개소)	익명화	2023-10-06	906	접속개소 분리 미시행	\$\$\$
2			2023-11-09	872	접속개소 분리 미시행	\$\$\$
3			2023-12-27	824	접속개소 분리 미시행	\$\$\$
4			2024-01-10	810	접속개소 분리 미시행	\$\$\$
5			2024-01-10	810	접속개소 분리 미시행	\$\$\$
6			2024-01-11	809	접속개소 분리 미시행	\$\$\$
7			2024-02-19	770	접속개소 분리 미시행	▲▼◇
8			2024-06-27	641	접속개소 분리 미시행	▲▼◇
9			2024-09-03	573	접속개소 분리 미시행	▲▼◇
10			2024-10-04	542	접속개소 분리 미시행	▲▼◇
11			2025-01-13	441	접속개소 분리 미시행	▲▼◇
12			2025-02-27	396	접속개소 분리 미시행	▲▼◇
13			2025-04-01	363	접속개소 분리 미시행	▲▼◇
14			2025-09-01	210	접속개소 분리 미시행	▲▼◇
15			2025-11-05	145	접속개소 분리 미시행	▲▼◇
16			2026-01-19	70	접속개소 분리 미시행	▲▼◇

4. 관계부서(관련자) 의견 및 검토결과

화순지사 업무 담당자는 고객요청에 의한 전기사용 해지 고객의 인입선 철거 시 일부 개소에 대하여 저압 전문회사에 시공지시를 할때 착오(영업정보시스템의 “인입선 수반” 미체크)로 인입선 전체 철거를 누락하였으며, 임시해지 고객의 주상분리 미시행 개소는 작업차량 진입 불가 및 업무처리 누락을 사유로 주상분리를 시행하지 않았다고 답변하였다. 또한, 담양지사 업무 담당자는 임시해지 고객의 주상분리 미시행 개소에 대하여 고객 재사용 의사가 있었다는 사유로 주상분리를 시행하지 않았다고 답변하였다.

이에 대해 감사자가 확인한 결과, 장성지사의 경우 과거 작업차량 진입 불가 개소의 불가 사유가 해소되었으며, 담양지사의 경우 최초 고객 재사용 의사가 있었다 하나, 관련기준에 따라 2개월의 철거 보류 기간이 경과하여 신속한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

다만, 화순지사, 담양지사 담당자 모두 장기간 미조치에 대한 업무처리가 미흡했음을 인정하고 즉시 조치하겠다고 답변한 점, 업무처리 누락개소가 경미(전체 대상물량의 약 7% 수준)하여 고의·중과실로 업무처리 하였다고 보기 어렵다는 점을 감안할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

화순지사장, 담양지사장은

- ① 미철거 해지 인입선 철거 및 미분리 접속개소 분리 작업을 즉시 시행하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	시 정 1 통 보 1	-	-	화순지사 담양지사	화순지사 담양지사