

[일련번호 2]

감사결과 처분요구서

【제 목】 ◆◆◆◆◆ ★★★★★ ♡♡♡♡ 감독업무 소홀

【부 서 명】 ○○○○○팀

【행정상 조치】 주의, 통보 【재정상 조치】

【지 적 내 용】

1. 업무개요

○○○○○팀(구. ☆☆☆☆팀)은 개발사업(@@·\$\$) 공사 발주, 감독, 준공에 관한 업무를 수행하면서 '◆◆◆◆◆ ★★★★★ ♡♡♡♡'(이하 '♡♡♡♡'라 한다)에 대한 공사 감독 및 관리 업무를 수행하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제49조에 따라 발주청은 건설공사가 설계도서, 계약서, 그 밖에 관계서류의 내용대로 시공되도록 하고 건설공사를 관리하기 위하여 공사감독자를 선임하여야 하고, 공사감독자는 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 '공사감독 업무지침'이라 한다)에 따른 감독 업무를 성실히 수행하여야 한다.

「공사감독 업무지침」 제4조에 따르면 감독업무를 수행할 때에는 해당 공사의 설계도서·계약서 그 밖에 관계서류 등의 내용을 숙지하고 그 공사의 특수성을 파악한 후 성실히 효율적으로 업무를 수행하여야 할 뿐만아니라,

해당공사가 설계도서, 그 밖에 관계서류 등의 내용대로 시공되었는지를 공사시행 단계별로 확인 등을 하고, 시공 등에 필요한 감독을 하여야 하며,


제148조에 따라 발주청은 설계변경이 필요한 경우에는 공사감독자에게 설계변경을 하도록 지시하여야 하며, 공사감독자는 공사비 절감, 품질향상 등 설계변경이 필요한 경우 계약서류와 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률」 등 관련 규정에 따라 설계변경을 시행하도록 되어 있다.

따라서 공사감독자는 설계도서 등의 내용을 숙지하고 검측, 확인 등 그 직무를 성실하게 수행하면서 설계도서 등과 다르게 시공되었을 때는 설계도서 등에 따라 시공하도록 감독하여야 하며, 설계도서 불분명 등 필요한 경우 발주청의 지시에 따라 설계변경 등의 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◆◆◆◆◆ ★★★★★★ 부지조성공사 ♪♪♪♪의 화강석경계석 기초는 <그림 1> 설계도면과 같이 L형 레미콘으로 반영되어 있으며,

<그림 1> ♪♪♪♪ 포장단면상세도(화강석경계석)

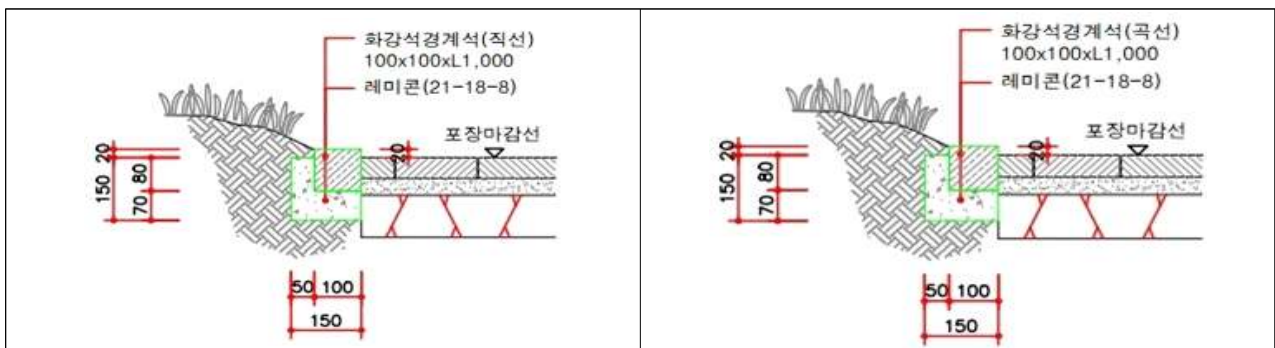

※ 감사대상부서 제출자료 재구성

<표 1>과 같이 설계내역서에 화강석 경계석 설치비 뿐만아니라 경계석 기초콘크리트 합판거푸집 등 공사비가 반영되어 있고, 현장타설 콘크리트 시 거푸집¹⁾공사 시방기준을 적용토록 되어 있음에 따라

<표 1> 화강석 경계석 설계내역서 공사비 반영 현황

(단위 : 원)

규격	수량 (M)	단가				금액	비고 ²⁾
		계	경계석 설치	합판 거푸집	레미콘 타설 등		
100*100*1000(직선)	7,598	13,033	5,914	6,810.4	308.6	99,024,734	52.3%
100*100*1000(곡선)	413.1	13,033	5,914	6,810.4	308.6	5,383,932	52.3%
200*250*1000(직선)	254	32,899	13,700	14,810	4,389	8,356,346	45.0% (설계변경)
200*250*1000(곡선)	18.2	34,575	15,376	14,810	4,389	629,265	42.8% (설계변경)

※ 감사대상부서 제출자료 재구성

위 부서 공사감독자는 시공검측 또는 확인 시 설계도면에 따라 경계석 기초의 형태를 유지하며 소요 기능이 확보될 수 있도록 경계석 기초시공을 위한 거푸집을 설치 후 콘크리트가 현장 타설될 수 있도록 하여야 하며,

현장여건에 따라 경계석 기초 시공시 거푸집 설치가 필요하지 않는 경우 해당 공사비가 부당하게 집행되지 않도록 설계변경 등의 조치를 하여야 함에도,

☆☆☆☆팀 %%%급 &&&³⁾은 공사감독업무를 수행하면서 <그림 2>와 같이 거푸집 기초가 설계도면 등과 다르게 거푸집 등 설치 없이 시공되었음에도 이를 검측 승인하였으며,

1) 콘크리트 구조물을 일정한 형태나 크기로 만들기 위하여 굳지않은 콘크리트를 부어 넣어 원하는 강도에 도달할 때 까지 양생 및 지지하는 가설구조물

2) 화강석 경계석 시공 대비 합판거푸집 시공비 단가비율

3) 2024.05.06.일 ****(==)

〈그림 2〉 화강석경계석 기초 설치 검측 사진

(위치/규모) ▶▶▶▶ / (검측일) 2022. 5. 17.	(위치/규모) ΣΣΣΣ / (검측일) 2022. 8. 8.

※ 감사대상부서 제출자료 재구성, 시의성 확보를 위한 검측사진 일부 확대

미시공된 경계석 기초 거푸집에 대하여 별도의 감액 조치 등 별도의 행정 처리 없이 공사를 그대로 준공하는 등 설계도서를 숙지하지 않고 감독업무를 소홀 하게 수행하였고, 그 결과 <표 2>와 같이 실제 시공되지 않은 경계석 기초 거푸집 설치 비용 총 75,768,000원의 공사비⁴⁾를 지급하는 결과를 초래하였다.

〈표 2〉 화강석 경계석 계약내역서 반영 현황

(단위 : 원)

규격	수량 (M)	계약내역서 단가		금액	비고 ⁵⁾
		단가	합판거푸집(추정)		
100*100*1000(직선)	7,598	12,380	6,474	49,189,452	52.3%
100*100*1000(곡선)	413.1	12,380	6,474	2,674,409	52.3%
200*250*1000(직선)	254	28,163	12,673	3,218,942	45.0%
200*250*1000(곡선)	18.2	29,598	12,668	230,557	42.8%
제경비	1식	-	-	20,454,640	
합계		-	-	75,768,000	

※ 감사대상부서 제출자료 재구성

【관련자 의견】 ' 의견없음 '

4) 실제 시공 사실관계에 따라 규모가 달라질 수 있음

5) 화강석 경계석 시공 대비 합판거푸집 시공비 단가비율

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(○○○○○팀)은

앞으로 유사사례가 재발되지 않도록 주의하시기 바라며, (행정상 주의)

설치되지 않고 지급된 경계석 기초 거푸집 시공비에 대한 조치방안을 마련
하시기 바랍니다. (행정상 통보)