

모범사례 평가자료

제목	에스컬레이터 브레이크 개방확인 장치 설치			일련 번호	7
관련 소속	⊕⊕본부	담당 부서	●●사업소	담당자	○○○, ⊕⊕⊕

모
범
사
례
(요약)

○ 개 요

- 일부 노후 E/S의 브레이크 개방 확인 스위치 미설치로 브레이크 이상 동작시 제어 불가능
- 스위치가 한쪽에만 설치되어 있는 드럼식 브레이크의 경우 반대쪽 개방불량시 제어 불가능

○ 현황 및 문제점

- 브레이크 용착, 개방간격 불량 등의 상태로 기동시 마찰에 의한 과부하 발생
 - * 구동부 소손으로 인한 큰 비용 발생 및 장기 정지
- 브레이크 라이닝 마찰에 의한 과열로 화재위험 및 연기, 타는 냄새로 고객 불안감 증대, 119 및 경찰 출동 등 혼란 야기

※ 개방확인 장치 미적용(한쪽만 적용) 대상 (4개역 78개소)

역사	대수	브레이크 방식	비고
⊗⊗	xx	디스크식	미설치
⊖⊖	xx	디스크식	미설치
●●	xx	드럼식	한쪽만 설치됨
●●	xx	드럼식	한쪽만 설치됨

○ 개선내용

☞ 미설치 개소 (⊗⊗, ⊖⊖)

- 온도센서를 브레이크에 부착하여 미개폐 운행시 브레이크 라이닝 마찰로 과열을 감지

* 소요 예산

- 약 xx만원 (1대당 약 x만원 x xx대)

※ 총 대수 xx대 중 전 호기 설치 완료


☞ 한쪽만 적용된 개소 (●○, ○●)

- 스위치의 누름 점점 미설치 개소에 추가 설치하여 브레이크의 개폐에 따라 On/Off로 브레이크 이상 감지

* 소요 예산

- 약 xx만원 (1대당 약 x만원 x xx대)

※ 총 대수 xx대 중 xx대 설치 완료 (현재 설치 진행 중)

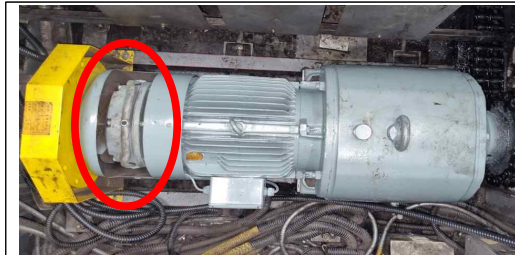

디스크식 브레이크



드럼식 브레이크

※ 디스크식 브레이크의 경우 가동 범위가 짧아 온도센서 설치가 유리하며, 드럼식의 경우 스위치가 한쪽만 설치된 경우 반대쪽 스위치 추가설치

○ 효과

- 개량 예산 약 xx천원 절감
 - * 디스크 브레이크 ASSY 약 xx만원 (xx만원 x xx개소 = xx만원)
 - * 드럼식 브레이크 ASSY 약 xx만원 (xx만원 x xx개소 = xx만원)
- 승강설비 화재위험, 연기 발생 등 안전사고 사전 예방
- 구동부 2차 소손 및 장기 정지로 인한 고객 불편 감소

○ 관련사진



디스크브레이크(온도 센서 설치 전)



온도센서 설치



드럼 브레이크(스위치 설치 전)



스위치 추가 설치