

عناية السيد محمد عبادي المحترم ،،،

تحية طيبة ،،،

الموضوع: معاينة مشكلة دلف وترطيب في شقة السيد محمد عبادي

تمت زيارة الشقة موضوع هذا التقرير بتاريخ 2026/02/21 حيث تمت معاينة الشقة وقد لوحظ التالي:

أولاً: المشاهدات الداخلية

1. لوحظ وجود تقشّر في طبقات الدهان الداخلي في عدة مناطق.
2. لوحظ وجود أملاح بيضاء (تزهير) على السطح الداخلي للجدار، مما يدل على انتقال رطوبة عبر المقطع الجداري إلى سطح الجدار الداخلي.




ثانياً: فحص الألمنيوم والفتحات


- 1- تم تفقد الشبابيك وإطارات الألمنيوم وجميع الوصلات المحيطة بها.
- 2- لم يُلاحظ أي تسرب مياه ظاهر من الألمنيوم أو من نقاط الالتقاء بين الإطار والجدار.

ثالثاً: المشاهدات الخارجية


1. لوحظ وجود تشققات في حلول الكحلة الأفقية بين الحجر، هذا النوع من التشققات غالباً ما يرتبط بإجهادات حركية (تربيع) في المبنى.

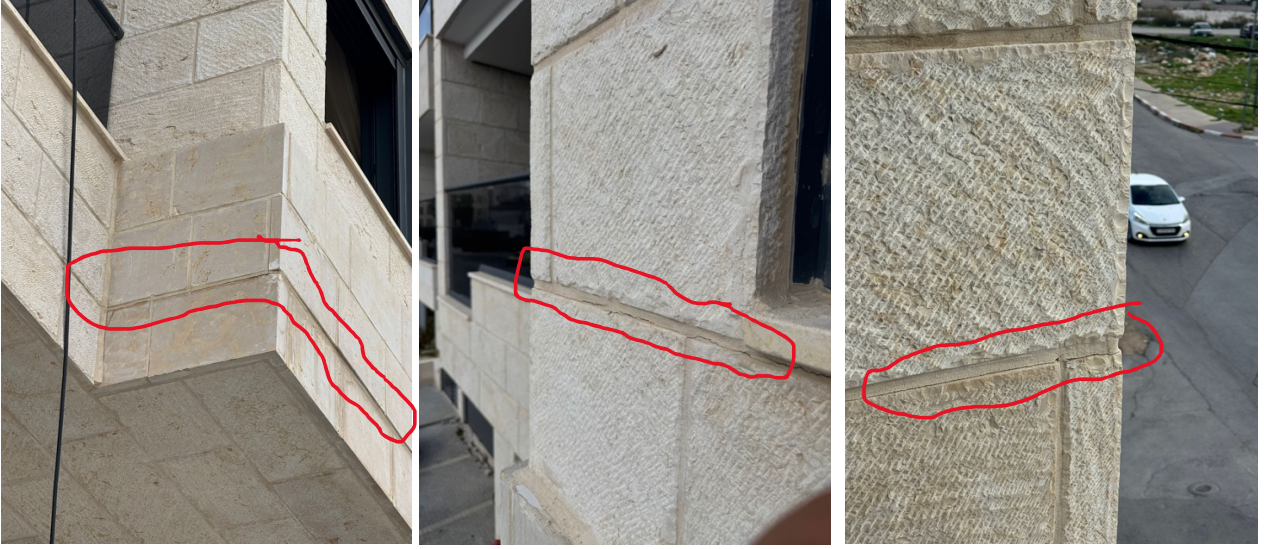

2. لوحظ وجود تشققات في حلول الكحلة العمودية بين الحجر واسفل براطيش الشبابيك، يُرجَّح أن عملية التكهيل تمت دون تنظيف وغسيل للفواصل بالماء قبل تنفيذ الكحلة، مما أدى إلى ضعف التماسك وظهور التشققات لاحقاً، إضافة إلى تدني جودة الرمل المستخدم في الكحلة.

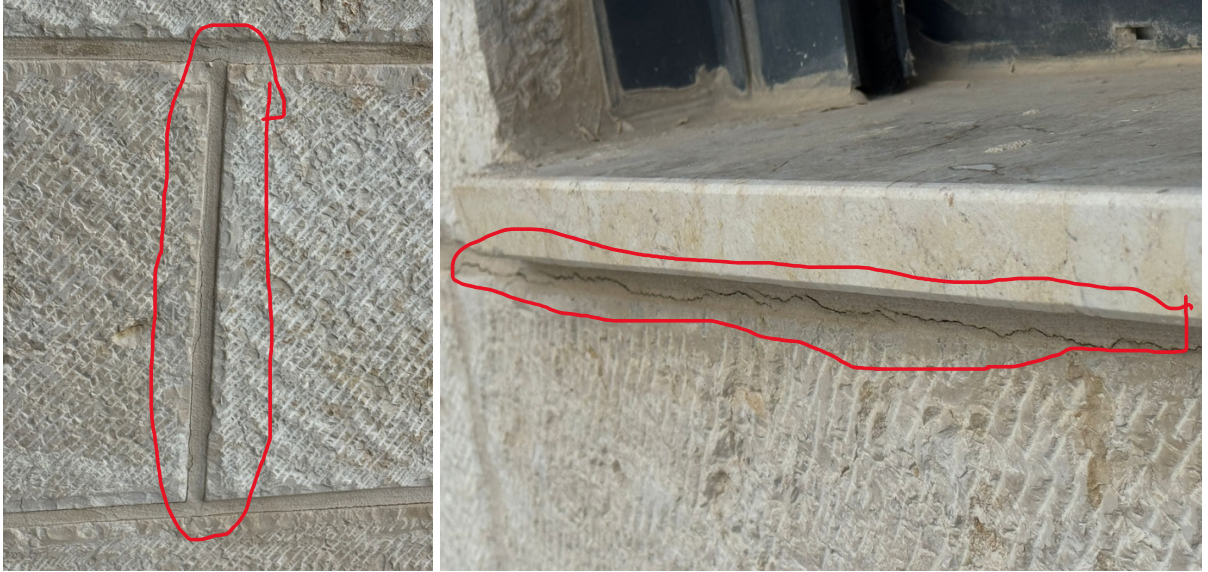

3. لوحظ وجود كسر في حجر البلكونة الخارجية، هذا النوع من الكسر في الحجر غالباً ما يرتبط بإجهادات حركية (ترييح) في المبنى.

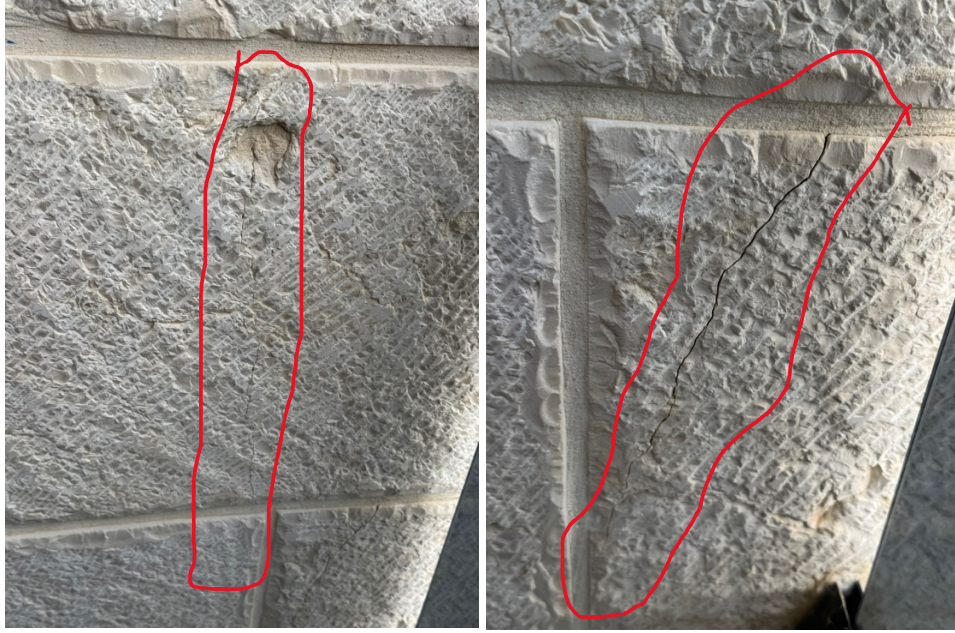

رابعاً: التوصيات

1. إزالة الكحلة الحالية في المناطق المتضررة بالكامل.
2. تنظيف الفواصل بين الحجر تنظيفاً عميقاً، مع الغسيل بالماء وتركها لتجف جزئياً قبل إعادة التكهيل.
3. إعادة تكهيل الجدار، الحلول الأفقية والعمودية وأسفل براطيش الشبائيك مع استخدام مواد عالية الجودة.
4. بعد معالجة مصدر التسرب الخارجي، تتم معالجة الجدار الداخلي بإزالة الأملاح وتنظيف وتجفيف السطح ثم إعادة الطلاء.

شاكرين لكم ثقتكم وتعاونكم
شادي شري للهندسة والاستشارات



SHADI SHIRRI
للهندسة والاستشارات