

عناية السيد محمود مساد المحترم ،،،

تحية طيبة ،،،

الموضوع: معاينة شقة سكنية


بناءً على طلب السيد: محمود مساد بصفتة راغبا بشراء شقة سكنية ضمن عقار قيد الانشاء ، وبموجب موافقة مالك العقار ، فقد تم تكليفي بإجراء معاينة فنية للشقة ، وذلك بهدف الاطلاع على حالتها الفنية قبل إتمام عملية الشراء. تمت زيارة الشقة موضوع هذا التقرير بتاريخ 2026/02/09 حيث تم إجراء معاينة عيانية للأمور الظاهرة، دون إجراء أي أعمال كشف مخفية أو فحوصات مخبرية أو تكسير أو إزالة لأي عناصر وقد لوحظ التالي :

ملاحظات فنية :

1- لوحظ وجود فراغ يزيد عن (1) سم عند التقاء بلاط الشقة ببلاط مطلع الدرج، يوصى بمعالجة هذه المنطقة معالجة فنية مناسبة، اما من خلال قطعة رخام أو أي طريقة مماثلة تضمن الإغلاق الجيد والمتانة والعزل المائي.



2- لوحظ عدم وجود تنافيس هوائية أوتوماتيكية على مجمعات المياه، يوصى بتركيبها.

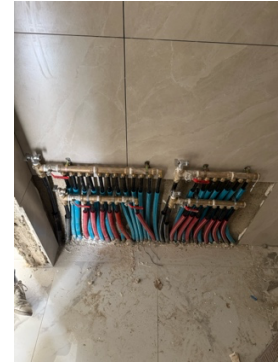


3- لم يلاحظ وجود تأسيس مستقل للجلاية، يمكن الاعتماد على تأسيس المجلى لهذا الغرض.



4- تمت معاينة تأسيسات المراحيض والمغاسل والشاورات وارتفاعاتها ومناسيبها وكانت سليمة ظاهرياً.

5- تمت معاينة تأسيسات الرادياتورات وارتفاعاتها ومناسيبها وكانت سليمة ظاهرياً.

6- لوحظ وجود عشوائية في مواقع وارتفاعات وأبعاد أباريز الكهرباء الخاصة بالمكيفات.

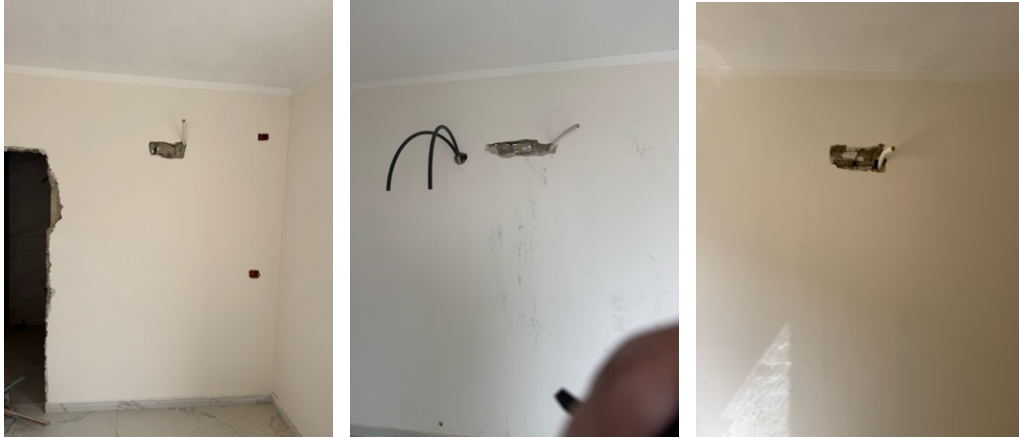

7- لوحظ استخدام أنابيب مرنة لتصريف مياه المكيفات، وهي ليست الخيار الهندسي الصحيح، حيث تؤدي إلى تكوين جيوب مائية داخل الأنبوب.



- 8- لوحظ وجود شباك في الحمام يطل على منور مشترك، كما لوحظ اغلاق المنور على السطح، يوصى بما يلي:
- تركيب شفاط ميكانيكي نوع S&P TD-250 Silent أو ما يعادله، في الحمام أو في جميع الحمامات.
 - إغلاق الشباك المطل على المنور.
 - الإيعاز إلى المطور العقاري بفتح المنور على السطح لضمان فعالية الشفط والتهوية.



- 9- لوحظ عدم تكحيل أماكن خروج مواسير المكيفات من الجدران الخارجية، يوصى بتكحيلها حسب الأصول الفنية.



- 10- لوحظ استخدام أنابيب بقطر (16) ملم لتغذية البويلر بالمياه الباردة وكذلك للمياه الساخنة، يوصى باستخدام أنابيب بقطر لا يقل عن (20) ملم.



11- لوحظ اشتراك أكثر من جهاز كهربائي في المطبخ على نفس الإبريز، يوصى بإعادة دراسة المطبخ بعد تصميمه، وتخصيص إبريز مستقل لكل جهاز كهربائي.

12- لوحظ وجود روبة بلاط عند نقطة التقاء بلاط الأرضية مع بلاط الجدران في الشاور، يوصى باستخدام سيليكون بدلاً من الروبة، على أن يكون من نوع MS – Silicone.

13- لوحظ وجود فاصل تمديد معالج بكحلة إسمنتية، وقد بدأت تظهر عليها تشققات ناتجة عن حركة العناصر الإنشائية مما قد يجعلها مصدراً محتملاً لتسرب المياه مستقبلاً، يوصى بمعالجة فاصل التمديد بمواد مخصصة لهذا الغرض.



14- لوحظ عدم تفنيش نقاط التقاء الحجر مع القسارة في أسلحة الشبابيك، يوصى بفتح نقاط الالتقاء، إعادة التكهيل، وعزل أسلحة الشبابيك عزلاً مائياً، وكذلك نقاط التقاء برطاش الشبابيك مع الأسلحة.



15- يوصى بالاهتمام المضاعف بنوع وطريقة العزل المائي للسطح، سواء باستخدام رولات البيتومين، أو باستخدام شبك الياف زجاجية خاص في حال اعتماد العزل الطلائي مثل البولي يوريثين أو البولي يوريا بعد معالجة كافة التشققات الظاهرة والتي ستظهر بعد عملية ال Grinding



16- لوحظ وجود تسليخات في طبقة الطلاء، بعضها في جدران داخلية غير معرضة للعوامل الجوية. يوصى بحف وإزالة طبقة الطلاء المتسلخة، ثم معالجة الجدران بوسيط ربط مثل البوند رول قبل إعادة الطلاء.



ملاحظات إدارية :

- 1- تم إعداد هذا التقرير لأغراض التقييم الفني الظاهري فقط، وقد جرى عمداً إغفال جميع البيانات التعريفية الخاصة بالعقار، بما في ذلك الموقع، رقم الشقة، اسم المالك ، أو أي معلومات قد تؤدي إلى تحديد هوية العقار، وذلك حفاظاً على الخصوصية. وبناءً عليه، لا يُعد هذا التقرير وثيقة قانونية لإثبات أو نفي أي حق، ولا يجوز الاعتماد عليه أو الاستناد إليه في أي مطالبة قانونية أو قضائية أو تعاقدية، كما لا تترتب على معد التقرير أية مسؤولية مهنية أو قانونية تجاه أي طرف ثالث نتيجة استخدام هذا التقرير خارج الغاية التي أُعد من أجلها.
- 2- إن هذا التقرير لا يغني عن الفحوصات المخبرية ولا يعتبر بديلاً عن تقارير المختبرات الهندسية المتخصصة، وإنما يعد أداة مساعدة لتكوين صورة عامة عن حالة التشطيب.
- 3- أن معظم الملاحظات المذكورة قابلة للإصلاح في هذه المرحلة، ولا تشكل عيباً جوهرياً في الشقة. وبصورة عامة، فإن الشقة تتمتع بمستوى تشطيب جيد جداً من الناحية الهندسية، مع ضرورة الاهتمام بالمراحل اللاحقة من التشطيب مثل الروبة والالمنيوم والقطع الصحية والكهربائية وما يتبعه من أعمال غير منفذة.

شاكرين لكم ثقتكم وتعاونكم

شادي شري للهندسة والاستشارات



SHADI SHIRRI
للهندسة والاستشارات