

المشروع : شقق السيد احمد الشعلة


تقرير فني : 02

التاريخ : 20.12.25

الموضوع : ملاحظات على الاعمال المنفذة في الشقة الارضية

بعد زيارة الموقع يوم الخميس الموافق 2025-12-18 بحضور كل من طواقمنا الهندسية والمكتب المصمم، نرفق لكم الملاحظات التالية: -

- 1- يطلب من المطور العقاري تأسيس خط ماء وخط غاز وخطوط انارة في منطقة الترس الخارجي.
- 2- يطلب من المطور العقاري استبدال القطع الحجرية فوق باب الترس الخارجي بقطع أخرى سليمة تراعي المنظر الجمالي بالإضافة الى صيانة واستكمال اعمال كحلة الحجر والتفنيش حول المدخل.

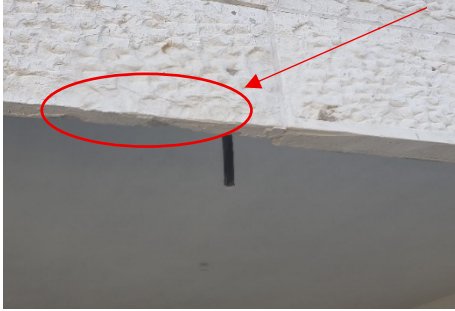

- 3- يطلب من المطور العقاري تعديل واستبدال طريقة جمع الماسورة الواقعة على مدخل الترس الخارجي بوصلة تلسكوب مع مفة مقلوبة حسب المواصفات الفنية دون الحاجة الى تسخين وتسييح الماسورة.



4- يطلب من المطور العقاري معالجة فصل القصارة (طبطة) حول الإطار الداخلي لمدخل الترس الخارجي.



5- يطلب من المطور العقاري تسكير مناطق التمديدات الكهربائية والميكانيكية بعد التحفير باستخدام شبكة فايبر (يوتا) حسب الاصول.



6- يطلب من المطور العقاري العمل على ترويب مناطق اتصال البلاط الأرضي مع الجدران قبل اعمال تركيب البانيل



7- يطلب من المطور العقاري ضغط شبكات المياه وتسليمها حسب الاصول بالتنسيق معنا.

8- يطلب من المطور العقاري العمل على إضافة ابريز كهرباء تحت المجلى في المطبخ لزوم فلتر الماء وطحانة الخضار.



9- يطلب من المطور العقاري الإيعاز الى فني تركيب الالمنيوم باستخدام نوع سيليكون مناسب أوروبي المنشأ ذو مصدر موثوق بتركيبه MS او ما يكافئها، بالإضافة الى التثبيت باستخدام براغي 9 سم ومعالجة أماكن البراغي بأغطية خاصة. وثقب أماكن خروج الماء بطريقة سليمة ووضع اغطية بلاستيكية حولها. على ان تكون جميع الاعمال بالتنسيق معنا



10- يطلب من المطور العقاري عزل سلاحات الشبائيك والابواب باستخدام مادة البولي يوريثان قبل تركيب شبائيك وابواب الالمنيوم.



11- يطلب من المطور العقاري معالجة أماكن اغلاق الباب في الطوب قبل اعمال القصارة بوضع شبك حديد مجلفن قبل طبقة القصارة.



12- يطلب من المطور العقاري تسليمنا تأسيسات الراديبترات الخاصة بالتدفئة حسب الأصول. حيث لوحظ اختلاف في مقاسات وارتفاعات مداخل ومخارج الراديبترات.

13- يطلب من المطور العقاري تنظيف المصارف وشبكات الصرف الصحي من الأوساخ ومخلفات البناء وتسليمها لنا حسب الأصول.



14- يطلب من المطور العقاري العمل على توسعة باب حمام الضيوف بالتنسيق معنا، حيث لوحظ ان عرض الفتحة الانشائية 70 سم. حيث ان عرض دفة الباب ستصبح 62 سم في حال عدم توسيع الفتحة الانشائية.



15- يطلب من المطور العقاري تغيير جميع تأسيسات المغاسل في الحمامات من العادي الى الانتربوتس بالإضافة الى تأسيس خلاطات الشورات انتربوتس 3 طرق عدد 2 لكل شاور وذلك بالتنسيق معنا

16- يطلب من المطور العقاري نقل اباريز الكهرباء داخل حمام الضيف الى واجهة المغسلة.



17 – يطلب من المطور العقاري العمل على حفر موقع مجمع الماء الموجود داخل حمام العائلة وإعادة تركيب المجمع من خلال استخدام خزانة معدنية مدهونة حرارياً حسب الأصول بالتنسيق معنا.

18 - يطلب من المطور العقاري العمل على إزالة بلاط الغرف وإعادة أعمال تبليطها بحيث تكون حلول البلاط مستمرة مع بلاط الممر الداخلي وذلك بالتنسيق معنا



19- يطلب من المطور العقاري العمل على استكمال اغلاق اكتاف الطوب حول باب غرفة الماستر .



20- يطلب من المطور العقاري اغلاق جميع فتحات الشبابيك والابواب لتفادي دخول مياه الامطار.

21- يطلب من المطور العقاري تأسيس وتسحيب اسلاك الكهرباء الخاصة بماتورات أباجورات الشبابيك.

22- يطلب من المطور العقاري العمل على تنظيف البلاط الحالي للتأكد من عدم وجود اية اضرار نجمت بسبب اعمال التشطيبات الداخلية دون حماية للبلاط حسب الأصول.

ملاحظات عامة :-

- 1- لوحظ انه لم يتم تأسيس الأباريز الخاصة بالأجهزة الكهربائية في المطبخ حسب الأصول الهندسية. حيث لوحظ أنه لم يتم تأسيس ابريز خاص مستقل لكل جهاز كهربائي.
- 2- لوحظ عدم وجود فتحة كور لشفاط المطبخ. سيتم الإيعاز لمقاول التكيف بعمل اللازم.
- 3- لوحظ عدم وجود تأسيس خط ماء لكل من فلتر الماء والثلاجة.
- 4- لوحظ وجود انحراف في البلاط على مدخل البلكونة. سيتم معالجة الموضوع من خلال نفخ الجدار بالتنسيق مع المكتب المصمم.



- 5- لوحظ ان المادة المستخدمة في عزل الحمامات مادة بيتومينية ولم يتم عزل الجدران بالارتفاعات المناسبة. سيتم التواصل مع المطور لتزويدنا بمواصفة العزل المستخدم واخذ القرار المناسب
- 6- لوحظ ان برطاشه البلاط الواقعة تحت إطار باب الحمامات منفذة بالطريقة التقليدية مع عدم مراعاة التصاميم وتفصيل الأبواب. سيتم التنسيق مع المطور العقاري لإعادة تركيبها حسب الأصول.



- 7- لوحظ عدم تكحيل منطقة التقاء الحجر مع القصارة الداخلية في سلاحات الشبايبك بالإضافة الى عدم تشريك برطاشة الشباك أسفل الجدران حسب الأصول. سيتم التنسيق مع المطور العقاري لتفتيح مناطق الالتقاء بين الحجر والقصارة والعمل على تكحيلها حسب الأصول اما بخصوص البرطاشة فلا يمكن معالجتها في المرحلة الحالية

- 8- لوحظ جمع مفتاح الانارة مع ابريز الكهرباء في نفس العلبة.
- 9- لوحظ ان موقع مجمع التدفئة غير مناسب، حيث انه يقع داخل غرفة النوم الرئيسية. سيتم التنسيق مع المصمم والمطور العقاري لحل الإشكالية.
- 10- لوحظ عدم وجود اباجور للشباك المطل على الشارع الرئيسي. نوصي بعمل صندوق اباجور من خلال تركيب الواح اسمنتية على الواجهة الخارجية وكسائها بالمنيوم بديل الخشب نفس اللون الموجود حاليا.



التوصيات النهائية: -

- يرجى من المطور العقاري الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات أعلاه والتنسيق معنا في الية تنفيذها وفي تنفيذ اية اعمال أخرى تتعلق بشقق السيد أحمد وكذلك التنسيق معنا في اعتماد المواد المستخدمة في التشطيبات.
- يرجى من المكتب المصمم الإسراع بتزويدنا بالمخططات المعدلة والمعتمدة من قبل المالك بناء على الملاحظات التي تم تزويده بها من قبلنا حتى يتسنى لنا استكمال اعمال التشطيبات وتجهيز المخططات التنفيذية للمقاولين (التكييف والتهوية والجبين الخ)

نسخة : المالك

نسخة : المكتب المصمم

نسخة : المطور العقاري

شادي شري للهندسة والاستشارات



SHADI SHIRRI
للهندسة والاستشارات