

المشروع : فيلا السيد أسامة ياسين


تقرير فني : 01

التاريخ : 2025.10.15

الموضوع : ملاحظات على الاعمال الميكانيكية في فيلا السيد أسامة ياسين

بعد زيارة الموقع يوم الثلاثاء 2025-10-14 بحضور كل من المالك والكهربائي والموسرجي، فاننا نرفق لحضرتكم الملاحظات التالية:

- 1- لوحظ اختلاف مستوى يد التلفون عن يد الانتربوتس في كل الشاورات ، حيث كانت يد التلفون مرتفعة عن المستوى الطبيعي ، يُنصح بخفض تأسيس يد التلفون لتصبح موازية ليد الانتربوتس، **يتطلب ذلك خلع بلاط في الشاور .**

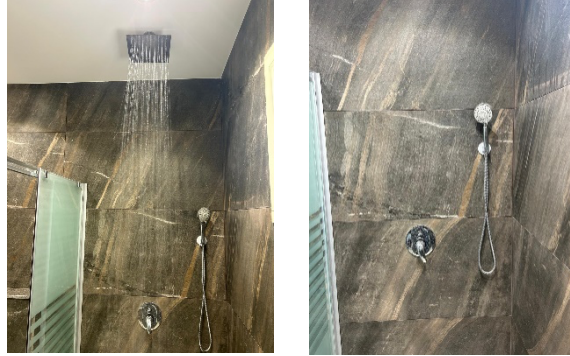

- 2- المسافة الصحيحة بين الترنش وجدار الشاور يجب أن لا تزيد عن 17.5 سم. لوحظ ان الترنش يبعد أكثر من 30 سم عن الجدار، ما يستدعي إعادة ضبط موضعه لابعاده من تحت القدم ، **يتطلب ذلك خلع بلاط في الشاور.**





3- لوحظ تفاوت في ميل الشاور وميول باتجاهات مختلفة (طولي وعرضي)، كذلك لوحظ وجود فصل في حل الروبة عند التقاء الجدار العمودي بأرضية الشاور. يُوصى بإزالة الروبة عند التقاء جدار الشاور مع الأرضية واستبدالها بسيليكون خاص (Modified Silane MS) لضمان عدم تسرب الماء ومقاومة المواد الكيميائية ومقاومة التمدد والتقلص وكذلك مقاومة اعلى للعفن والرطوبة داخل الشاور.



4- يجب عمل فتحتان بقطر 6 إنش للشفاطات فوق شباك حمام الماستر، لتركيب شفاطتان نوع S&P TD500/150 Silent واحدة لحمام الماستر والاخرى لحمام الضيف وغرفة الغسيل معا ، وكذلك عمل فتحة بقطر 4 إنش فوق شباك حمام الاولاد لتركيب شفاطة نوع S&P TD250/150 Silent





5- في حمام الأولاد، يجب خلع سقف الجبصين لتسهيل تركيب الشفاطة ، تم شرح الية التركيب للكهربائي وللمالك .

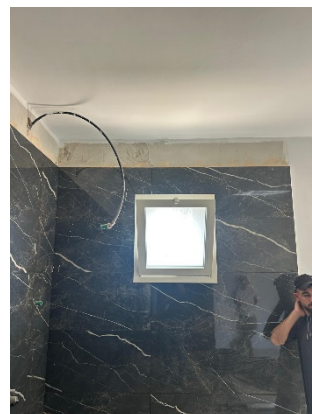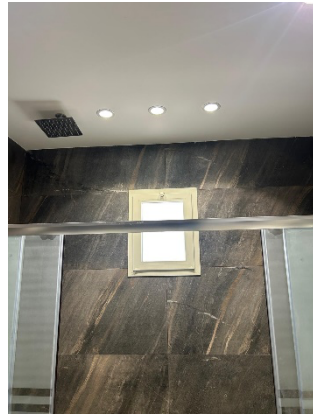

6- لوحظ عدم وجود أكتاف للأبواب الداخلية، يجب عمل هذه الاكتاف لتحقيق الجمالية والوظيفة




7- لوحظ تدني جودة الاكسسوارات الصحية في الحمامات ،يد التلفون ، رأس الدش، الخلاطات، والحنفيات جميعها ذات نوعية رديئة، وبعضها أظهر علامات الصدأ. يُنصح بتغيير رأس الدش وجميع الإكسسوارات لضمان جودة الأداء وطول العمر، كذلك يمكن تغيير المصارف الارضية التقليدية بمصارف من البلاط نفسه لرفع مستوى فخامة الحمامات ولتتماشى مع ترنشات التصريف المستخدمة

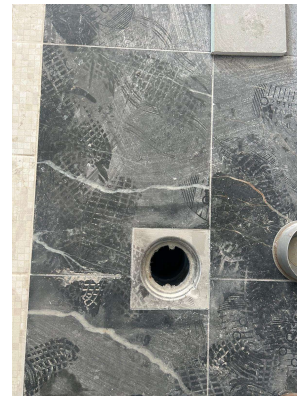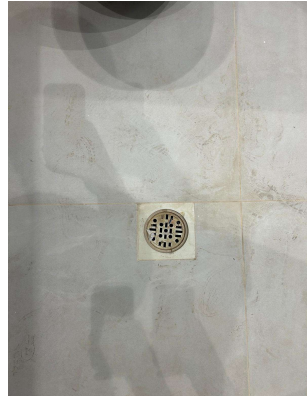


8- لوحظ تركيب كبسة النجارة بطريقة عرضية ، بينما التركيب الصحيح يجب أن يكون عمودياً. هذا قد يتطلب خلع بلاط لإعادة التركيب بطريقة صحيحة.




9- لوحظ عدم وجود رداد على خط الماء البارد المزود لانتربوتس الشطاف ، مما قد يؤدي لخلط الماء الساخن بالبارد. يجب تركيب رداد مناسب لتجنب هذه المشكلة.

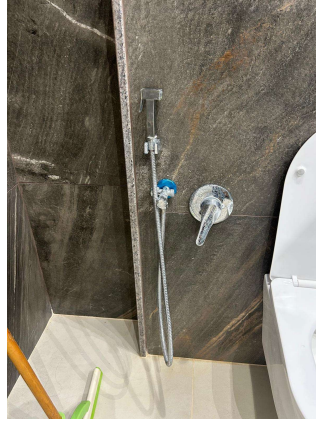

10- تم تأسيس خطي ماء بارد وساخن للغسالة بينما المطلوب خط واحد بارد.

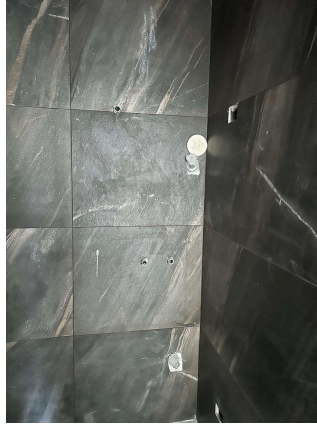

11- لوحظ وجود خط 2 إنش تحت المجلى خارج من الجدار ، حيث يجب أن يكون خارج من الأرضية وليس من الجدار لتقليل الاكواع واحتمالات التسكير (تأسيس المجلى يختلف عن تأسيس المغسلة).

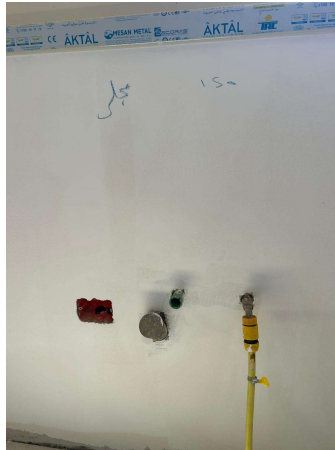

12- لوحظ عدم وجود إبريز للجالية، وقد تم الطلب من الكهربائي عمل إبريز.



13- لوحظ عدم وجود إبريز للغاز، وقد تم الطلب من الكهربائي عمل إبريز مجوز للغاز وكاشف الغاز.



14- تم ملاحظة ظهور علامات صدأ على الباب الرئيسي المصنوع من مواد منخفضة الجودة، ويجب تغييره قبل السكن لضمان الأمان والمتانة، حيث ان حالته ستسوء اكثر مع الوقت وستضطر عاجلا ام اجلا الى استبداله بباب آخر ذو مواصفات هندسية سليمة .




15- يجب عمل فتحة على يسار المجلى بقطر 6 إنش لتوصيل شفاط المطبخ بشكل صحيح.




16- لوحظ عدم وجود تنافيس هواء على مجمع الماء، يجب تركيب تنافيس اوتوماتيكية ويدوية معا .



17- لوحظ وجود وصلات من الحديد المغلفن على النحاس، مما قد يؤدي لتفاعل كهروكيميائي وتآكل مستقبلي في هذه الوصلات اضافة الى ترسبات وتضيقات وضعف في ضغط الماء . يُنصح بتغيير هذه الوصلات .

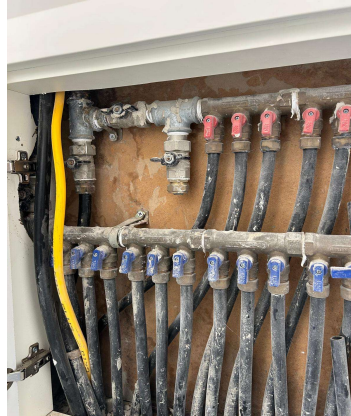

18- لوحظ وجود مضخة ماء على مدخل البيت وكذلك عداد الماء التابع للبلدية ، لوحظ وجود خزانة معدنية لاحتواء المضخة والعداد على المدخل مما يتسبب بتلوث بصري وتقليل من جمالية المبنى ، ينصح بنقل هذه الخدمات الى الواجهة الجنوبية وابعادها عن المدخل .

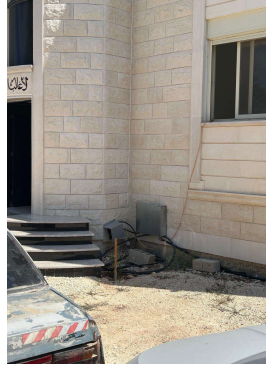

19- تم اقتراح تركيب بويلر غاز بقدرة 30 كيلو واط خارج المبنى على الجهة الشرقية مع مجمع ماء وخزانة معدنية. سيتم تمرير أنابيب قطر 16 ملم لتغذية الرادياتيرات في جميع أنحاء المنزل، سيتطلب الأمر الى خلع بلاط بكميات بسيطة في بعض المناطق تم توضيحها للمالك ، التكلفة المتوقعة للنظام تتراوح من 12- 15 الف شيقل.

بناءً عليه، يُوصى بالالتزام الصارم بتنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى معايير الدقة والجودة لضمان سلامة المنزل وكفاءة جميع أنظمتها كما ويُشدد بشكل خاص على ضرورة التأكد من ضغط شبكات تزويد الماء البارد والساخن، وفحص شبكات الصرف الصحي بدقة، والتأكد من كفاءة العزل المائي سواء من الداخل أو الخارج، لضمان منع أي تسربات محتملة والحفاظ على سلامة المنشأة على المدى الطويل ، كما يُوصى بالمتابعة الهندسية الحثيثة من قبل المهندس المشرف خلال جميع مراحل التنفيذ القادمة، لضمان الالتزام بالموصفات الفنية، وفحص دوري لجميع الشبكات والتجهيزات قبل السكن، بما يضمن استمرارية عمل جميع الخدمات المنزلية بكفاءة عالية وتجنب ظهور أي مشاكل مستقبلية.

نسخة : المالك

حرر يوم الاربعاء الموافق 2025-10-14

شادي شري للهندسة والاستشارات



SHADI SHIRRI
للهندسة والاستشارات