Kertme Ayarları

PLC

I. Kertme ekseni yani `1K1` home yapılı bir eksendir.

II. Gerekli opsiyonlar aktif edilir.

(PLC → GV_Definitons.exp *)*

- `C_OPTION_END_MILLING` (* Makinede kertme opsiyonu *)
- `C_REVERSE_ENDMILLING` (* Kertme bıçağı ters *)
- `C_ENDMILLING_BLADE_COMPRESS_SENSOR` (* Kertme bıçak sıkıştırma sensor opsiyonu *)


MSC

I. Kertme Pozisyonlaması için gerekli parametreler ayarlanmalıdır.


(Parametreler → Kesim İst. *)*

- `stKaliciData.PosLmtMin_1K1`
- `stKaliciData.PosLmtMax_1K1`
- *(* 1K1 limitler kalıcıdatadan değişir, TSM programından limitler değiştirilemez. *)*
- *(* Maks. limit pozisyonu Kertme İleri Sensörü görmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. *)*
- `stKaliciData.fKertmeOffset`
- *(* Profilin kertme pozisyonuna gelmesi için kullanılan offset değeri *)*
- `stKaliciData.fKertmeCenterPosition`
- *(* Kertme bıçağının tablanın sıfır noktasından geçtiği pozisyon *)*
- `stKaliciData.fKertmeProfilGenislik`
- *(* Kertme yapılacak profillerdeki maks. genişlik ölçüsü *)*
- `stKaliciData.fKertmeBicakCap`
- *(* Kertmedeki büyük bıçağın çap ölçüsü *)*
- `stKaliciData.fKertmeTolerans`
- *(* Kertme işleminden sonra bıçağın profilden kurtulma değeri *)*
- `stKaliciData.fKertmeMaxVelocity`
- `stKaliciData.fKertmeMidVelocity`
- `stKaliciData.fKertmeSlowVelocity`

II. `Tool23` ve `Tool24` takım sayfasında yok ise database eklenir. *(* Master → DBMaster.mdb *)*

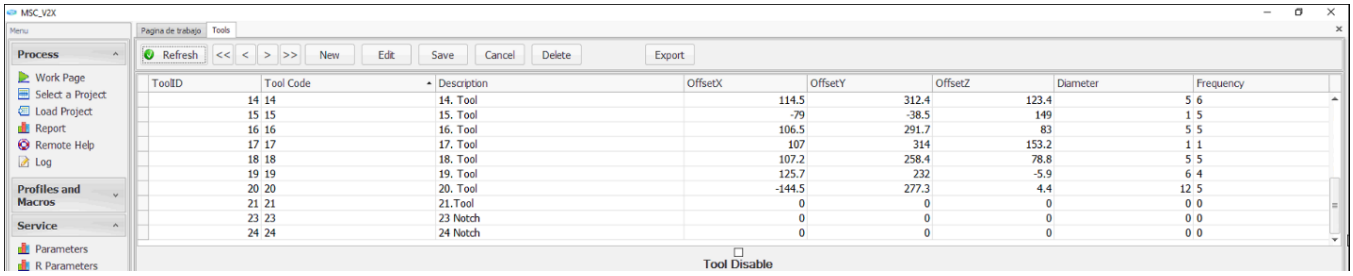


III. Profil tanımlarında istenilen profil için **kertme sütunu** ve **kertme kademesi (0,1,2)** seçilir.

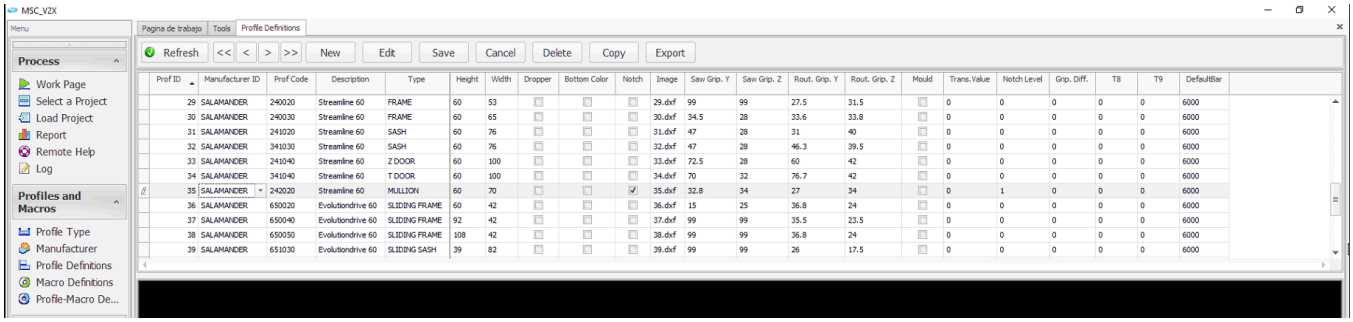


(Profiller ve Makrolar → Profil Tanımları *)*

IV. Kertme makroları tanımlanır. Parça başı için `Tool23`; parça sonu için `Tool24` seçilir.

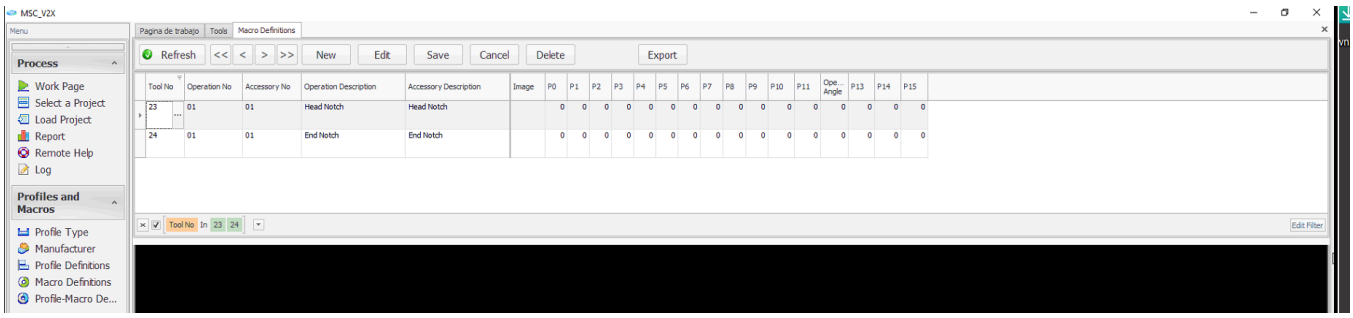

(Profiller ve Makrolar → Makro Tanımları *)*

V. Kertme yapılacak profile işlenilecek kertme makroları tanımlanır.

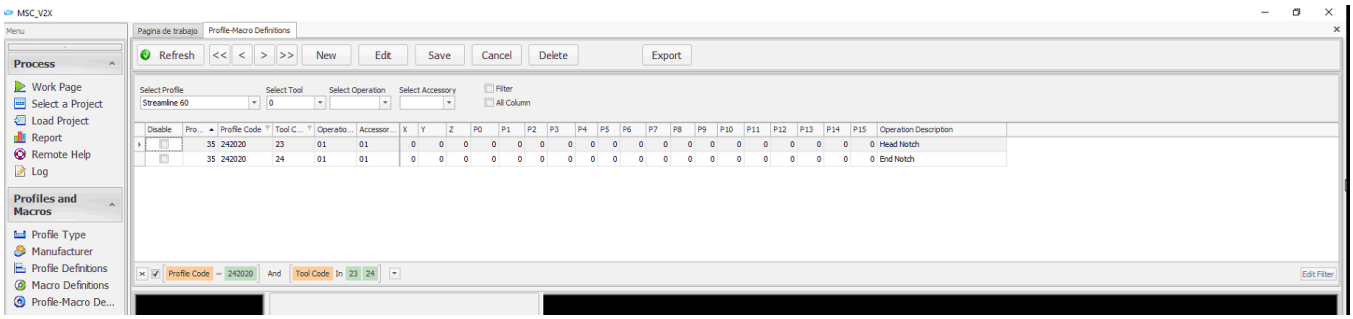

(Profiller ve Makrolar → Profil-Makro Tanımları *)*

VI. İş dosyasında parça başı için `H043` parça sonu için `H044` kullanılmalıdır.

