Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd
Standard Operating Proceduce QUI ĐỊNH THAO TÁC TIÊU CHUẨN

Product Sản phẩm	Nvidia	Station Công đoạn	Change BGA SOP SOP thay BGA	Equipment, tool Thiết bị, dụng cụ	NA	Document code Mã tài liệu	SOP-NVB1-2023023	Version Phiên bản	A	Page Trang	1

Equipmen Thiết bị (Jig & Fixture):

Equipment name Tên thiết bị	Specification Qui cách	Quantity Số lượng
BGA machine	Martin	1
Máy hàn/soldering machine	Quick H203	1
Dây hút thiếc/Tin suction wire	CP-2515	1
trợ hàn/Flux	OM-338	1
Dây thiếc/Tin wire	5C0101Y00	1
vải lau không bụi/dust-free cleaning cloth	N/A	1
kính lúp/magnifying glass	kinh lup	1
bàn nóng/heating table	Quick	1

Attention item Hạng mục chú ý :

1. Yêu cầu đeo bao ngón tay khi thao tác
   When handling requires **wearing finger cots**
2. Yêu cầu đeo dây tĩnh điện khi thao tác
   When handling requires wearing electrostatic wire
3. Bàn nóng, máy hàn,cần quản chế nhiệt độ
   Hot tables, welding machines, need temperature control

Operation steps Các bước thao tác:


1. Mở chương trình thay BGA như hình H1
Open the BGA replacement program image H1
2. Mở chương trình thay BGA của loại hàng cần thay BGA như hình H2
Open the BGA replacement program for the product that needs BGA replacement, image H2
3.Đặt bản cần thay BGA vào khuôn như hình H3
Place the plate that needs to be replaced into the mold,image H3
4.kích vào chức năng AVP của chương trình để cài đặt tiêu cự nhấc BGA như hình H4 và H5
Click on the AVP function of the program to set the BGA lifting focal length,Image H4 & H5
5.kích chuột vào chức năng Desolder để khò nhác BGA lên như hình H6 và H7
Click on the Solder function to remove the BGA image H6 & H7
6.Sau khi máy BGA gia nhiệt xong miệng hút sẽ hút BGA lên,chuyển PCBA đã gỡ BGA đặt lên bàn nóng và hút thiếc trên PCB như hình H8
After the BGA machine finishes heating, the suction mouth will suck up the BGA, transfer the removed PCBA to the hot table and suck up the tin on the PCB, image H8
7. Dùng vải lau sạch trợ hàn dính trên PCBA như hình H9
Use a cloth to clean the solder flux stuck on the PCBA, Image H9
8. Dùng kính lúp để soi kiểm tra chân PIN vị trí pad của BGA xem có bất thường không (bong sơn, chập thiếc...)
Use a magnifying glass to check the BGA's PIN pad position to see if there are any abnormalities (flaking paint, short)
9. cho trợ hàn và đặt BGA như hình H10, chú ý chiều hướng của BGA trước khi đặt vào PCB
Add flux and place the BGA image H10, pay attention to the direction of the BGA before placing it on the PCB
10. Kích chuột vào tính năng solder để hàn BGA như hình H11 và H12
Click on the solder feature to solder the BGA,Image H11 & H12
11. Sau khi máy gia nhiệt kết thúc lấy bản ra check VI, Xray và test chức năng .
After the heating machine is finished, take the plate out to check VI, check Xray and test function

Reference image Hình ảnh minh họa


H1




H2

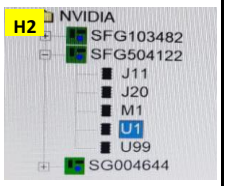

H3

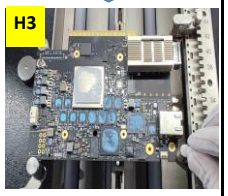


H4

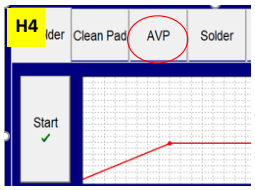


H5




H6

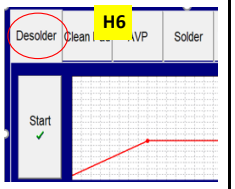


H7

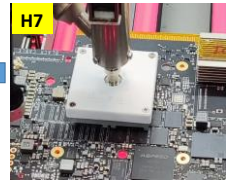

H8

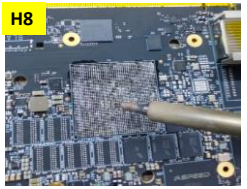

H9

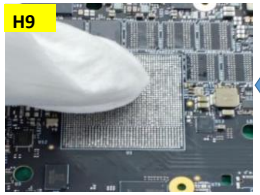


H10




H11



H11

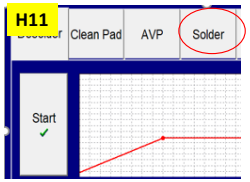

H11

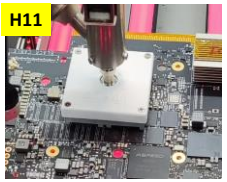

Chức năng của chương trình thay BGA
Function of BGA replacement program

