Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd
Standard Operating Proceduce QUI ĐỊNH THAO TÁC TIÊU CHUẨN

Product Sản phẩm	ALL MODEL	Station Công đoạn	Quy định nhiệt độ gia nhiệt cho từng loại linh kiện REPAIR SOP Regulation the temperature for each type of components	Equipment, tool Thiết bị, dụng cụ	NA	Document code Mã tài liệu	SOP-NVB1-2024005	Version Phiên bản	A	Page Trang	1

Equipmen Thiết bị (Jig & Fixture):

Equipment name Tên thiết bị	Specification Qui cách	Quantity Số lượng
Máy hàn soldering machine	Quick h203	1
Máy khò Torch machine	Quick 865	1
Máy BGA Change BGA machine	Mafi 668+	1

Attention item Hạng mục chú ý :

1. Yêu cầu đeo găng tay ESD khi thao tác
   Required to wearing ESD gloves when handling
2. Yêu cầu đeo dây tĩnh điện khi thao tác
   When handling requires wearing electrostatic wire
3. Bàn nóng, máy hàn, máy khò cần quân chế nhiệt
   Hot tables, welding machines, and torches need temperature control

Operation steps : Các bước thao tác:

Chú ý: Mỗi loại linh kiện có sức chịu nhiệt riêng, nên khi dùng máy khò/ máy hàn phải tuân thủ nghiêm ngặt về tiêu chuẩn nhiệt độ cho từng loại linh kiện như dưới đây:
Each type of component has its own heat resistance, so when using a torch/welding machine, you must strictly comply with the temperature standards for each type of component as below.:

1. Linh kiện connecter nhiệt độ máy khò là 410+/-10 độ , máy hàn là 260+/-10 thời gian </=10s, ảnh minh họa linh kiện H1
Connecter component temperature of torch is 410+/-10 degrees, welding machine is 260+/-10 time </=10s, Image H1

H1




2. Linh kiện thạch anh nhiệt độ máy khò là 360+/-10 , máy hàn là 250+/-10, thời gian </=10s., ảnh minh họa linh kiện H2
Quartz component, torch temperature is 360+/-10, welding machine temperature is 250+/-10, time </=10s,image H2

H2



3. Linh kiện đèn Led nhiệt độ máy khò là 290+/-10,máy hàn là 290+/-10,, thời gian </=10s., ảnh minh họa linh kiện H3
LED light components, torch temperature is 290+/-10, welding machine temperature is 290+/-10, time </=10s,image H3

H3

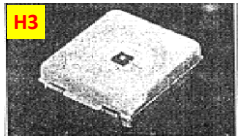

4. Tụ gốm, tụ hóa , transister, SO-IC nhiệt độ máy khò là 410+/-10,máy hàn là 390+/-10, thời gian 5-20s., ảnh minh họa linh kiện H4
Ceramic capacitors, electrolytic capacitors, transistors, SO-IC, torch temperature is 410+/-10, welding machine is 390+/-10 , time is 5-20 seconds, image H4

H4



5. BGA nhiệt độ quy định theo data sheet của từng BGA, trước khi thay cần vào Hcap check data sheet của BGA xem sức chịu nhiệt của BGA là bao nhiêu, từ đó điều chỉnh Profile của máy thay BGA.
BGA temperature is specified according to the data sheet of each BGA. Before replacing, you need to go to Hcap to check the BGA data sheet to see what the heat resistance of the BGA is, and then adjust the profile of the BGA replacement machine


6. Sau khi sửa khò hàn thay thế linh kiện xong phải ngoại quan xung quanh vị trí sửa chữa và mặt sau vị trí linh kiện đối ệ diện vị trí khò để kiểm tra xem có phát sinh vỡ kiện, lệch vị, xô kiện hay không.
After repairing and replacing the components, you must inspect the surrounding area of the repair and the back of the compont opposit the soldering location to check for any breakage, misalignment, or displacement

Đặc biệt chú ý: Khi dùng máy khò để gia nhiệt các linh kiện cạnh linh kiện mẫn cảm / dễ biến dạng cần che chắn cẩn thận bằng công cụ,như hình H5
Khi thao tác sửa chữa sản phẩm bằng máy khò cần chú ý khoảng cách từ mũ khò đến vật liệu phải có khoảng các lớn hơn 5mm
Special attention: When using a torch to heat components next to sensitive/deformable components, you should carefully cover them with tools, image H5
When repairing products using a hot air gun, ~~ensure a distance from the hot air gun to the material must be greater than 5mm.~~



H5



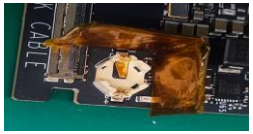

Phương pháp che chắn
Shielding method