Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd
Standard Operating Proceduce QUI ĐỊNH THAO TÁC TIÊU CHUẨN

Product Sản phẩm	Nvidia	Station Công đoạn	Change BGA SOP SOP thay BGA	Equipment, tool Thiết bị, dụng cụ	NA	Document code Mã tài liệu		Version Phiên bản	A	Page Trang	1


Equipmen Thiết bị (Jig & Fixture):

Equipment name Tên thiết bị	Specification Qui cách	Quantity Số lượng
BGA machine	ZM R8650A	1
Desoldering Rework System	VT-610MII	1
Dây hút thiếc/Tin suction wire	SAC305	1
trợ hàn/Flux	OM-338	1
Dây thiếc/Tin wire	5C0101Y00	1
vải lau không bụi/dust-free cleaning cloth	N/A	1
kính lúp/magnifying glass	kinh lup	1
bàn nóng/heating table	Quick	1

Operation steps Các bước thao tác:

Step 1: Bước 1
put the PCBA into fixtue(H1).

H1

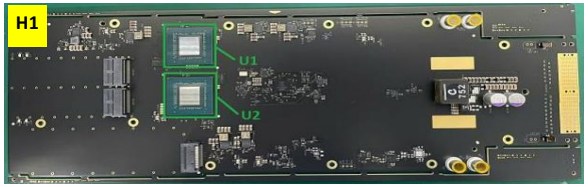


Step 2: Bước 2
Open the BGA replacement program (H3),Open the BGA replacement


H3



H4

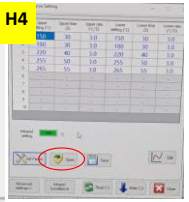

H5

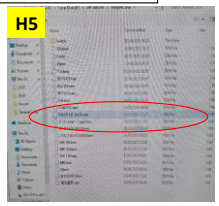

Step 3: Bước 3
use the control lever(H6) to align the nozzle with the center of the BGA(H7),click the disassembly(H8),the machine will run

Step 4: Bước 4
Use 10X Magnify lens with light check pad(H110) if all good
Use (0.3m)mini stencil reprint the solder paste on the PCBA


H6



H7



H8

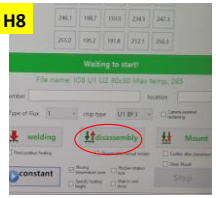

H10




H11



Attention item Hạng mục chú ý :

1. Yêu cầu đeo bao ngón tay khi thao tác
   When handling requires **wearing finger cots**
2. Yêu cầu đeo dây tĩnh điện khi thao tác
   When handling requires wearing electrostatic wire
3. Bàn nóng, máy hàn,cần quản chế nhiệt độ
   Hot tables, welding machines, need temperature control

Chức năng của chương trình thay BGA
Function of BGA remove program

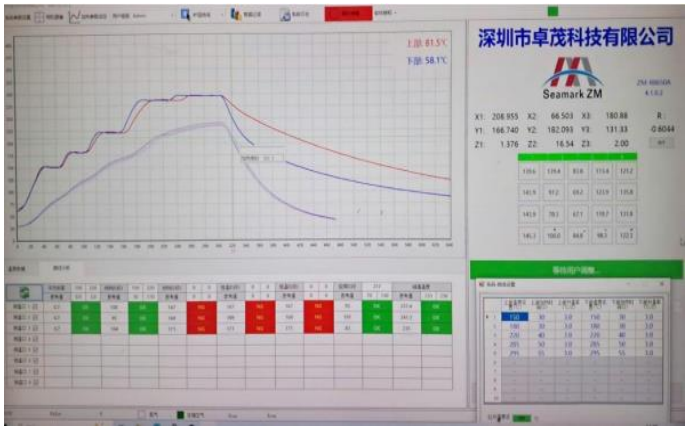


Step 5: Bước 5
Solder paste application and inspection(H12),manual put the 2 spacer(H13)

H12



H13

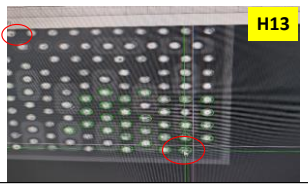


Step 6: Bước 6
Mount New BGA and Solder (H14) (use H15 profile)

Step 7: Bước 7
X-ray inspection H17

H14



H15

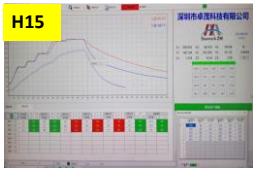

H16

