Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd
QUI ĐỊNH THAO TÁC TIÊU CHUẨN

Sản phẩm	699-9D4A4-0300-000	Công trạm	Kiểm tra ngoại quan_FATP	Thiết bị/ dụng cụ	NA	Mã tài liệu	SOP-NVG-NV1226B1-01	Phiên bản	A	Trang	17-I-2
							Bản vẽ của NV/PN	/		REV	/

Mã liệu

Mã liệu	Tên liệu	Số lượng
060106-2130003	Dung dịch IPA 90%	N/A

Thiết bị


Tên thiết bị	Quy cách	Số lượng
Vải sạch	N/A	1
Thước film	N/A	1
đèn phóng đại	10X	1
Thước lá	N/A	1

Hạng mục chú ý

1. Yêu cầu đeo găng tay cao su khi thao tác.
2. Yêu cầu đeo dây tĩnh điện, quạt ion khi thao tác
3. Điều kiện ánh sáng: >1000 lux
4. Khoảng cách kiểm tra: Sản phẩm cách mắt 60cm góc kiểm tra từ 40-45° (Áp dụng với cage, tấm làm mát)
5. Khi thao tác chỉ cầm vào cạnh của bản mạch, tránh chạm vào các linh kiện trên bản mạch, không đeo nhẫn và móng tay giả.
6. Chỉ được sảo 1 lần, nếu lần 2 không sảo được thì gọi tuyến trưởng xử lý
7. Sử dụng đèn phóng đại để ngoại quan paladin & những vị trí mắt thường khó phán định
8. Mỗi ca trước khi mở chuyền phải vệ sinh bình dung dịch
9. Sản phẩm lỗi tạo R_, xử lý theo lưu trình xử lý sản phẩm lỗi
10. Tần suất thay đổi: gang tay là 1 ngày/ lần. Nếu có rách hoặc bẩn lập tức thay thế mới.
11. Có thể sử dụng vải sạch thấm IPA để lau vị trí bị bẩn
12. Khi phát hiện lỗi, cần phải đánh giá: Các linh kiện theo tiêu chuẩn IPC610 lớp II; PCB theo 630-0080-300_P ver AE; label theo QC ver 62: Tấm làm mát UQD theo DOC059087 ver A; cage theo QC ver 62 và tài liệu DOC003410 Rev 9.0
13. Không được chạm hoặc ấn vào ống đồng. Đảm bảo bản mạch đặt đúng hướng, phần ống đồng hướng lên trên (H17)
14. Khi cầm bản phải cầm bằng hai tay (H18)

Các bước thao tác:


NG H10

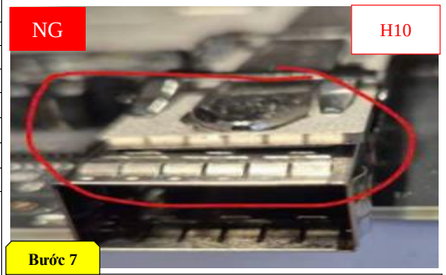


Bước 7

Kiểm tra mặt ngoài cánh cổng cage không hư hại, không cong vênh, gãy biến dạng, han gỉ...(H10). Ngón tay ở giữa cage, không được nhấc lên hoặc nghiêng, NG như (H10.1)


H11

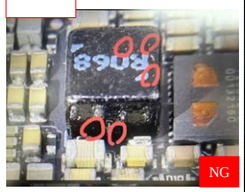


NG

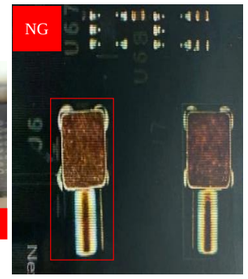

Hư hại

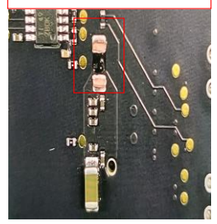



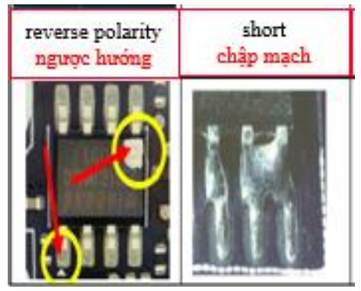


Bước 8

Kiểm tra các linh kiện không có các lỗi như: thiếu linh kiện, ngược cực, lệch vị trí, hở chân, thiếc, (floating),hư hỏng, bẩn , chập mối hàn (soldering short). Nếu phát hiện lỗi thì phân loại là NG (H11).



OK

H12

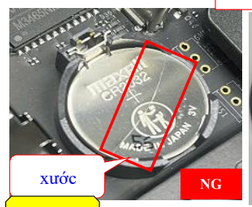


xước

NG




NG

H13

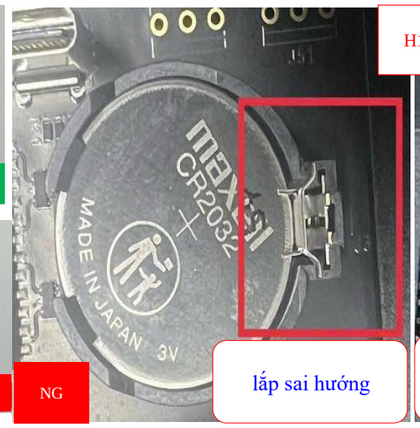

NG

lắp sai hướng

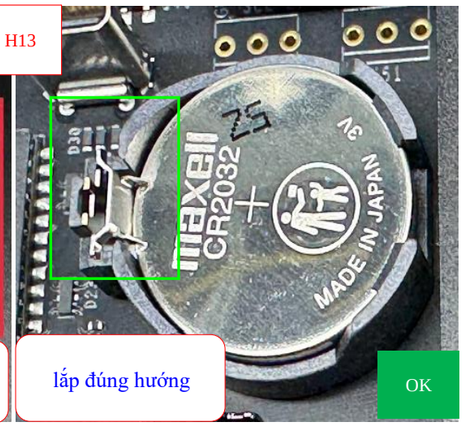

lắp đúng hướng

OK


Bước 9

Kiểm tra pin: không hư hại, sai hướng, kênh, xước, đúng marking và có chữ "Maxell", Tham khảo OK, NG như (H12)) kiểm tra chân pin không bị lỏng, nếu lỏng là NG. Kiểm tra giá đỡ gắn đúng hướng, OK, NG như (H13)

OK H14




NG



Bước 7

Kiểm tra keo T-putty không bị tràn ra ngoài, không bị thiếu keo. Refer OK, NG as (H14)

H15

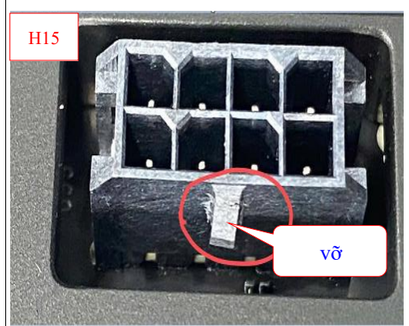

Bước 10

Kiểm tra cổng kết nối J65 không bị biến dạng, gãy. Tham khảo OK, NG như (H15)

H16 ốc vít khác màu với đầu cắm -> NG

NG






ốc vít cùng màu với đầu cắm -> OK

OK


Bước 11

Vị trí 4 ốc của đầu cắm phải là màu đen, trùng với màu của đầu cắm Tham khảo OK, NG như (H16)

Phần ống đồng hướng lên -> OK

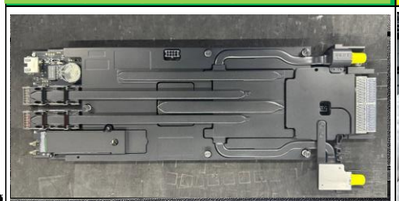


Không chạm vào ống đồng

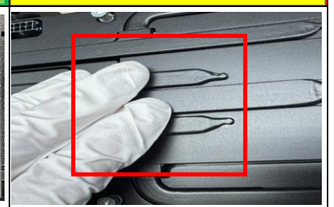

Đặt phần ống đồng xuống dưới là sai



ống đồng biến dạng (NG)

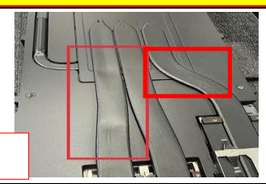

H17

Bước 12

Sản phẩm OK, lấy máy quét mã SN trên bản mạch , đặt vào vị trí quy định, mặt TOP hướng lên (H17)

H18



Cầm bản mạch bằng 2 tay