Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd
QUI ĐỊNH THAO TÁC TIÊU CHUẨN

Sản phẩm	699-9X9OE-0300-000	Công đoạn	ASSY_VI	Thiết bị, dụng cụ	NA	Mã tài liệu	SOP-NVG-NV109A1-02	Phiên bản	A	Trang	9

Vật liệu:

Mã liệu	Tên liệu	Số lượng
060106-2130003	Dung dịch IPA 90%	N/A


Thiết bị (Jig & Fixture):

Tên thiết bị	Qui cách	Số lượng
Đèn phóng đại	10X	1
Thước lá	N/A	1
Vải sạch	N/A	1
Thước film	N/A	1

Hạng mục chú ý :


1.Yêu cầu đeo găng tay cao su khi thao tác
2. Yêu cầu đeo dây tĩnh điện, quạt ion khi thao tác
3. Điều kiện ánh sáng: >1000 lux
4. Khi phát hiện lỗi liên quan đến: cage, dùng tài liệu DOC003410
5. Lỗi liên quan đến: linh kiện tuân theo IPC610,
PCB tuân theo 630-00800-300-P để phán định.
6. Ngoại quan paladin, đầu cắm dẹt, ốc, kẹp lò xo, tấm làm mát, UQD tham khảo tiêu chuẩn ở tài liệu 630-00800-300-P.
7. Khi thao tác chỉ cầm vào cạnh của bản mạch, tránh chạm vào các linh kiện trên bản mạch, không đeo nhẫn và móng tay giả.
8. Chỉ được sảo 1 lần, nếu lần 2 không sảo được thì gọi tuyến trưởng xử lý
9. Sử dụng đèn phóng đại để ngoại quan paladin, lightipe, vị trí bên trong cổng CAGE & những vị trí mắt thường khó phán định
10. Mỗi ca trước khi mở chuyền phải vệ sinh bình dung dịch
11. Sản phẩm lỗi tạo R_, xử lý theo lưu trình xử lý sản phẩm lỗi
12. Tần suất thay đổi: gang tay là 1 ngày/ lần. Nếu có rách hoặc bẩn lập tức thay thế mới.
13. Có thể sử dụng vải sạch thấm IPA để lau vị trí bị bẩn
14. Không được chạm hoặc ấn vào ống đồng. Đảm bảo bản mạch đặt đúng hướng, phần ống đồng hướng lên trên (H13)
15. Khoảng cách kiểm tra và góc độ theo bảng sau :


Classification Phân Loại	Class A	Class B	Class C	Class D
Viewing time Thời gian kiểm tra	8 S	5 S	5 S	2 S
Viewing Distance Khoảng cách kiểm tra	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Viewing Angles Góc nhìn	45	45	90	90

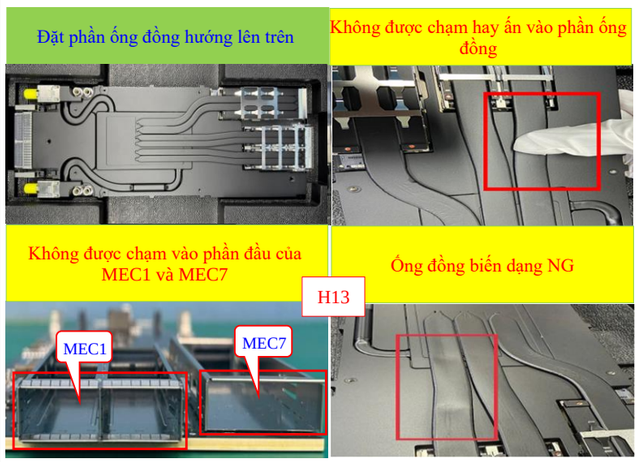

H13


Các bước thao tác:

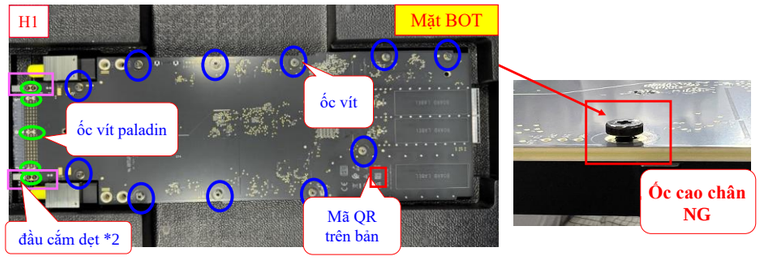

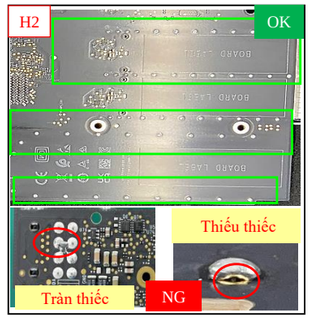


Bước 1

1. Mặt BOT : kiểm tra ốc vít không được nổi cao, sai liệu, thiếu, hư hại, tròn gen (H1)
2. Kiểm tra đầu cắm dẹt *2: không bị bẩn, vỡ hoặc biến dạng. (H1)
3. PCBA không được có hiện tượng vỡ, nứt, xước, bong sơn, lộ đồng.
4. Bavia PCBA: Mép PCB bằng phẳng, độ lõm ≤ 0.5mm; độ lồi: 0.0mm, nếu nghi ngờ dùng thước film để đo.
5. Kiểm tra chân cổng cage: Đảm bảo các chân cổng CAGE đã được hàn đầy chân, không bám flux, thiếu thiếc hoặc không hàn (H2)

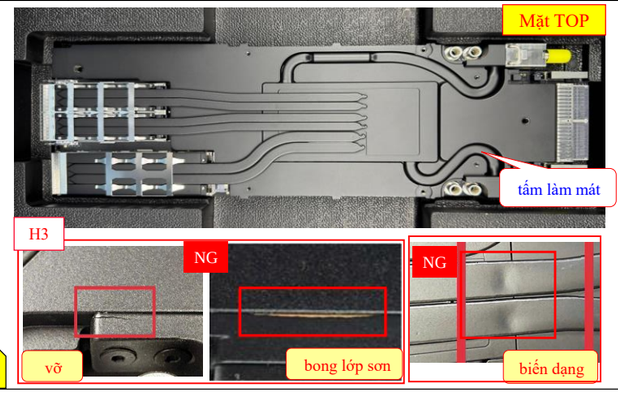


Bước 2

Tấm làm mát: Kiểm tra không trầy xước, móp, đổi màu / không đồng nhất màu, nứt, nhiễm bẩn hoặc bẩn, vật lạ, biến dạng, thiếu, sai vật liệu, ký hiệu không đọc được (H3)

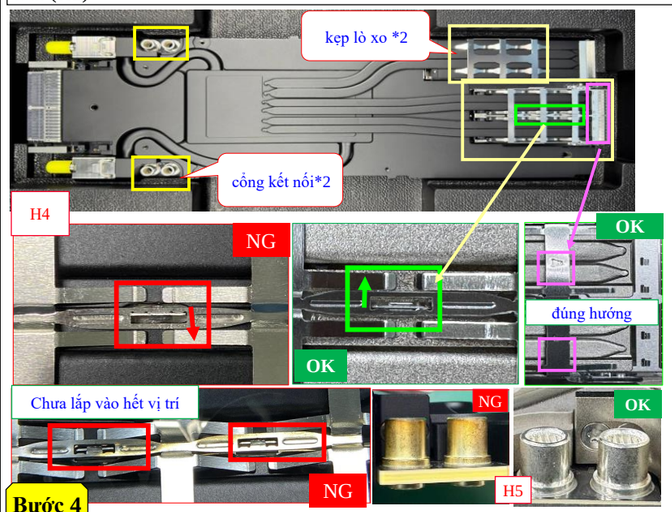


Bước 4

1. Kẹp lò xo *2 : không sai liệu, sai hướng, xước, biến dạng, bẩn, oxy hóa hoặc móp,không khóa vào CAGE (H4).
2. Kiểm tra cổng kết nối trong ô vuông vàng (H4) không bị biến màu, đã bóc hết băng dính vàng tham khảo OK, NG như (H5

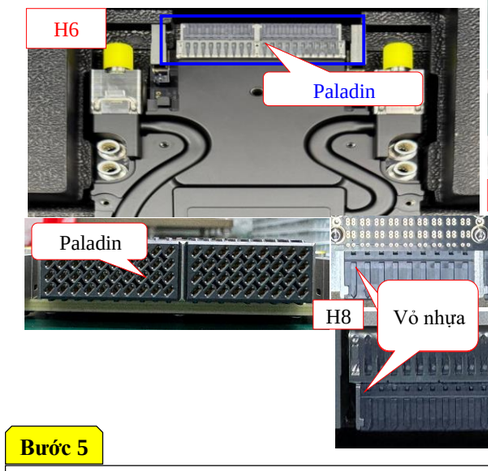


Bước 5

Paladin (H6): Sử dụng đèn phóng đại kiểm tra ngoại quan chân paladin (H7) không hư hại, xem đã ép xuống hết, không kênh và không bị vỡ. Tham khảo NG như (H7.1) Paladin không biến dạng kênh, lệch, bẩn , dị vật, gãy, nứt cong chân, vỡ NG tham khảo, vỏ nhựa không bị bẩn, xước, biến dạng. OK như (H8). Kiểm tra ngoại quan Paladin nếu nghi ngờ có khe hở (H8.1) dùng thước lá 0.2 mm (H8.2) đo, nếu lọt là NG

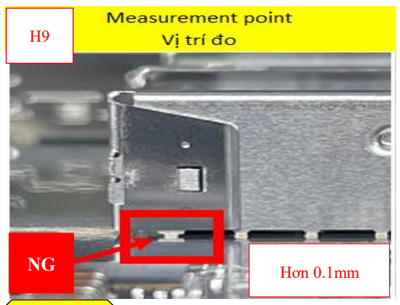


Bước 6

Kiểm tra cổng cage không cao chân (nếu nghi ngờ dùng thước lá đo, tiêu chuẩn ≤ 0.1mm), không bị hư hỏng, uốn cong hoặc thiếu liệu,nhầm liệu

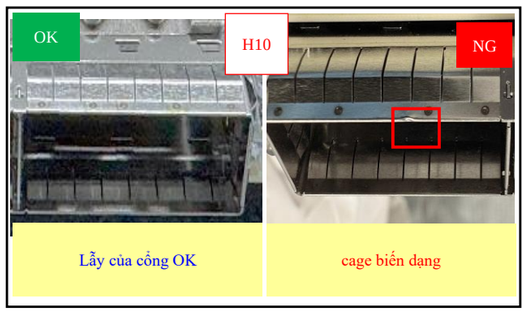


Bước 7

Kiểm tra mặt ngoài cánh cổng cage không hư hại, không cong vênh, gãy biến dạng, han gỉ...(H10).

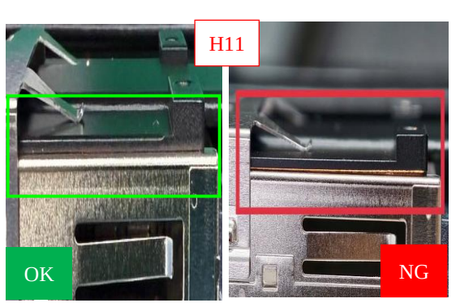

Bước 8

Kiểm tra khoảng cách giữa cổng CAGE & tấm làm mát không có khe hở. Tham khảo OK, NG như (H11)

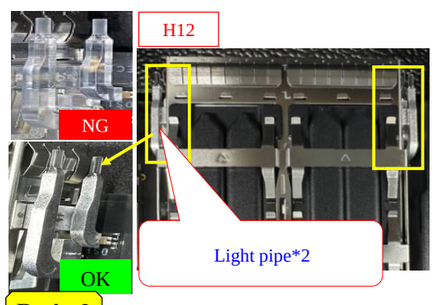

Bước 9

Kiểm tra không biến dạng, vỡ, nứt, lỏng, đúng liệu, màu sắc như (H12).Sản phẩm OK, lấy máy quét mã SN trên bản (H1) , đặt vào vị trí quy định, mặt TOP hướng lên (H13)