Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd
Standard Operating Proceduce QUI ĐỊNH THAO TÁC TIÊU CHUẨN

Product Sản phẩm	NVIDIA	Station Công đoạn	RE remove heatsink and clean thermal paste	Equipment, tool Thiết bị, dụng cụ	NA	Document code Mã tài liệu	SOP-NVB1-2023019	Version Phiên bản	A	Page Trang	1

Equipmen Thiết bị (Jig & Fixture):

Equipment name Tên thiết bị	Specification Qui cách	Quantity Số lượng
Vải sạch chống tĩnh điện (Clean antistatic cloth)	N/A	N/A
Dụng cụ tĩnh điện gạt keo (tool ESD remove glue)	N/A	1
Tăm bông (Cotton swabs)	N/A	1
Cồn IPA90 (IPA90 alcohol)	IPA90	N/A
Khuôn tháo bản 1 (Rework fixture 1)	MTCJ6332	1
Khuôn tháo bản 2 (Rework fixture 2)	MTCJ6333	1
Khuôn tháo bản 3 (Rework fixture 2)	MTCJ6334	1
Đầu vít T6 (Screw driver bit T6)	T6	1
Đầu vít T8 (Screw driver bit T8)	T8	1
Đầu vít T10 (Screw driver bit T10)	T10	1
Nhíp nhựa (Plastic tweezer)	NA	1
Tool remove battery and heatsink (Dụng cụ tháo pin và tản	NA	1

Attention item Hạng mục chú ý :

1. Yêu cầu đeo găng tay ESD khi thao tác
   Required to wearing ESD gloves when handling
2. Yêu cầu đeo dây tĩnh điện khi thao tác
   When handling requires wearing electrostatic wire
3. Công trạm sử dụng quạt ion thổi vị trí thao tác.
   the ion fan blow on the operation position.

Operation steps : Các bước thao tác:

B1. Đặt sản phẩm vào khuôn tháo bản 3, chú ý đặt bản nhẹ nhàng, tránh va chạm với bản mạch, linh kiện khác gây bi ế n dạng. Đặt tấm đậy lên đồ gá, Sau đó thực hiện thao tác tháo ốc vít dùng đầu vít T6 -. Vật liệu sau khi tháo cần được ngoại quan và phân loại.
B1..Place the product in the plate removal mold 3, pay attention to place the plate gently, avoid collision with the circuit board, other components causing deformation. Place the guide plate in the cradle Then perform the screw removal operation using the T6 screw head . The material after removal needs to be visually inspected and classified.
B2. Sau khi tháo bracket cố định bản theo bước 1, Đặt sản phẩm vào khuôn tháo bản 2 , lấy nhíp nhựa cây chốt khóa ra khỏi lẫy rồi tháo khóa cổng cage ra . Ngoại quan khóa cổng cage có bị hư hại hay bất thường không. Sau đó, thực hiện tháo 3 ốc cố định LC dùng đầu vít T10 - Khuôn cố định đặt bản Chú ý thao tác không gây va chạm với các linh kiện và LC khác. Vật liệu sau khi tháo cần được ngoại quan và phân loại.
B2. After removing the screws that fix the plate according to step 1, Place the product in the plate removal mold 2 ,use the Plastic tweezer to pry the lock pin out of the latch and remove the cage gate lock. Is the appearance of the cage gate lock damaged or abnormal? Then, remove the 3 screws that fix the LC using a T10 screw head - The fixed mold places the plate. Be careful not to collide with other components and LC. The materials after removal need to be examined and classified.
B3. Sau khi tháo các ốc cố định bản theo bước 2. Ti ế p theo lấy dụng cụ đẩy pin ra khỏi lẫy rồi tháo pin ra ,Ngoại quan PIN có bị hư hại hay bất thường là NG
B3. After removing the screws that secure the plate according to step. Next, remove the battery ejector tool from the latch and remove the battery. If the PIN appearance is damaged or abnormal, NG
B4. Dùng máy bắt vít được chỉ định (Lực vít ốc vít 2: 0.26-0.30 [Nm], đầu vít : T6 vít lại 7 ốc vít trên LC system theo thứ tự để ốc vít *7 vào vị trí quy định
B4. Use the specified screwdriver (Screw torque 2: 0.26-0.30 [Nm], screw head: T6) to screw the 7 screws on the LC system in order so that the *7 screws are in the specified position.
B5. Đặt sản phẩm vào khuôn tháo bản 1 .Thực hiện tháo 4 ốc cố định stiffener dùng đầu vít T8, sử dụng tay ấn STIFFNER sau đó nhấc ra khỏi bản mạch . Chú ý thao tác không gây va chạm với các linh kiện khác. Vật liệu sau khi tháo cần được ngoại quan và phân loại.
B5. Place the product in the plate removal mold 1. Remove the 4 stiffener fixing screws using T8 screw heads, use your hand to press the STIFFNER and then lift it off the circuit board. Be careful not to collide with other components. The materials after removal need to be visually inspected and classified.
B6. Sau khi tách HSK,STIFFENER, BRACKET và các ốc cố định ra khỏi bản mạch, thực hiện các thao tác làm sạch theo các bước sau :
1 : Dùng dụng cụ gạt keo nhấc các nốt keo lớn trên b ề mặt linh kiện, chú ý thao tác nhẹ nhàng và không va chạm mạnh với b ề mặt linh kiện, gây hư hại. Sau đó dùng tăm bông, lau nhẹ nhàng trên b ề mặt linh kiện để làm sạch.
2 : Dùng vải sạch chống tĩnh điện tẩm dung dịch IPA lau sạch các vệt keo xám dư thừa trên b ề mặt BGA. Chú ý thao tác nhẹ nhàng không va chạm với các linh kiện xung quanh gây hư hại. dùng tăm bông để n ề u keo đính tại với khu vực nhỏ, hẹp.
3 : Ngoại quan lại bản mạch, và các vật liệu vừa tháo tại các bước trên xem có lỗi ngoại quan hay bi ế n dạng gì hay không. N ế u không có lỗi, phân loại vật liệu theo chủng loại.
B7. After HSK, STIFFENER, BRACKET and screws all removed from product, perform next step to clean leftovers thermal grease on components regarding these steps below :
Step 1 : Remove T-putty leftovers by tool ESD remove glue. After that, use cotton swab to clean blue T-putty marks on components.
Note : careful to avoid impact to other close components.
Step2 : Use antistatic cloth that has apply IPA to clean leftovers thermal grease on BGA, can use cotton swab to clean area with small opening that's difficult to clean by cloth
Note : careful to avoid impact to other close components.
3 : Do visual inspection for all material and PCB after finish rework to see whether any cosmetic issue.
B8. N ế u phát hiện sản phẩm có bất thường tại vị trí làm sạch, cần dừng lại ngay lập tức và thông báo kỹ sư kiểm tra.
B8. If any abnormal problem was found, need stop immediately. Inform engineer to check.
B9. Chú ý :
N ế u phát hiện sản phẩm có bất thường tại vị trí làm sạch, cần dừng lại ngay lập tức và thông báo kỹ sư kiểm tra.
B9. Note :
If any abnormal problem was found, need stop immediately. Inform engineer to check.

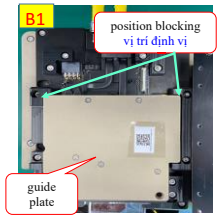

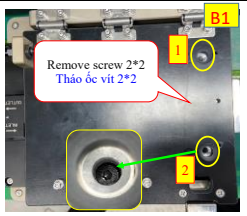

Remove lock cage

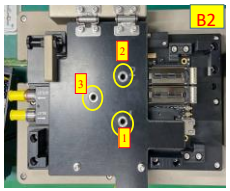

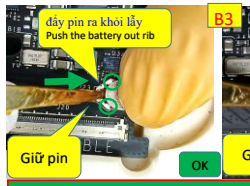

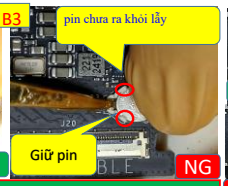

Remove battery

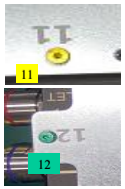

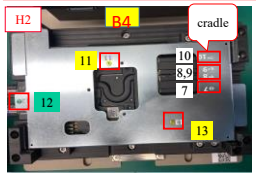

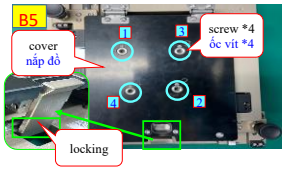

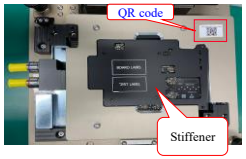

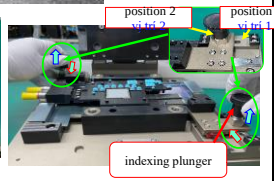

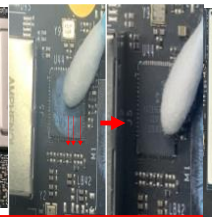

Cồn IPA90
IPA90

Remove and clean T-putty leftovers

Use cloth to clean on BGA