

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER CE H.088	EMIÇÃO 12/05/2021	REVISÃO 03/01/2023	CONTROLE NN – P&D	PÁG 01/05
TÍTULO PROCESSO DE EMBALAGEM – CORTES DE FRANGO LINHA IQF				
EMITENTE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		APROVADOR GERÊNCIA P&D		

Objetivo: Fluxo fotografico do processo de envase, checagem de qualidade e padrão de formatação/acondicionamento do produto.

- 1- Os dispositivos a seguir devem ser checados ao iniciar a produção, pois os mesmos são considerados essenciais para manutenção da qualidade.
 - a. Lona do funil intacta (sua função é evitar que o produto caia diretamente sobre o filme, impedindo assim furos e/ou rasgos na embalagem)
 - b. Borracha de proteção para amortecer a queda do produto (Função de amortecer o impacto da queda do produto sobre a lona e o filme)
 - c. Expulsadores de ar do interior da embalagem (função de evitar formação de ar do interior das embalagens e facilitar a acomodação dos sacos nas caixas de papelão.

OBS: Caso os dispositivos estejam com alguma anomalia ou não instalados deverá ser corrigido antes do inicio da produção.



Imagem complementar - 01.
Lona do funil e borracha de proteção sobre as duas bases de metal



Imagem complementar – 02: Borrachas de proteção sobre as bases de queda

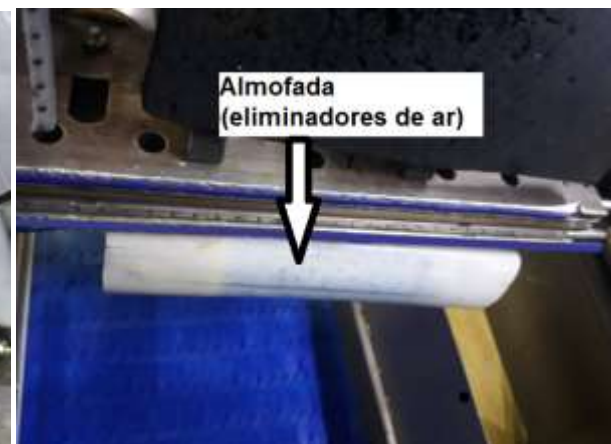


Imagem complementar – 03: Almofadas para evitar de ar do interior das embalagens.

- 2- Pesagem e programação de configurações do equipamento para envase.
- Configurar balaça multicabeçal conforme pesos especificados para cada tipo de produto.
 - Configurar equipamento PacMac para produções conforme especificação do produto. Características técnicas de acordo com cada unidade obedecendo os padrões em qualidade de selagem, aplicação de zíper etc...



Passo 2.a Painel de configurações de pesos e produção Multicabeçal



Passo 1.b – Painel de configurações da PacMac

Padrão recomendado de temperaturas			
Temperatura Zíper	314 °Fahrenheit	ou	157°Celsius
Temperatura Horizontal	323°Fahrenheit	ou	161°Celsius

OBS: Padrões de temperatura podem variar de acordo com a percepção do operador.

3- Após processo de selagem

- a. Observar visualmente se todas as embalagens seladas estão isentas de ar no interior.
- b. Observar visualmente se todas as embalagens estão isentas de furos, rasgos ou rugas
- c. Verificar qualidade de selagem (visual e pressionando com as mãos);
- d. Verificar a selagem do zíper se está correta.
- e. Verificar qualidade de impressão da data, a mesma deve estar legível sem falhas ou borrões. (Verificar padrão da datação conforme especificação de cada SKU)

OBS: qualquer anomalia encontrada deve ter seu produto reprocessado.



Passo 3.a,b – Check de Selagem (visual)



Passo 3.a,b,c – Check de selagem lateral (Visual e com as mãos)



Passo 3. e – Check de Datagem (visual)

- 4- Após Check de qualidade no envase, realizar conferencia do peso dos pacotes a fim de certificar antes do envio para setor de embalagem secundária. Caso haja variações excessivas nos pesos realizar ajustes na máquina dosadora Multicabeçal.

(Obs: processos de conferencia nas unidades diferem entre automático e manual conforme imagens a seguir).



Passo 4.a – Conferencia de peso manual



Passo 4.b – Conferencia de peso automática

5- Acondicionamento na caixa e aplicação de filme Shrink.

1. A embalagem deve ser acomodada na caixa de forma organizada.
2. Aplicar etiqueta na caixa de papelão de forma centralizada.
3. Aplicar filme Shrink recobrimdo 100% da área das caixas. (Caso a especificação do produto indicar que há necessidade de Tampa, o filme deve ser aplicado após a colocação da tampa)



Passo 5.1 – Acomodação na caixa.




Passo 5.2 – Caixa com aplicação de filme Shrink (Se especificação do produto não contemplar tampa)



Passo 5.2 – Caixa com aplicação de tampa e filme Shrink (Se especificação do produto contemplar tampa)

6- Palletização

- Após processo Aplicação do filme Shrink, paletizar as caixas e aplicar o filme stretch sobre o pallet.
- Paletizar conforme quantidades descritas na ET de cada produto

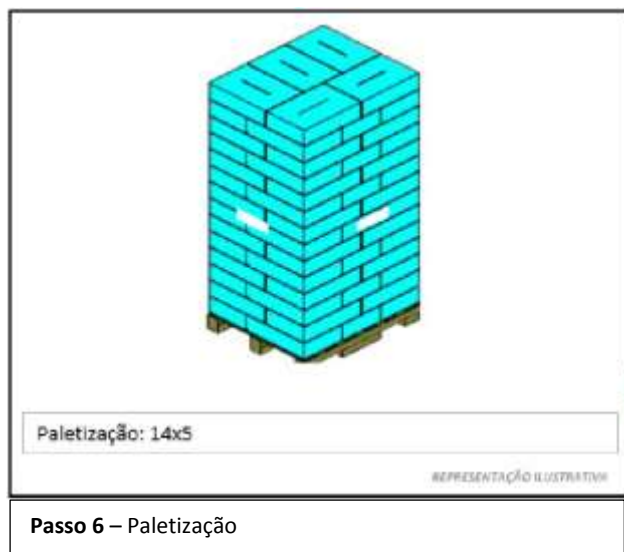

7- Exemplo de anomalias **não aceitáveis** (no padrão de embalagem)



IMG 7.1 – Presença de ar no interior



IMG 7.2 – Rasgos devido as más condições de lona do funil e/ou borrachas do suporte de amortecimento de queda.



IMG 7.3 – solda ineficiente/aberta



IMG 7.4 – Caixas abauladas por problemas de ar na embalagem primária e/ou acomodação inadequada na secundária.

8- Exemplo de anomalias **não aceitáveis** (no padrão do equipamento)



IMG 8.1 – Lona do funil com desgaste e riscos de contaminação do produto



IMG 8.2 – Falta da lona e/ou Borracha na base de apoio de queda



IMG 8.3 – Falta das almofadas (eliminadores de ar)