

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER CE H.095	EMIÇÃO 30/09/2021	REVISÃO 00	CONTROLE NN – P&D	PÁG 01/06
TÍTULO PROCESSO DE EMBALAGEM - CORTES CONGELADOS FRANGO PACOTES 1KG, CAIXAS COM 18 PACOTES				
EMITENTE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		APROVADOR GERÊNCIA P&D		

Objetivo: Fluxo fotográfico de processo de empacotamento, extração de ar, checagem de qualidade selagem e padrão de formato do produto.

- 1- Realizar a selagem alinhada conforme a indicação impressa ou a 2cm da borda.




Passo 1 – Posicionar corretamente a embalagem para preenchimento com o produto.



Passo 2 – Pesar a quantidade do produto dentro dos parâmetros estabelecidos.

SELAGEM

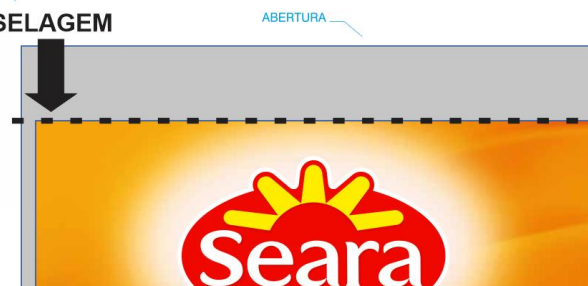

Passo 3 - Demonstrativo do local correto de selagem. Extraíndo o ar com as mãos.

2- Avaliar qualidade da solda e datagem (data).

Observar a extração de ar e a qualidade da solda para evitar falhas e consequentemente problemas de exposição do produto ao meio externo.

- Extração de ar manual; Deve ser realizada a observação visual para certificar que foi extraído todo ar da embalagem;
- Pressionar o produto no sentido da solda fazendo pressão e verificar possível abertura;
- Caso a solda abra, fazer ajustes no equipamento verificando tempo, temperatura e retomar os testes até a qualidade necessária;
- Observar se a data está legível e correta;



Checagem de ar no interior da embalagem antes do congelamento.



Passo 1 – Verificação da Selagem.



Passo 3 – Verificação do padrão e qualidade da impressão de data

3- Acondicionamento (6 pacotes por camada, sendo seis pilhas de 3 pacotes)

- Se o congelamento for realizado em caixas plásticas, a primeira camada deve seguir a imagem do tópico 03, Passo A;
 - Caso a acomodação seja feita diretamente na caixa de papelão o painel frontal da embalagem deve ficar voltado para cima;
- OBS: A utilização da chapa de aço entre as camadas conforme passos a seguir proporciona padrão de produto mais flat;

Acondicionamentos de pacotes:

3.1 Padrão Fotográfico para congelamento em Caixa plástica:



Passo A – acomodação das camadas na caixa plástica, primeira com o verso para cima



Passo B – Processo de achatamento das almofadas nas camadas para melhor uniformidade.



Passo C – transferência para caixa de papelão.



Passo D – Repetir o processo de achatamento e organização dos pacotes transferidos na caixa de papelão.



Passo E – Três camadas com seis pacotes flat, com produto espalhado uniforme no pacote almofada e organizados dentro da caixa.

3.2 Padrão fotográfico para congelamento direto em Caixa de Papelão:



Passo 3.2 A – Processo de acondicionamento e achatamento dos pacotes na primeira camada



Passo 3.2 B - Acomodação na caixa de papelão segunda camada, com pacotes flat (achatados) com produto bem espalhado.



Passo 3.2 C – acomodação terceira camada de altura, total 18 embalagens.

4- Após saída do túnel de congelamento:

- Verificar formatação dos pacotes após congelamento;
- Verificar a correta acomodação dos pacotes conforme foto ilustrativa (Passo 7);
- Avaliar na aplicação do filme shrink, observando que não haja excesso de filme (sobra), e pontos abertos ao longo do perímetro da caixa



Passo 5 – Padrão de formatação para os pacotes após congelamento (Verificar padrões de medidas conforme ilustração de medição)



Passo 6 – Verso pacote após congelamento, sem rugas, deformidades ou entremeamento.



Passo 7 – Acondicionamento correto em caixa de papelão após o congelamento.

Padrão de formatação dos pacotes: verificação.


1. As medições são realizadas de uma extremidade à outra do produto congelado (Conforme ilustração de medição 01 a seguir);
2. Coletar medidas em três pontos do pacote considerando a maior e a menor espessura existente (Superior, Centro e Fundo);
3. O pacote precisa estar flat (achatado) e a variação máxima de espessura entre a maior e menor parte não pode exceder 10mm na mesma peça;
4. A altura máxima do pacote não pode exceder 35mm para evitar risco de ultrapassar a altura interna do fundo de papelão;
5. As medições de largura e comprimento realizadas com régua metálica graduada de um lado ao outro (conforme imagens);



Ilustração de medição 01: Dimensões do produto exemplo 175x210. Para medição da largura e comprimento do pacote recomenda-se “Régua Graduada”.

5- Paletização

- Paletizar e aplicar filme Stretch para armazenagem em câmara de estocagem.

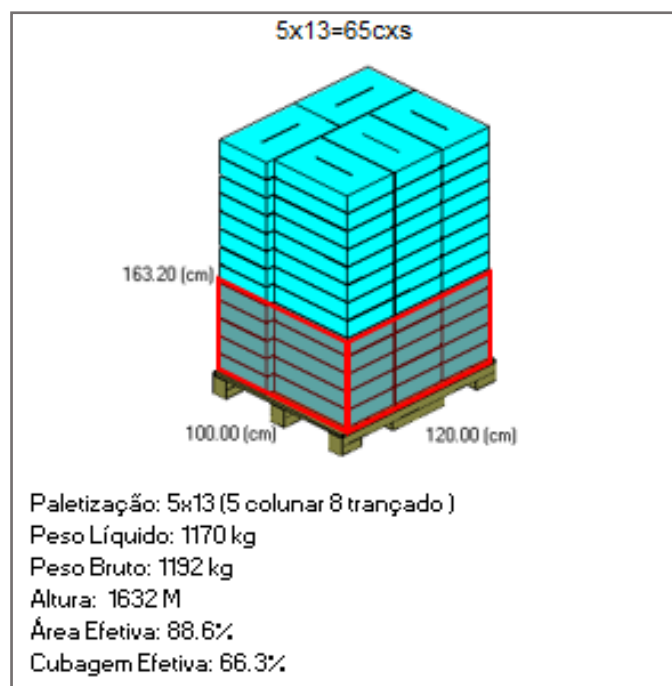

5- Desvios inaceitáveis.

Seguem imagens de desvios que comprometem a qualidade e não podem seguir para comercialização:



Selagem sobre a impressão, acomodação diferente do padrão são práticas inaceitáveis.



Pacotes fora da caixa, altura do pacote superior a 4cm, schirink com abertura, pacotes com altura total acima da caixa, palet desalinhado e desequilibrado são práticas inaceitáveis.