


全面诊断流程

整个系统不工作

电路图：

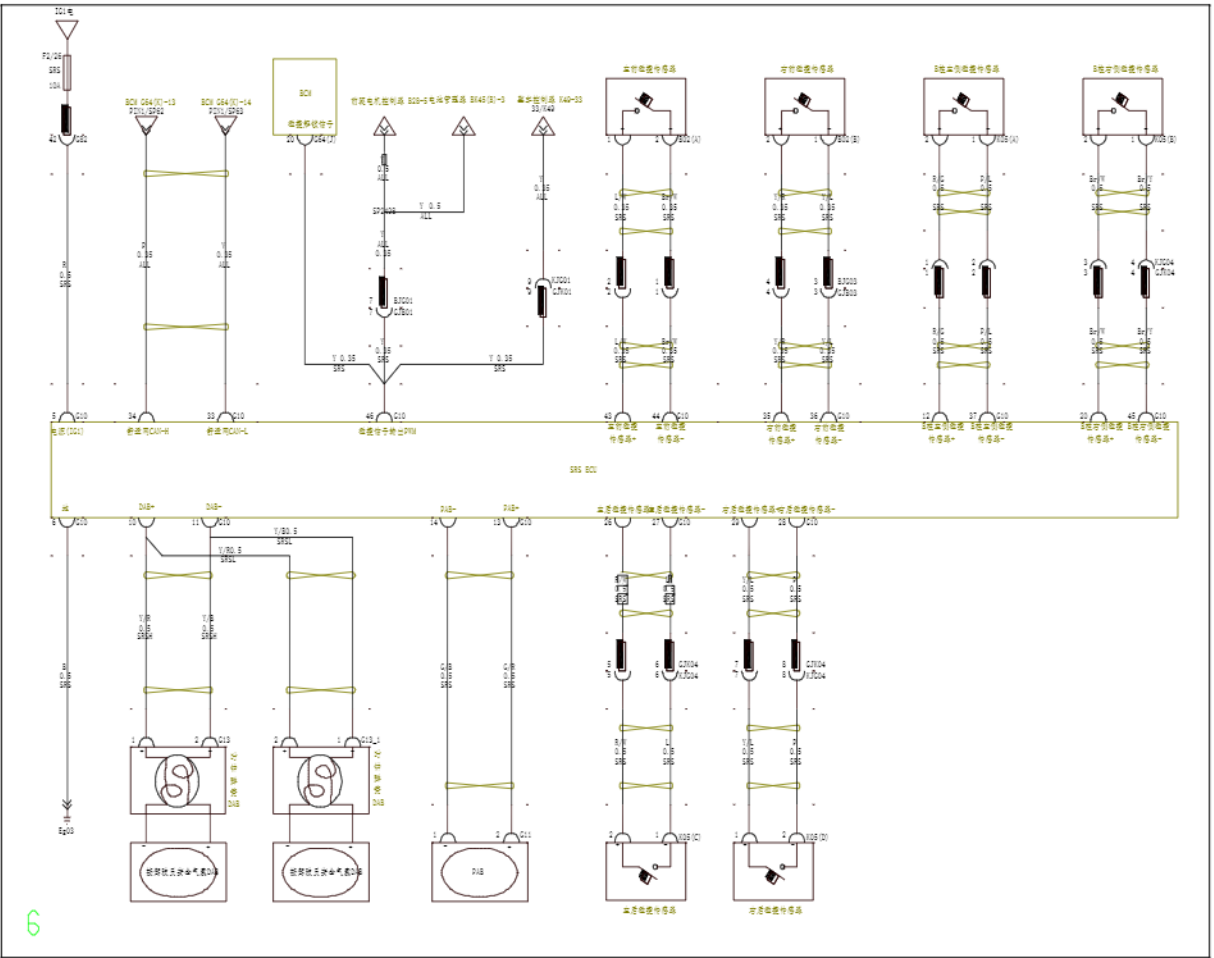

检查步骤：

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表测保险 F2/26 的通断

NG

更换保险

OK

2	检查电源线束
---	--------

(a) 断开接插件 G10,测线束阻值

NG


更换线束



3	更换安全气囊 ECU
---	------------

DTC	B1600-00	驾驶员正面安全气囊未连接
-----	----------	--------------

电路图:

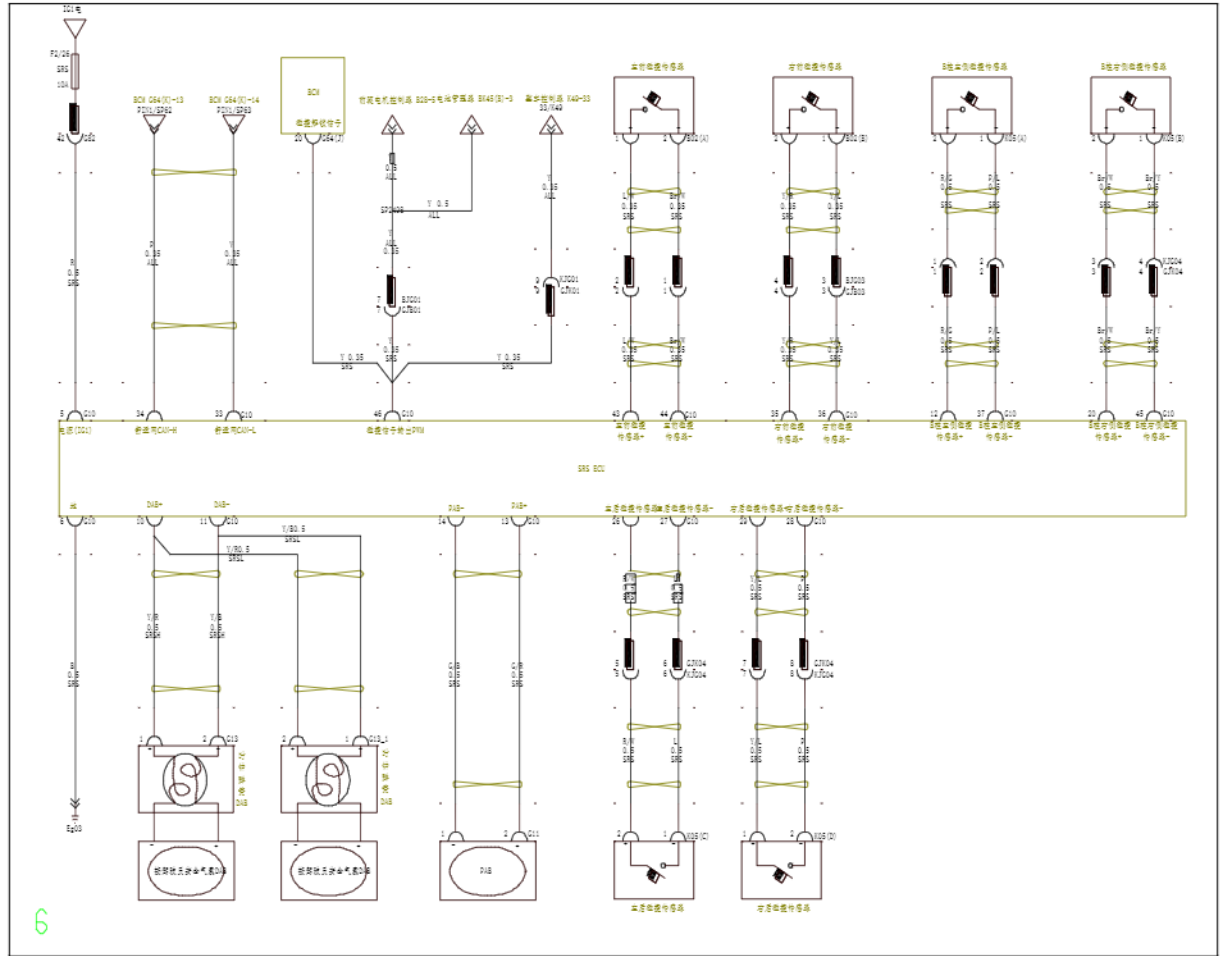

检查步骤:

1	检查驾驶员安全气囊接插件是否接好
---	------------------

- (a) 断开驾驶员安全气囊接插件，重新接上（确保接插件接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查驾驶员安全气囊线束是否对地、对电源短路

(a) 断开驾驶员安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
1-车身地	Y/B	始终	大于 $1M\Omega$
2-车身地	Y/R	始终	大于 $1M\Omega$

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
1-车身地	Y/B	始终	小于 1V
2-车身地	Y/R	始终	小于 1V

NG

更换线束

OK

3 检查驾驶员安全气囊模块

(a) 连接新的驾驶员安全气囊模块

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位上至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换新的安全气囊模块

B

4 检查时钟弹簧

(a) 断开安全气囊接插件，断开时钟弹簧与安全气囊 ECU 之间对接接插件。

(b) 用薄塑料片将时对接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧任意一侧的 2 个端子之间的电阻

(c) 用薄塑料片将对接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧两侧连接器对应 2 个端子之间的电阻

连接端子	正常阻值
任意一侧两个端子	1M Ω 以上
时钟弹簧两侧连接器对应的端子	小于 1 Ω

NG

更换时钟弹簧。

OK

5 检查时钟弹簧和安全气囊线束是否对接好

(a) 接上时钟弹簧和安全气囊线束

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位上至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（对接没接触好）

B

6 检查线束

(a) 断开安全气囊 ECU 接插件，断开安全气囊接插件

(b) 用薄塑料片将 23-G10 和 24-G10 的短路片顶开，用万用表测 23-G10 与安全气囊 2#端子之间、24-G10 与安全气囊 1#端子的阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
1-24-G10	Y/B	始终	1 Ω 以内
2-23-G10	Y/R	始终	1 Ω 以内

NG

更换线束（时钟弹簧-ECU 之间）

NG

7	更换安全气囊 ECU
---	------------

A

3 检查时钟弹簧

(a) 断开安全气囊接插件，断开时钟弹簧与安全气囊 ECU 之间对接接插件。

(b) 用薄塑料片将时对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧任意一侧的 2 个端子之间的导通性。

(b) 用薄塑料片将对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧两侧连接器对应 2 个端子之间的电阻

连接端子	正常阻值
任意一侧两个端子	不导通
时钟弹簧两侧连接器对应的端子	小于 1Ω

NG

更换时钟弹簧。

OK

4 检查安全气囊 ECU 与安全气囊线束之间短路片是否被顶开

(a) 断开时钟弹簧与安全气囊线束之间对接接插件。

(b) 测安全气囊线束一侧两端子之间的导通性

结果	进行
导通	C
不导通	D

C

跳到第 10 步

D

5 检查安全气囊线束与时钟弹簧之间对接接插件

(a) 接上安全气囊线束与时钟弹簧之间对接接插件，

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位上至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

结束

NG

6 更换新的时钟弹簧

- (a) 更换新的时钟弹簧，接好各接插件
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

结束

NG

7 更换安全气囊线束

8 更换新的安全气囊模块

- (a) 更换新的安全气囊模块，接好各接插件
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

结束

NG

9 更换安全气囊 ECU

10 检查线束（检查线束是否内部短路）

- (a) 断开安全气囊接插件及安全气囊线束与时钟弹簧之间对接接插件，测任意一端两端子之间的导通性
- NG：导通




更换线束



11 更换安全气囊 ECU

DTC	B1610-00	前排乘员正面安全气囊未连接
-----	----------	---------------

电路图：

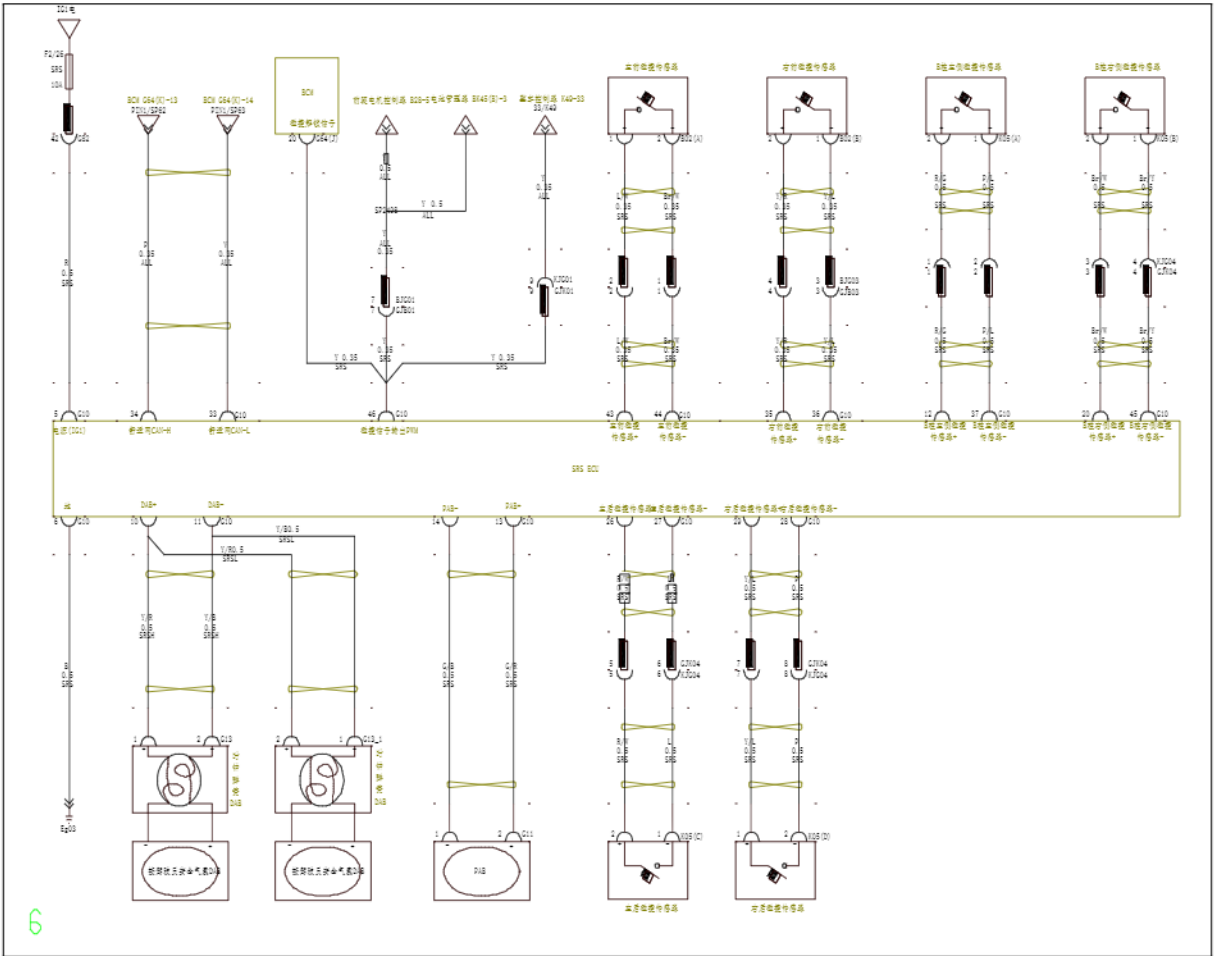

检查步骤：

1	检查前排乘员安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件是否接好
---	----------------------------------

- (a) 断开前排乘员安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A

故障码依然存在	B
---------	---

A	系统正常（接插件接触不良或未接）
---	------------------

B

2	检查前排乘员安全气囊模块（带小线）
---	-------------------

- （a）连接新的前排乘员安全气囊模块
- （b）将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- （c）将电源档位上至 OFF 档
- （d）将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换安全气囊模块（带小线）
---	---------------

B

3	检查前排乘员安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）
---	---------------------------------------

- （a）断开前排乘员安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G81-1-车身地	Y/B	始终	大于 1MΩ
G81-2-车身地	Y/R	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
G81-1-车身地	Y/B	始终	小于 1V
G81-2-车身地	Y/R	始终	小于 1V

NG	更换安全气囊线束
----	----------

OK

4	检查线束
---	------

- （a）用薄塑料片将 21-G10 和 22-G10 的短路片顶开，

测量前排乘员安全气囊模块之间的连接器一侧的 1-G81 和 2-G81 之间的电阻

(b) 用薄塑料片将 21-G10 和 22-G10 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与前排乘员安全气囊模块之间的连接器，前排乘员安全气囊模块一侧的 1-G81 和安全气囊 ECU 连接器线束一侧的 22-G10 之间的电阻

(c) 用薄塑料片将 21-G10 和 22-G10 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与前排乘员安全气囊模块之间连接器，前排乘员安全气囊模块一侧的 2-G81 和安全气囊 ECU 连接器线束一侧的 21-G10 之间的电阻

连接端子	线色	测量条件	正常值
G81-1-G81-2	——	始终	大于 1M Ω
G81-1-22-G10	G/B	始终	小于 1Ω
G81-2-21-G10	G/R	始终	小于 1Ω

NG

更换对应线束或连接器

OK

5	检查安全气囊 ECU
---	------------

- (a) 连接新的安全气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换安全气囊 ECU

B

6	更换安全气囊线束（安全气囊线束导致对接不良）
---	------------------------

前排乘员正面安全气囊阻值为 0

1	检查 PAB 接插件上的锁止片是否安装到位
---	-----------------------

将锁止片按到位

2	检查前排乘员安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件是否接好
---	----------------------------------

- (a) 断开排乘员安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

3	检查前排乘员安全气囊模块
---	--------------

- (a) 更换新的安全气囊模块，接好各接插件
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

结束

NG

4	检查前排乘员安全气囊电路
---	--------------

- (a) 断开前排乘员安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件，测安全气囊 ECU 侧线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

更换安全气囊 ECU



A

5	检查安全气囊 ECU
---	------------

- (a) 连接新的安全气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
----	----

故障码消除	A
故障码依然存在	B




6	更换线束
---	------

DTC

B1620-00

左前座椅侧安全气囊未连接

电路图：

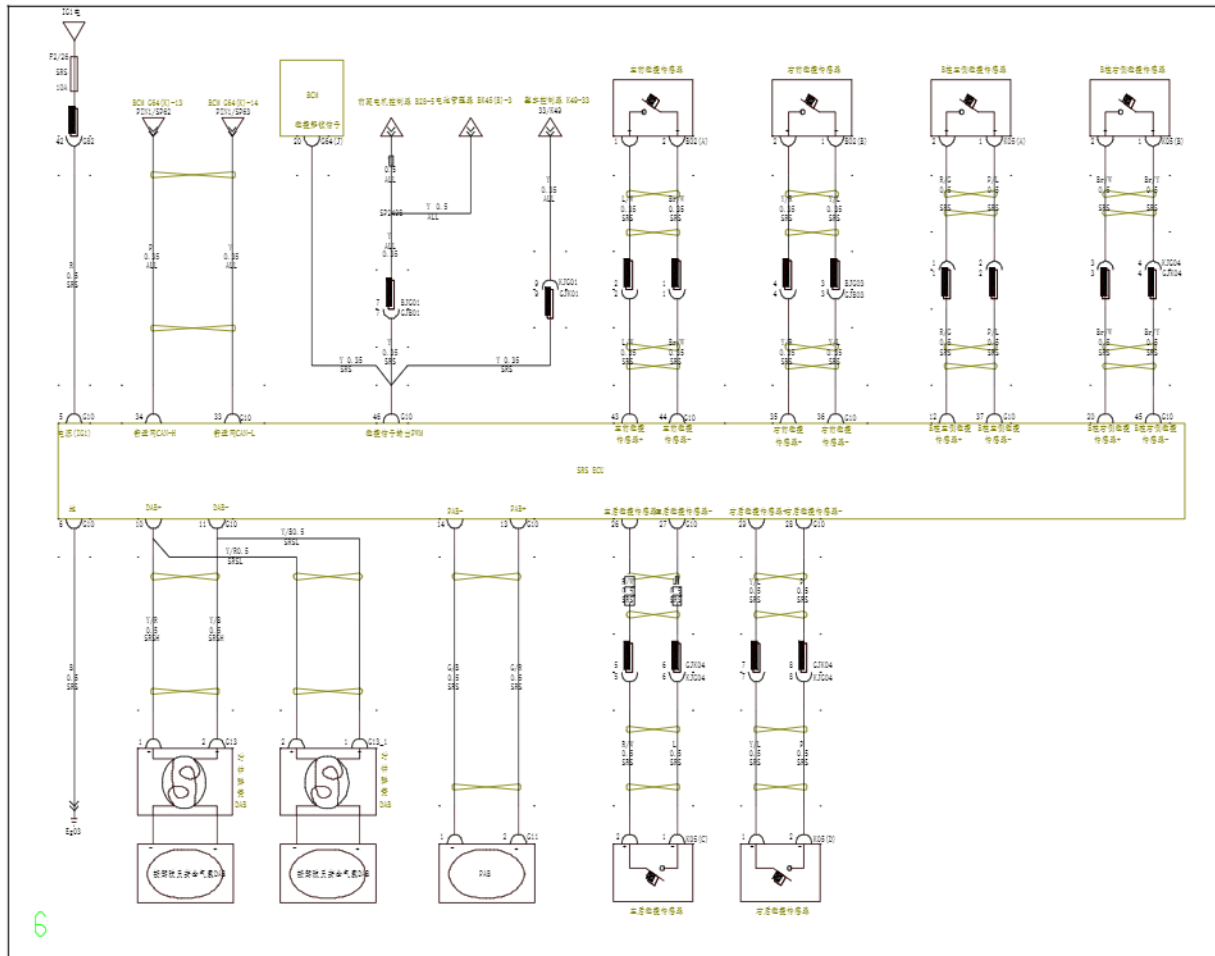

检查步骤：

- 1 检查左前座椅侧安全气囊模块小线和安全气囊线束之间对接插件是否接好

(a) 断开左前座椅侧安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接插件，重新接上，确保接好

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位上至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

OK

2	检查左前座椅侧安全气囊模块（带小线）
---	--------------------

- (a) 连接新的左前座椅侧安全气囊模块
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换安全气囊模块（带小线）
---	---------------

B

3	检查左前座椅侧安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）
---	--

- (a) 断开左前座椅侧安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G54-2-车身地	L/B	始终	大于 1MΩ
G54-1-车身地	L/R	始终	大于 1MΩ

连接端子	线色	测量条件	正常值
G54-2-车身地	L/B	始终	小于 1V
G54-1-车身地	L/R	始终	小于 1V

NG	更换安全气囊线束
----	----------

OK

4	检查线束
---	------

- (a) 断开接插件 G54,G10
- (b) 检查线束之前先断开线束中两个对接接插件，再重新接上，确保接好。
- (c) 用薄塑料片将 17-G10 和 18-G10 的短路片顶开，测量左前座椅侧安全气囊模块之间的连接器一侧的 1-G54 和 2-G54 之间的电阻
- (d) 用薄塑料片将 17-G10 和 18-G10 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与左前座椅侧安全气囊模块之间的连接器，左前座椅侧安全气囊模块一侧的 2-G54 和安

全气囊 ECU 连接器线束一侧的 17-G10 之间的电阻

(c) 用薄塑料片将 17-G10 和 18-G10 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与左前座椅侧安全气囊模块之间连接器，左前座椅侧安全气囊模块一侧的 1-G54 和安全气囊 ECU 连接器线束一侧的 18-G10 之间的电阻

连接端子	线色	测量条件	正常值
G54-1-G54-2	——	始终	大于 1MΩ
G54-2-17-G10	L/B	始终	小于 1Ω
G54-1-18-G10	L/R	始终	小于 1Ω

NG

更换对应线束或连接器

OK

5	检查安全气囊 ECU
---	------------

- (a) 连接新的安全气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A


更换安全气囊 ECU

B

6	更换安全气囊线束（安全气囊线束导致对接不良）
---	------------------------

DTC	B162A-00	左前座椅侧安全气囊阻值为 0
-----	----------	----------------

电路图：

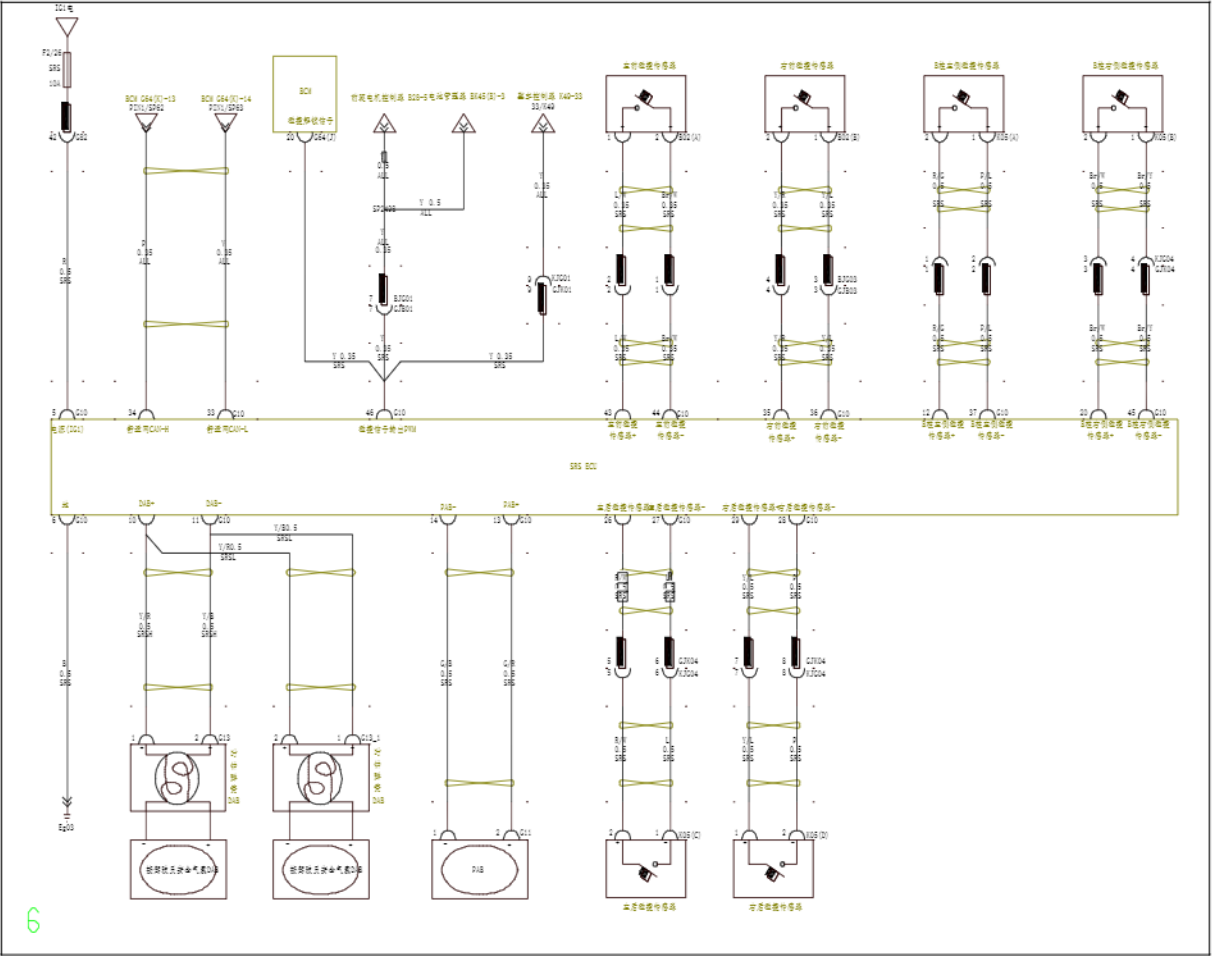

检查步骤：

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | 检查左前座椅侧安全气囊接插件上的锁止片是否安装到位 |
|---|---------------------------|

NG	将锁止片按到位
----	---------

OK

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 2 | 检查左前座椅侧安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件是否接好 |
|---|-----------------------------------|

- (a) 断开左前座椅侧安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

3	检查左前座椅侧安全气囊模块
---	---------------

(a) 更换新的左前座椅侧安全气囊模块，接好各接插件

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位上至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的左前座椅侧安全气囊模块

NG

4	检查左前座椅侧安全气囊电路
---	---------------

(a) 断开左前座椅侧安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件，断开左前座椅侧安全气囊接插件 G54，测安全气囊 ECU 侧线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

更换安全气囊 ECU

A

5	检查安全气囊 ECU
---	------------

(a) 连接新的安全气囊 ECU



(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位上至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
----	----

故障码消除	A
故障码依然存在	B



6	更换线束
---	------

DTC	B1630-00	右前座椅侧安全气囊未连接
-----	----------	--------------

电路图：

检查步骤：

1	检查右前座椅侧安全气囊模块小线和安全气囊线束之间对接插件是否接好
---	----------------------------------

- (a) 断开右前座椅侧安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	系统正常（接插件接触不良或未接）
---	------------------

OK

2	检查右前座椅侧安全气囊模块（带小线）
---	--------------------

- (a) 连接新的右前座椅侧安全气囊模块
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换安全气囊模块（带小线）
---	---------------

B

3	检查右前座椅侧安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）
---	--

- (a) 断开右前座椅侧安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值
- 测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
------	----	------	-----

G55-2-车身地	G/B	始终	大于 1MΩ
G55-1-车身地	G/R	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
G55-2-车身地	G/B	始终	小于 1V
G55-1-车身地	G/R	始终	小于 1V

NG	更换安全气囊线束
----	----------



4	检查线束
---	------

- (a) 断开接插件 G55,G10
- (b) 用薄塑料片将 19-G10 和 20-G10 的短路片顶开，测量右前座椅侧安全气囊模块之间的连接器一侧的 1-G55 和 2-G55 之间的电阻
- (c) 用薄塑料片将 19-G10 和 20-G10 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与右前座椅侧安全气囊模块之间的连接器，右前座椅侧安全气囊模块一侧的 2-G55 和安全气囊 ECU 连接器线束一侧的 20-G10 之间的电阻
- (d) 用薄塑料片将 19-G10 和 20-G10 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与右前座椅侧安全气囊模块之间连接器，右前座椅侧安全气囊模块一侧的 1-G55 和安全气囊 ECU 连接器线束一侧的 19-G10 之间的电阻

连接端子	线色	测量条件	正常值
G55-1-G55-2	——	始终	大于 1MΩ
G55-2-20-G10	G/B	始终	小于 1Ω
G55-1-19-G10	G/R	始终	小于 1Ω

NG	更换对应线束或连接器
----	------------



5	检查安全气囊 ECU
---	------------

- (a) 连接新的安全气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A

故障码依然存在	B
---------	---


A	更换安全气囊 ECU
---	------------

B

6	更换安全气囊线束（安全气囊线束导致对接不良）
---	------------------------

DTC	B163A-00	右前座椅侧安全气囊阻值为 0
-----	----------	----------------

电路图：

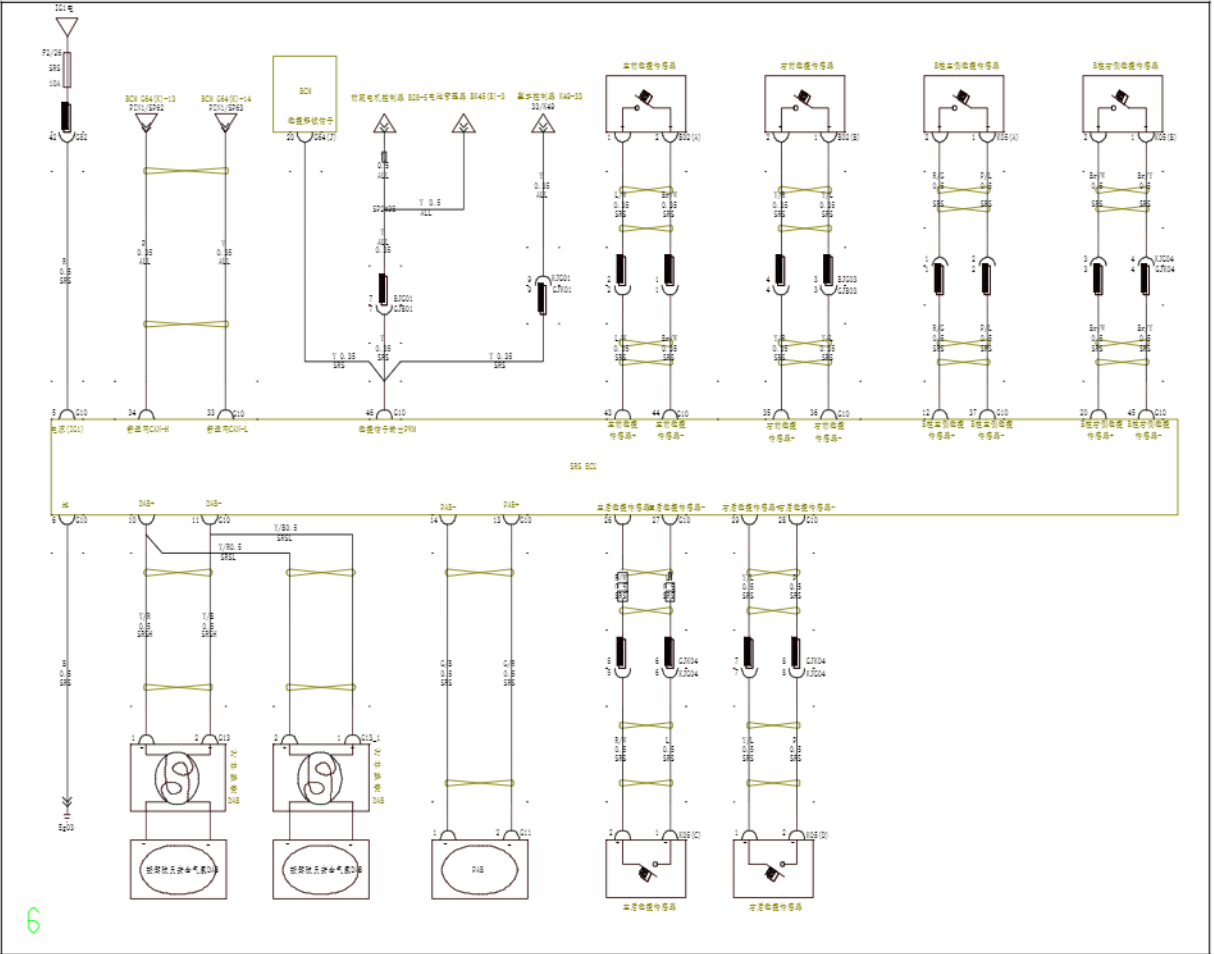

检查步骤：

1	检查右前座椅侧安全气囊接插件上的锁止片是否安装到位
---	---------------------------

NG

将锁止片按到位

OK

2	检查右前座椅侧安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件是否接好
---	-----------------------------------

- (a) 断开右前座椅侧安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

3	检查右前座椅侧安全气囊模块
---	---------------

(a) 更换新的右前座椅侧安全气囊模块，接好各接插件

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位上至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的右前座椅侧安全气囊模块

NG

4	检查右前座椅侧安全气囊电路
---	---------------

(a) 断开右前座椅侧安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件，断开右前座椅侧安全气囊接插件 G55，测安全气囊 ECU 侧线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

更换安全气囊 ECU

A

5	检查安全气囊 ECU
---	------------

(a) 连接新的安全气囊 ECU



(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位上至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
----	----


故障码消除	A
故障码依然存在	B



6	更换线束
---	------

DTC	B16A0	左侧帘式安全气囊未连接
-----	-------	-------------

电路图：

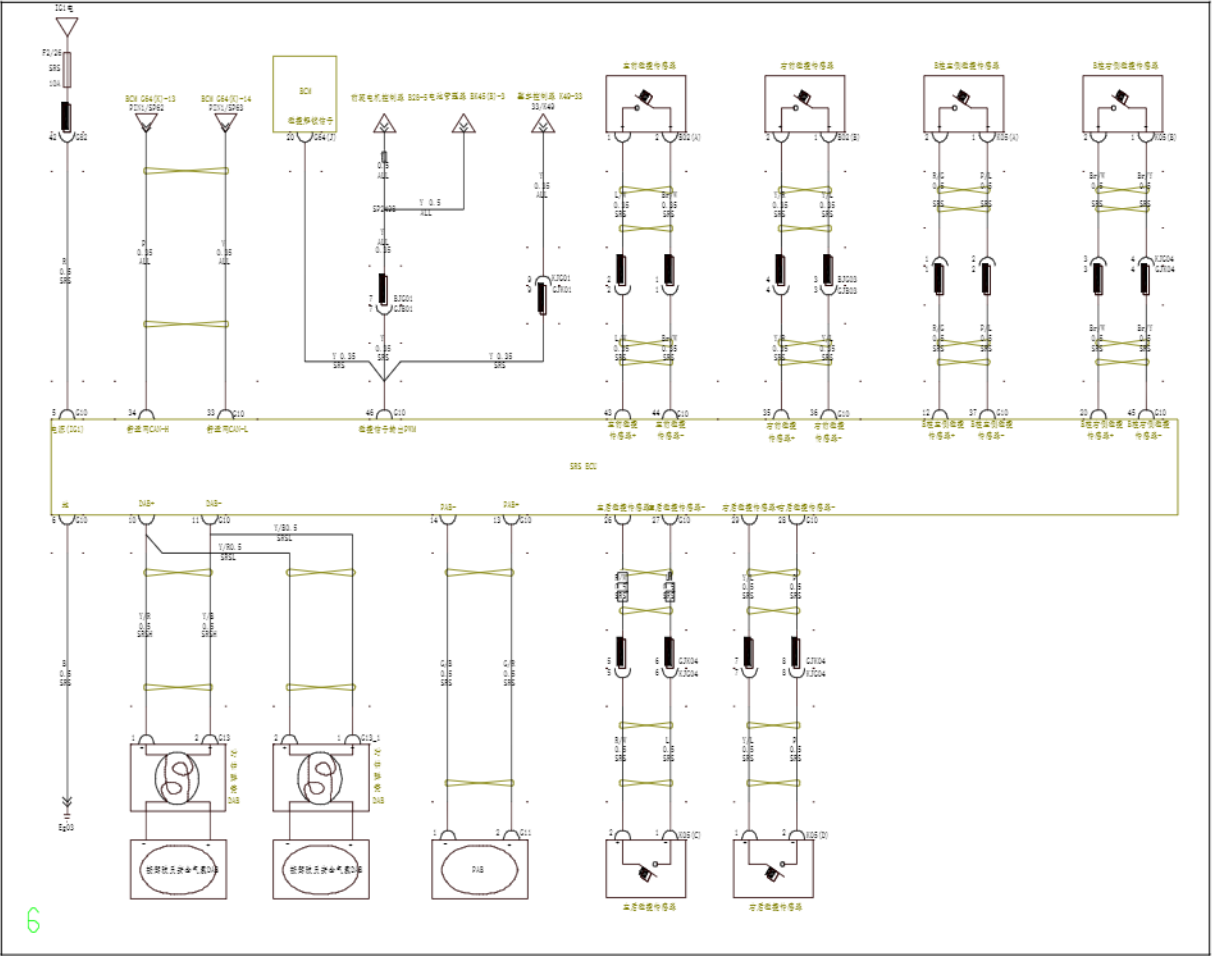

检查步骤：

1	检查左侧帘式安全气囊接插件是否接好
---	-------------------

- (a) 断开左侧帘式安全气囊接插件，重新接上（确保接插件接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	系统正常（接插件接触不良或未接）
---	------------------

B

2	检查左侧帘式安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）
---	---------------------------------------

（a）断开左侧帘式安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K45-2-车身地	Y/L	始终	大于 1MΩ
K45-1-车身地	Y/R	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
K45-2-车身地	Y/L	始终	小于 1V
K45-1-车身地	Y/R	始终	小于 1V

NG	更换线束
----	------

OK

3	检查左侧帘式安全气囊模块
---	--------------

- （a）连接新的左侧帘式安全气囊模块
- （b）将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- （c）将电源档位上至 OFF 档
- （d）将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换新的安全气囊模块
---	------------

B


4	更换安全气囊 ECU
---	------------

DTC

B1654-00

左前碰传感器未连接

电路图:

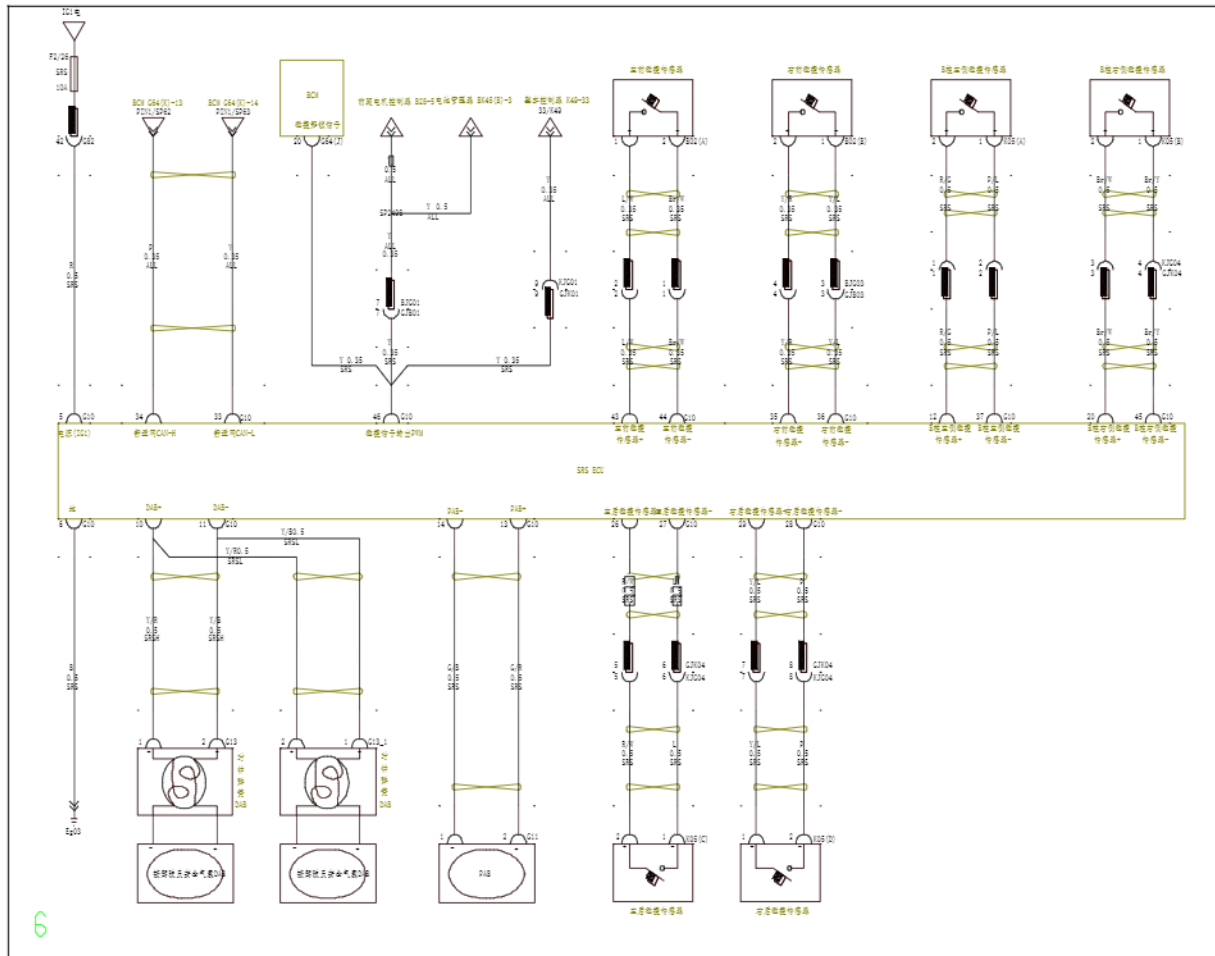

检查步骤:

1 检查左前碰传感器接插件是否接好

- (a) 断开左前碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查左前碰传感器

- (a) 连接新的左前碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左前碰传感器

B

3	检查线束
---	------

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	测量条件	正常值
G10-13-B23-2	始终	小于 1Ω
G10-2-B23-1	始终	小于 1Ω

NG

更换对应线束

OK


4	结束
---	----

DTC

B1655-00

左前碰传感器对地短路

电路图：

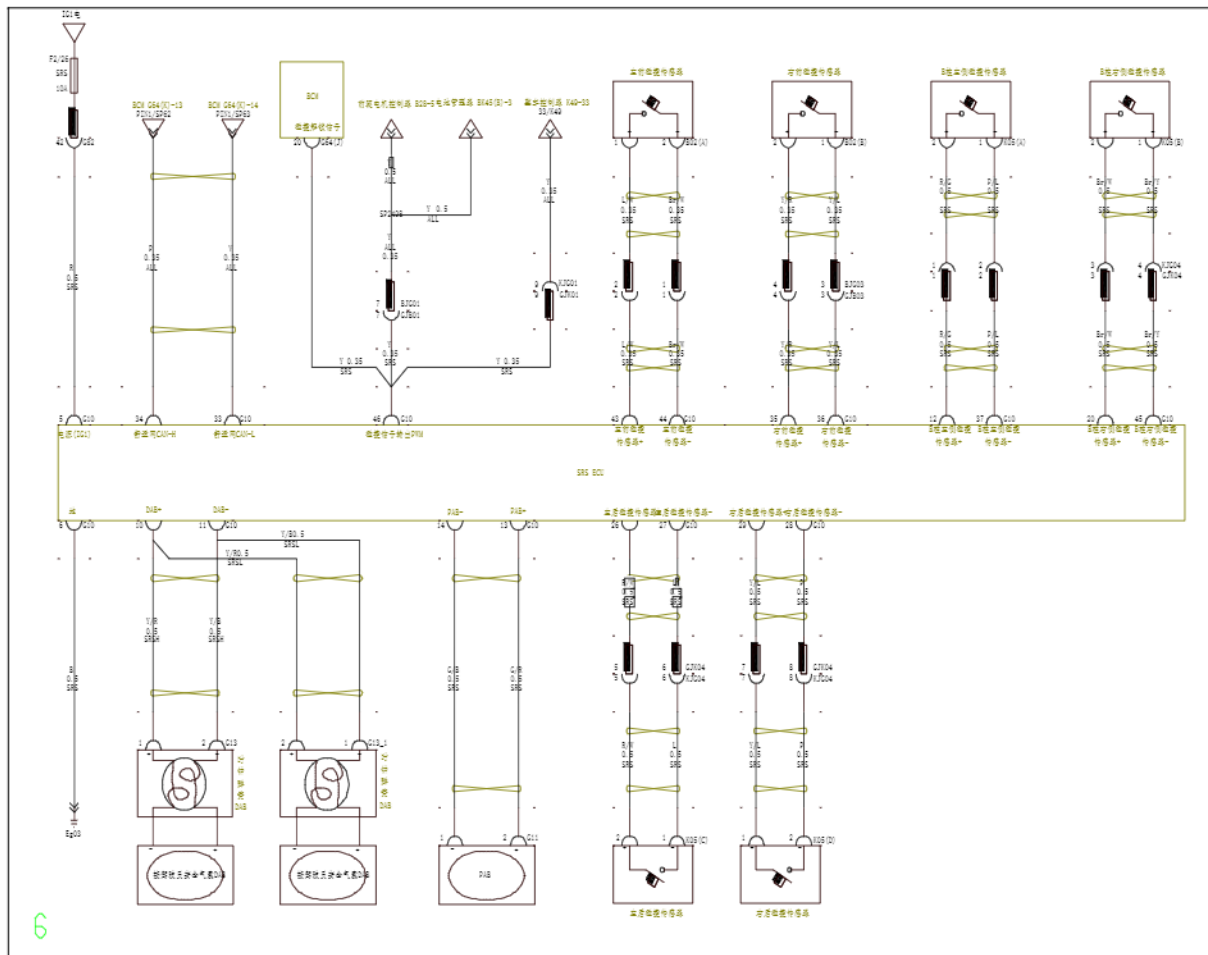

检查步骤：

1

检查左前碰传感器

- (a) 连接新的左前碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左前碰传感器

B

2	检查线束
---	------

(a) 断开接插件 G10,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-2-车身地	——	始终	1MΩ 以上
G10-13-车身地	——	始终	1MΩ 以上

NG	更换线束
----	------

B


3	结束
---	----

DTC

B165D-00

右前碰传感器未连接

电路图:

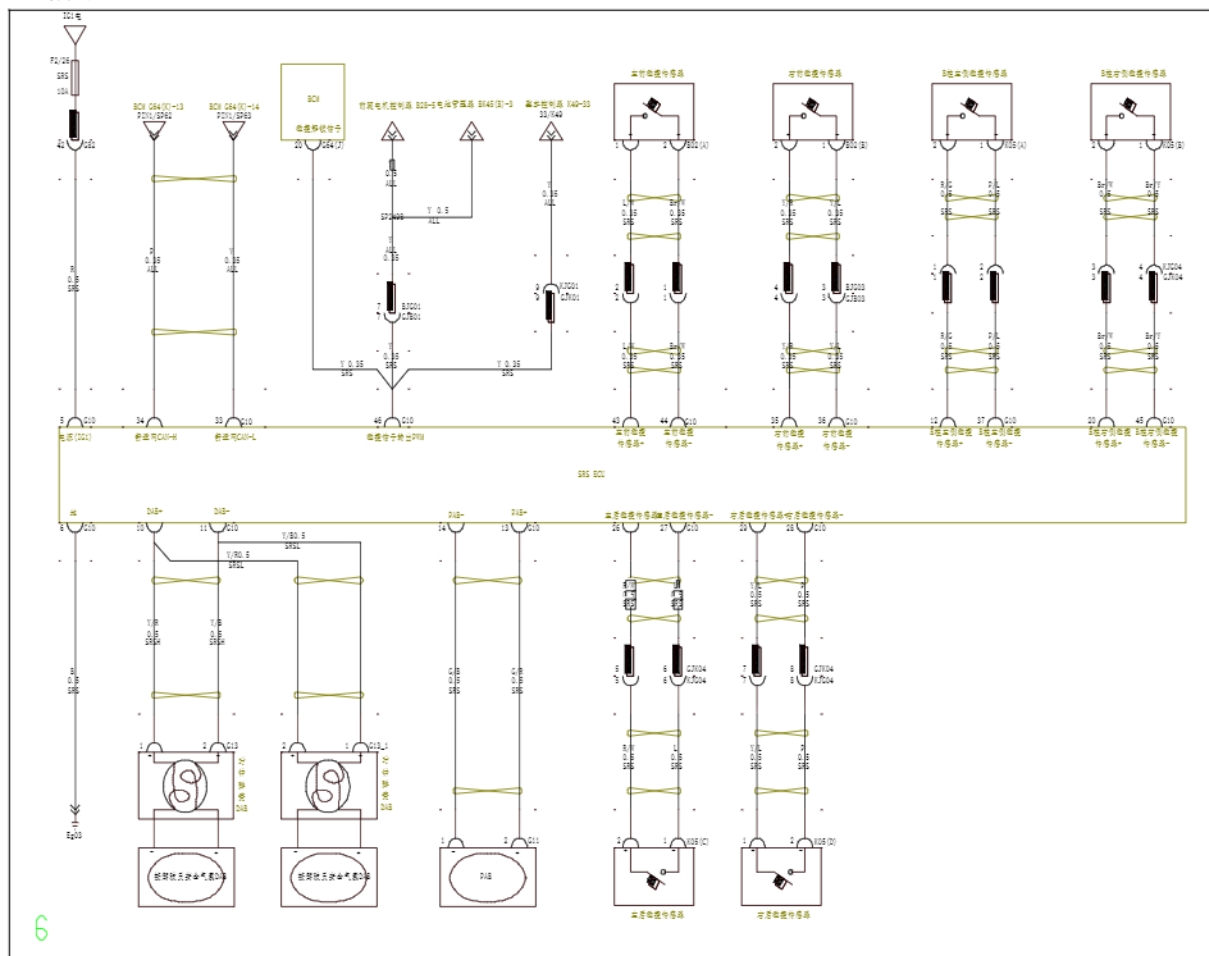

检查步骤:

1 检查右前碰传感器接插件是否接好

- (a) 断开右前碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2

检查右前碰传感器

- (a) 连接新的右前碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A


更换右前碰传感器

B

3

检查线束

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

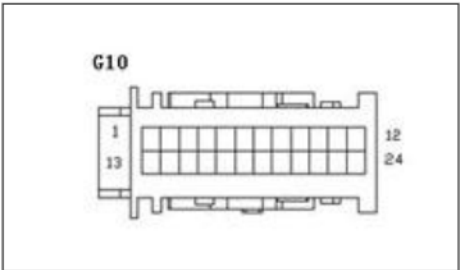

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-14-B29-2	Y/R	始终	小于 1 Ω
G10-3-B29-1	Gr/R	始终	小于 1 Ω

NG

更换对应线束

OK

4


结束

DTC

B1655-00

右前碰传感器对地短路

电路图:

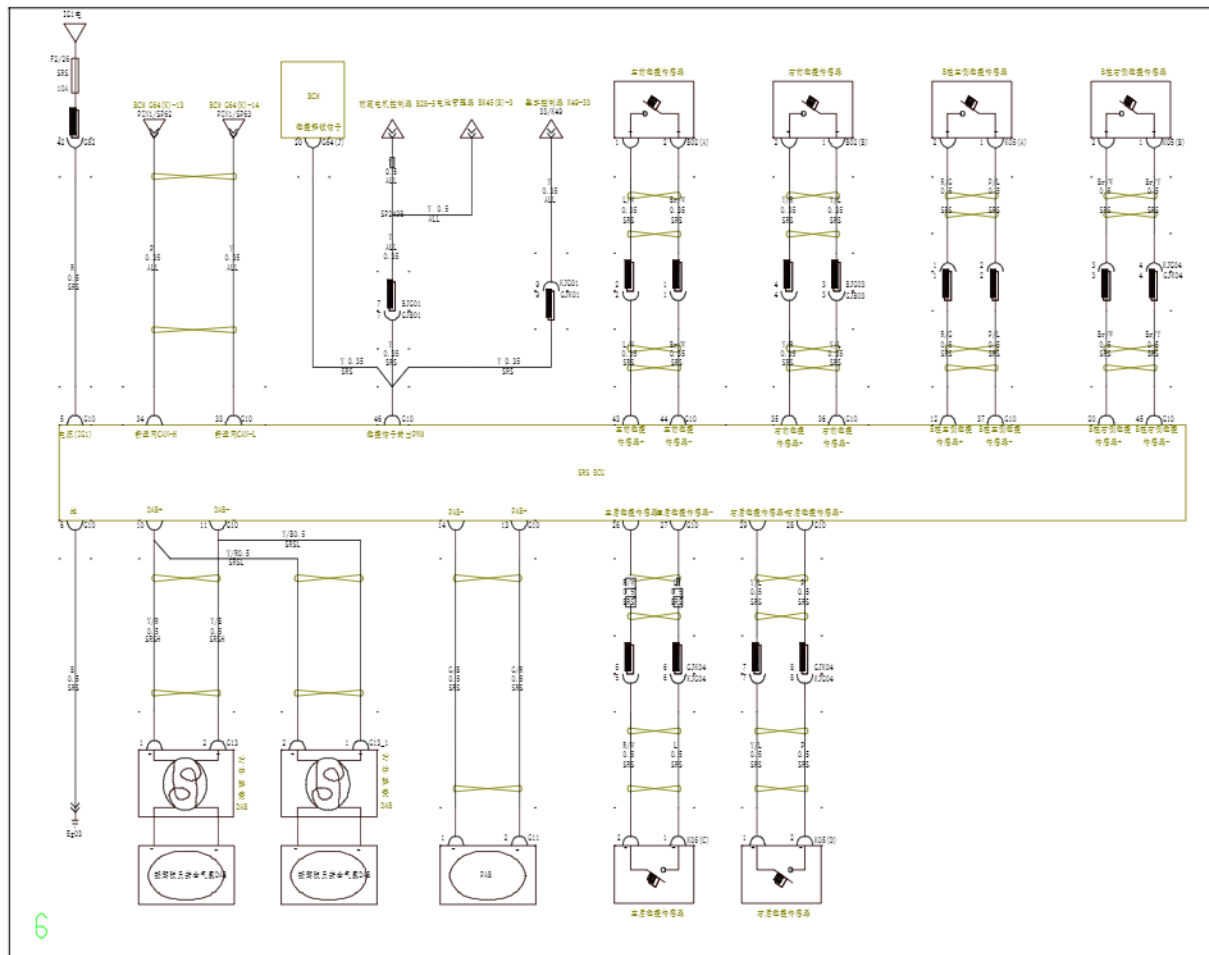

检查步骤:

1

检查右前碰传感器

- (a) 连接新的右前碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码


结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右前碰传感器

B

2	检查线束
---	------

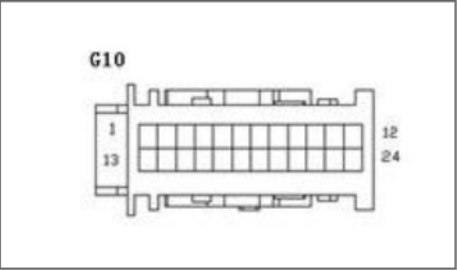

(a) 断开接插件 G10,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-3-车身地	——	始终	1MΩ 以上
G10-14-车身地	——	始终	1MΩ 以上

NG	更换线束
----	------

B


3	结束
---	----

DTC

B1666-00

左侧碰传感器未连接

电路图:

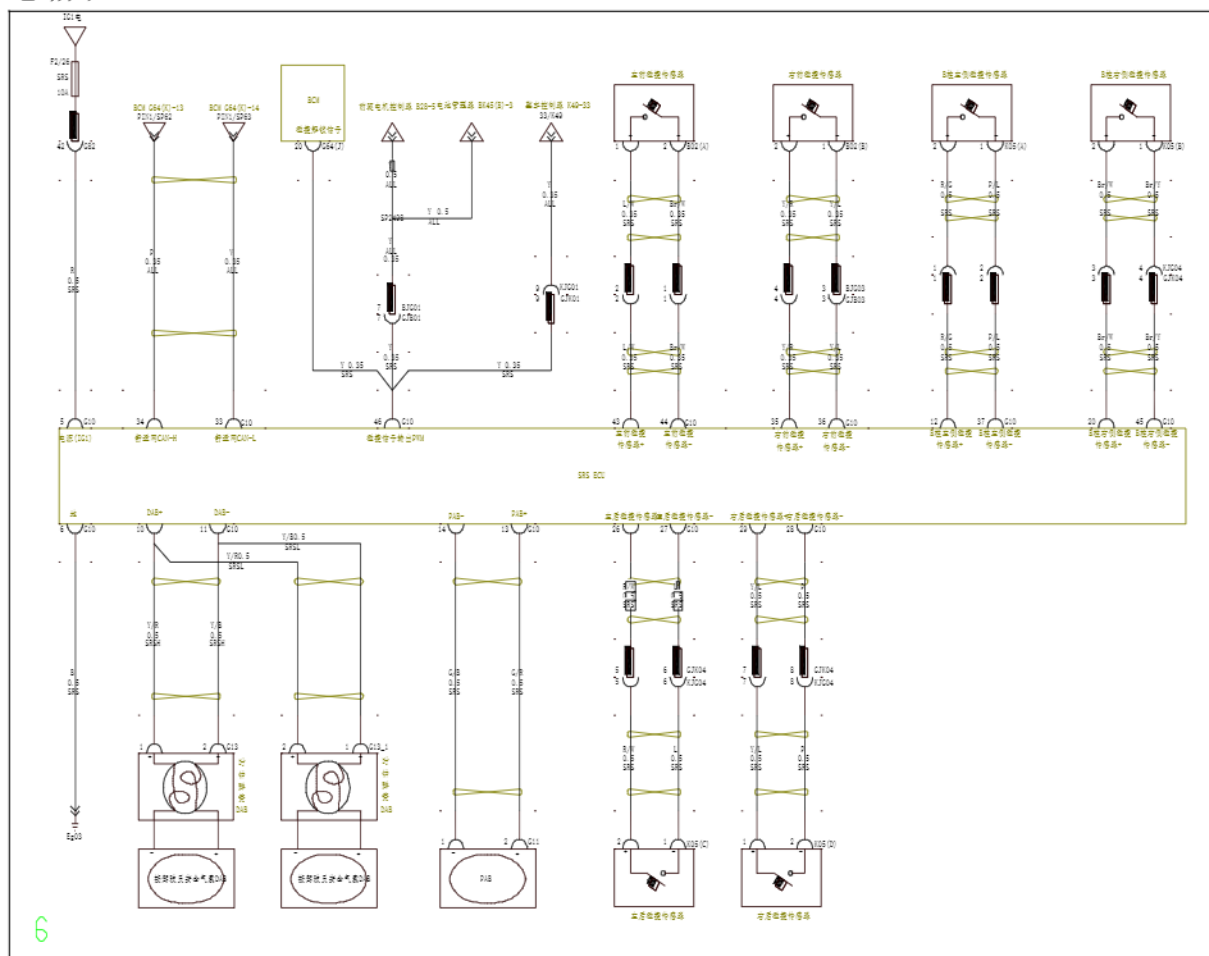

检查步骤:

1 检查左侧碰传感器接插件是否接好

- (a) 断开左侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2	检查左侧碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的左侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左侧碰传感器

B

3	检查线束
---	------

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K40-19-K41-2	R	始终	小于1Ω
K40-20-K41-1	V/B	始终	小于1Ω

NG

更换对应线束

OK


4	结束
---	----

DTC

B1667-00

左侧碰传感器对地短路

电路图:

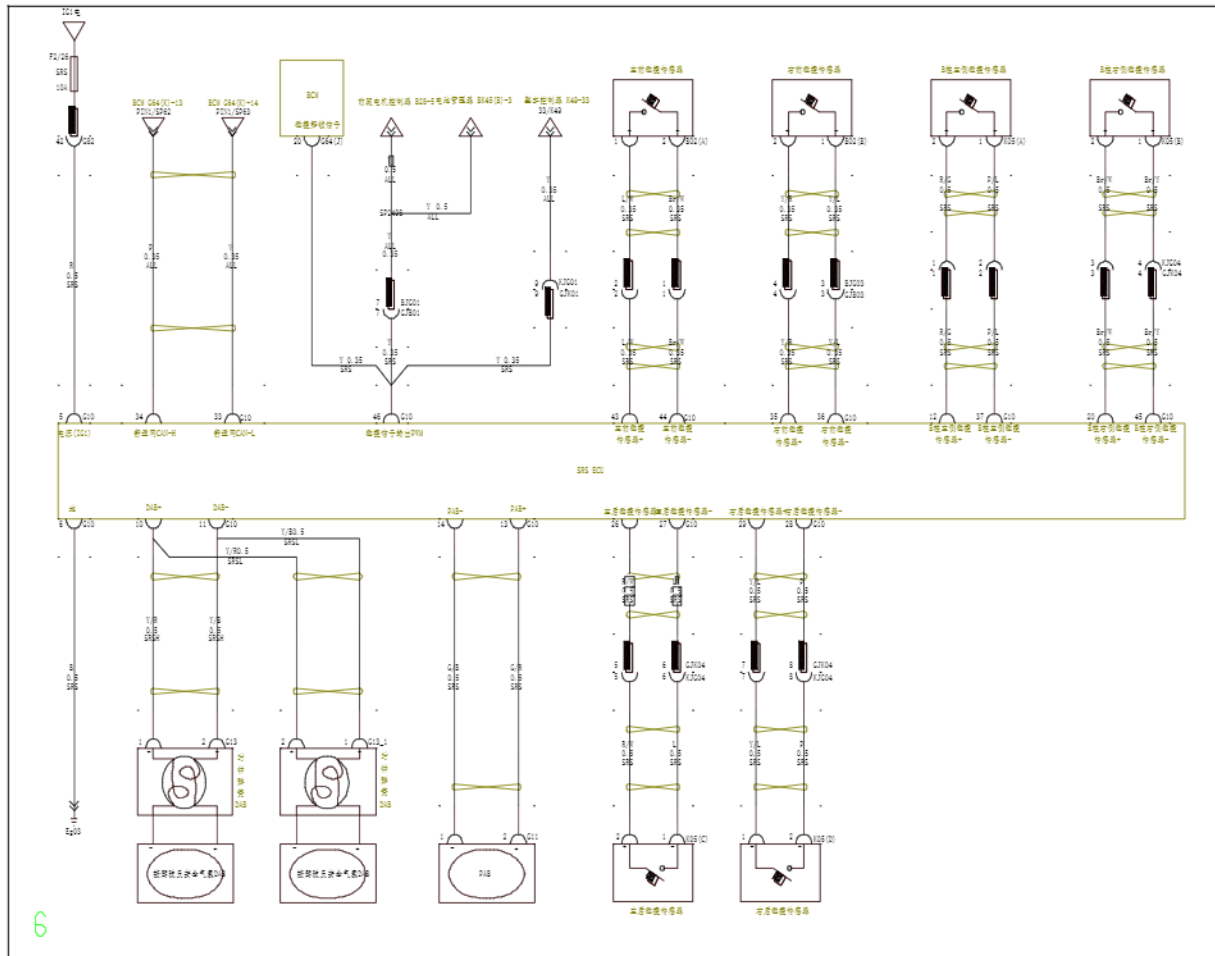

检查步骤:

1 检查左侧碰传感器

- (a) 连接新的左侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左侧碰传感器


B

2	检查线束
---	------

(a) 断开接插件 K41,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K41-1-车身地	V/B	始终	1MΩ 以上
K41-2-车身地	R	始终	1MΩ 以上

NG	更换线束
----	------




3	结束
---	----

DTC

B166A-00

左后侧碰传感器未连接

电路图:

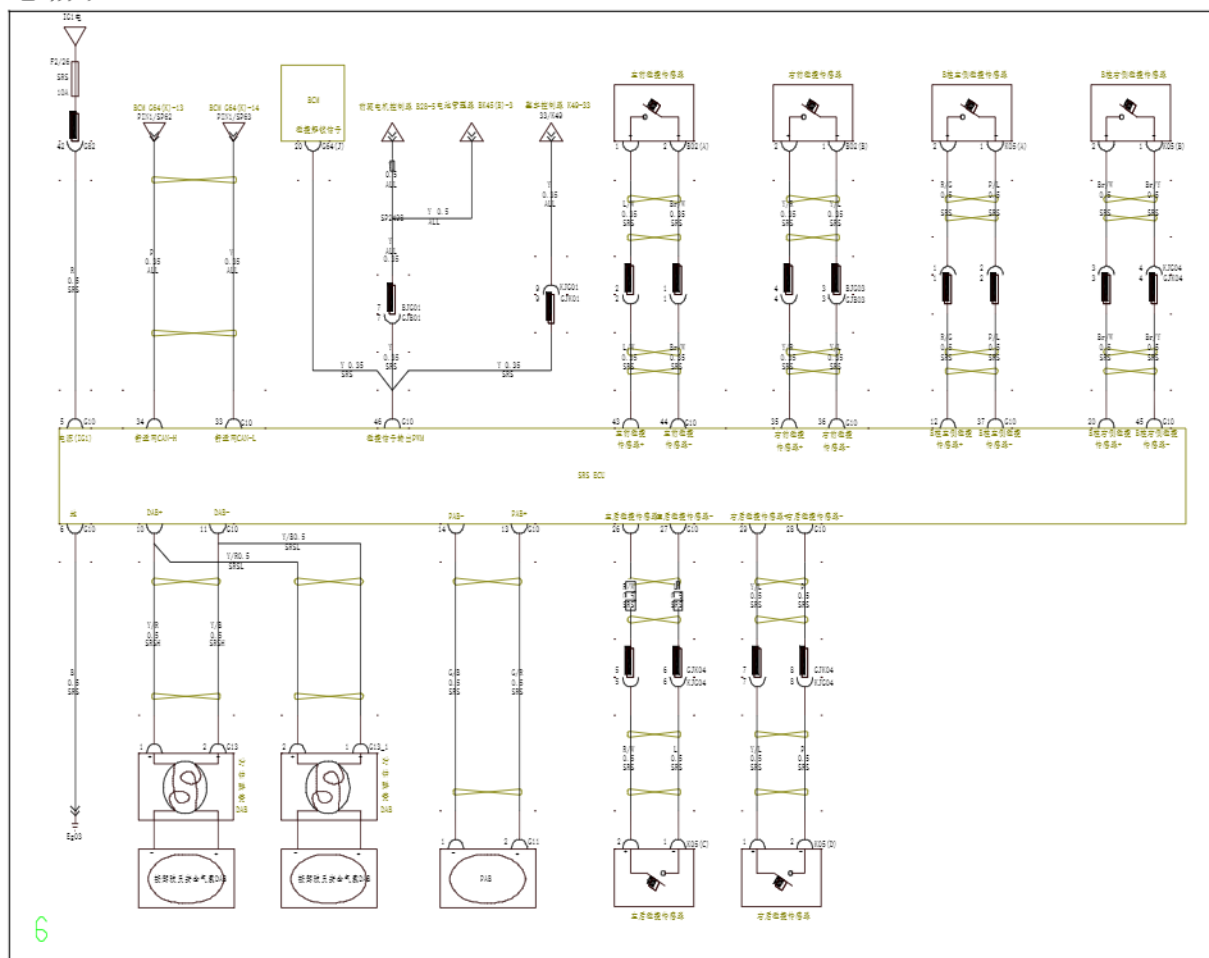

检查步骤:

1 检查左后侧碰传感器接插件是否接好

- (a) 断开左后侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2

检查左后侧碰传感器

- (a) 连接新的左后侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左后侧碰传感器

B

3

检查线束

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K43-2-K40-26	V	始终	小于1Ω
K43-1-K40-27	B	始终	小于1Ω

NG

更换对应线束

OK

4


结束

DTC

B166B-00

左后侧碰传感器对地短路

电路图:

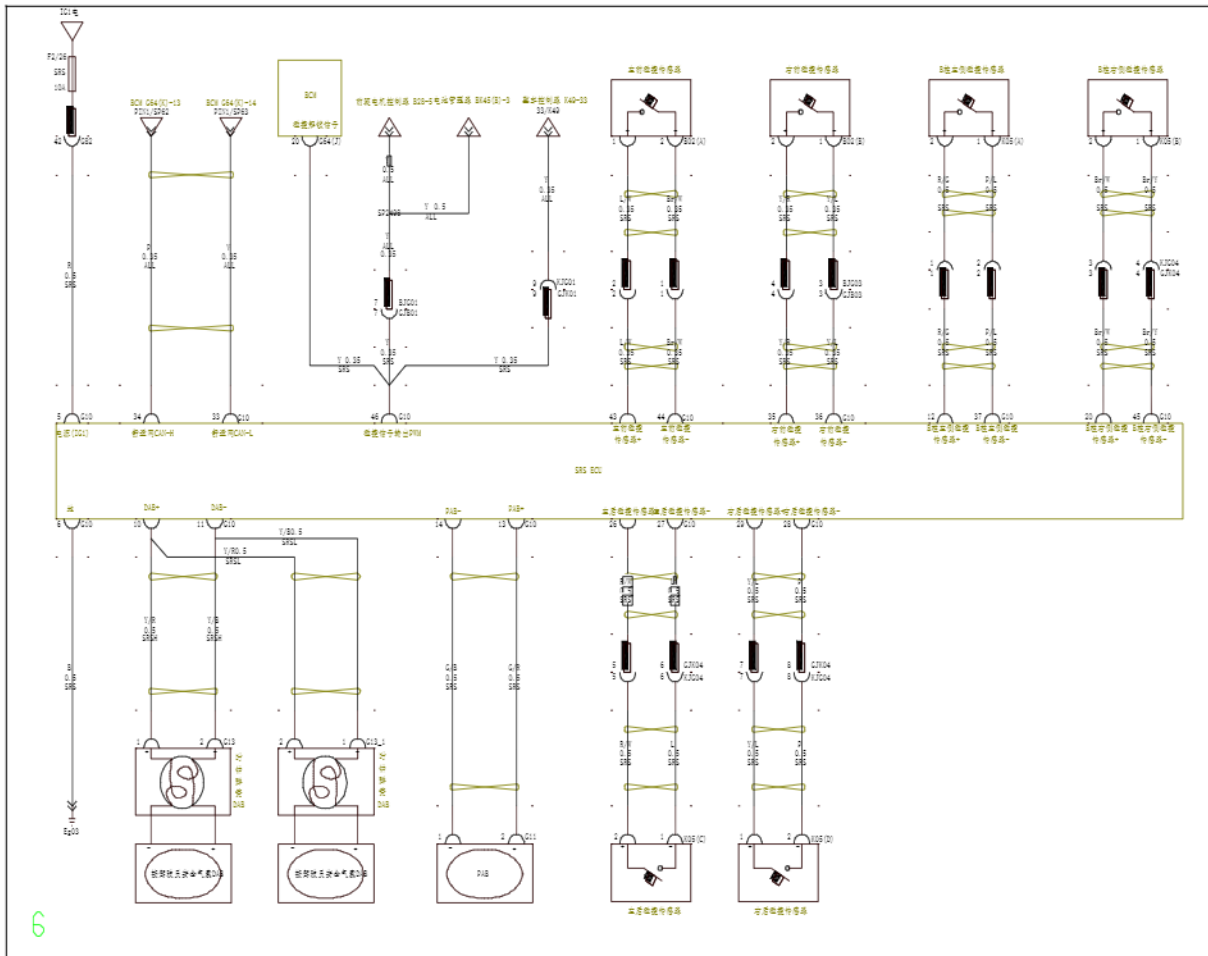

检查步骤:

1

检查左后侧碰传感器

- (a) 连接新的左后侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左后侧碰传感器

B

2

检查线束

(a) 断开接插件 K43,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K43-1-车身地	B	始终	1MΩ 以上
K43-2-车身地	V	始终	1MΩ 以上

NG


更换线束

B

3	结束
---	----

DTC	B166F-00	右侧碰传感器未连接
-----	----------	-----------

电路图:

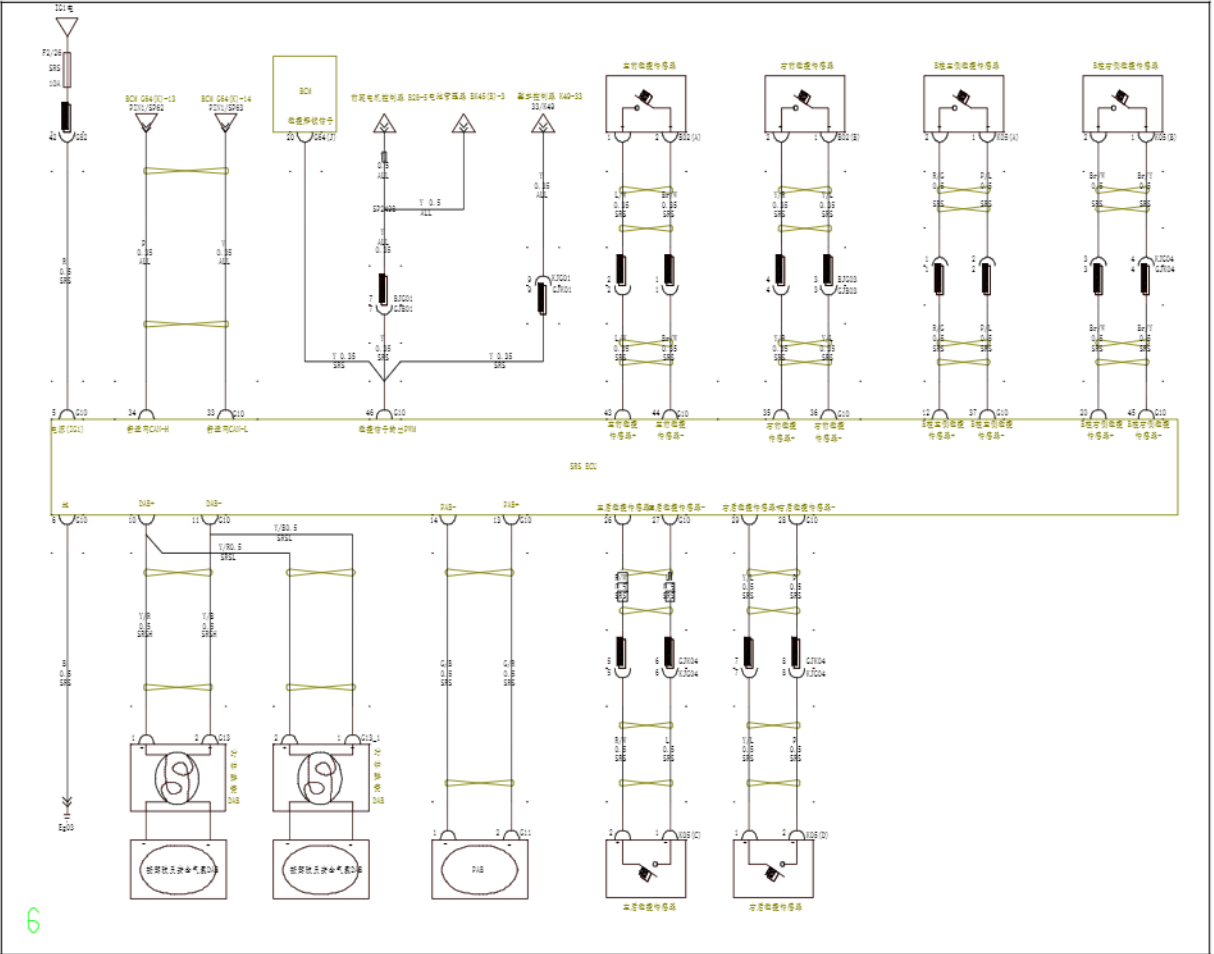

检查步骤:

1	检查右侧碰传感器接插件是否接好
---	-----------------

- (a) 断开右侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	系统正常（接插件接触不良或未接）
---	------------------

B

2	检查右侧碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的右侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右侧碰传感器

B

3	检查线束
---	------

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K40-17-K42-2	W/R	始终	小于1Ω
K40-18-K42-1	O/B	始终	小于1Ω

NG


更换对应线束

OK

4	结束
---	----

DTC	B1670-00	右侧碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：

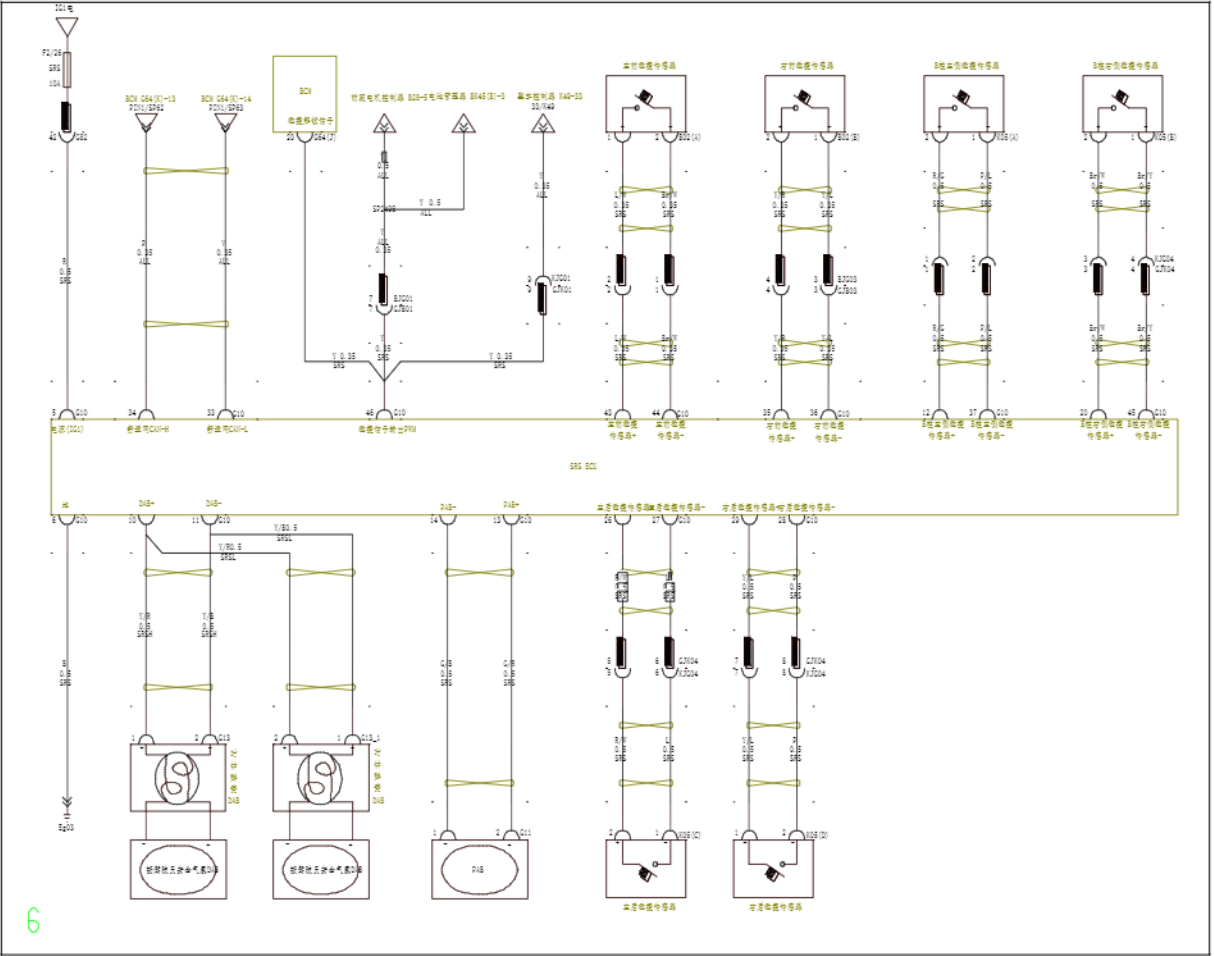

检查步骤：

1	检查右侧碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的右侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换右侧碰传感器
---	----------


B

2	检查线束
---	------

(a) 断开接插件 K42,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K42-1-车身地	O/B	始终	1MΩ 以上
K42-2-车身地	W/R	始终	1MΩ 以上

NG	更换线束
----	------




3	结束
---	----

DTC

B1673-00

右后侧碰传感器未连接

电路图:

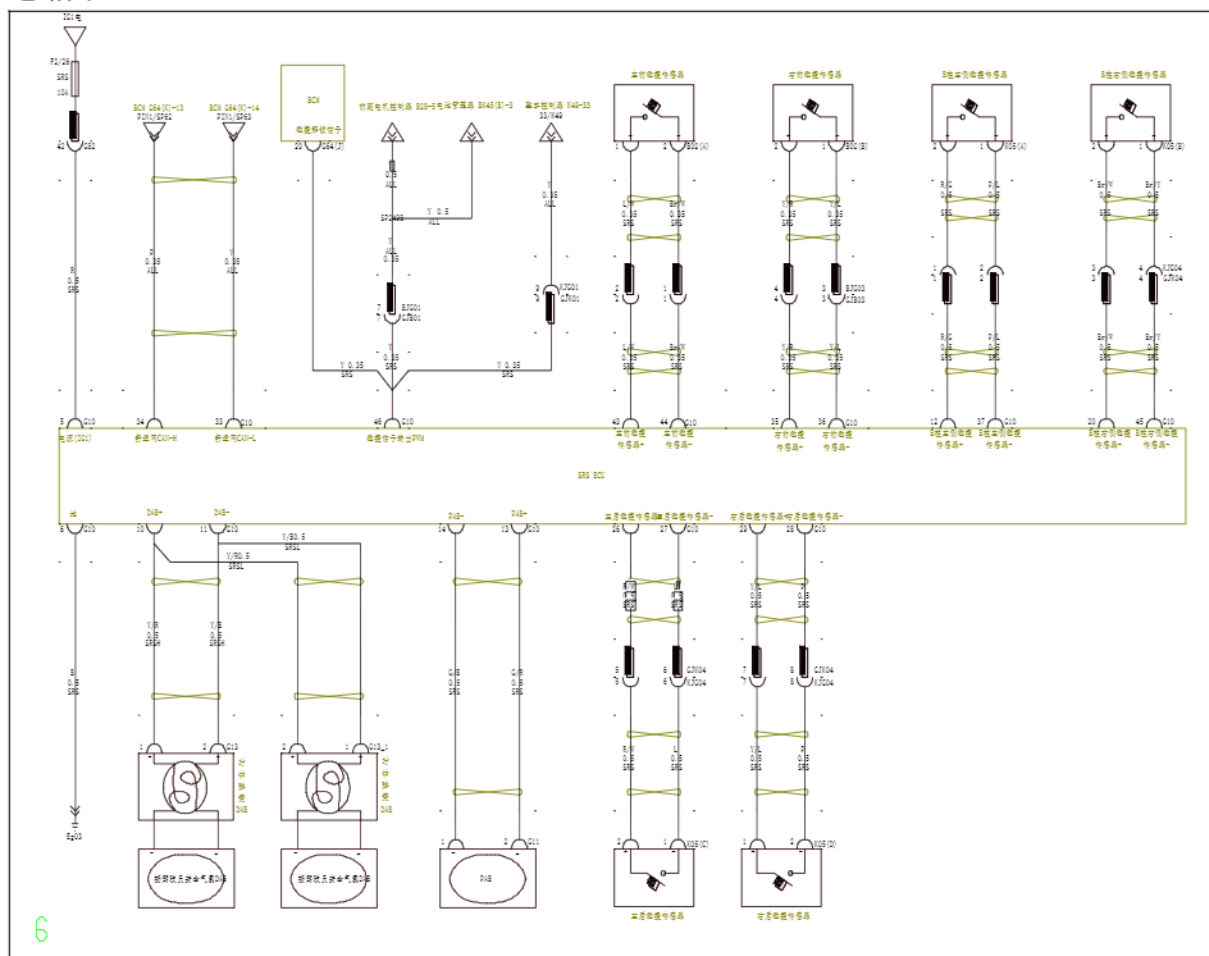

检查步骤:

1 检查右后侧碰传感器接插件是否接好

- (a) 断开右后侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2	检查右后侧碰传感器
---	-----------

- (a) 连接新的右后侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右后侧碰传感器

B

3	检查线束
---	------

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K40-25-K44-1	L/B	始终	小于 1Ω
K40-24-K44-2	L/R	始终	小于 1Ω

NG


更换对应线束

OK

4	结束
---	----

DTC	B1674-00	右后侧碰传感器对地短路
-----	----------	-------------

电路图：

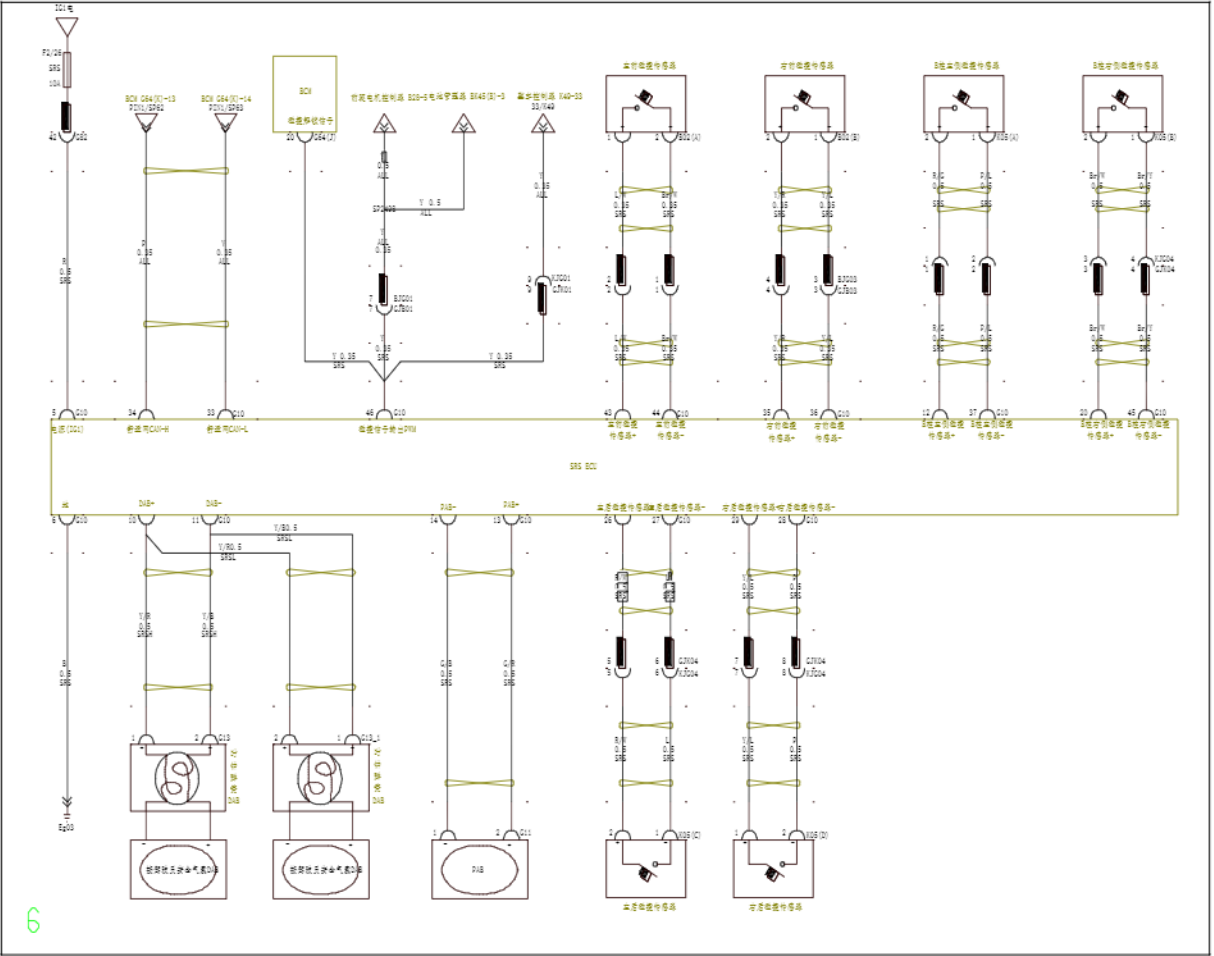

检查步骤：

1	检查右后侧碰传感器
---	-----------

- (a) 连接新的右后侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换右后侧碰传感器
---	-----------


B

2	检查线束
---	------

(a) 断开接插件 M31,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K44-1-车身地	L/B	始终	1MΩ 以上
K44-2-车身地	L/R	始终	1MΩ 以上

NG	更换线束
----	------



3	结束
---	----