



比亚迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

基于 VDS2000 STB 电机零位标定操作指导


本文仅适用于电动总成单独更换电机或电机控制器情况下需进行的零位标定操作。

第一步：记录电机上的电机零位条码，待各零部件装配调试完成后用 VDS 进行电机电控零位标定，如下图动力总成零位标签内 28 位长的数据：




电机零位条码


第二步：整车上 ON 档电，P 档原地，连接并启动 VDS，选择“汽车诊断系统”

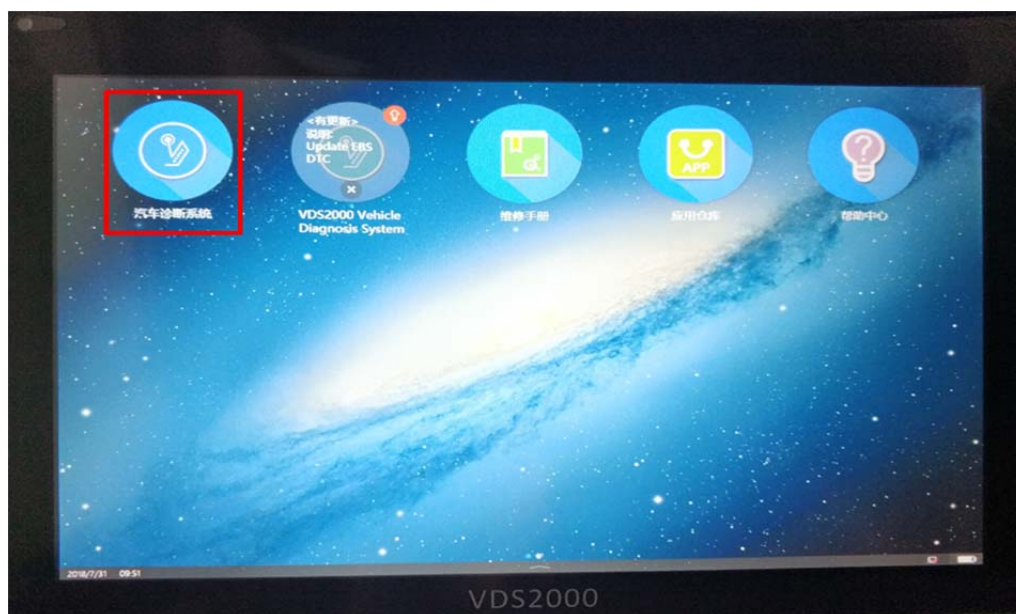


第三步：选择“乘用车”

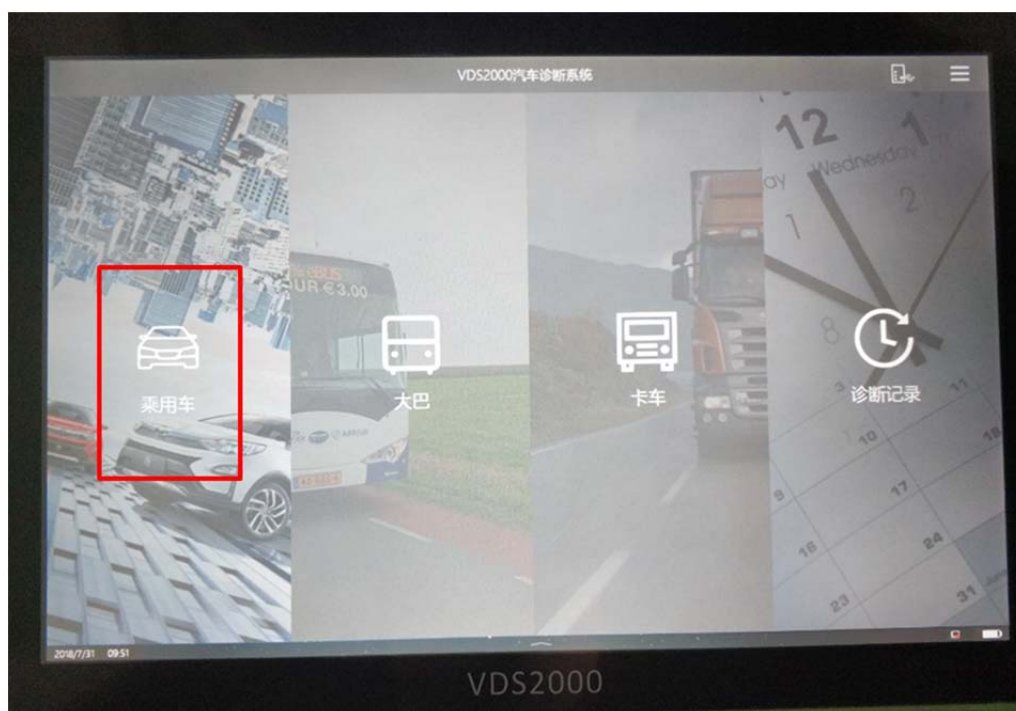

第四步：选择“DM 系”

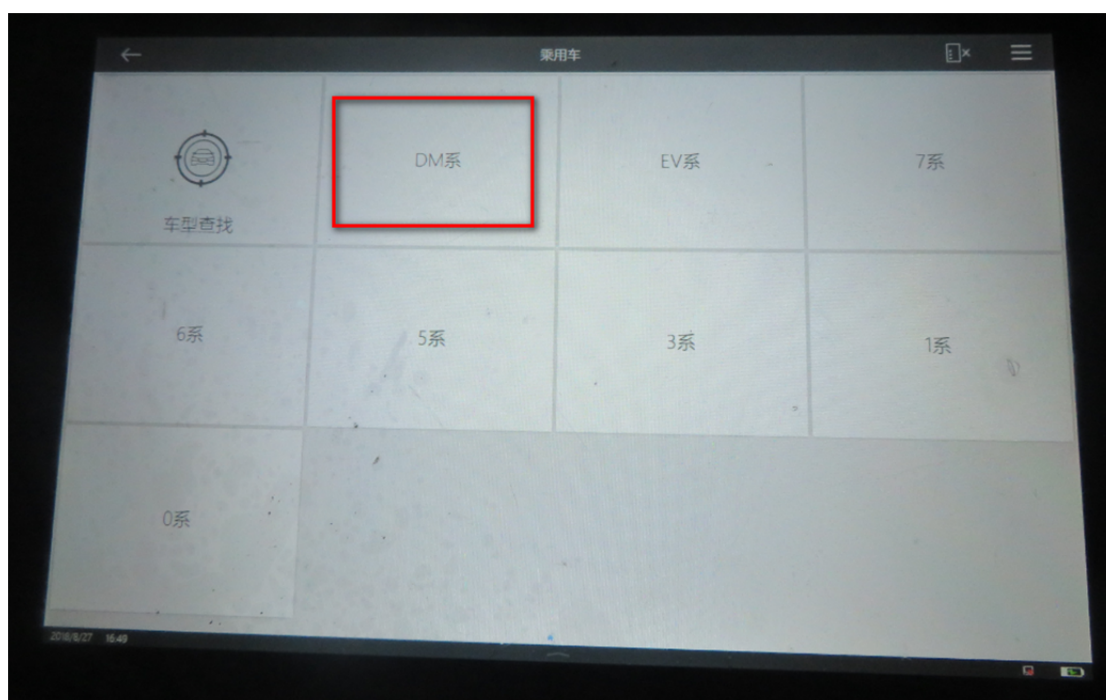

第五步：选择“全新一代唐” ➡ “全新一代唐 通用款”

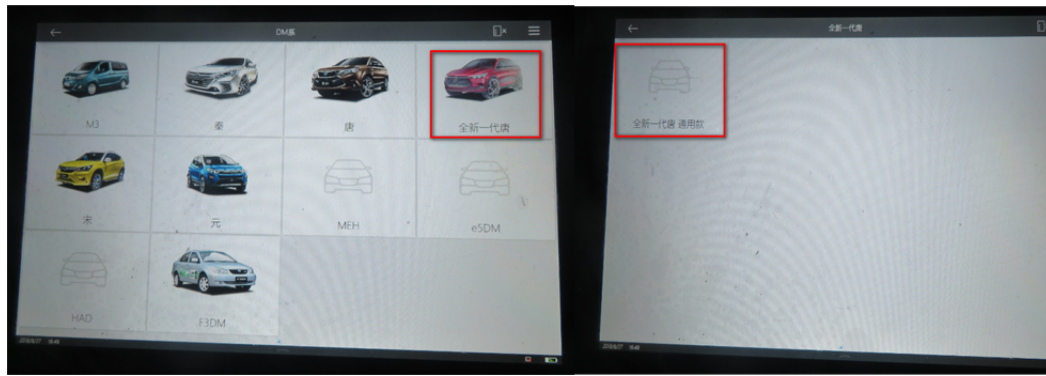


进入 VIN 读取




第六步：选择“ECU 模块”进入扫描




模块扫描中

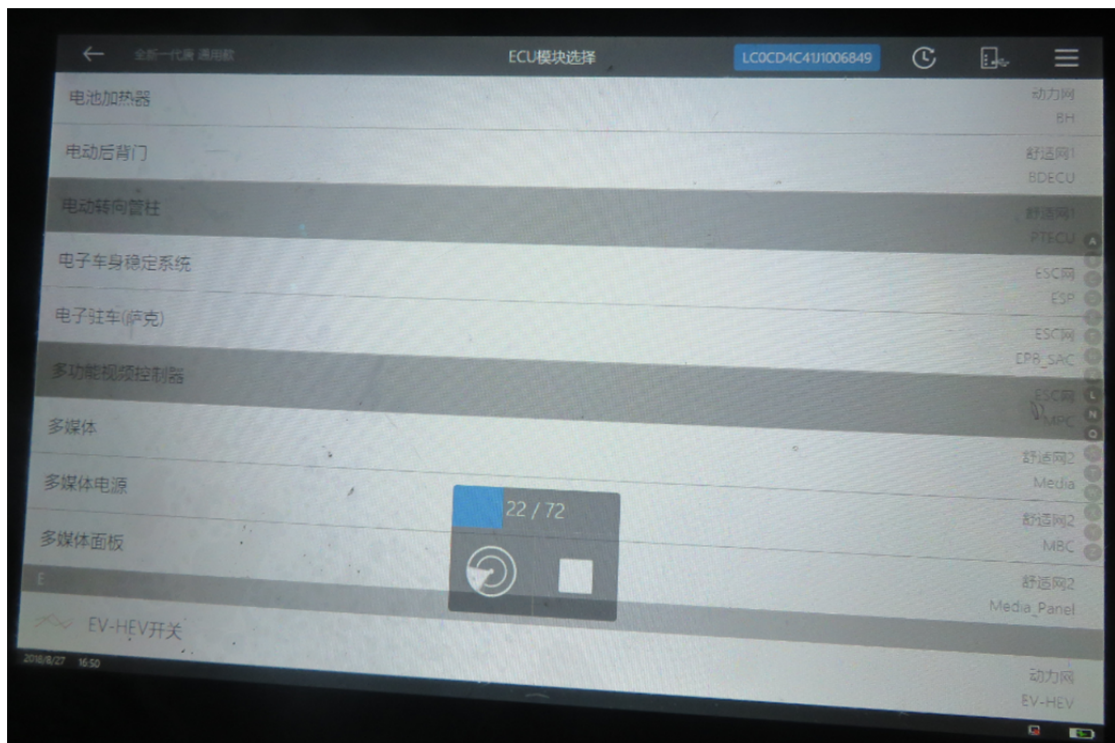


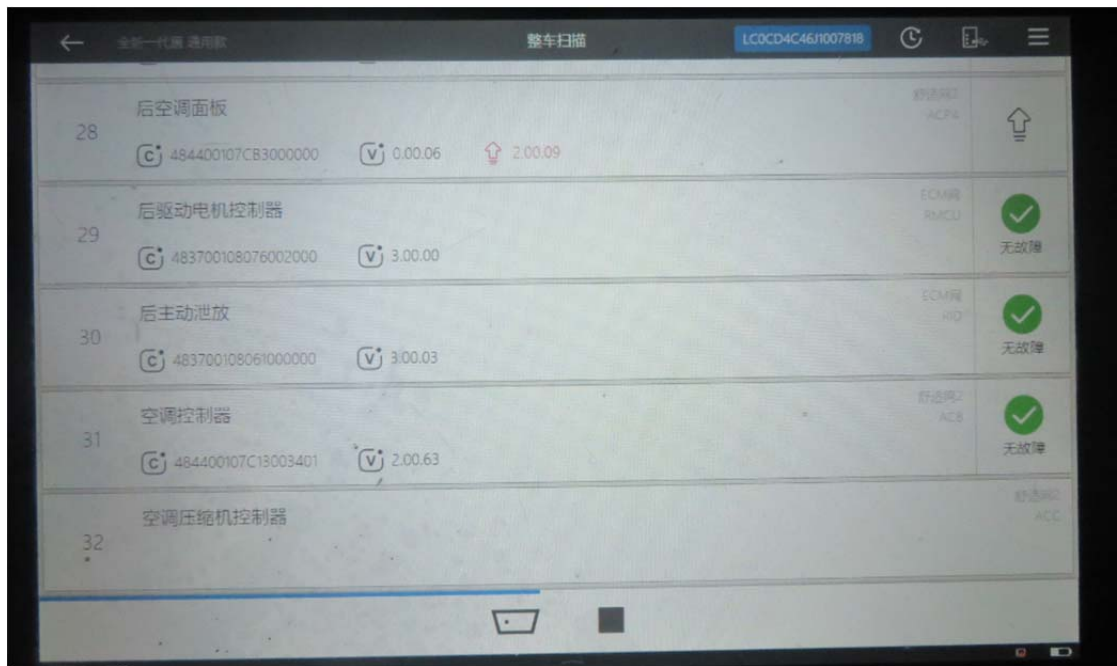

第七步：扫描结束后，选择“后驱动电机控制器”，点击右侧箭头进入诊断页面。

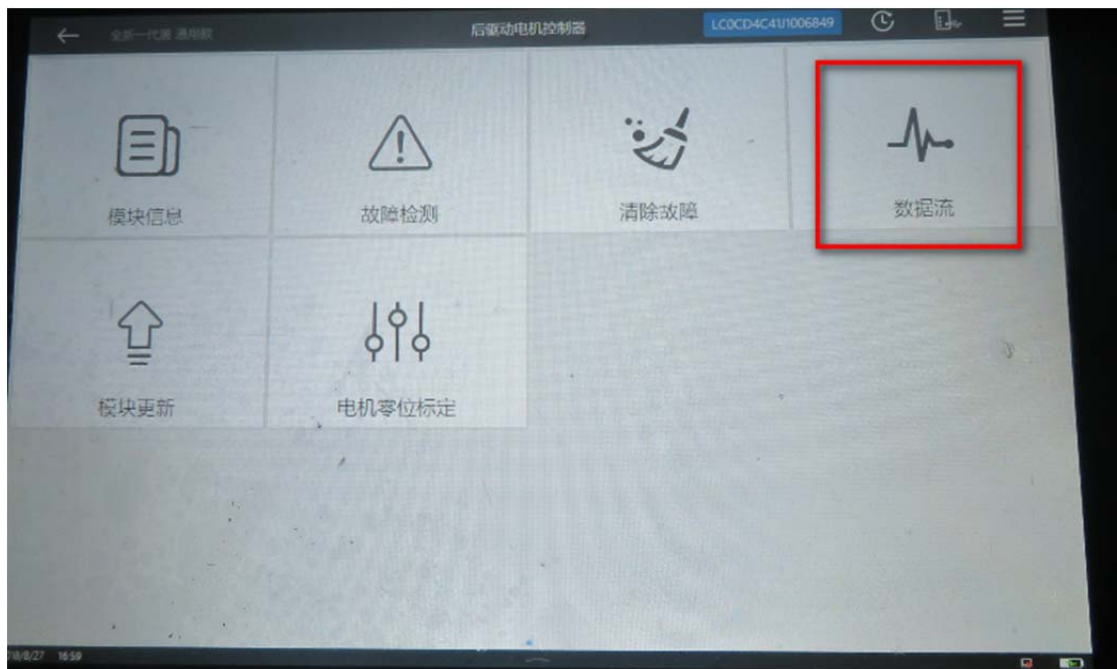


第八步：选择“数据流”，点击  数据流，翻到第四页，查看并记录该整车配置的后驱动电机零位值（如下图，电机零位为“0755”，电机编号为“BYD2217TZF”，电机流水号为“117001001”）。

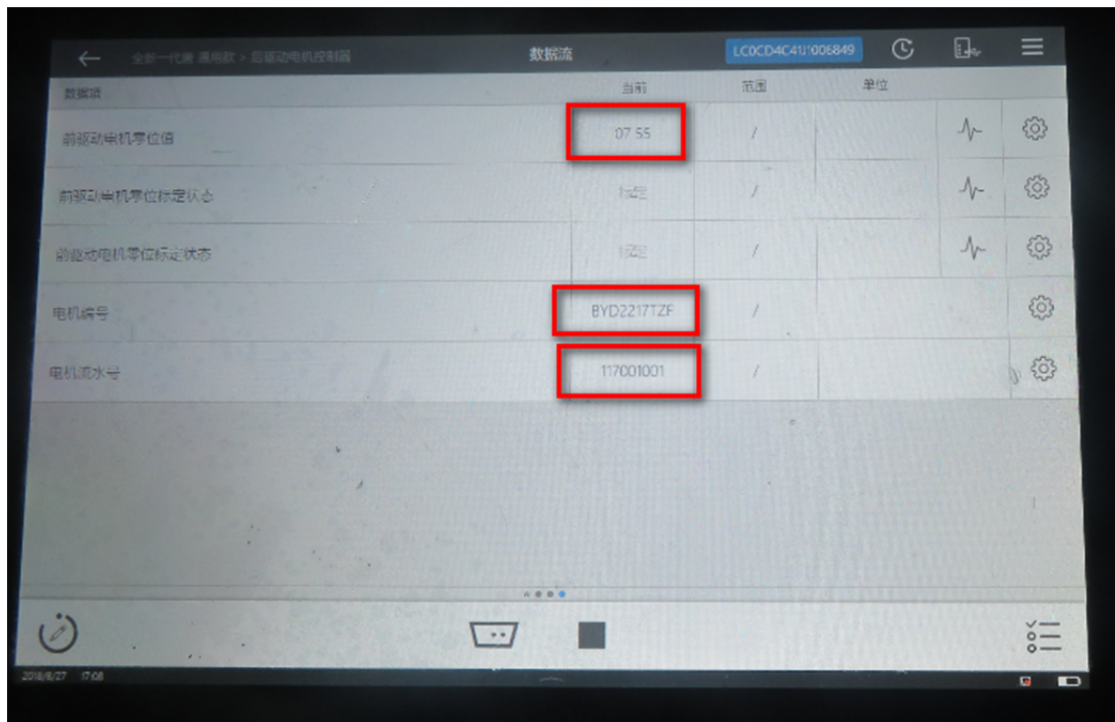

第九步：点击  停止数据流读取，退回到后驱动电机控制器页面，点击“电机零位标定”




第十步：输入装车电机的电机零位条码（**注意输入字符均为大写字母和数字**），后点击 ，如果条码输入正确，提示“操作成功”，到此说明零位标定成功（如输入条码有误，则提示“消极应答”，零位值会变为默认值或上次的标定值。）

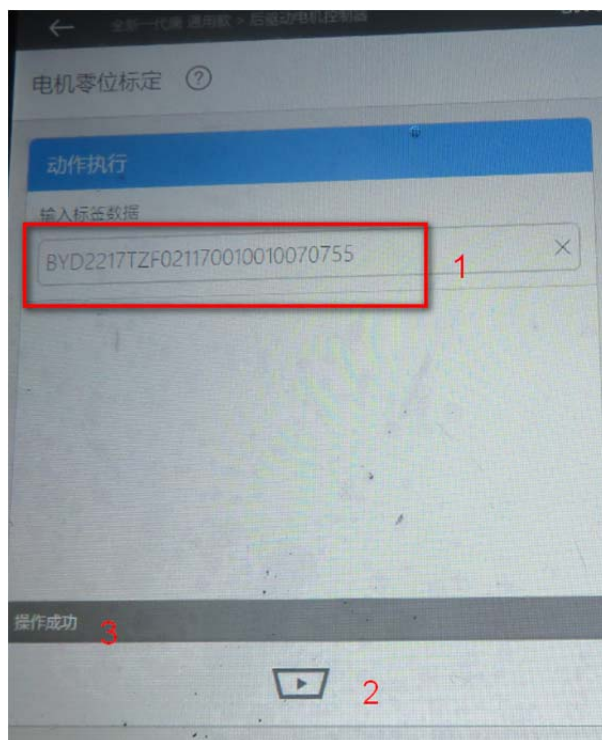

第十一步：车辆断电重启，VDS 页面操作：退回到后驱动电机控制器页面，重复第八步操作，读取数据流确认零位是否标定成功，以及零位值是否正确（即最新的零位值是否与当前电机条码的零位值一致）。

注：1、零位标定后需在车辆断电重启才可以读取标定后零位值。

- 2、如果电机零位条码输入无误，标定时提示“消极应答”，可多次尝试，若依然提示“消极应答”，请记录电机、电机控制器条码和整车 VIN 码，并及时反馈公司相关人员。
- 3、电机上零位条码的最后四位是零位值（如下图），VDS 数据流中显示的零位值与电机条码上的零位值进行核对。



- 4、对于 STB 整车更换后驱动电机控制器或/和后电机，均需要对于电机零位重新标定。

（以下无正文）。