


G10A-8-车身地	V	CAN_L	始终	1.5V-2.5V
G10A-3-G106-14	O/L	右前碰撞传感器	——	——
G10A-2-G106-13	GY-Br	左前碰撞传感器	——	——
G10A-11	B	搭铁	始终	小于 1 Ω
G10A-1	R	电源	ON 档	11V-14V

8. 全面诊断流程

整个系统不工作

电路图：

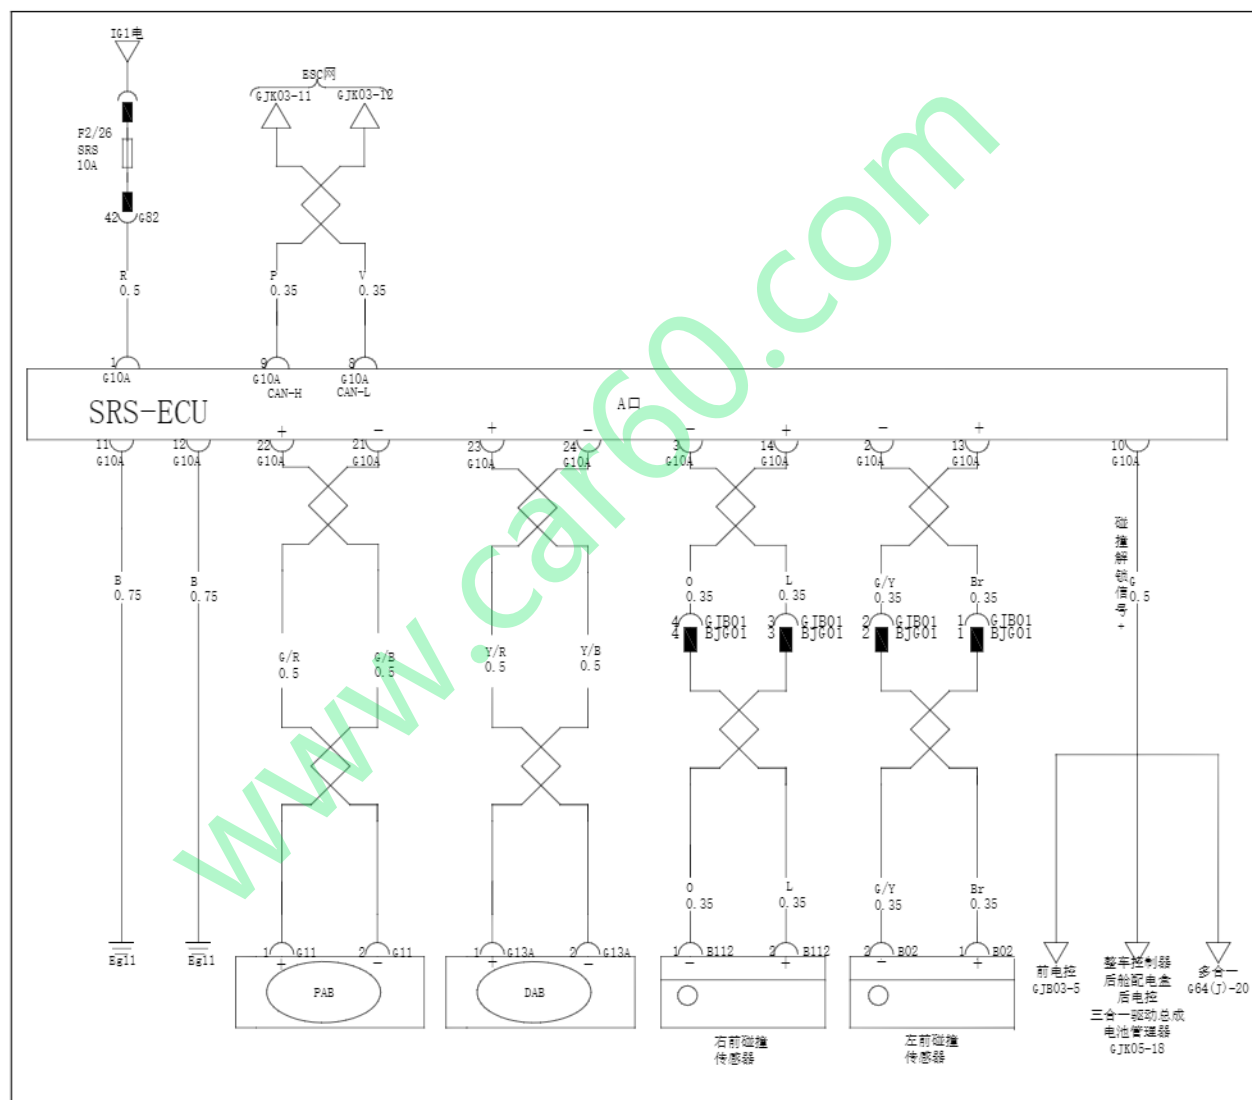

检查步骤：

1 检查保险

(a) 用万用表测保险 F2/26 的通断

NG

更换保险

OK

2 检查线束

- (a) 断开接插件 G10A,测线束阻值
(b) 断开仪表配电盒 G2C 连接件。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10A-11-车身地	B	始终	小于 1 Ω
G10A-1-电源	R	ON 档	11V-14V

NG

更换线束

OK


3 更换空气囊 ECU

DTC

B1694-00、B1695-00

电源电压过低、过高

电路图：

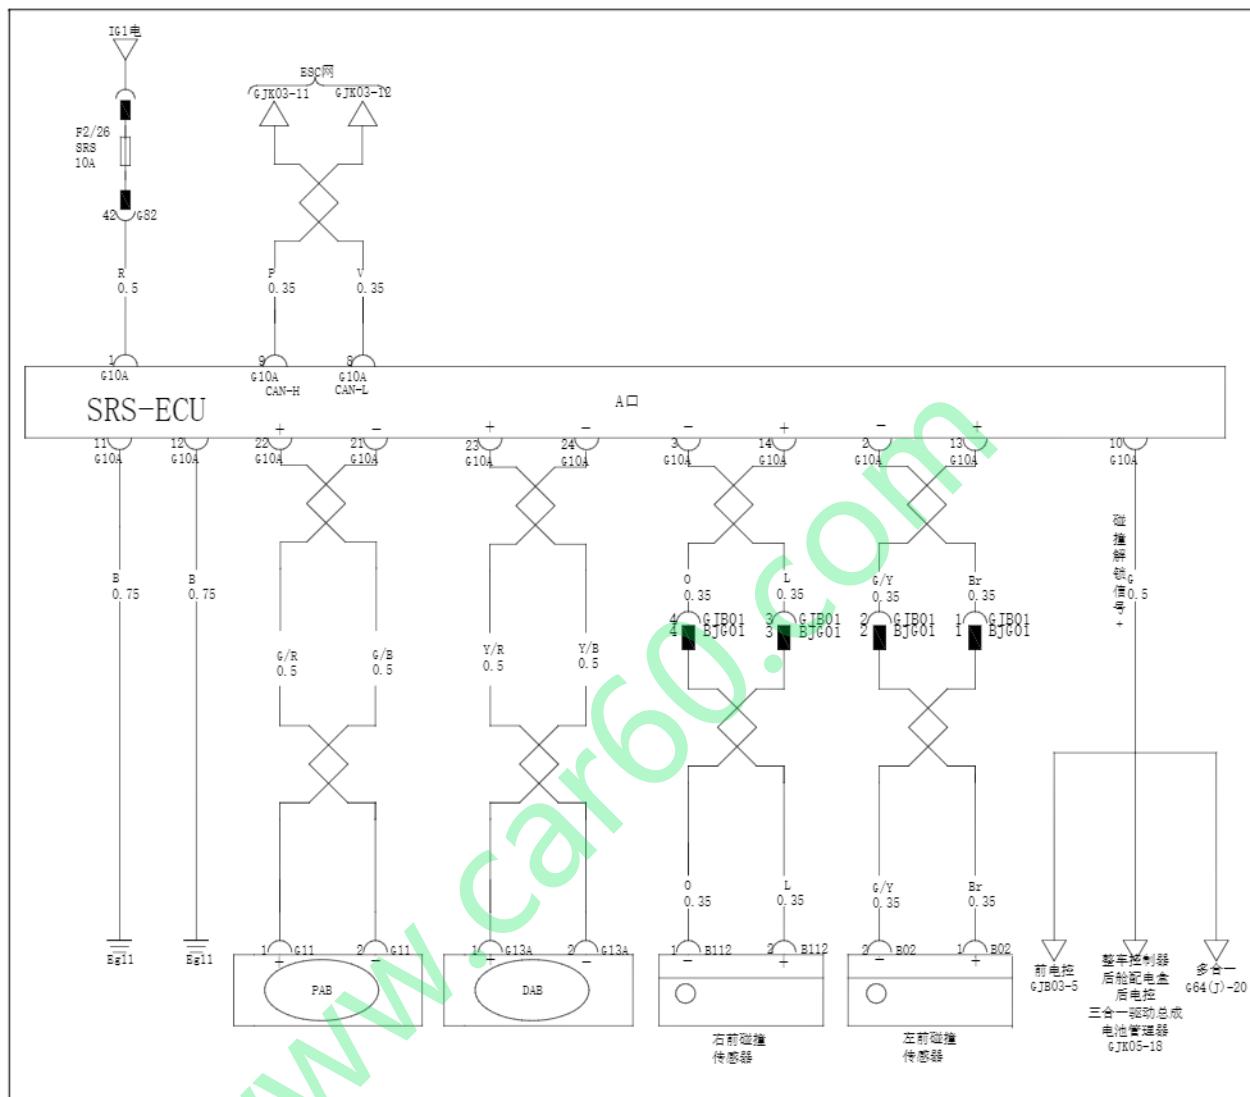

检查步骤：

1 检查双向车载

(a) 测双向车载 DC12V 输出端子电压。

连接端子	线色	测量条件	正常值
DC12 端-车身地	R	启动发动机	11-14V


NG

维修或更换双向车载

2 检查 IG1 继电器

(a) 拆下 IG1 继电器。

(b) 给 1、2 脚通蓄电池电，检查 3、5 脚间通断。

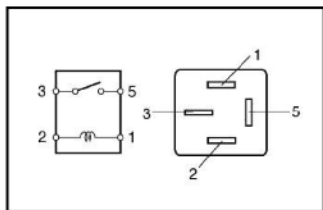

端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 $1\ \Omega$
3-5	1、2 脚悬空	大于 $10K\ \Omega$

NG

更换 IG1 继电器

OK


3 更换电源线束

电路图:

检查步骤:

检查线束之前先检查搭铁点是否有松动，检查空气囊 ECU 壳体搭铁是否有松动，先确保这几处搭好再进行下面的步骤。

(b) 断开接插件 G106,测线束端对车身地阻值。

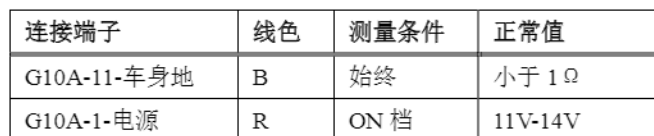

NG

更换线束

NEXT


2

更换 ECU(ECU 内部故障)

www.car60.com

DTC	B1600-00	驾驶员正面安全气囊未连接
-----	----------	--------------

电路图：

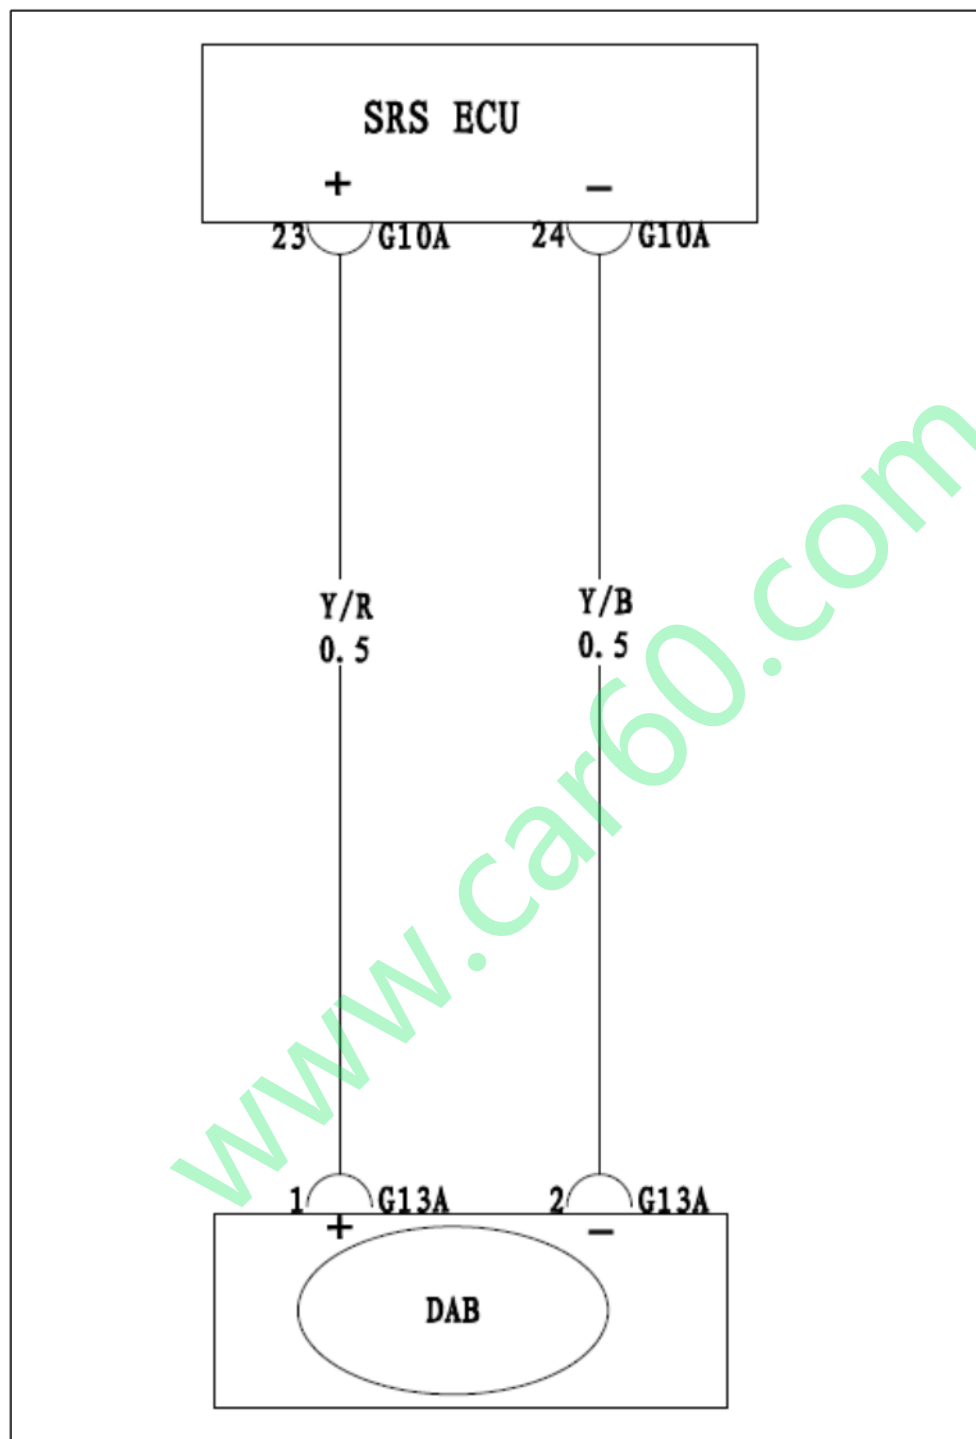

检查步骤：

1	检查时钟弹簧小线与 SRS ECU 之间线束对接插件是否接好
---	--------------------------------

(a) 断开时钟弹簧小线与安全气囊线束之间对接插件，重新接上，确保接好
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
 (c) 将电源档位退至 OFF 档
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查驾驶员安全气囊接插件是否接好

- (a) 断开驾驶员安全气囊接插件，重新接上（确保接插件接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

3 检查驾驶员安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）

- (a) 断开驾驶员安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
1-车身地	Y/R	始终	大于 1MΩ
2-车身地	Y/B	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
1-车身地	Y/R	始终	小于 1V
2-车身地	Y/B	始终	小于 1V

NG

更换线束

OK

4 检查驾驶员安全气囊模块

- (a) 连接新的驾驶员安全气囊模块
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

- (c) 将电源档位退至 OFF 档
(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A 更换新的空气囊模块

B

5 检查时钟弹簧

- (a) 断开空气囊接插件，断开时钟弹簧与空气囊 ECU 之间对接接插件。
(b) 用薄塑料片将时对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧任意一侧的 2 个端子之间的电阻
(c) 用薄塑料片将对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧两侧连接器对应 2 个端子之间的电阻

连接端子	连接端子
任意一侧两个端子	任意一侧两个端子
时钟弹簧两侧连接器对应的端子	时钟弹簧两侧连接器对应的端子

NG 更换时钟弹簧。

OK

6 检查时钟弹簧和空气囊之间线束是否对接好

- (a) 接上时钟弹簧和空气囊线束
(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
(c) 将电源档位退至 OFF 档
(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A 系统正常（对接没接触好）

B

7 检查线束

- (a) 断开空气囊 ECU 接插件，断开空气囊接插件
(b) 用薄塑料片将 G10A-23 和 G10A-24 的短路片顶开，
用万用表测 G10A-23 与空气囊 1#端子之间、G10A-24 与空气囊 2#端子的阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
1- G10A-23	Y/R	始终	1Ω 以内
2- G10A-24	Y/B	始终	1Ω 以内

NG

更换线束（时钟弹簧-ECU 之间）

NG


8

更换安全气囊 ECU

www.car60.com

DTC	B160A-00	驾驶员正面安全气囊阻值为 0
-----	----------	----------------

电路图：

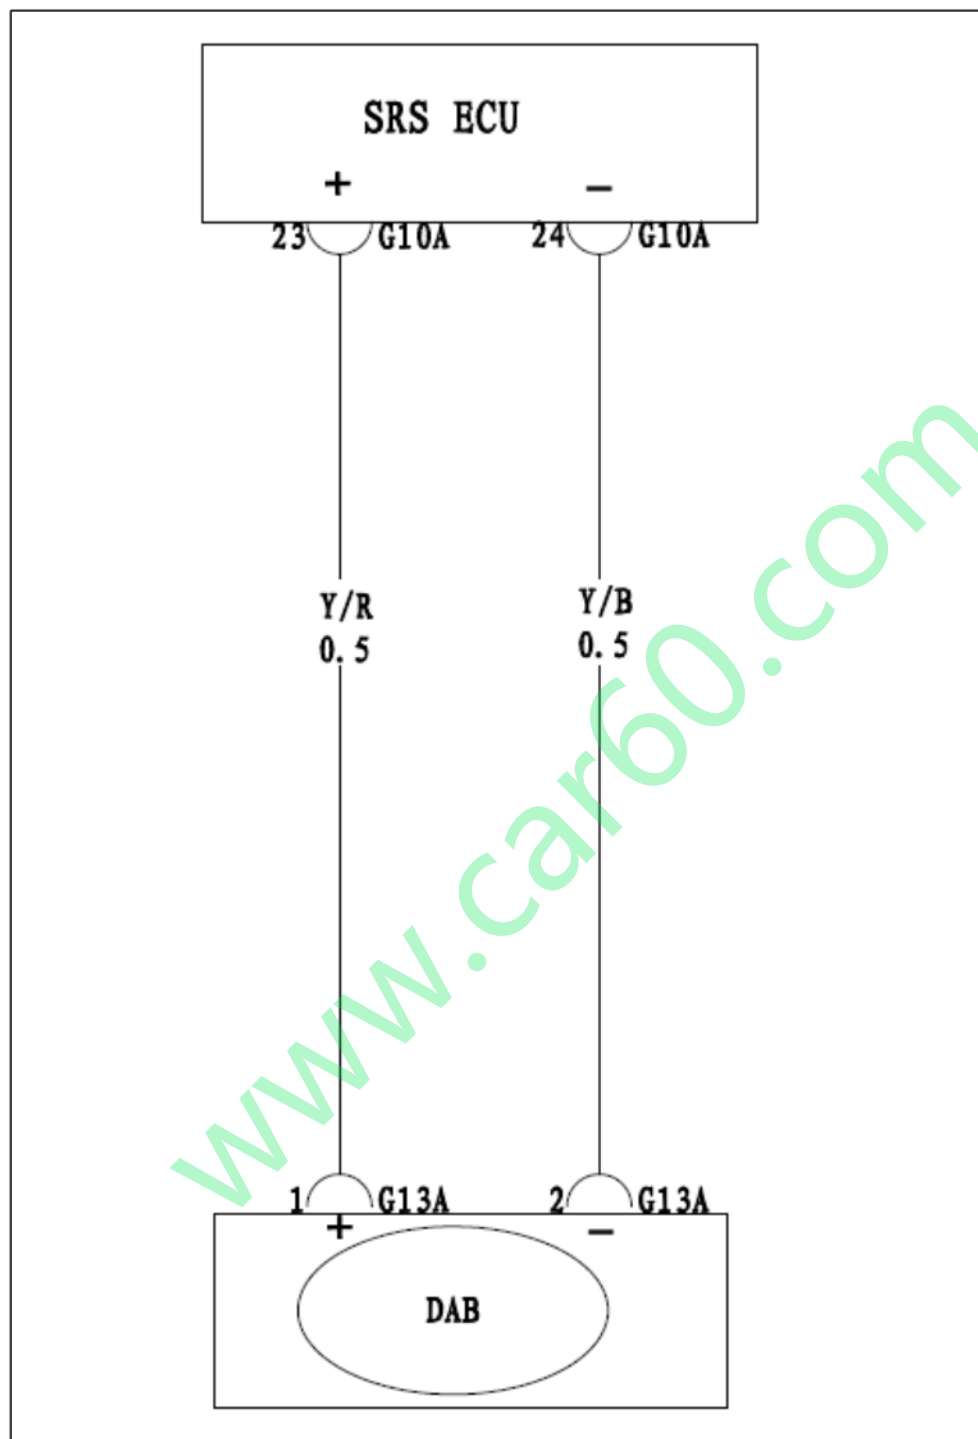

检查步骤：

1	检查 DAB 接插件上的锁止片是否安装到位
---	-----------------------

NG	将锁止片按到位
----	---------

OK

2 检查时钟弹簧小线与 SRS ECU 侧线束之间对接接插件是否接好

- (a) 断开时钟弹簧小线与 SRS ECU 侧线束之间对接接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

3 检查安全气囊电路

- (a) 断开 DAB 接插件，测线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

跳到第 9 步

A

4 检查时钟弹簧

- (a) 断开安全气囊接插件，断开时钟弹簧与安全气囊 ECU 之间对接接插件。
- (b) 用薄塑料片将时对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧任意一侧的 2 个端子之间的导通性。
- (b) 用薄塑料片将对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧两侧连接器对应 2 个端子之间的电阻

连接端子	正常阻值
任意一侧两个端子	不导通
时钟弹簧两侧连接器对应的端子	小于 1Ω

NG

更换时钟弹簧。

OK

5 检查安全气囊 ECU 与气囊线束之间短路片是否被顶开

- (a) 断开时钟弹簧与气囊线束之间对接接插件。
(b) 测气囊线束一侧两端子之间的导通性

结果	进行
导通	C
不导通	D

C

跳到第 11 步

D

6 检查气囊线束与时钟弹簧之间对接接插件

- (a) 接上气囊线束与时钟弹簧之间对接接插件，
(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
(c) 将电源档位退至 OFF 档
(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

结束

NG

7 更换新的时钟弹簧

- (a) 更换新的时钟弹簧，接好各接插件
(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
(c) 将电源档位退至 OFF 档
(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的时钟弹簧

NG

8 更换气囊线束

9 更换新的空气囊模块

- (a) 更换新的空气囊模块，接好各接插件
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的空气囊模块

NG

10 更换空气囊 ECU

11 检查线束（检查线束是否内部短路）


- (a) 断开空气囊接插件及空气囊线束与时钟弹簧之间对接接插件，测任意一端两端子之间的导通性
- NG: 导通

更换线束

12 更换空气囊 ECU

DTC	B1610-00	前排乘员正面空气囊未连接
-----	----------	--------------

电路图：

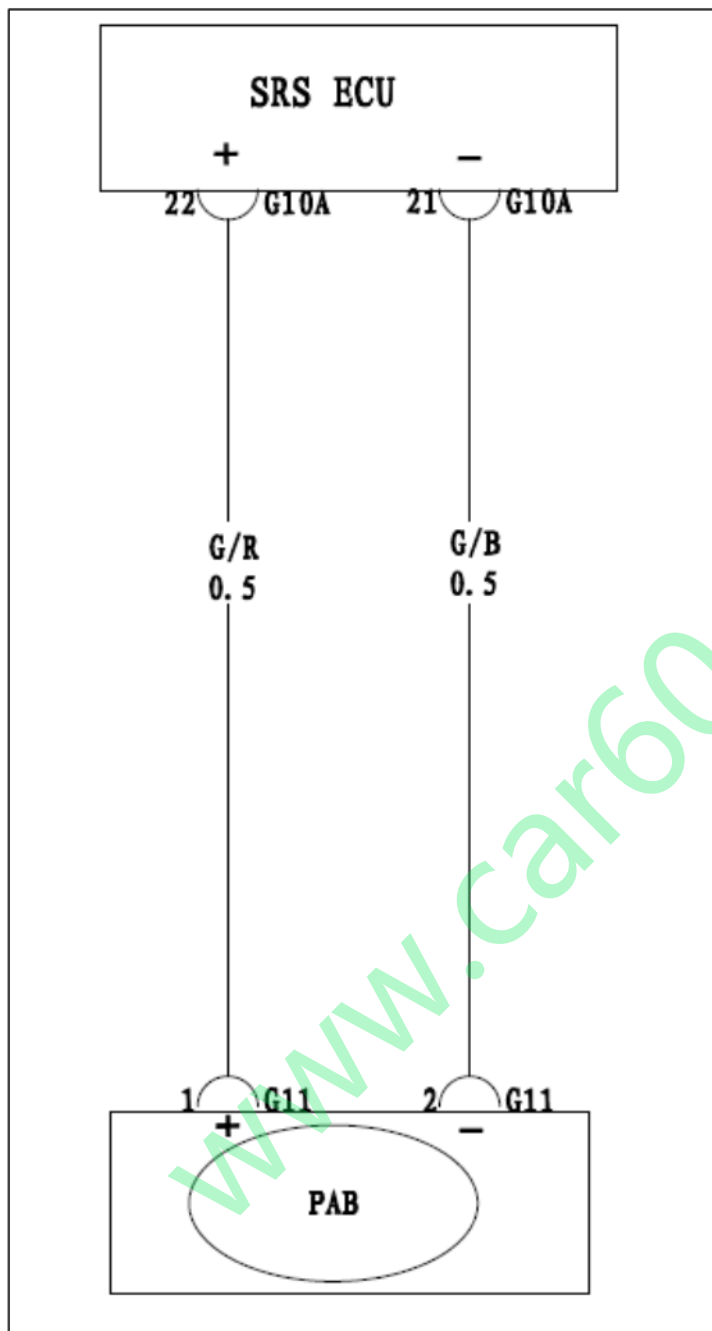

检查步骤：

1	检查前排乘员空气囊模块小线与空气囊线束之间对接接插件是否接好
---	--------------------------------

- (a) 断开前排乘员空气囊模块小线与空气囊线束之间对接接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查前排乘员安全气囊模块（带小线）

- (a) 连接新的前排乘员安全气囊模块
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B


A

更换安全气囊模块（带小线）

B

3 检查前排乘员安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）

- (a) 断开前排乘员安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

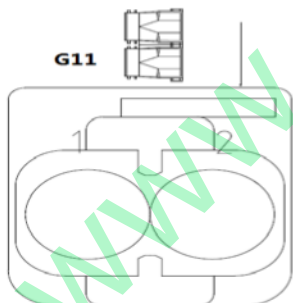

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G11-1-车身地	G/R	始终	大于 1MΩ
G11-2-车身地	G/B	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
G11-1-车身地	G/R	始终	小于 1V
G11-2-车身地	G/B	始终	小于 1V

NG

更换安全气囊线束

OK

4 检查线束

- (a) 用薄塑料片将 21-G10A 和 22-G10A 的短路片顶开，测量前排乘员安全气囊模块之间的连接器一侧的 1-G11 和 2-G11 之间的电阻
- (b) 用薄塑料片将 22-G10A 和 21-G10A 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与前排乘员安全气囊模块之间的连接器，前排乘员安全气囊模块一侧的 1-G11 和空气囊 ECU 连接器线束一侧的 22-G10A 之间的电阻
- (c) 用薄塑料片将 21-G10A 和 22-G10A 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与前排乘员安全气囊模块之

间连接器，前排乘员安全气囊模块一侧的 2-G11 和气囊 ECU 连接器线束一侧的 21-G10A 之间的电阻

连接端子	线色	测量条件	正常值
G11-1- G11-2	——	始终	大于 1MΩ
G11-1-22-G10A	G/R	始终	小于 1Ω
G11-2-21-G10A	G/B	始终	小于 1Ω

NG

更换对应线束或连接器

OK

5

检查气囊 ECU

- (a) 连接新的气囊 ECU
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
 (c) 将电源档位退至 OFF 档
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换气囊 ECU


B

6

更换气囊线束（气囊线束导致对接不良）

DTC	B161A-00	前排乘员正面空气囊阻值为 0
-----	----------	----------------

电路图：

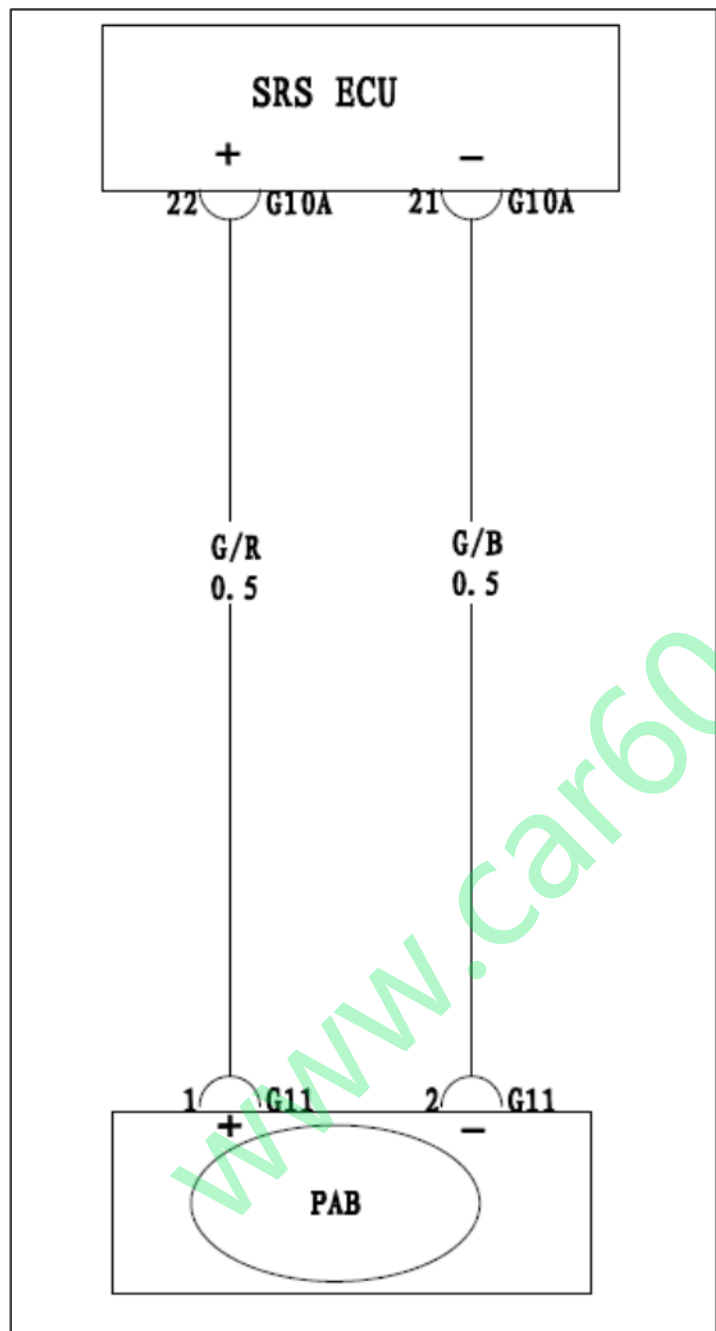

检查步骤：

1	检查 PAB 接插件上的锁止片是否安装到位
---	-----------------------

NG 将锁止片按到位

OK

2	检查前排乘员空气囊模块小线与空气囊线束之间对接接插件是否接好
---	--------------------------------

- (a) 断开前排乘员安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

3 检查前排乘员安全气囊模块

- (a) 更换新的前排乘员安全气囊模块，接好各接插件
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的前排乘员安全气囊模块

NG

4 检查前排乘员安全气囊电路

- (a) 断开前排乘员安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件，断开前排乘员安全气囊模块接插件 GJ76，测安全气囊 ECU 侧线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

更换安全气囊 ECU

A

5 检查安全气囊 ECU

- (a) 连接新的安全气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换新的空气囊 ECU


B

6	更换线束
---	------

www.car60.com

DTC	B1620-00	左侧空气囊未连接
-----	----------	----------

电路图：

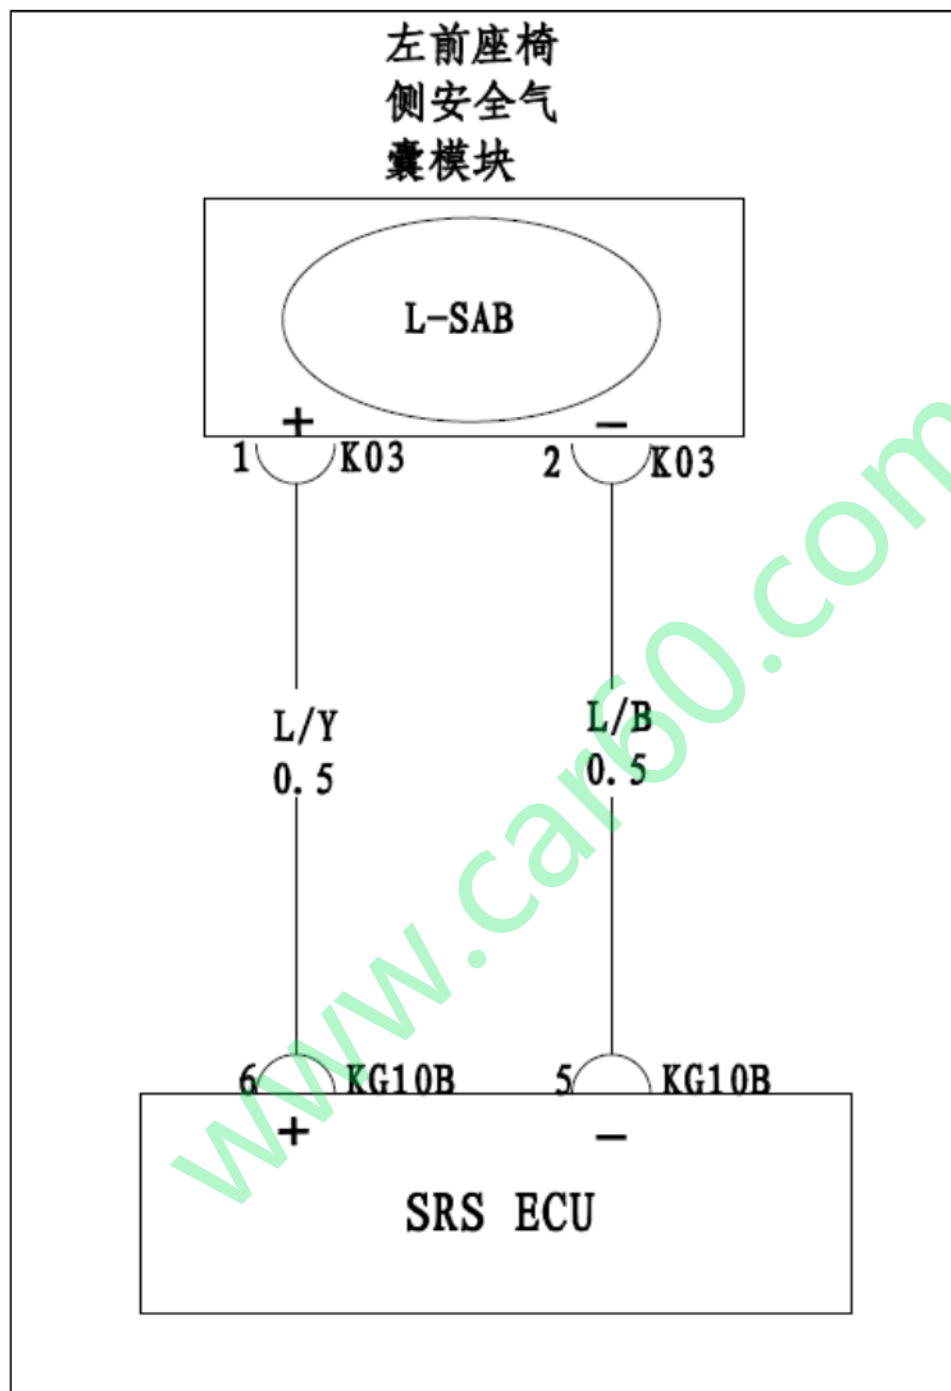

检查步骤：

1	检查左侧空气囊模块小线和空气囊线束之间对接接插件是否接好
---	------------------------------

(a) 断开左侧空气囊模块小线与空气囊线束之间对接接插件，重新接上，确保接好

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查左侧安全气囊模块（带小线）

- 连接新的左侧安全气囊模块
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- 将电源档位退至 OFF 档
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换安全气囊模块（带小线）

B

3 检查左侧安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）

- 断开左侧安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K03-2-车身地	L/B	始终	大于 1MΩ
K03-1-车身地	L/Y	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
K03-2-车身地	L/B	始终	小于 1V
K03-1-车身地	L/Y	始终	小于 1V

NG

更换安全气囊线束

OK

4 检查线束

- 断开接插件 K03,GB10B
- 检查线束之前先断开线束中两个对接接插件，再重新接上，确保接好。
- 用薄塑料片将 5- GB10B 和 6- GB10B 的短路片顶开，测量左侧安全气囊模块之间的连接器一侧的

1-K03 和 2-K03 之间的电阻

(d) 用薄塑料片将 5- GB10B 和 6- GB10B 的短路片顶开, 测量空气囊 ECU 与左侧空气囊模块之间的连接器, 左侧空气囊模块一侧的 2-K03 和空气囊 ECU 连接器线束一侧的 5- GB10B 之间的电阻

(c) 用薄塑料片将 5- GB10B 和 6- GB10B 的短路片顶开, 测量空气囊 ECU 与左侧空气囊模块之间连接器, 左侧空气囊模块一侧的 1-K03 和空气囊 ECU 连接器线束一侧的 6- GB10B 之间的电阻

连接端子	线色	测量条件	正常值
K03-1-K03-2	——	始终	大于 1MΩ
K03-2-5- GB10B	L/B	始终	小于 1Ω
K03-1-6- GB10B	L/Y	始终	小于 1Ω

NG

更换对应线束或连接器

OK

5 检查空气囊 ECU

(a) 连接新的空气囊 ECU

(b) 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S

(c) 将电源档位上至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A


更换空气囊 ECU

B

6 更换空气囊线束 (空气囊线束导致对接不良)

DTC	B162A-00	左侧空气囊阻值为 0
-----	----------	------------

电路图：

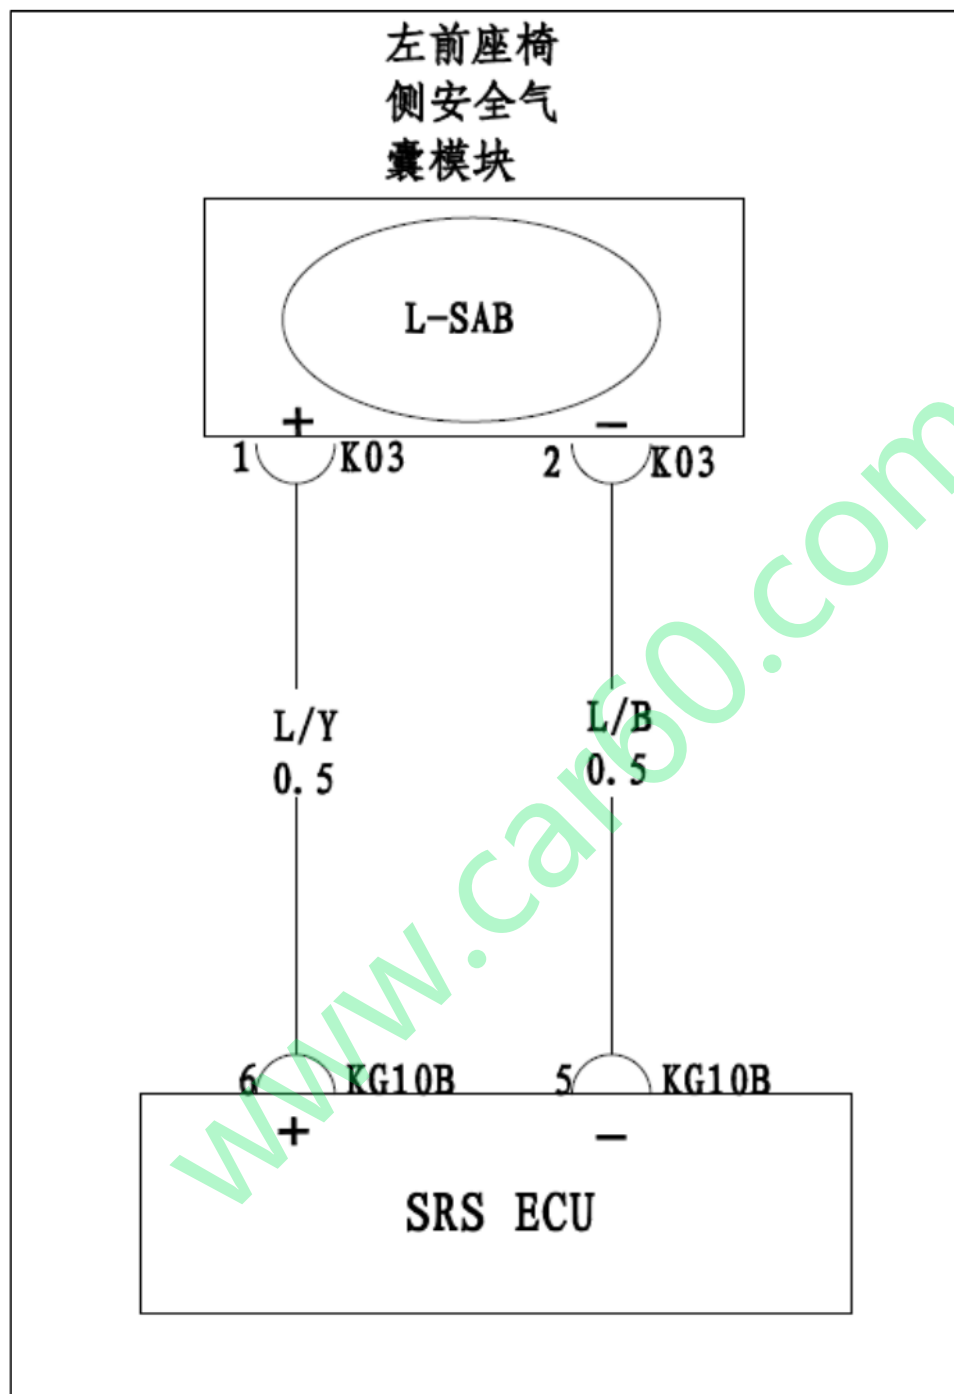

检查步骤：

1	检查左侧空气囊接插件上的锁止片是否安装到位
---	-----------------------

NG

将锁止片按到位

OK

2 检查左侧安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件是否接好

- (a) 断开左侧安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件，重新接上，确保接好
(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
(c) 将电源档位退至 OFF 档
(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

3 检查左侧安全气囊模块

- (a) 更换新的左侧安全气囊模块，接好各接插件
(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
(c) 将电源档位退至 OFF 档
(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的左侧安全气囊模块

NG

4 检查左侧安全气囊电路

- (a) 断开左侧安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件，断开左侧安全气囊接插件 K03，测安全气囊 ECU 侧线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

更换安全气囊 ECU



A

5 检查安全气囊 ECU

- (a) 连接新的安全气囊 ECU
(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B




6	更换线束
---	------

www.car60.com

DTC	B1630-00	右侧空气囊未连接
-----	----------	----------

电路图：

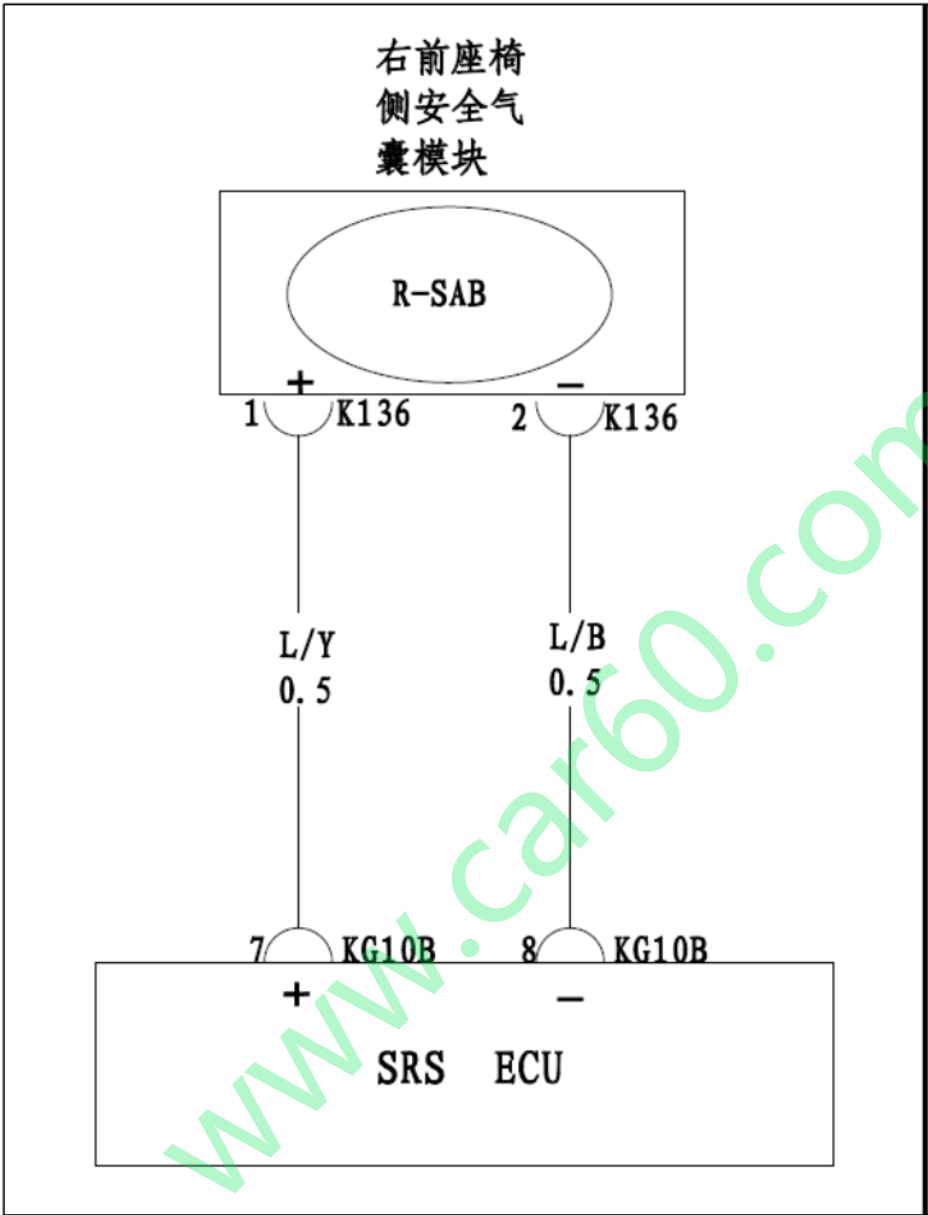

检查步骤：

1	检查右侧空气囊模块（带小线）
---	----------------

- (a) 连接新的右侧空气囊模块
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换空气囊模块（带小线）

B

2 检查右侧安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）

(a) 断开右侧安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K136-2-车身地	L/B	始终	大于 $1M\Omega$
K136-1-车身地	L/Y	始终	大于 $1M\Omega$

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
K136-2-车身地	L/B	始终	小于 1V
K136-1-车身地	L/Y	始终	小于 1V

NG

更换安全气囊线束

OK

3 检查线束

(a) 断开接插件 K136,KG10B

(b) 用薄塑料片将 7- KG10B 和 8- KG10B 的短路片顶开，测量右侧安全气囊模块之间的连接器一侧的 1- K136 和 2- K136 之间的电阻

(c) 用薄塑料片将 7- KG10B 和 8- KG10B 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与右侧安全气囊模块之间的连接器，右侧安全气囊模块一侧的 2-K136 和空气囊 ECU 连接器线束一侧的 8- KG10B 之间的电阻

(d) 用薄塑料片将 7- KG10B 和 8- KG10B 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与右侧安全气囊模块之间连接器，右侧安全气囊模块一侧的 1-K136 和空气囊 ECU 连接器线束一侧的 7-KG10B 之间的电阻

连接端子	线色	测量条件	正常值
K136-1-K136-2	—	始终	大于 $1M\Omega$
K136-2-KG10B-8	L/B	始终	小于 1Ω
K136-1- KG10B-7	L/Y	始终	小于 1Ω

NG

更换对应线束或连接器

OK

4 检查空气囊 ECU

(a) 连接新的空气囊 ECU

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换安全气囊 ECU


B

5 更换安全气囊线束（安全气囊线束导致对接不良）

www.car60.com

DTC	B163A-00	右侧安全气囊阻值为 0
-----	----------	-------------

电路图：

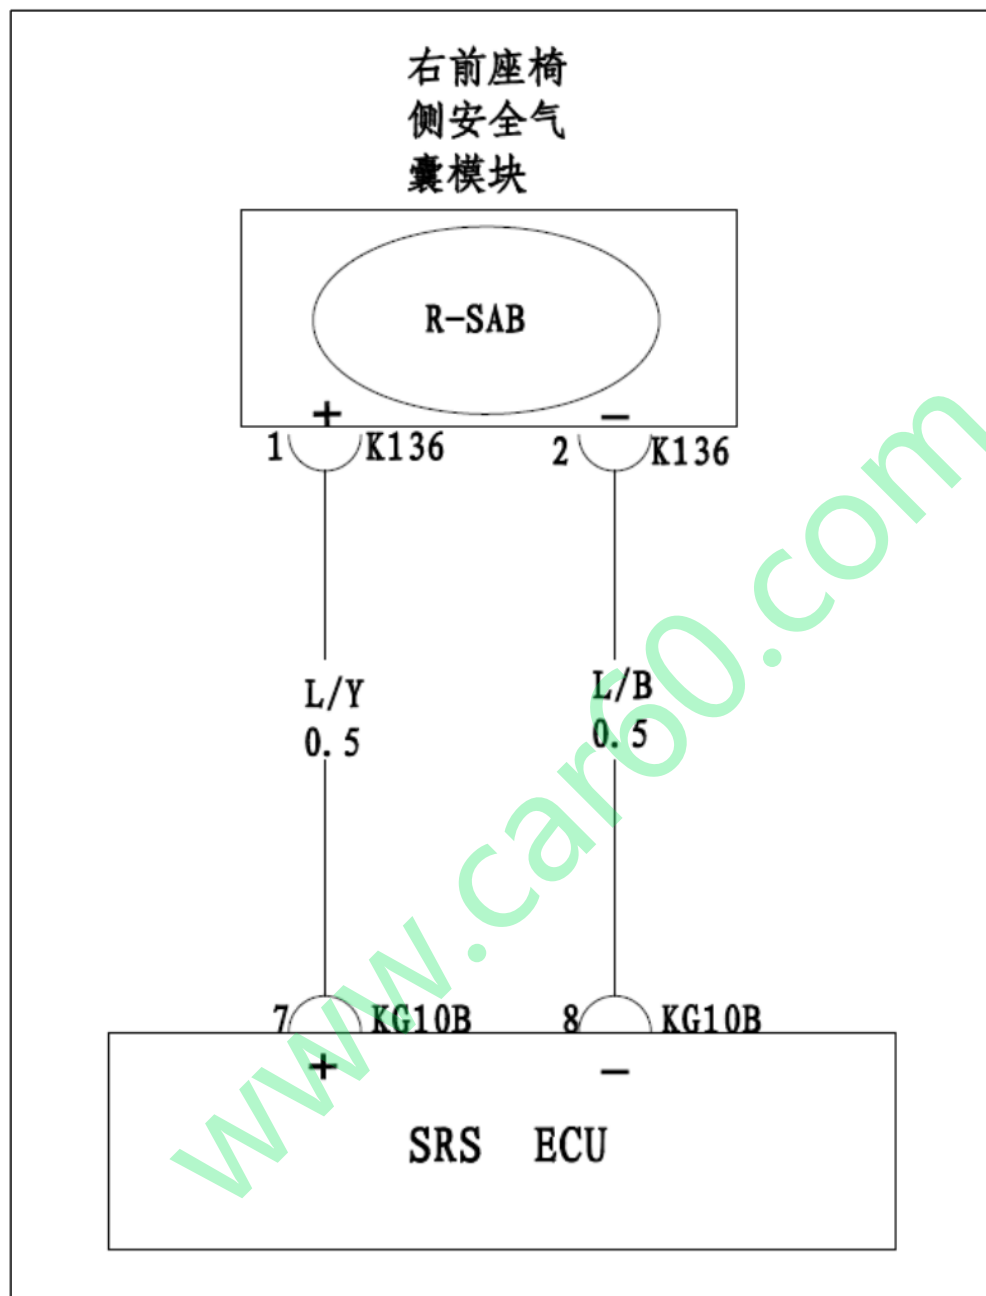

检查步骤：

1	检查右侧安全气囊接插件上的锁止片是否安装到位
---	------------------------

NG

将锁止片按到位

OK

2	检查右侧安全气囊模块
---	------------

- (a) 更换新的右侧安全气囊模块，接好各接插件
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的右侧安全气囊模块

NG

4 检查右侧安全气囊电路

- (a) 断开右侧安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件，断开右侧安全气囊接插件 K136，测安全气囊 ECU 侧线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

更换安全气囊 ECU

A

5 检查安全气囊 ECU

- (a) 连接新的安全气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A


更换新的安全气囊 ECU

B

6 更换线束

DTC	B1704	左侧帘式空气囊未连接
-----	-------	------------

电路图：

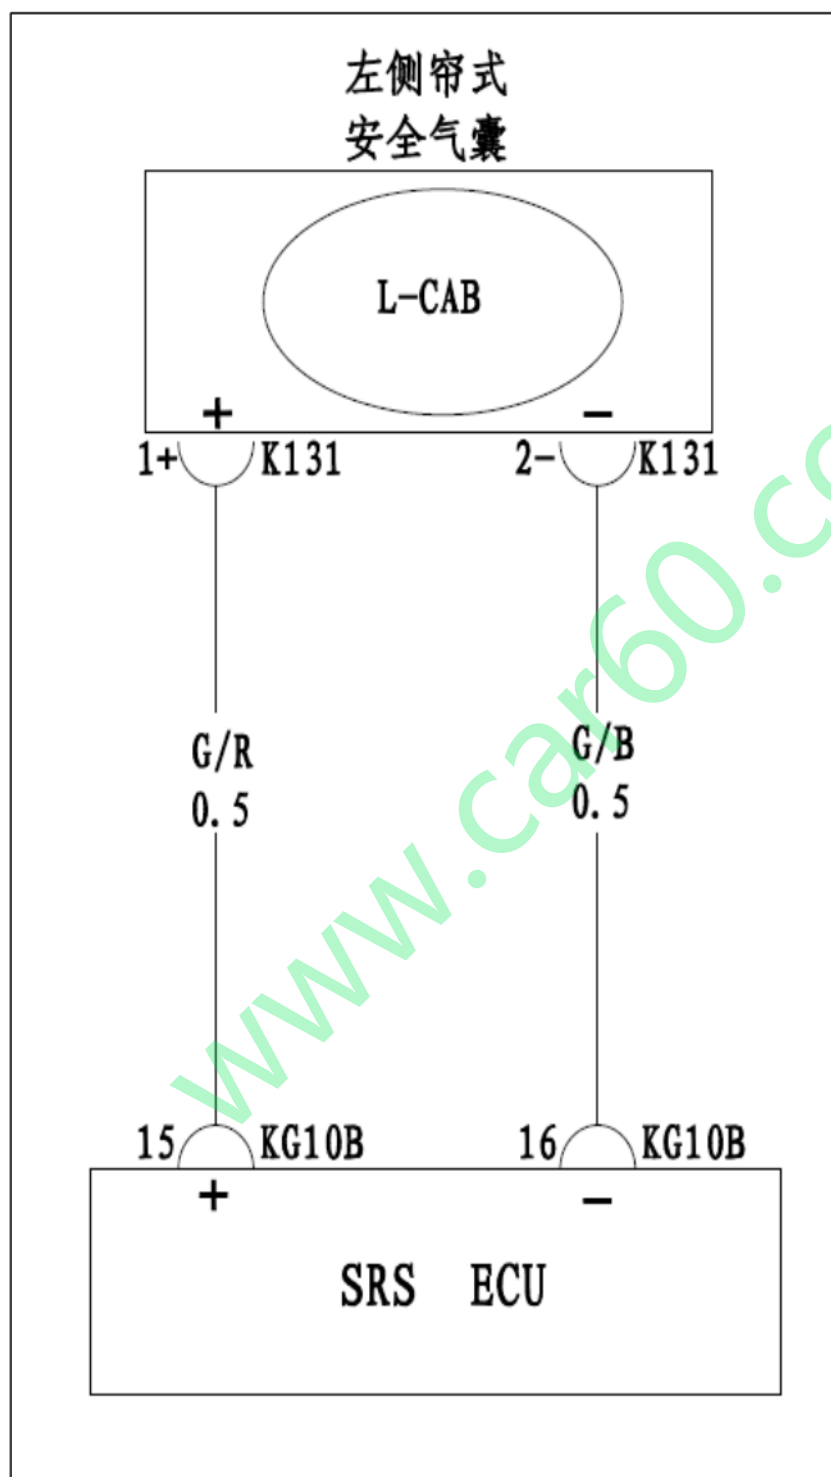

检查步骤：

1	检查左侧帘式空气囊模块小线和空气囊线束之间对接接插件是否接好
---	--------------------------------

(a) 断开左侧帘式空气囊模块小线与空气囊线束之间对接接插件，重新接上，确保接好

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查左侧帘式空气囊接插件是否接好

(a) 断开左侧帘式空气囊接插件，重新接上（确保接插件接好）

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A


系统正常（接插件接触不良或未接）

B

3 检查左侧帘式空气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）

(a) 断开左侧帘式空气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

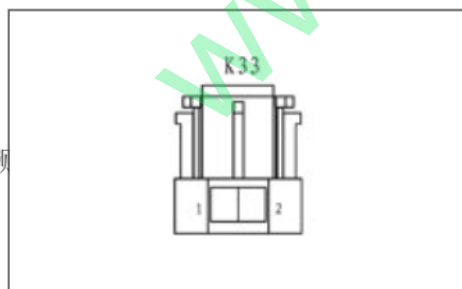

连接端子	线色	测量条件	正常值
K131-2-车身地	G/B	始终	大于 1MΩ
K131-1-车身地	G/R	始终	大于 1MΩ

连接端子	线色	测量条件	正常值
K131-2-车身地	G/B	始终	小于 1V
K131-1-车身地	G/R	始终	小于 1V

NG

更换线束

OK

4 检查左侧帘式空气囊模块

(a) 连接新的左侧帘式空气囊模块

- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A


更换新的空气囊模块

B

5 更换空气囊 ECU

DTC	B1708	左侧帘式空气囊阻值为 0
-----	-------	--------------

电路图：

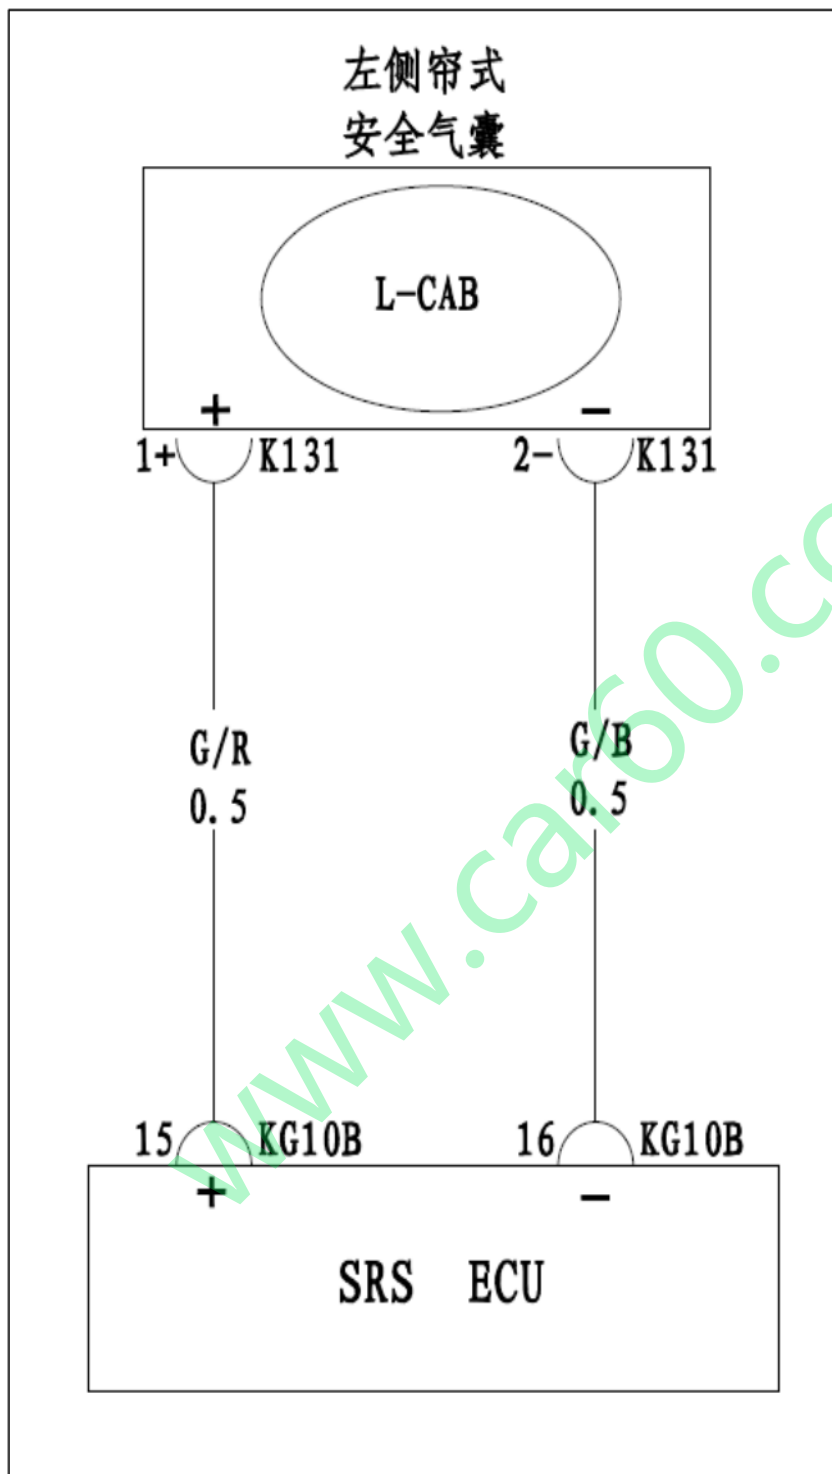

检查步骤：

1	检查左侧帘式空气囊接插件上的锁止片是否安装到位
---	-------------------------

NG

将锁止片按到位

OK

2 检查安全气囊 ECU 与气囊线束之间短路片是否被顶开

- (a) 断开左侧帘式安全气囊接插件。
(b) 检测安全气囊线束一侧两端子之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

跳到第 5 步

A

3 检查线束（检查线束是否内部短路）

- (a) 断开安全气囊接插件及安全气囊 ECU 接插件，测任意一端两端子之间的导通性

OK: 导通

NG

更换线束

OK

4 更换安全气囊 ECU

5 检查左侧帘式气囊模块

- (a) 更换新的左侧帘式气囊模块，接好各接插件
(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
(c) 将电源档位退至 OFF 档
(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK


更换气囊模块

NG

6 更换安全气囊 ECU

DTC	B170D	右侧帘式空气囊未连接
-----	-------	------------

电路图：

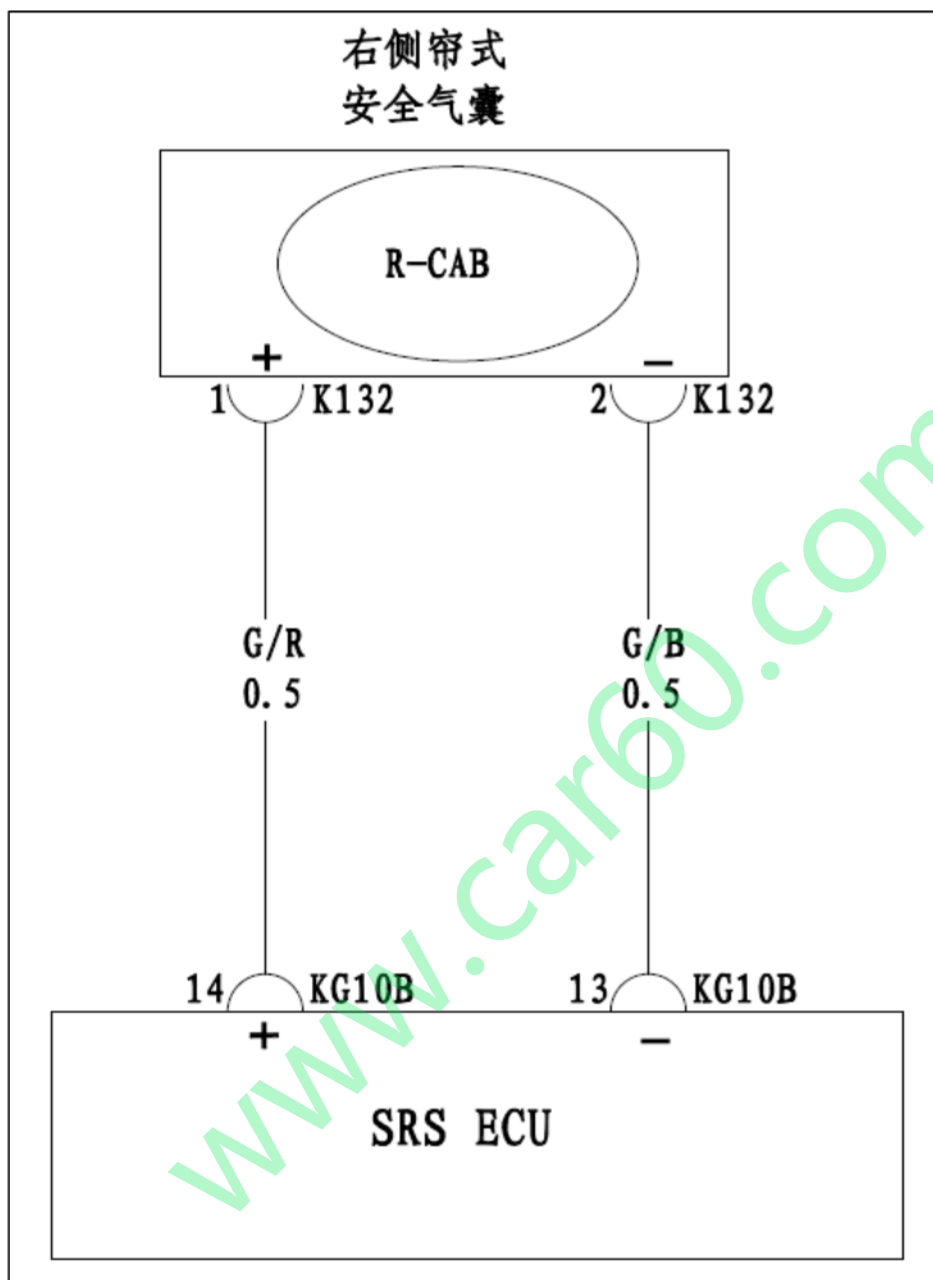

检查步骤：

1	检查右侧帘式空气囊接插件是否接好
---	------------------

- (a) 断开右侧帘式空气囊接插件，重新接上（确保接插件接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查右侧帘式安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）

（a）断开右侧帘式安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K132-1-车身地	G/R	始终	大于 1MΩ
K132-2-车身地	G/B	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
K132-1-车身地	G/R	始终	小于 1V
K132-2-车身地	G/B	始终	小于 1V

NG

更换线束

OK

3 检查右侧帘式安全气囊模块

（a）连接新的右侧帘式安全气囊模块

（b）将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

（c）将电源档位退至 OFF 档

（d）将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A


更换新的安全气囊模块

B

4 更换气囊 ECU

DTC	B1712	右侧帘式空气囊阻值为 0
-----	-------	--------------

电路图：

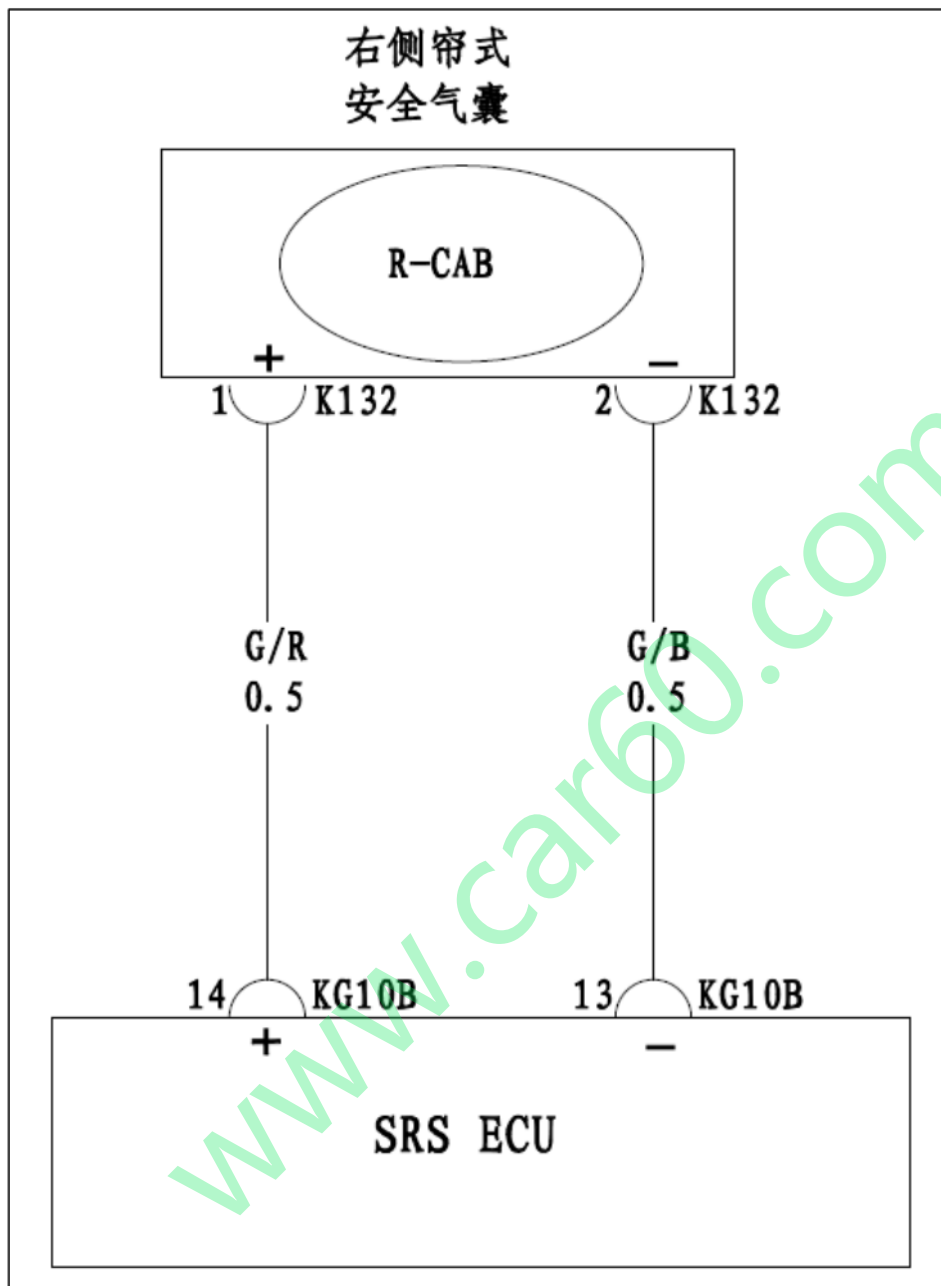

检查步骤：

1	检查右侧帘式空气囊接插件上的锁止片是否安装到位
---	-------------------------

NG

将锁止片按到位

OK

2	检查空气囊 ECU 与空气囊线束之间短路片是否被顶开
---	----------------------------

(a) 断开右侧 X 帘式空气囊接插件。

(b) 检测安全气囊线束一侧两端子之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

跳到第 5 步

A

3 检查线束（检查线束是否内部短路）

(a) 断开安全气囊接插件及安全气囊 ECU 接插件，测任意一端两端子之间的导通性
OK: 导通

NG

更换线束

OK

4 更换安全气囊 ECU

5 检查右侧帘式安全气囊模块

- (a) 更换新的右侧帘式安全气囊模块，接好各接插件
(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
(c) 将电源档位退至 OFF 档
(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK


更换安全气囊模块

NG

6 更换安全气囊 ECU

DTC	B1654-00	左前碰撞传感器未连接
-----	----------	------------

电路图：

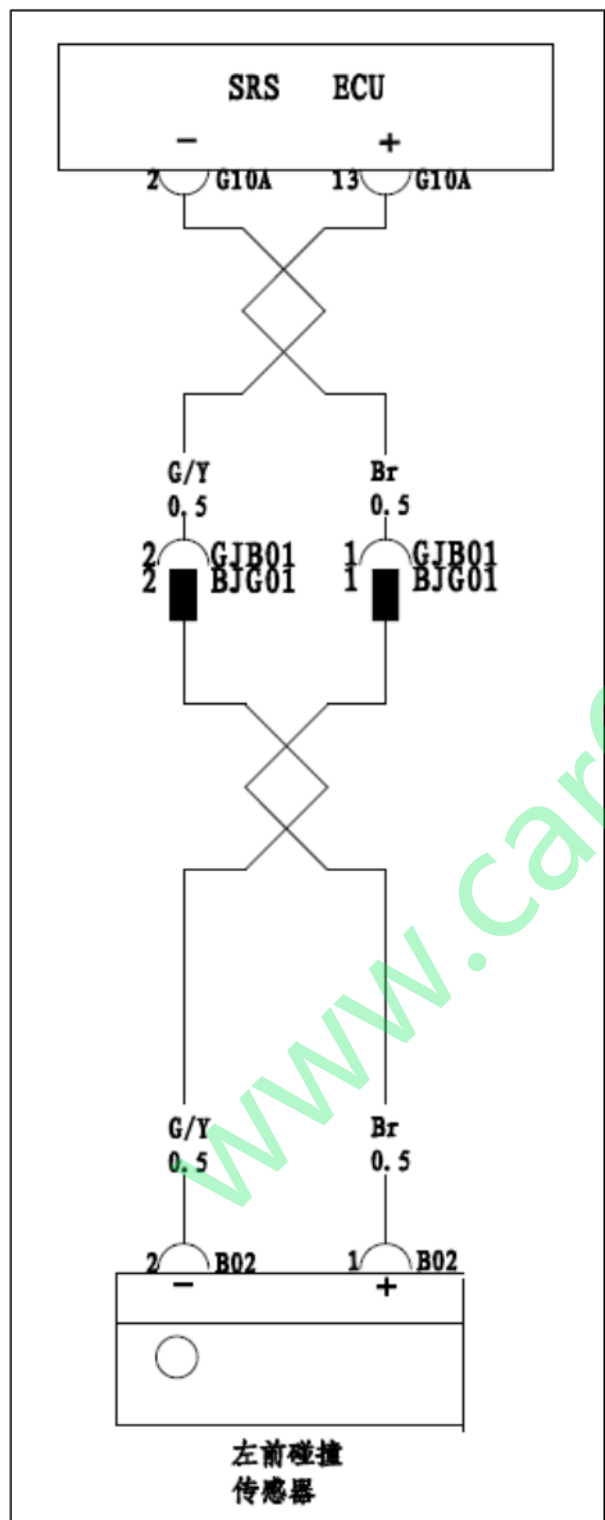

检查步骤：

1	检查左前碰传感器接插件是否接好
---	-----------------

(a) 断开左前碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
 (c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查左前碰传感器

(a) 连接新的左前碰传感器

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左前碰传感器

B

3 检查线束

(a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束

(b) 断开线束两端接插件，测线束阻值



连接端子	线色	测量条件	正常值
G10A-13-B02-1	Br	始终	小于 1Ω
G10A-2-B02-2	G/Y	始终	小于 1Ω

NG


更换对应线束

OK

4 结束

DTC	B1655-00	左前碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：

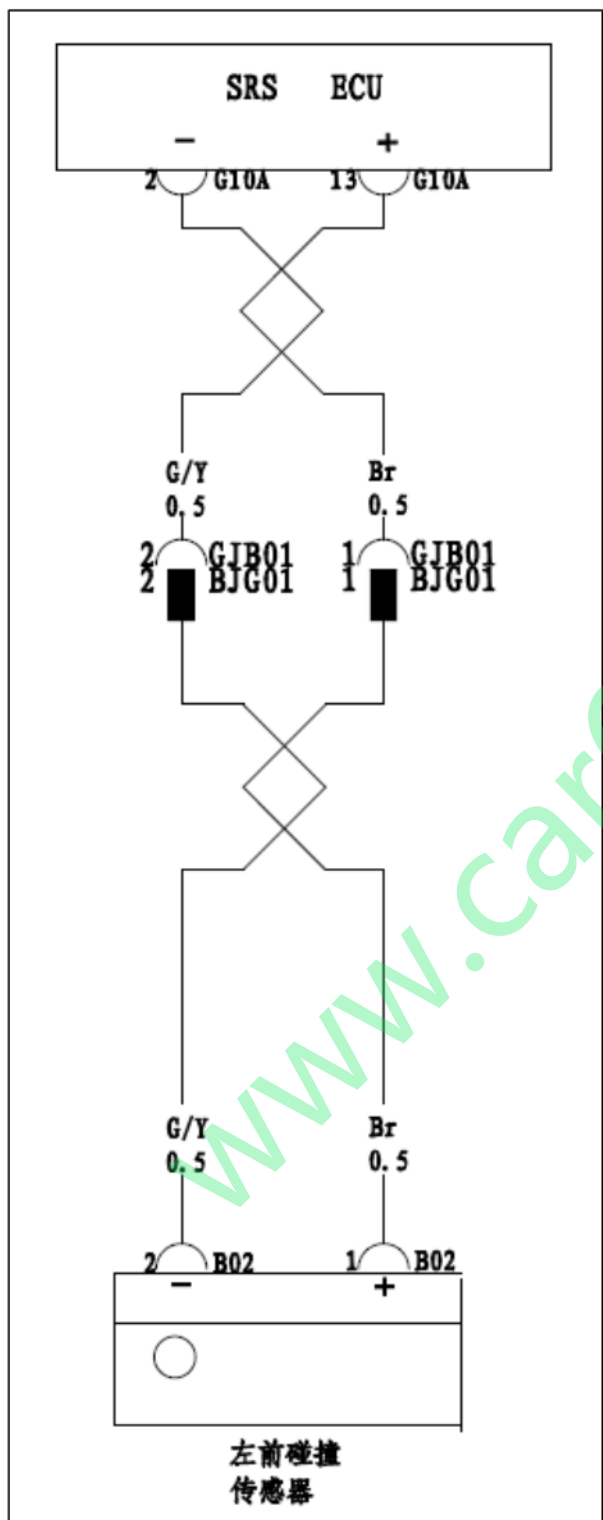

检查步骤：

1	检查左前碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的左前碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左前碰传感器

B

2 检查线束

(a) 断开接插件 G10A,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10A-13-车身地	Br	始终	1MΩ 以上
G10A-2-车身地	G/Y	始终	1MΩ 以上

NG


更换线束

B

3 结束

DTC	B165D-00	右前碰传感器未连接
-----	----------	-----------

电路图：

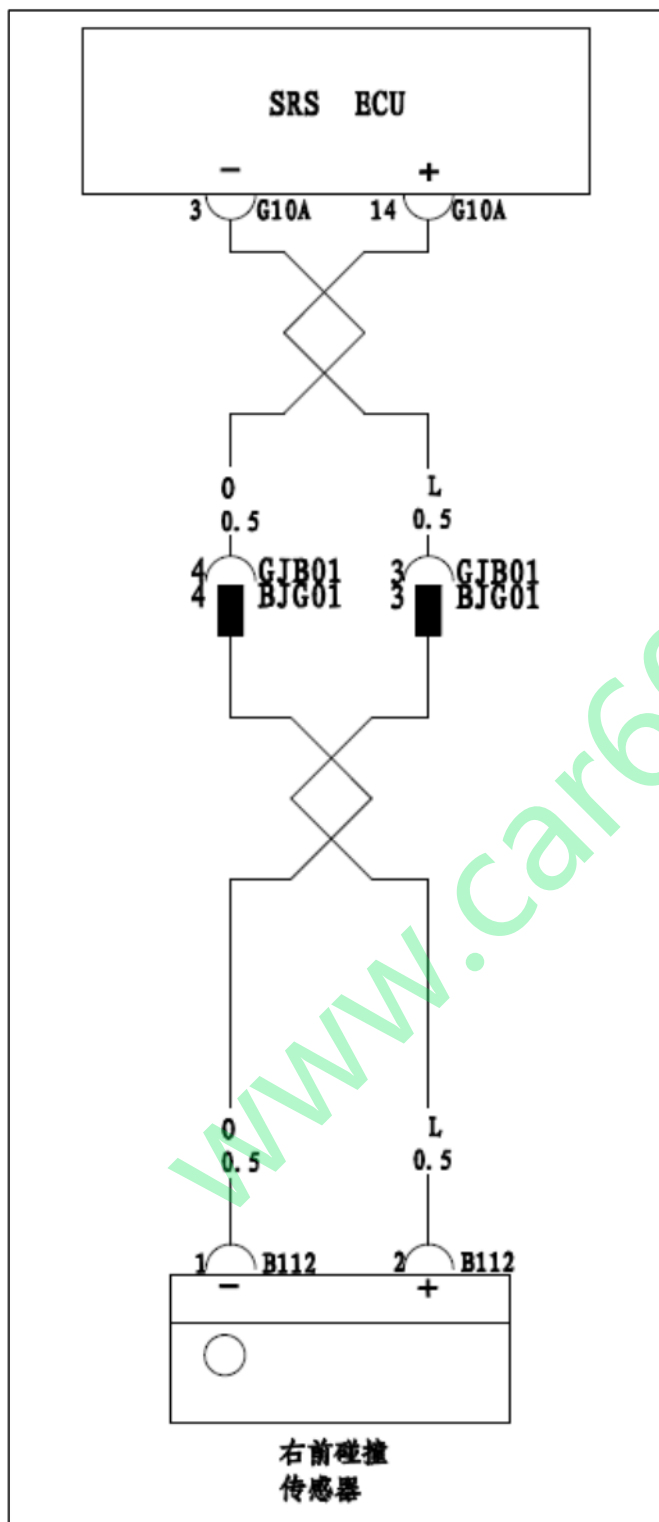

检查步骤：

1	检查右前碰传感器接插件是否接好
---	-----------------

- 断开右前碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查右前碰传感器

- (a) 连接新的右前碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右前碰传感器

B

3 检查线束

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

B112



连接端子	线色	测量条件	正常值
G10A-14-B112-2	L	始终	小于 1Ω
G10A-3-B112-1	O	始终	小于 1Ω

NG


更换对应线束

OK

4 结束

DTC	B1655-00	右前碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：

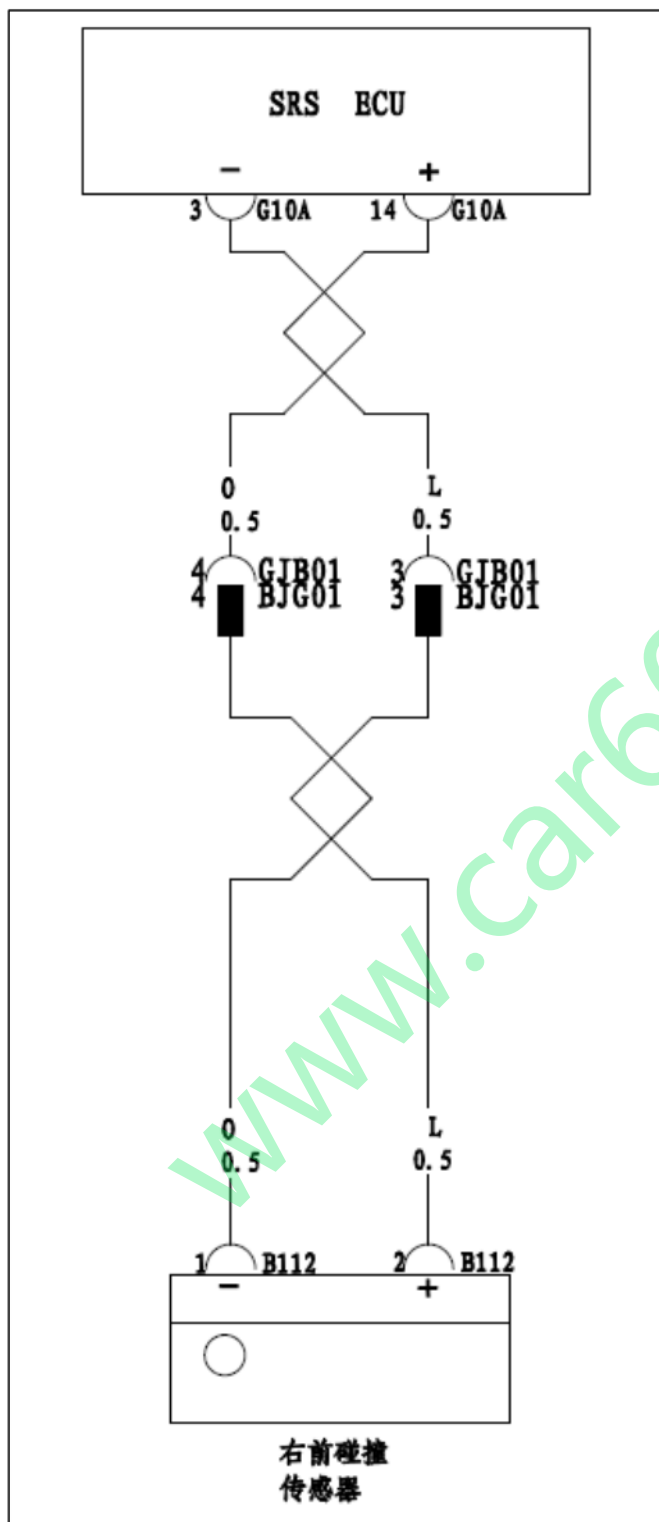

检查步骤：

1	检查右前碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的右前碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右前碰传感器

B

2 检查线束

(a) 断开接插件 G106,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10A-14-车身地	L	始终	1MΩ 以上
G10A-3-车身地	O	始终	1MΩ 以上

NG


更换线束

B

3 结束

DTC	B1666-00	左侧碰传感器未连接
-----	----------	-----------

电路图：

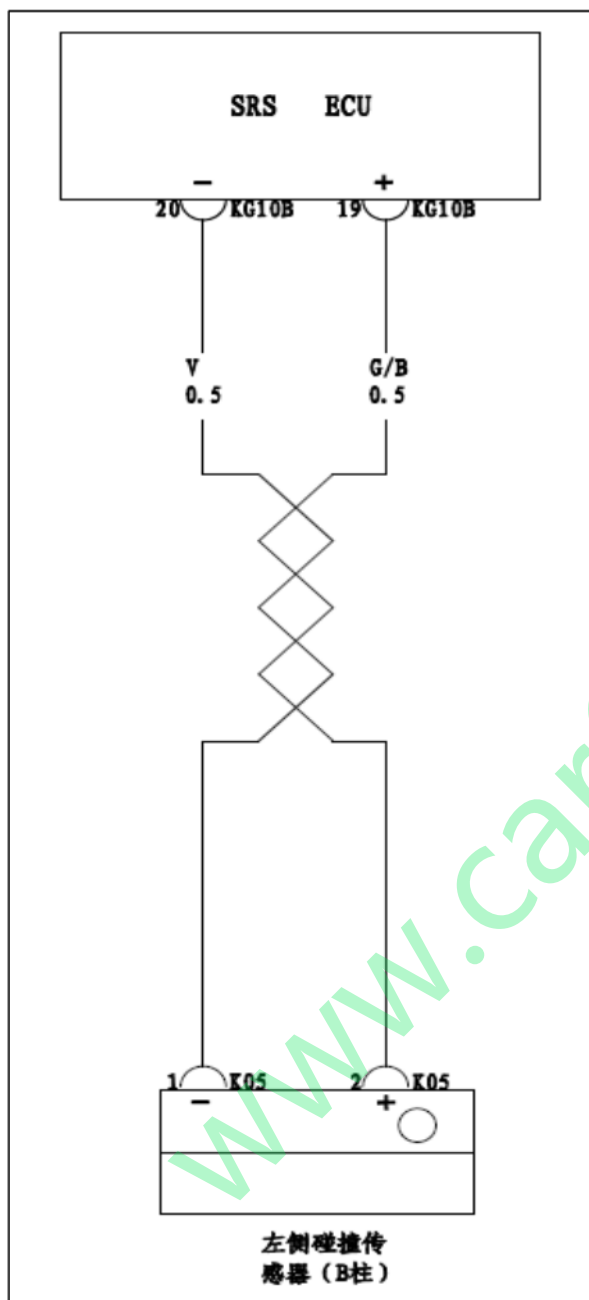

检查步骤：

1	检查左侧碰传感器接插件是否接好
---	-----------------

- 断开左侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- 将电源档位退至 OFF 档
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查左侧碰传感器

- (a) 连接新的左侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B


A

更换左侧碰传感器

B

3 检查线束

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

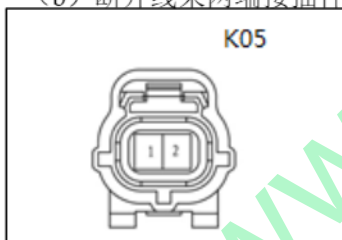

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10B-19-K05-2	G/B	始终	小于 1Ω
G10B-19-K05-1	V	始终	小于 1Ω

NG


更换对应线束

OK

4 结束

DTC	B1667-00	左侧碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：

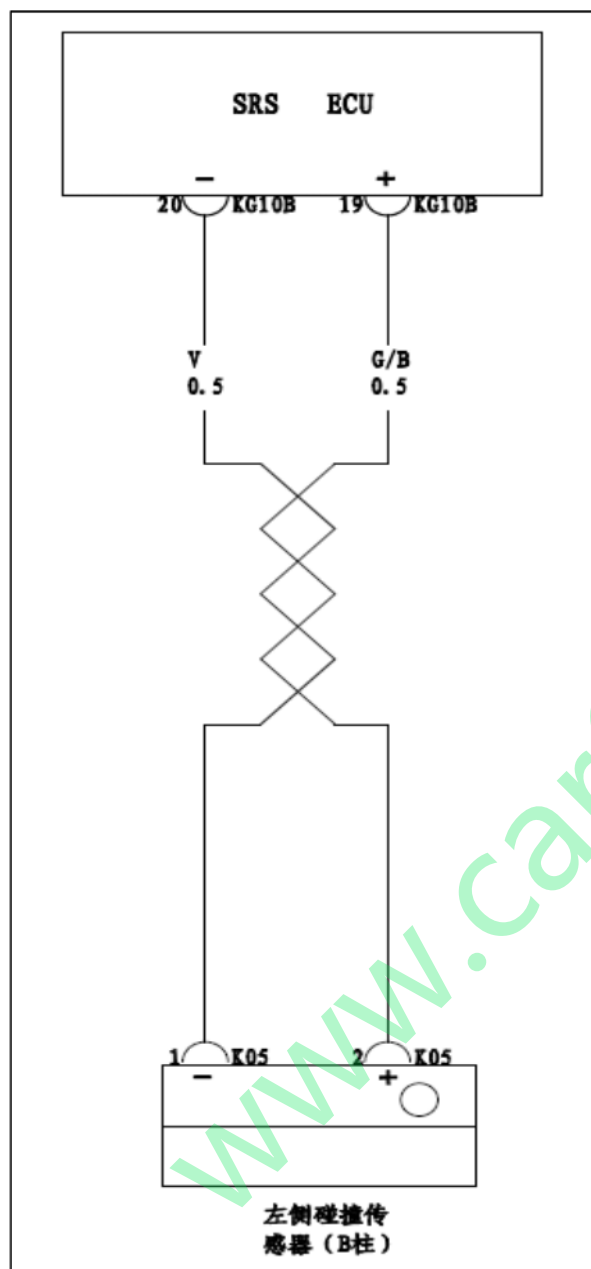

检查步骤：

1	检查左侧碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的左侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左侧碰传感器

B

2 检查线束

(a) 断开接插件 K17,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K05-1-车身地	V	始终	1MΩ 以上
K05-2-车身地	G/B	始终	1MΩ 以上

NG


更换线束

B

3 结束

DTC	B1676	左后侧碰传感器未连接
-----	-------	------------

电路图：

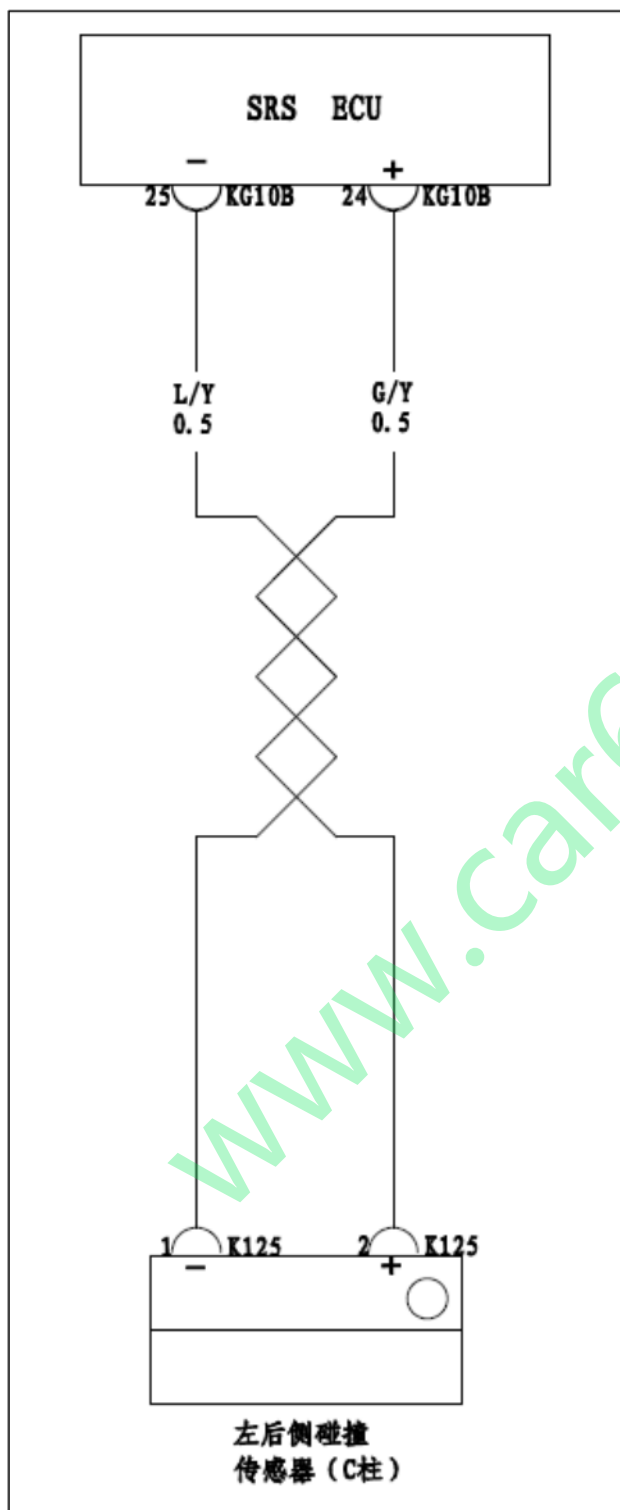

检查步骤：

1	检查左后侧碰传感器接插件是否接好
---	------------------

- 断开左后侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查左后侧碰传感器

(a) 连接新的左后侧碰传感器

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A


更换左后侧碰传感器

B

3 检查线束

(a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束

(b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

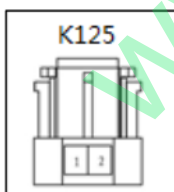

连接端子	线色	测量条件	正常值
K125-1-KG10B-25	L/Y	始终	小于 1Ω
K125-2-KG10B-24	G/Y	始终	小于 1Ω

NG


更换对应线束

OK

4 结束

DTC	B1677	左后侧碰传感器对地短路
-----	-------	-------------

电路图：

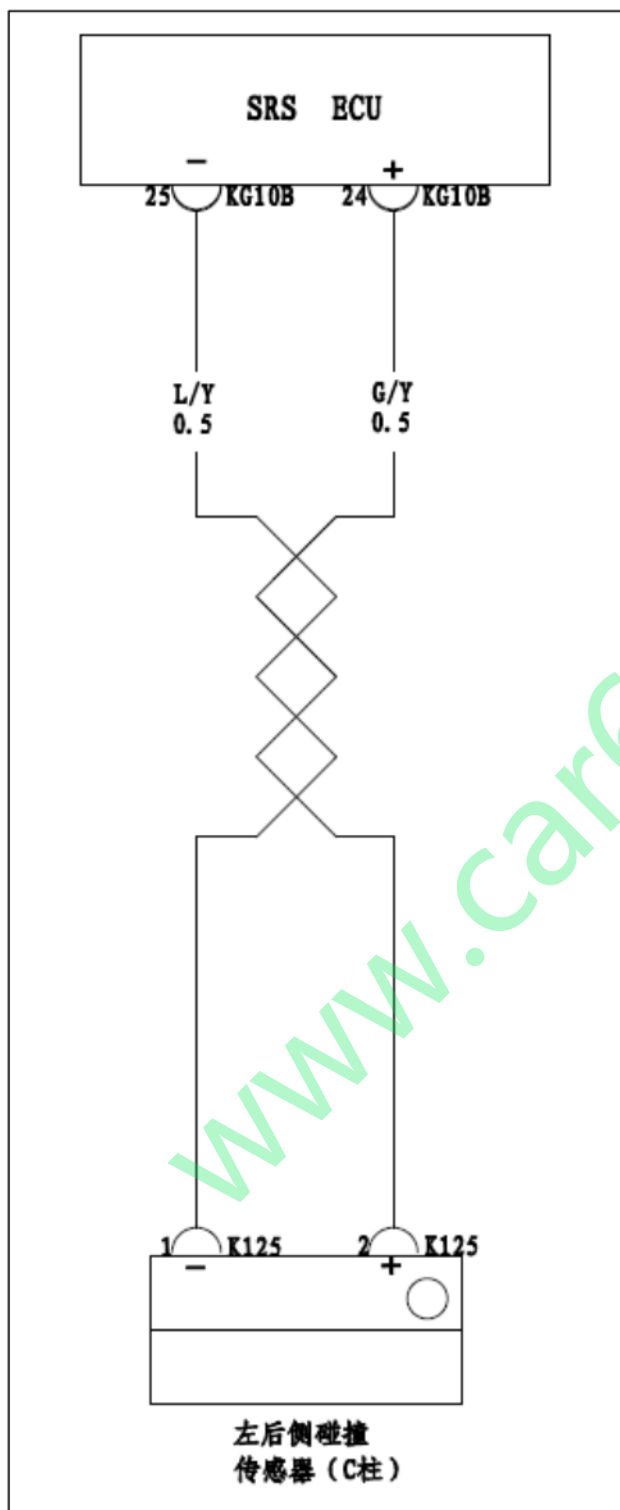

检查步骤：

1	检查左后侧碰传感器
---	-----------

- (a) 连接新的左后侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左后侧碰传感器

B

2 检查线束

(a) 断开接插件 K25,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K125-1-车身地	L/Y	始终	1MΩ 以上
K125-2-车身地	G/Y	始终	1MΩ 以上

NG


更换线束

B

3 结束

DTC	B166F-00	右侧碰传感器未连接
-----	----------	-----------

电路图：

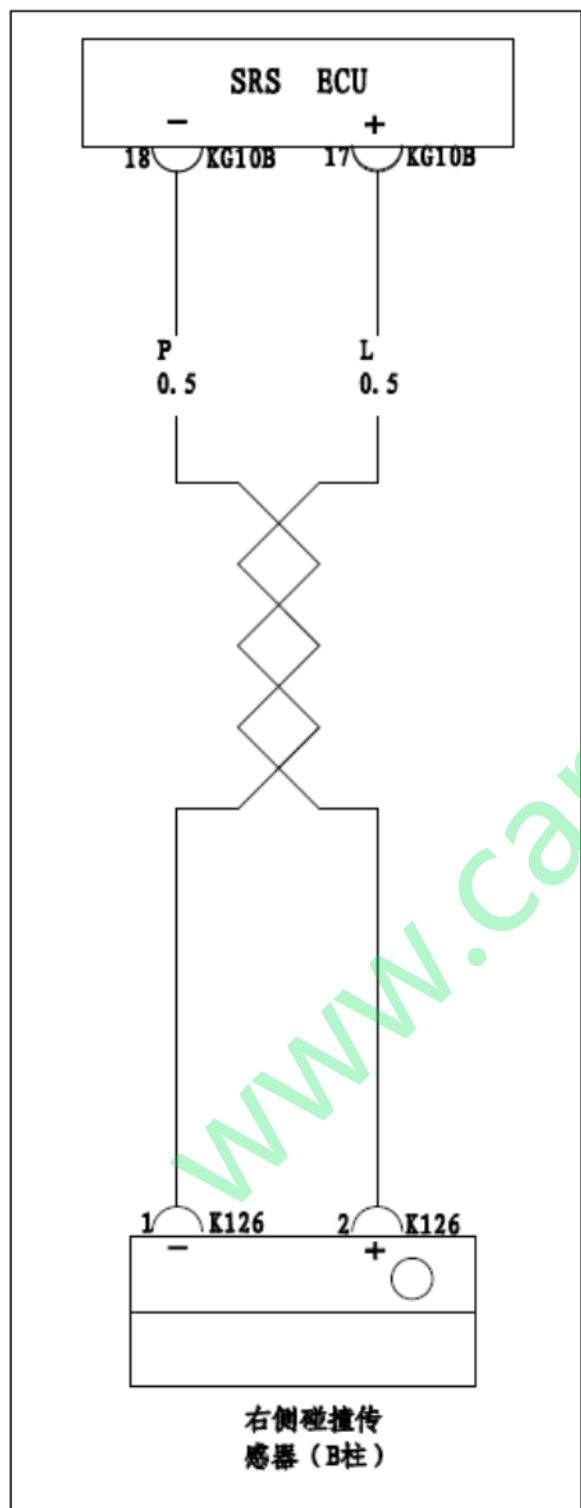

检查步骤：

1	检查右侧碰传感器接插件是否接好
---	-----------------

- 断开右侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查右侧碰传感器

(a) 连接新的右侧碰传感器

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右侧碰传感器

B

3 检查线束

(a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束

(b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
KG10B-17-K126-2	L	始终	小于 1Ω
KG10B-18-K126-1	P	始终	小于 1Ω

NG

更换对应线束


OK

4 结束

www.car60.com

DTC	B1670-00	右侧碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：

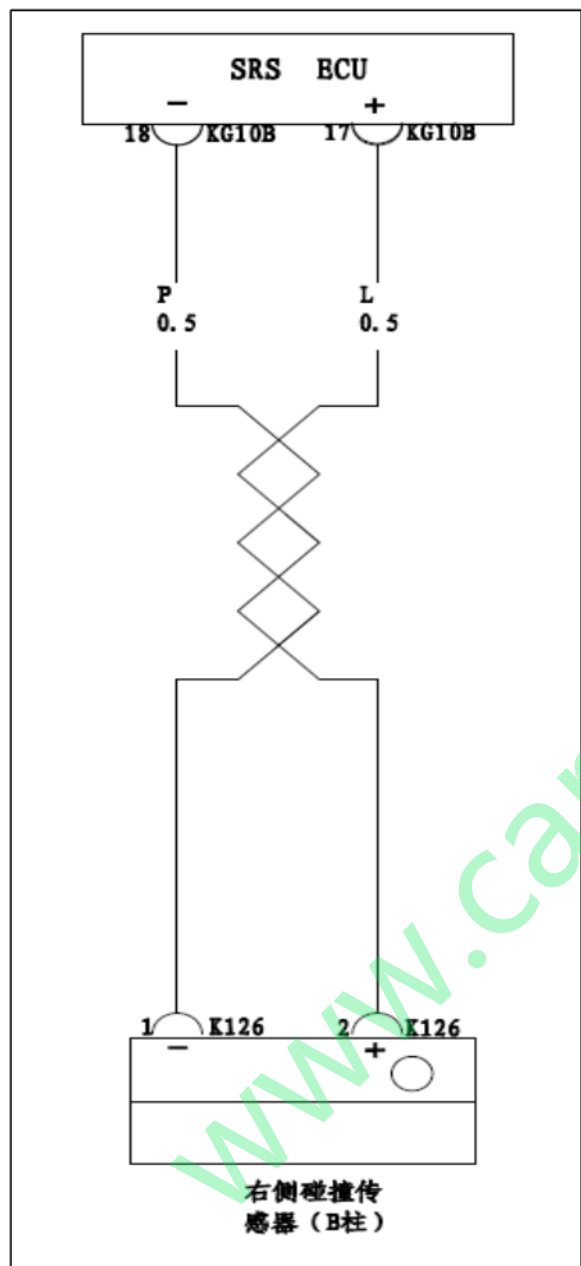

检查步骤：

1	检查右侧碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的右侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右侧碰传感器

B

2 检查线束

(a) 断开接插件 M31,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K126-1-车身地	P	始终	1MΩ 以上
K126-2-车身地	L	始终	1MΩ 以上

NG


更换线束

B

3 结束

DTC	B167A	右后侧碰传感器未连接
-----	-------	------------

电路图：

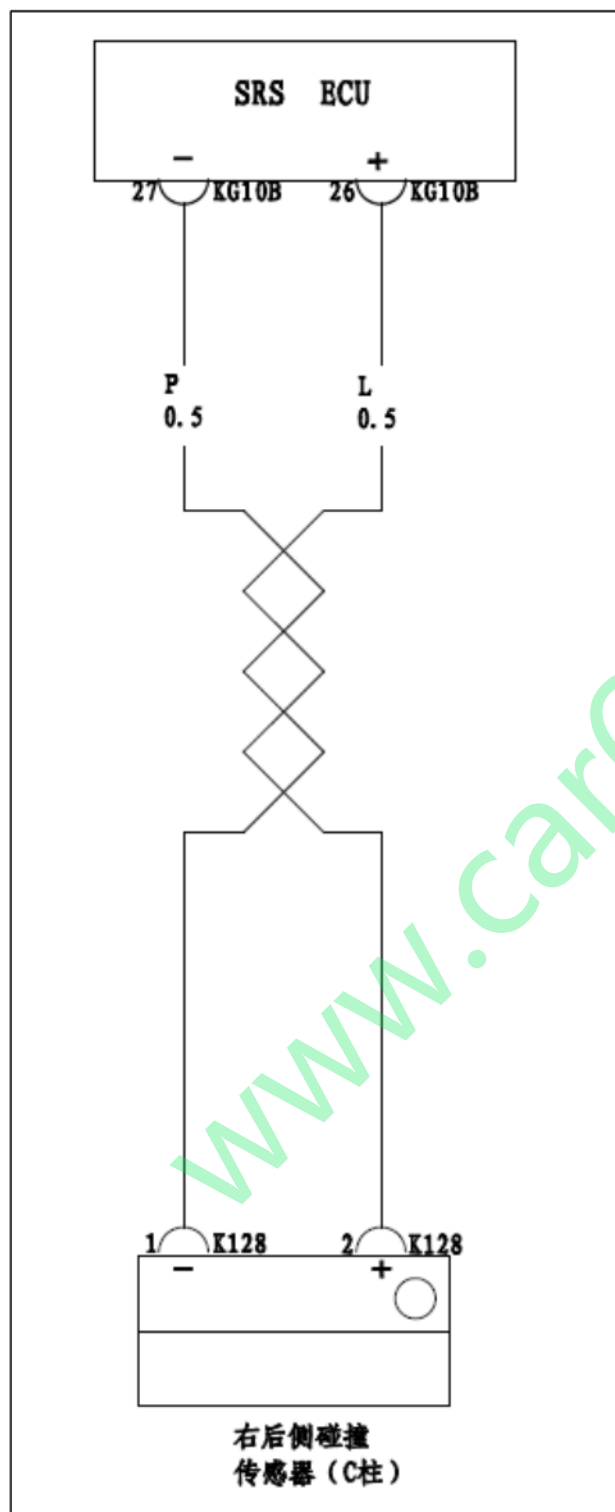

检查步骤：

1	检查右后侧碰传感器接插件是否接好
---	------------------

- (a) 断开右后侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查右后侧碰传感器

(a) 连接新的右后侧碰传感器

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右后侧碰传感器

B

3 检查线束

(a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束

(b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
KG10B-26-K128-2	L	始终	小于 1Ω
KG10B-27-K128-1	P	始终	小于 1Ω

NG


更换对应线束

OK

4 结束

DTC	B167B	右后侧碰传感器对地短路
-----	-------	-------------

电路图：

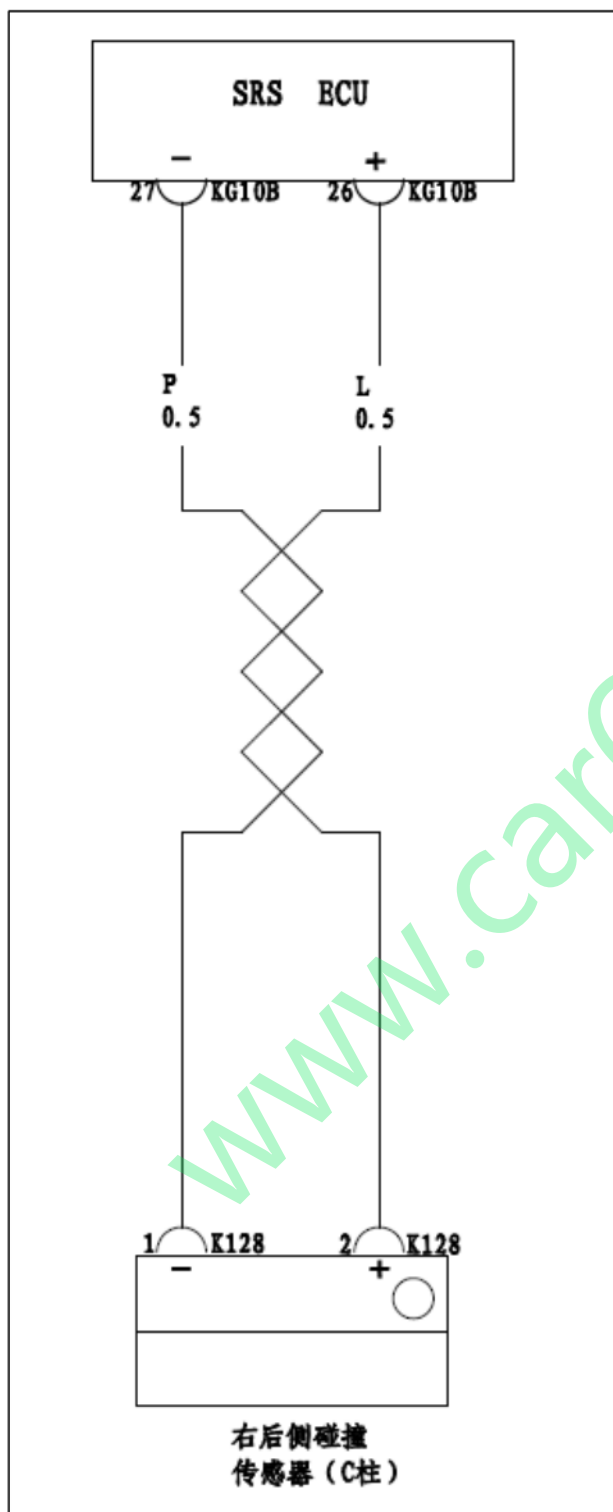

检查步骤：

1	检查右后侧碰传感器
---	-----------

- (a) 连接新的右后侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右后侧碰传感器

B

2 检查线束

(a) 断开接插件 K128,测线束对地阻值。



连接端子	线色	测量条件	正常值
K128-1-车身地	P	始终	1MΩ 以上
K128-2-车身地	L	始终	1MΩ 以上

NG

更换线束

B

3 结束