Bezpečnostní pokyny. 4
Varování. 4
Opatření pro rozbalování a manipulaci. 4
Pracovní prostředí. 4
Klimatické prostředí. 5
Elektrické informace. 5
PAT zkoušení. 5
Důležité informace týkající se testování PAT: 5
Elektrické připojení 6
250/350/500 jsou modely s jednofázovým napájením 6
Modely FS s třífázovým napájením 6
Specifikace PC 7
Vstupy a výstupy na stroji 8
Vybalení a zprovoznění stroje 9
X Serie -Ethernet komunikace 10
Zakázat bránu firewall pro ethernetový port „Tester“ (Windows Defender) 11
Konfigurace portů brány firewall 12
Knihovna zkušebních metod 13
Jednoduché zkoušky 14
Připojení čelistí/přípravků 16
Tvorba nové zkušební metody 17
Vzorek 17
Druh vzorku 17
Ochrana vzorku 17
Přetržení vzorku 18
Výpočty 19
Nastavení Grafu 19
Nastavení stroje 19
Textové položky 20
Textové položky vzorku 20
List 20
Stats 20
Group 20
Provedení zkoušky 21

Přední ovládací panel 22
Změna jednotek 24
Změna rychlosti 24
Změna horního a dolního limitu posuvu příčníku 24
Menu Soubor 25
Menu Systém 27
Menu Zkouška 29
Menu Graf 31
Ochrana 33
 Bezpečnostní STOP 33
 Přetížení siloměru 33
 Limity posuvu 33
 Impact 33
 Detekce přetržení vzorku 33
 Ochrana přetížení pohonu 33
 Varování přetížení siloměru 33
Odstraňování problémů 34
Příčník stroje se neposouvá 34
Síla nereaguje nebo ukazuje spatné hodnoty 34
Dráha psuvu nezobrazuje 35
Stroj nekomunikuje s PC 35
Nastavení hodnoty ABS 36
Nastavení stroje 37
Shlednutí 37
Záznam kontroly kalibrace 37
Zkušební stroj na krabice 38
Instalace 38
Administrativní oprávnění 39
Instalace Software 39
Provoz software 39
Preventivní údržba 40

Zajištění nepřetržitého napájení stroje....41
WinTest Analysis Viewer....42
Instalace WinTest Analysis Viewer....42
Konfigurace WinTest Analysis Viewer....42
Ovládání WinTest Analysis Viewer....42
GMS podpora....43
Připojení pomocí LogMeIn....43
Připojení pomocí TeamViewer....43
Export dat....44
ASCII výstup....44
Access výstup....44
Excel výstup (Combining Reports)....44
Export do Word, Excel and .pdf....44
Další snímače síly....45
Licenční práva software....46

Bezpečnostní pokyny.

Vzhledem k potencionálnímu nebezpečí spojenému s každým elektrickým přístrojem, je důležité, aby se obsluha řádně seznámila s pokyny pokrývajícími možnosti a činnost přístroje. Uživatel musí zajistit, že všechny důvodné bezpečnostní pokyny jsou respektovány a v případě pochybnosti vyhledána profesionální rada před pokračováním v práci.
Přístroj je zkonstruován pro užívání vhodným, vyškoleným personálem v odpovídajícím pracovním prostředí a má sloužit jako univerzální přístroj pro zkoušení materiálů.
Výrobce nemůže být zodpovědný za jakékoliv neautorizované úpravy a změny na přístroji.

Varování.

Tato jednotka obsahuje součásti s nebezpečným živým el. proudem. Za žádných okolností obsluha nesmí zkoušet násilně zastavit nebo omezit pohyb částí přístroje, ať již osobně nebo s pomocí někoho dalšího. Všechny ventilační otvory musí zůstat nezakryté.

Opatření pro rozbalování a manipulaci.

Při rozbalování nebo přemisťování přístroje je vyžadována mimořádná opatrnost vzhledem ke konstrukci a váze přístroje. Doporučuje se, aby se postupovalo dle příslušných místních předpisů a pracovníci měli potřebné ochranné pomůcky, např. bezpečnostní boty. Doporučeno použít vhodný přepravní nebo vysokozdvyžný vozík.

Pracovní prostředí.

This unit is intended to be used in a residential, commercial and light industrial environment as laid down in EMC Directive 2014/30/EU with compliance to harmonized standard EN61326-1 Emission and immunity requirements.

The following are examples of locations in which the instrument might be located: workshops, laboratories and service centres and locations which are considered to be suitable for commercial or light industrial activity.

Klimatické prostředí.

Stroj je určen k provozu za následujících podmínek:
1. Teplota 0-55˚C
2. Vlhkost 90% relativní vlhkosti bez námrazy nebo kondenzace
3. Nadmořská výška <1000m nad mořem.
Jednotka je určena pro skladování v teplotním rozmezí 0 až + 25˚C v atmosféře bez korozivních plynů.

Elektrické informace.

Tato jednotka vyhovuje bezpečnostním požadavkům BSEN61010-1: 2019 pro elektrická zařízení pro měření, kontrolu a laboratorní použití.
Zařízení musí být trvale uzemněno uzemněním na napájecím kabelu.
Nikdy neodpojujte elektrické připojení, když je na ně připojeno napětí.

PAT zkoušení.

Pro účely testování PAT jsou stroje Testometric klasifikovány jako stacionární zařízení nebo zařízení třídy 1. Zamýšlené použití zařízení Testometric je v prostředí s nízkým rizikem, kde zařízení nejsou často přemisťována.
Požadavky a četnost vizuální inspekce, kombinované inspekce a testování je obvykle stanovena konečným uživatelem.

Důležité informace týkající se testování PAT:

1. Stroje Testometric typ 250/350/500 používají na motorových pohonech metodu uzemnění, takže pohon splňuje požadavky na elektromagnetické rušení EMI. Tato metoda spojování může znamenat, že zkouška svodového proudu provedená během elektrického testu PAT může zobrazit hodnoty mírně nad horní akceptační úrovní. Upozorňujeme, že se nejedná o závadu vybavení. Potřebujete-li více informací, kontaktujte prosím Testometric.
2. Zkouška zábleskem se u tohoto typu zařízení třídy 1 nevyžaduje a nikdy by neměla být prováděna jako součást elektrického testu PAT, protože by mohlo dojít k poškození citlivých elektronických zařízení a součástí.

Elektrické připojení

250/350/500 jsou modely s jednofázovým napájením

Jednofázové modely jsou dodávány s napájecím kabelem o jmenovité hodnotě 10A. Napájení zařízení musí používat správné uzemnění.
Pokud jsou jističe v napájecím obvodu, doporučuje se **typ D**.



Požadovaná spotřeba energie stroje bude uvedena na zadní straně stroje. Toto by mělo být ověřeno před připojením napájení střídavým proudem.

Modely FS s třífázovým napájením

Modely FS používají třífázové zdroje 415V a měly by být externě chráněny následujícími jističi typu D:
Modely FS do 600 kN hodnocené při 16A / fáze 415v.
modely 1000 kN hodnocené při 25A / fáze 415v.
Modely FS do 600 kN jsou dodávány se zástrčkou 16A / fáze 5 pinů (3P + N + E).
Modely FS 1000kN jsou dodávány s připojenou zástrčkou 32A / fáze 5 pinů (3P + N + E).
VAROVÁNÍ! Testování izolace / blesku vyžaduje vysoké napětí a nemělo by být prováděno na tomto typu zařízení, protože by mohlo dojít k poškození elektronických zařízení.

Specifikace PC

Kompatibilní PC	I5 nebo obdobný procesor
Paměť	Minimálně4 GB
Operační systém	Windows 7 (32 bit or 64 bit) Windows 8 (32 bit or 64 bit) Windows 10 (32 bit or 64 bit) Doporučen Windows 10 64 bit
Hard disk	80GB nebovíce
Grafické zobrazení	Počítač i monitor musí být schopny zobrazit rozlišení 1366 x 768

Komunikační porty

X100 - USB Port

Ostatní modely - Ethernet port

Poznámka: Použití adaptéru USB na Ethernet může snížit dostupnou rychlost sběru dat.

Internetové připojení

Ethernetový port pro síť, internet a podporu GMS

Pokud používáte adaptér USB na Ethernet, doporučuje se použít USB 3.0 (1 gigabitové zařízení)


Volitelná zařízení budou vyžadovat další ethernetové, sériové nebo USB porty

např.

Port USB 3.0 pro připojení video extenzometru

Vstupy a výstupy na stroji

X100 model

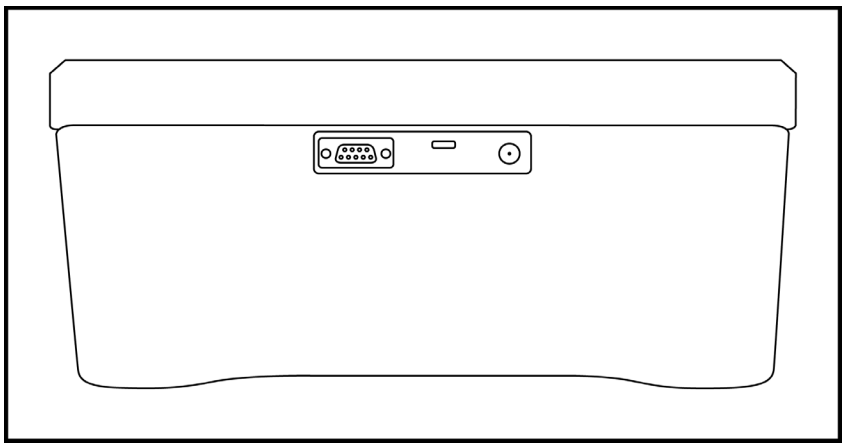


Analogue measuring device

USB C connection

DC 24V Supply

Ostatní modely

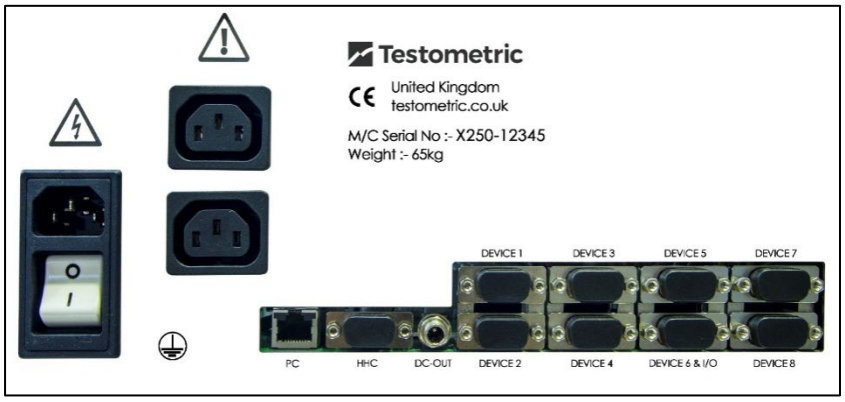

Připojení PC RJ45 slouží pro komunikaci mezi testovacím strojem a počítačem
Připojení HHC je pro ruční ovládání
DC OUT je dodáván pro Panel PC
Zařízení 1 až 4 jsou určena pro analogové extenzometry
Zařízení 5 je pro digitální extenzometry
Zařízení 6 je pro signalizaci vstupu / výstupu
Zařízení 7 a 8 jsou pro pomocná zařízení

Vybalení a zprovoznění stroje

1. Odstraňte veškerý balicí materiál a položte zkušební stroj na vodorovnou lavici.

2. Používáte-li externí počítač, viz Konfigurace Ethernetu řady X, abyste navázali komunikaci mezi testovacím strojem a počítačem.

3. Zapněte počítač a stroj.

DŮLEŽITÉ: - Ujistěte se, že je v systému Windows deaktivována možnost úspory energie monitoru (již nakonfigurovaná na počítači s vestavěným PC).

4. Pokud používáte vestavěné PC, tento krok přeskočte.
Vložte dodané paměťové zařízení USB.
Otevřete analytickou složku a spusťte aplikaci setup.exe.
Musíte zajistit, aby počítač měl dostatečná oprávnění k instalaci a konfiguraci softwaru WinTest Analysis.

Viz Oprávnění správce, instalace softwaru a provoz softwaru.

5. Pokud má váš testovací stroj integrovaný zdroj UPS (nepřerušitelný zdroj napájení), ujistěte se, že je toto zařízení zapnuté.


Přečtěte si ustanovení o nepřerušitelném napájení (UPS) týkající se zařízení

6. Spusťte WinTest poklepáním na ikonu WinTest Analysis zobrazenou na ploše.

X Serie -Ethernet komunikace

1. X100 machine

   Připojte USB kabel do stroje a druhý konec do řídícího PC.

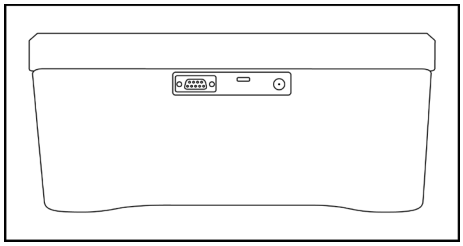

   Ostatní stroje

   Připojte kabel Ethernet ke zkušebnímu stroji a volnému portu Ethernet v počítači.
   nebo
   připojte převodník USB na Ethernet k připojení USB v počítači.




2. Vyberte “Start Menu” -> “Settings” -> “Network & Internet”

3. Vyberte “Ethernet” -> “Change Adapter Options”

4. Poklikejte pravým tlačítkem “Unidentified Network” and rename to “Tester”

5. Pravým tlačítkem a vyberte “Properties”

6. Vyberte “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” -> “Properties”

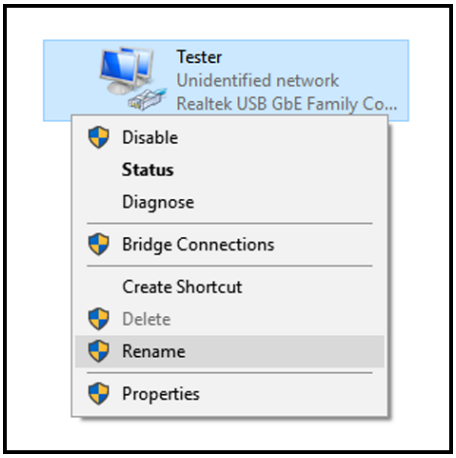


7. Vyberte “Use the following IP address”

   Konfigurace je následující

   IP adresa**192.168.250.2**

   Subnet mask **255.255.255.0**

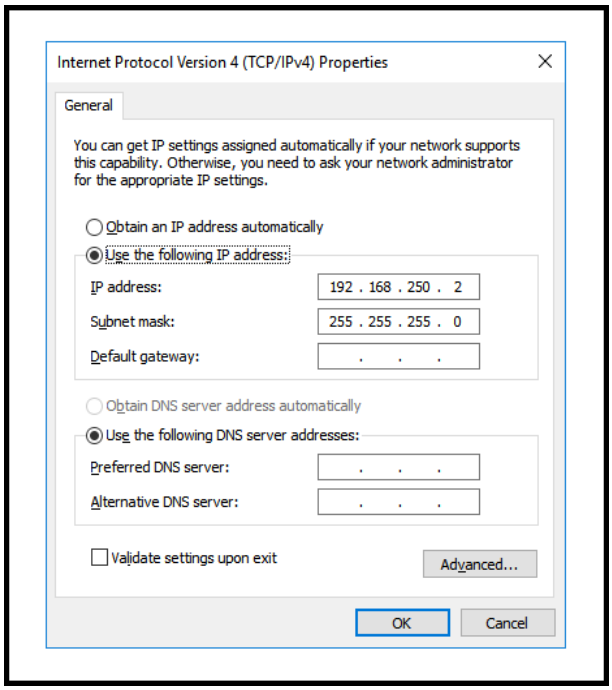

Zakázat bránu firewall pro ethernetový port „Tester“ (Windows Defender)

Během instalace WinTest Analysis EC lze provést pokus o vytvoření výjimek brány firewall pro ethernetový port „Tester“.

To se provádí stisknutím tlačítka Přidat winTest EC do pravidel brány firewall systému Windows Defender

To bude úspěšné pouze s programem Windows Defender.



Pokud používáte jiné bezpečnostní aplikace Windows, bude nutné výjimky vytvářet ručně.


Konfigurace portů brány firewall

Ke změně nastavení zabezpečení budou vyžadována oprávnění správce.


Porty Firewall 9010, 9011, 9012 a 9013 musí být otevřené, aby mohla aplikace WinTest Analysis EC komunikovat s testovacím strojem. Ve výchozím nastavení budou tyto porty otevřené a dostupné pro použití.

K otevření těchto portů může být nutné použít pravidlo.

1. Zvolte “Start Menu” -> “Settings” -> “Update & Security”
2. Zvolte “Windows Security” -> “Firewall & network protection”.
3. Zvolte “Advanced Settings”.
4. Zvolte “Inbound Rules” -> “New Rule”
5. Zvolte “Port” a poté stiskněte “Next”

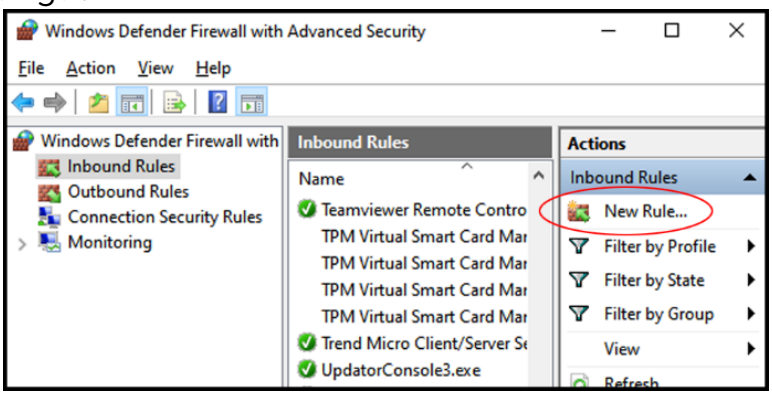

6. Zvolte “UDP” a “Specific local ports”
7. Vložte9010-9013pro označení rozsahu portů a stiskněte “Next”

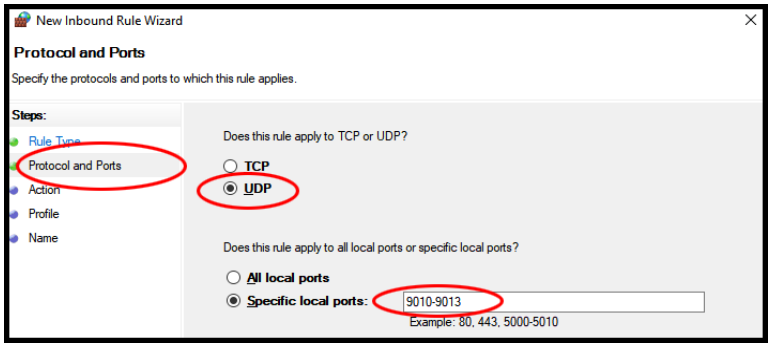


8. Zvolte “Allow the connection” a stiskněte “Next”
9. Aktivujte “Domain”, “Private” a “Public” a stiskněte “Next”
10. Zadejte název pravidla, například “WinTest EC Ports” a stiskněte “Next”

Nyní opakujte výše uvedené pro “Outbound Rules”.

Knihovna zkušebních metod

Při prvním spuštění WinTestu se zobrazí dialogové okno Method Library.

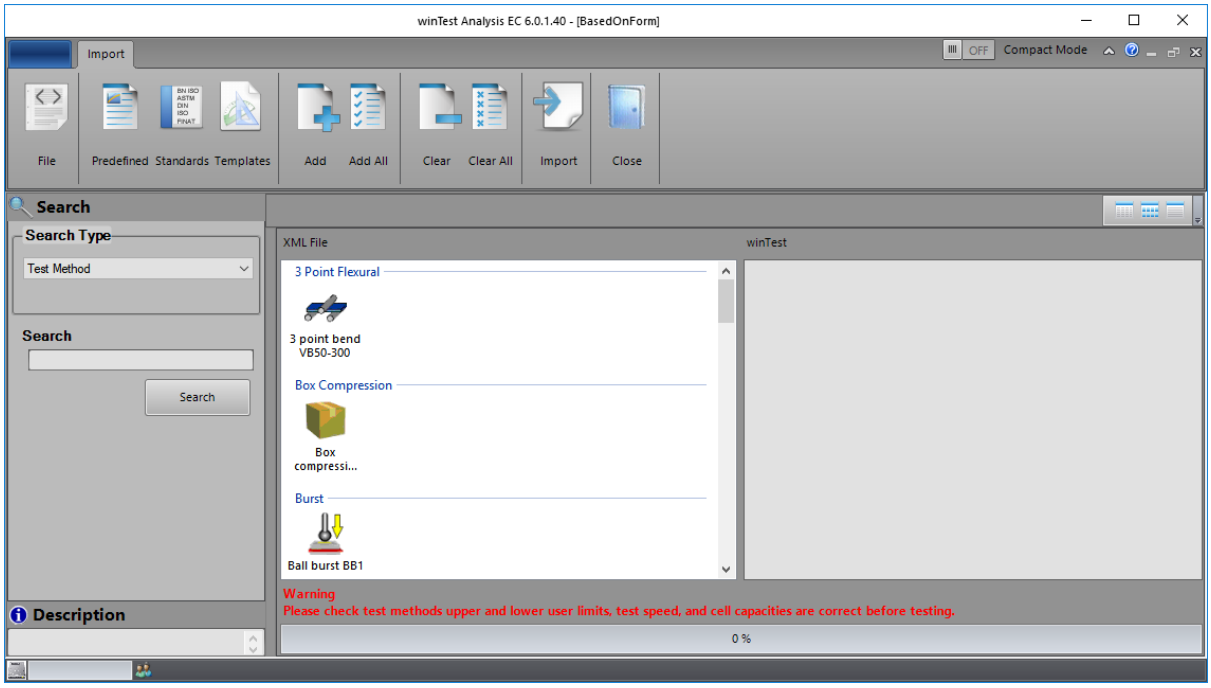

Zde si můžete zvolit instalaci šablon zkušebních metod, předdefinovaných zkušebních metod pro použití s dodávanými zařízeními a standardních zkušebních metod týkajících se vašeho oboru.

Vyberte požadované zkušební metody a stisknutím tlačítka Přidat přejděte do seznamu nejoblíbenějších.


Stisknutím tlačítka Import přenesete seznam testovacích metod do WinTest.

Stisknutím tlačítka Zavřít se vrátíte k WinTest Analysis.


Knihovnu metod lze otevřít také stisknutím tlačítka Import v nabídce Soubor.

Jednoduché zkoušky

1. Stisknutím tlačítka Nabídka aplikací v levém horním rohu obrazovky získáte přístup k řadě možností, včetně předního panelu.

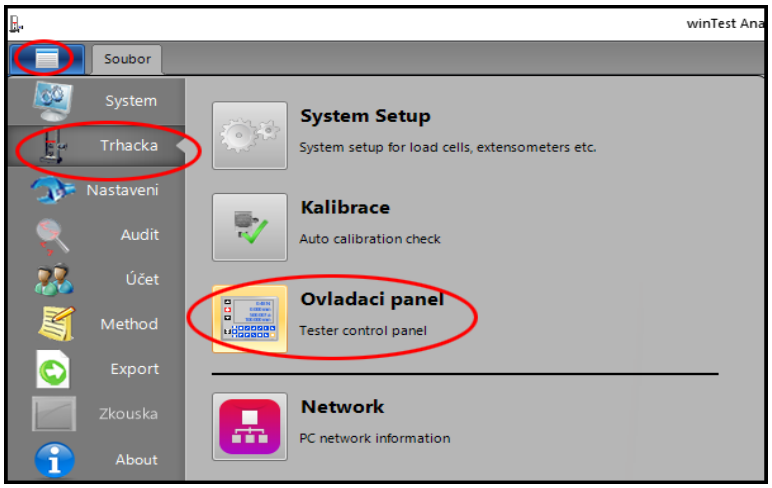

2. Zkontrolujte, zda je kapacita snímače zatížení na ovládacím panelu shodná s připojeným snímačem zatížení, např. 1 000 kg. Pokud existuje více než jeden snímač zatížení, stroj automaticky detekuje připojený snímač zatížení.

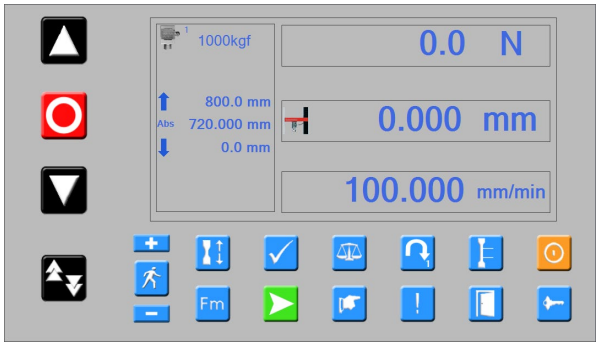

3. Posuňte příčník do vhodné polohy pro připojení čelistí stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ. Stisknutím červeného tlačítka STOP testovací stroj zastavíte. Stisknutím tlačítka RUNNING MAN zapněte režim jog, upravte rychlost stisknutím tlačítek + / -.

4. Připevněte čelisti pomocí dodaných kolíků.

5. Posuňte příčník do výchozí startovací pozice.

   To lze provést stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ.

   nebo

   Klikněte na vzdálenost Abs a zadejte požadovanou vzdálenost. Stroj se poté automaticky přesune do požadované polohy.

6. Zkušební režim se přepíná mezi tahem a tlakem stisknutím tlačítka tah / desky.

7. Nastavte ovládací panel na požadovanou testovací rychlost kliknutím na pole pro indikaci rychlosti a zadáním rychlosti, např. 100 mm / min.

8. Sílové a poziční jednotky mohou být měněny výběrem. Silové jednotky, např. N, kgf nebo lbf.

9. Stisknutím ↷změníte detekci roztržení vzorku (0 je vypnuto, 9 je nejcitlivější).

10. Stisknutím tlačítka Měřítka vytárujete (vynulováte) sílu.

11. Zkoušený vzorek vložte do čelistí.


12. Stisknutím Fm vyberete / zrušíte volbu zobrazení maximální síly během testu.


13. Test lze poté provést stisknutím tlačítka ▶.

Připojení čelistí/přípravků

1. Nasuňte čelist/přípravek na čep
2. Vložte kolík
3. Zašroubujte aretační matici


Poznámka: Při zajišťování matice je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k přetížení snímače zatížení. U některých čelistí/přípravků může být nutné dotáhnout aretační matici klíčem, aby se zachovalo vyrovnání čelistí, např. tlačné desky nebo ohýbací přípravky.

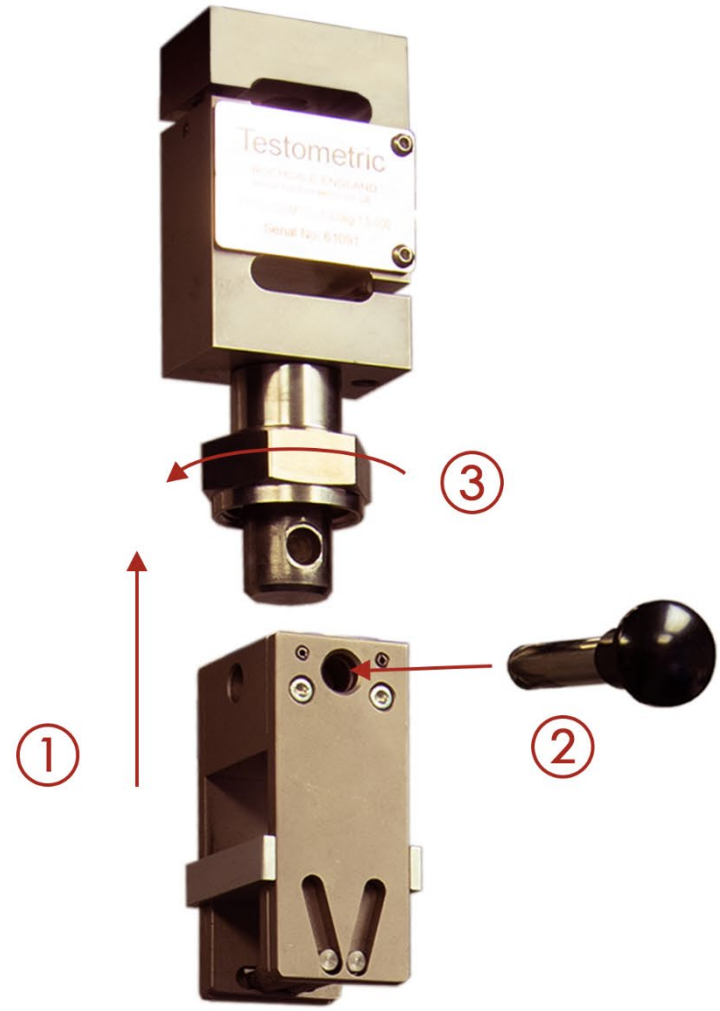

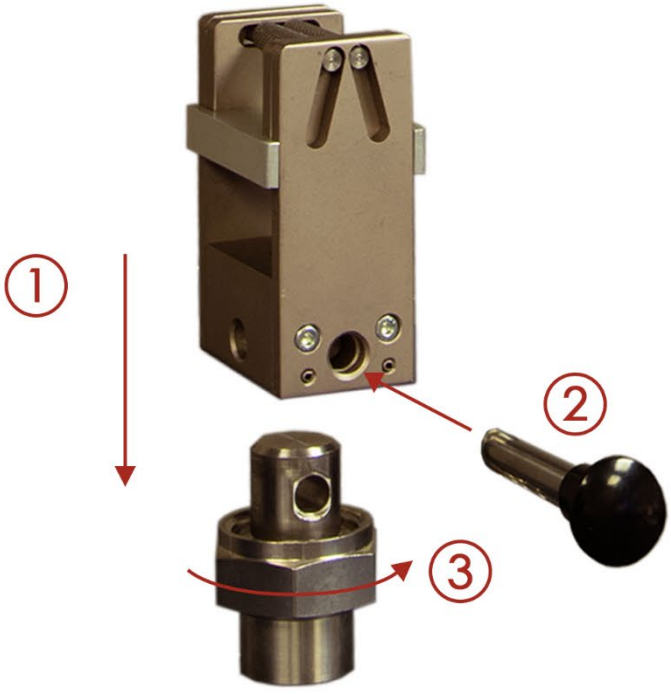


Tvorba nové zkušební metody

Stiskněte **Zkušební metoda** tlačítko a vyberte vytvořit metodu.

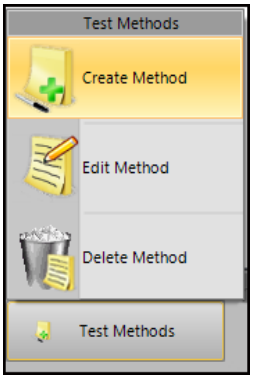

Vyberte metodu na jejímž základě se metoda vytvoří.

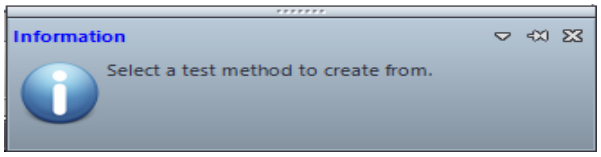

Vzorek

Karta **Vzorek** vám umožní definovat typ vzorku a příslušné parametry, konfigurace ochrany vzorku a způsob ukončení zkoušky


Druh vzorku

Výběr **typu vzorku** nabídne všechny relevantní možnosti typu vzorku pro vybraný typ testu.

Poté budete moci definovat rozměry vzorku.

Zaškrtněte **Individuální rozměry vzorku** pokud si přejete zobrazit nebo zadat rozměry jednotlivých vzorků před každým testem.
Tyto rozměry budou automaticky přidány do seznamu výpočtů.

Ochrana vzorku

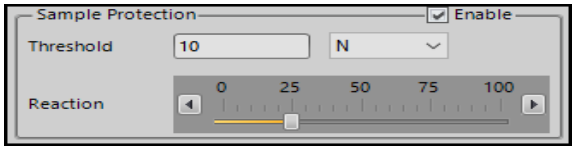

Ochrana vzorku je proces v rámci WinTest EC, který omezuje maximální sílu působící na vzorek během upínaní do čelistí. Příčník se bude automaticky pohybovat, aby zajistil, že síla zůstane na požadovaném prahu nebo pod ním.

Např.:

Pro zkoušky založené na tahu by prahová hodnota 10N zajistila, že použitá síla nepřekročí 10N.

Pro zkoušky založené na tlaku by prahová hodnota 10N zajistila, že použitá síla bude menší než -10N, například -9N nebo -8N.

Nastavení Reaction definuje rychlost, jakou se bude příčník pohybovat, aby bylo dosaženo požadovaného prahu.

Pro tuhé vzorky by bylo zapotřebí nižší nastavení reakce, protože příčník by vyžadovala méně pohybu pro korekci aplikované síly.

Přetržení vzorku


Pro zkoušky s roztržením vzorku bude potřeba nastavit podmínky **Roztrýení vzorku.** V závislosti na charakteristikách vzorku je k dispozici řada možností.

Nastavením **Machine SBD** na 9 se dosáhne nejvyšší citlivosti, nastavením na 1 je citlivost nejnižší.

Nastavením **Machine SBD** na 0 se detekce přerušení vypne.

Poznámka: Pro nedestruktivní testování, jako je cyklické a krokové testování, je běžné vypnout tuto detekci.

K dispozici jsou pokročilejší možnosti detekce přerušení, jako je pokles síly, pokles rychlosti, pokles napětí a celkový % pokles z maximální síly.

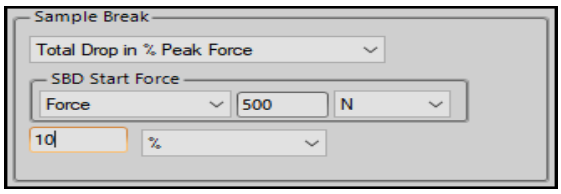


Tyto možnosti vyžadují definování 2 parametrů.

SBD Start Force je bod, do kterého musí test dosáhnout, než WinTest začne hledat přerušení/selhání vzorku.

2. parametr je požadované množství poklesu, které má být považováno za přerušení/selhání vzorku. V závislosti na zvolené možnosti to lze definovat v %, jednotkách síly, jednotkách napětí nebo rychlosti (síla/čas).

Výpočty

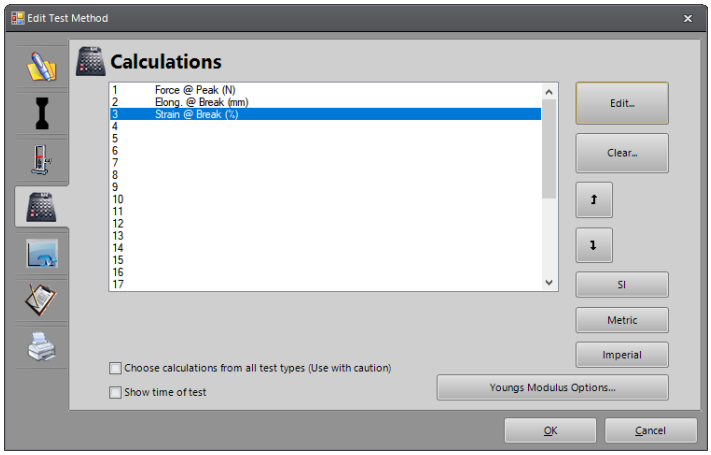

Výběrem záložky Výpočty lze vybrat výpočty pro testovací metodu.

Vyberte číslo výpočtu (1 až 30) a poté stiskněte tlačítko Upravit.

Pomocí posuvníku lze vybrat až 30 řádků. Jednotky jsou výchozí pro systém SI, ale lze je změnit jednotlivě nebo globálně výběrem buď metrického nebo imperiálního.

Některé výpočty vyžadují jeden nebo dva další parametry, jako je Force @ Elongation a Secant Modulus.

Nastavení Grafu

Výběr karty **Nastavení grafu** umožní uživateli definovat osy grafu atd. Použití Auto přepíše jakékoli minimální a maximální hodnoty a automaticky změní měřítko podle potřeby.

Nastavení stroje

Karta **Nastavení stroje** vyžaduje konfiguraci parametrů, jako je Siloměr, Grip Offset (testování komprese), Sample Break, Crosshead Limits a Start Position.

Grip Offset uchopení zajišťuje, že všechny výšky jsou měřeny vzhledem k tomu, že se přítlačné desky vzájemně dotýkají.

Grip Offset uchopení se konfiguruje pomalým pohybem desek k sobě a aplikací malé tlakové síly přibližně 30 N, aby se zajistilo, že desky jsou rovnoběžné.

Jakmile je nakonfigurován offset uchopení, lze konfigurovat horní mez a dolní mez posuvu stroje.

Poznámka: Pro zkoušky v tahu není offset čelistí normálně vyžadován.

Pro uložení zkušební metody stiskněte tlačítko OK. Metoda bude poté přidána do seznamu pro budoucí použití výběrem ikony Prázdná stránka pro vytvoření nové testovací série.

Textové položky

WinTest Analysis EC umožňuje vytvářet textové položky pro protokol a pro vzorek.

Textové položky jsou položky zadaného textu, které odkazují na všechny testované vzorky. Položky se objeví v protokolu o testu, jak je znázorněno v příkladu níže.


Roll Number : 715	Machine No. : x500-12345
Batch Number : B1S1	Test Name : Default
Roll Location : A78	Test Type : Tensile
	Test Date : 14/08/2019 08:53
	Test Speed : 100.000 mm/min
	Pretension : Off
	Sample Length : 100.000 mm

Textové položky vzorku jsou položky textu nebo číselné údaje zadané před nebo po testování vzorku. Tyto položky se objeví v protokolu o testu jako v příkladu níže.

Test No	Sample Reference	Sample Direction	Force @ Peak (N)
1	S16	Warp	72.662
2	S17	Warp	64.029
Min			64.029
Mean			68.345
Max			72.662
S.D.			6.105
C. of V.			8.932
L.C.L.			13.498
U.C.L.			123.192

List

Povolení možnosti List bude mít za následek, že si WinTest EC zapamatuje všechny dříve zadané údaje pro referenci, čímž se vyhne překlepům.

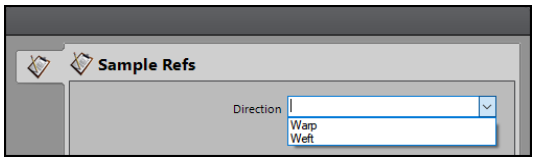

Stats

Generuje souhrnné statistiky pro zadaná data.

*** Všechny zadané údaje musí být číselné ***

		Test No	Sample Density (kg/m^3)	Force @ Peak (N)
Σ		1	68	80.663
Σ		2	72	76.059
		Min	68.000	76.059
		Mean	70.000	78.361
		Max	72.000	80.663
		S.D.	2.828	3.256
		C. of V.	4.041	4.155
		L.C.L.	44.588	49.111
		U.C.L.	95.412	107.611


Group

Možnost Group vygeneruje individuální souhrnné statistiky pro data zadaná podle Textových položek vzorku

		Test No	Direction	Force @ Peak (N)	Strain @ Peak (%)	Strain @ Break (%)
Σ		1	Warp	12.782	159.498	186.842
Σ		2	Weft	16.165	180.635	205.358
Σ		3	Warp	15.639	213.858	253.988
Σ		4	Weft	14.474	174.351	201.931
		Mean	Warp	14.211	186.678	220.415
		Mean	Weft	15.32	177.493	203.644
		Mean		14.765	182.086	212.03

Provedení zkoušky

1. Z dostupných metod vyberte testovací metodu.

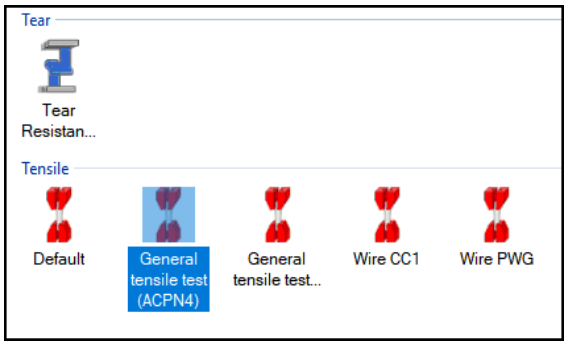

2. Stisknutím tlačítka **Nový** nebo **Otevřít** v pravém dolním rohu vytvořte novou testovací řadu nebo otevřete existující řadu dat.

3. Levý panel umožňuje zadání textového nadpisů, textových položek, parametrů, ukončení zkoušky a komentářů výběrem příslušné možnosti v dolní části panelu.

4. Stisknutím tlačítka **Start zkoušky** v levém dolním rohu obrazovky otevřete okno reálné doby.

5. Vložte vzorek do čelistí a stisknutím tlačítka ▶ spusťte zkoušku.



6. Stisknutím tlačítka ✔ ukončete test. Vybrané výsledky testu budou vypočteny a data budou automaticky uložena.
   V případě **auto návratu**je toto provedeno automaticky.

7. Pokud je ve zkušební metodě povolen automatický návrat; příčník se vrátí do výchozí startovní polohy.

   Příčník může být ručně vrácena do výchozí startovní pozice stisknutím tohoto tlačítka.

8. Stisknutím tlačítka **Protokol** se vrátíte na obrazovku **Výsledky testu**.

Přední ovládací panel

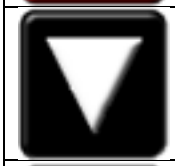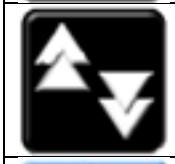	Pohyb příčníku nahoru
	Zastavení posuvu
	Pohyb příčníku dolů
	Zvolí/Zruší rychloposuv
	Zvolí/Zruší Jog funkci. Rychlost lze nastavit stisknutímtlačítka + / -
	Volba zkušebního módu tah/tlak
	Zvolí/Zrušízobrazení maximální síly při testu
	Ukončí test a vynuluje hodnoty relativního rozšíření na nulu a zruší maximální hodnotu síly.
	Spouští základní test v režimu Tah nebo Tlak

	Nulování kanálu síly
	Funkce kontroly kalibrace je užitečná kontrola spolehlivosti aktuálního stavu systému. Když je tlačítko vybráno, hodnota síly zobrazí 50% kapacity snímače zatížení (obvykle v N nebo kgf). Pokud hodnota přesáhne +/- 0,5% chybu, mohl by být systém mimo kalibraci - viz část Odstraňování problémů.
	DETEKCE přetržení vzorku (0-vypnuto, 9- nejcitlivější). Systém detekce přetržení monitoruje rychlost změny síly během testu a zastaví posuv příčníku, když je detekován pokles síly. DŮLEŽITÉ: - Protože materiály reagují odlišně za zkušebních podmínek, úroveň, při které detekce přetržení funguje, může být upravena zvýšením nebo snížením této hodnoty. Například: Při testování příze s jednoduchým vláknem musí být DETEKCE nastavena na nejcitlivější, aby systém detekoval malý pokles hodnoty síly. Při testování textilie musí být DETEKCE nastavena na nízké číslo, aby se příčník nezastavil, když se jednotlivé nitě přetrhnou. Výběrem „0“ deaktivujete detekci přetržení vzorku.
	Nulování průtahoměru.
	Zvolí/Zrušípřipojení průtahoměru.
	Vstup do prostředí zkušebních metod
	Výstup z programu
	Přístup k továrnímu nastavení chráněný heslem.

Změna jednotek

Výběrem silové jednotky na obrazovce bude systém jednotek přepínat mezi kgf, N a lbf. Při provozu v kilogramech a Newtonech použije zkušební stroj milimetry jako jednotky vzdálenosti. Palce budou automaticky vybrány pro měření vzdálenosti při práci v librách.
Sílové jednotky zobrazené na zkušebním stroji budou záviset na aktuálně připojeném snímači zatížení. Například 1kgf zátěžová buňka bude pracovat v gramech (gf) a Centi-Newtonech (cN), 100kgf zátěžová buňka bude pracovat v kilogramech (kgf) a Newtonech (N) a 5000kgf buňka bude pracovat v kN a kgf.

Změna rychlosti



Po kliknutí na testovací rychlost se zobrazí kontrola změny rychlosti.
Požadovanou rychlost lze poté definovat stisknutím příslušných tlačítek
Na obrazovce se také zobrazí maximální rychlost dostupná na zařízení.

Změna horního a dolního limitu posuvu příčníku



Kliknutím na horní nebo dolní mez se zobrazí ovládací prvek, který umožní nastavení limitů.
Nové limity lze zadat stisknutím příslušných tlačítek na ovládacím prvku.
Zobrazí se maximální horní mez pojezdu a minimální mez pojezdu

Menu Soubor

	Vytváří novou zkušební řadu
	Otevře již provedené a naměřené zkoušky
	Umožňuje různým uživatelům přihlásit se, pokud byly vytvořeny uživatelské účty
	Importovat, exportovat a tisknout zkušební metody ... Zkušební metody lze do softwaru importovat, exportovat ze softwaru a vytisknout seznam všech zkušebních metod uložených v paměti
	Tisk výsledků zkoušky a / nebo grafů
	Vytvoří náhled protokolu o zkoušce, která se má vytisknout
	Vytvoří .pdf verzi protokolu. Zpráva bude zahrnovat vypočítané výsledky i grafy
	Vytvoří .XLS verzi protokolu. Ve zprávě budou podrobně uvedeny výsledky testů i graf
	Vytvoří .DOC verzi protokolu. Ve zprávě budou podrobně uvedeny výsledky testů i graf

	Vytvoří tabulku .XLS obsahující kombinovanou sadu výsledků vybraných uživatelem. Např. Denně, týdně, měsíčně Poskytuje také statistický přehled kombinovaných výsledků.
	Vytvoří databázový soubor MDB obsahující data pro vybranou zkušební metodu
	Klepnutím na tlačítko Přední ovládací panel se vraťte na obrazovku Přední ovládací panel.
	Ukončí software WinTest Analysis

Menu Systém

	WinTest Analysis umí pracovat v mnoha různých jazycích včetně francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, nizozemštiny, češtiny a ruštiny
	Jako součást souladu WinTest s CFR 21 část 11, WinTest umožňuje vytváření uživatelských účtů na podporu zařízení pro audit trail.
	Audit trail zaznamenává všechny uživatelské aktivity týkající se elektronických dat uložených WinTest Analysis. Stisknutím tohoto tlačítka umožníte uživatelům s příslušnými oprávněními prohlížet si audit trail
	Umožňuje konfiguraci výstupu ASCII, tolerance zlatých vzorků, výpočty sekvencí a statistiky
	WinTest Analysis ukládá testovací metody a testovací data do výchozího umístění. Toto umístění je možné změnit a umožňuje bezpečnější umístění, například použít síťovou jednotku pro ukládání dat.
	Zálohování dat umožňuje bezpečné uchování zkušebních dat. Volba uložení database na síť nebo přenosné medium.
	Umožňuje konfiguraci komunikačních parametrů mezi strojem a PC nebo jiným kompatibilním sériovým zařízením a PC. Např. Posuvné měřítko, tloušťkoměr, váha, ...
	Editor výpočtů umožňuje tvorbu výpočtů které nejsou standardně k dispozici.
	Přestože většina zařízení v rámci WinTest používá doplňující barvy., Je také možné použít alternativní barvy na většinu oblastí softwaru.

	Otevře dialogové okno Možnosti umožňující další konfiguraci WinTest Analysis
	Možnost diagnostiky stroje umožňuje jednoduché řešení problémů, například při pokusech o navázání komunikace s testovacím strojem a PC.
	Poskytuje podrobnosti o verzi a systémové informace software.

Menu Zkouška

	Ikona pro vstup do okna reálne doby kde se provádějí zkoušky.
	Umožňuje editaci a změnu výpočtu, když jsou data v paměti. Jakmile budou výpočty změněny nebo přidány, budou výsledky vypočítány automaticky
	Všechny nově přidané výpočty budou přepočítány. Přepočítají se také výpočty zahrnující linii nejvhodnějšího nebo ručně přizpůsobeného výběru oblasti pro výpočet výsledků.
	Zkopíruje výsledky testu do schránky. Data pak mohou být vložena do softwaru podporujícího formát dat v tabulkách
	Zkopíruje vybrané výsledky testu do schránky. Data pak mohou být vložena do softwaru podporujícího formát dat v tabulkách
	Umožňuje uživateli vybrat / zrušit zkoušky, které mají být smazány ze série zkoušek.
	Vytiskne protocol zkoučky a / nebo graf
	Vytvoří náhled protokolu o zkoušce, která se má vytisknout
	Vytvoří .pdf verzi protokolu. Zpráva bude zahrnovat vypočítané výsledky i grafy

	Vytiskne protocol nebo uloží do souboru PDF v závislosti na provedeném výběru. Toto je individuální protokol pro aktuálně vybranou zkoušku.
	Zaškrtnutá zkouška bude vyloučena nebo zahrnuta do souhrnné statistiky
	Zaškrtnutá zkouška bude vyloučena nebo zahrnuta do grafu
	Definuje vybraný test jako zlatý vzorek, exportuje data křivky do souboru ASCII a exportuje data výpočtu sekvence do souboru ASCII

Menu Graf

	Umožňuje konfiguraci parametrů grafu
	Zobrazuje vypočtenou „Line of Best Fit“ a umožňuje ruční nastavení linky. Všechny výpočty používající gradient odvozený z „Line of Best Fit“ budou přepočítány
	Pokud výpočty vyžadují, aby byla definována oblast trasování, než bude možné vypočítat výsledek, stisknutím tohoto tlačítka bude možné tuto oblast definovat
	Zkopíruje obrázek grafu do schránky pro vložení do jiných softwarových balíčků
	Oblast může být definována v oblasti grafu a pro zobrazení a tisk bude zajištěno zvětšené zobrazení oblasti.
	Vrací graf do původního stavu, ruší jakékoli zvětšení atd
	Vrcholy a minima lze zobrazit v grafu zadáním% tolerance a% pokles. Alternativně mohou být vrcholy a / nebo minima, které mají být použity pro výpočty, definovány ručně.
	Umožňuje vytváření trendových čar v grafu
	Anotace může být umístěna na graf označující bod zájmu. Tyto anotace lze také upravit pro komentáře operátora

	Umožňuje kreslení v grafu k označení oblastí zájmu atd.
	Během testu se zaznamenávají značky událostí. Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte značky událostí v grafu.
	Vymaže všechny anotace, čáry a značky z grafu

Ochrana

 Bezpečnostní STOP	Bezpečnostní STOP tlačítko zastaví pohyb stroje a resetuje také pohonný systém s příčník.
 Přetížení siloměru	Pokud je snímač zatížení uveden do stavu přetížení, příčník se automaticky zastaví. Zobrazí se symbol přetížení, který indikuje tento stav. Měli byste vrátit příčník, aby se snížila síla, a poté stisknutím tlačítka pro ukončení testu resetujte systém.
 Limity posuvu	Ochrana proti přetížení je zajištěna z výroby nastavenými interními mezemi pojezdu na základě absolutního měřícího systému, který zastaví příčník na hranici pojezdu.
 Impact	Ochrana proti nárazu zastaví příčník, pokud se čelisti nebo upínací prvky náhodně dostanou do styku při návratu příčníku, tj. Když se namontují větší čelisti a nenastaví se hranice pohybu příčníku. Poznámka: - Ochrana proti nárazu nenabízí úplnou ochranu a vždy je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k nárazu na čelisti a / nebo snímače zatížení.
 Detekce přetržení vzorku	Systém detekce přetržení vzorku je navržen tak, aby zastavil příčník v pohybu, pokud se zjistí náhlý pokles síly, zobrazí se ikona přetržení vzorku a testovací stroj se zastaví. Podmínka přetržení vzorku se zruší stisknutím tlačítka Ukončit test.
 Ochrana přetížení pohonu	Pokud nastane poruchový stav, bude to indikováno zobrazením ikony jednotky. Chcete-li resetovat motorový pohon, stiskněte tlačítko nouzového zastavení. Uvolněte jej a opakujte (celkem dvakrát) znovu zkontrolujte stav motorového pohonu. Tento stav může nastat, pokud běží na vysokou sílu při nízké rychlosti nebo když drží vysokou sílu. Pro takové aplikace se doporučuje, aby síly byly omezeny na 50% kapacity strojů
 Varování přetížení siloměru	Za normálních zkušebních podmínek bude hodnota síly zobrazena modrou barvou. Pokud aplikovaná síla přesáhne 95% kapacity, bude stav indikován zobrazením hodnoty síly červeně.

Odstraňování problémů

Příčník stroje se neposouvá

- Zkontrolujte že rychlost není nastavena na 000,00 mm / min (nebo 00 000in / min)
- Zkontrolujte, zda je stroj zapnutý a zda svítí červená kontrolka tlačítka nouzového zastavení.
- Zkontrolujte, zda je zobrazení síly aktivní a odečítání síly se změní, když je na snímač zatížení aplikována malá síla.
- Zkontrolujte, zda nedochází k žádnému vlivu na snímač. Tento stav může nastat, pokud nebyla vynulována vysoká záporná síla stisknutím tlačítka Tára před spuštěním příčníku v napnutém režimu. Je důležité si uvědomit, že tlačítko NESMÍ být použito k odstranění jakýchkoli pozitivních hodnot síly poté, co byl vzorek upevněn v úchytech. Provozovatel by měl vždy potvrdit, že odečtení síly je před vložením vzorků téměř nulové, takže během zkoušky se bude počítat s případným předzatížením vzorku, když jsou úchyty utaženy.
- Zkontrolujte, zda je snímač zatížení připojen. (Pokud je snímač zatížení ponechán odpojený, silový systém se může dočasně unášet do stavu PŘETĚŽENÍ.)
- Zkontrolujte nastavení Detekce zlomení vzorku (SBD) a ověřte, že nastavení není příliš citlivé na typ testovaného materiálu.
- Zkontrolujte, zda je zobrazená rychlost správná.

Síla nereaguje nebo ukazuje spatné hodnoty

- Zkontrolujte, zda je připojen snímač zatížení.
- Zkontrolujte vodiče a spoje snímače zatížení.
- Zkontrolujte snímač zatížení zda není poškozen.
- Tento stav lze dále prozkoumat kontrolou předběžného tárování. Čtení mimo +/- 10% rozsahu buněk naznačuje, že by se buňka mohla poškodit. Chcete-li zkontrolovat předběžnou hodnotu táry, vypněte a znovu zapněte stroj. (Režim přepínání mezi Tension a Compression také zobrazí hodnotu Pre-Tare). Hodnota předtarovací síly by měla být <+/- 10% z rozsahu buněk. Předtarovací hodnota pro každý snímač zatížení je normálně nastavena tak, aby předtarovací síla s příslušnými úchopy byla co nejblíže k nule. Pokud to není možné, měla by být síla v rozmezí +/- 5% z rozsahu buněk.
- Ztráta dat zátěžových buněk v důsledku poškození paměti. Tento stav lze zkontrolovat provedením funkce kontroly kalibrace stisknutím tlačítka na ovládacím panelu. Hodnota síly by měla být 50% kapacity snímače zatížení.Kalibrační číslo se nastaví s příslušnými úchopy připevněnými k tenzometru (pokud není příslušná úchytka připevněna, může dojít ke změně v přibližné hodnotě 0,5%.
- Pokud existuje podezření na poškození paměti, může být nutné přeformátovat systém a bude nutné kontaktovat servisní agenturu. Za

tímto účelem lze nastavení systému snadno zkopírovat do schránky pro vložení do jiné aplikace, poté vytisknout nebo poslat e-mailem atd. Klikněte na klíčové tlačítko na předním panelu, poté klikněte na Zobrazit, poté na Kopírovat a poté na OK. Ukončete ovládací panel a vložte nastavení do požadované aplikace. Systém lze přeformátovat zpět na tovární nastavení také pomocí diagnostického programu.

- Další podrobnosti získáte od servisního zastoupení.

Dráha psuvu nezobrazuje

Pokud se vyskytnou problémy s extenzometrem
Zkontrolujte, zda je vybráno / deaktivováno pomocí tlačítka pro výběr / zrušení výběru extenzometru.

- Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno ke správné vstupní / výstupní zásuvce na zadním panelu stroje.
- Před zahájením testu se ujistěte, že je extenzometr zcela uzavřen na dorazech.
- Před zahájením zkoušky se ujistěte, že extenzometr a / nebo převodník (pokud je nainstalován) je nastaven tak, aby pracoval na požadované délce měřidla.
- Zajistěte, aby upínací plochy extenzometru neklouzaly po vzorku, čímž se sníží celkový údaj o prodloužení. Pokud existuje podezření na skluz, mělo by být možné upravit polohu okrajů nože tak, aby byly během testu úplně zavřené a sevřeny.

Stroj nekomunikuje s PC

Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen k připojení LAN na testovacím stroji a počítači.


Pokud je již připojení k síti LAN v počítači použito, zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen k adaptéru USB LAN.

Ověřte, zda je ethernetové připojení správně nakonfigurováno, viz Ethernetové připojení řady X

Podívejte se na Zakázat firewall pro ethernetový port „Tester“ (Windows Defender) a ujistěte se, že u brány firewall je výjimka.


Nastavení hodnoty ABS

Absolutní polohu stroje lze zkontrolovat odstraněním přípravků a změřením vzdálenosti mezi čepem a čepem nebo vzdáleností mezi deskou a deskou.

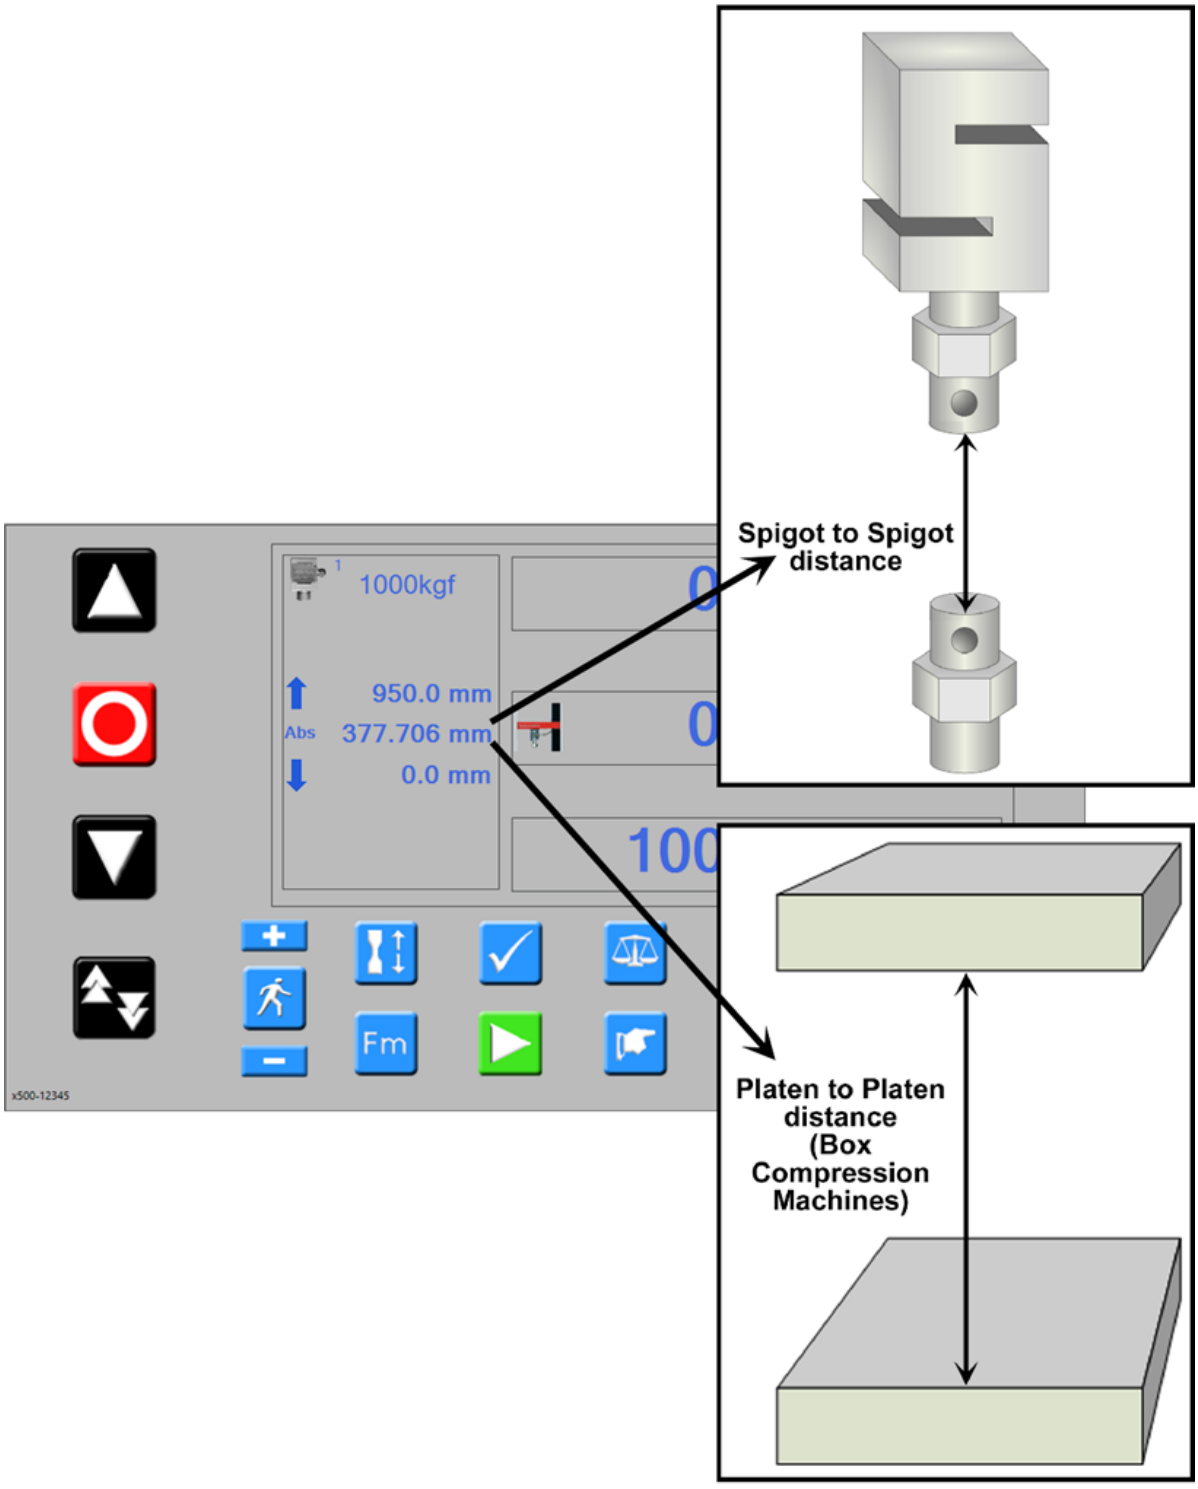

Nastavení stroje


Po stisknutí tlačítka Key WinTest nabízí řadu možností, jak je uvedeno níže. Většina možností je chráněna heslem a měla by je používat pouze zkušební personál a schválený agent.

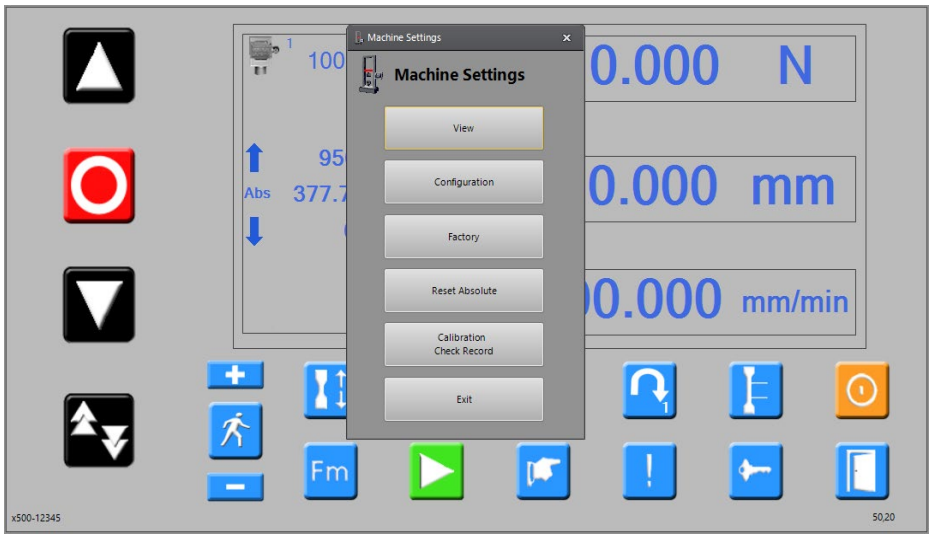

Shlednutí

Výběrem Zobrazit zobrazíte parametry stroje uložené na palubě.

Tyto informace lze uložit do zařízení USB pro účely řešení problémů a odeslat do Testometrického stisknutím ikony Disk v levém dolním rohu dialogu.

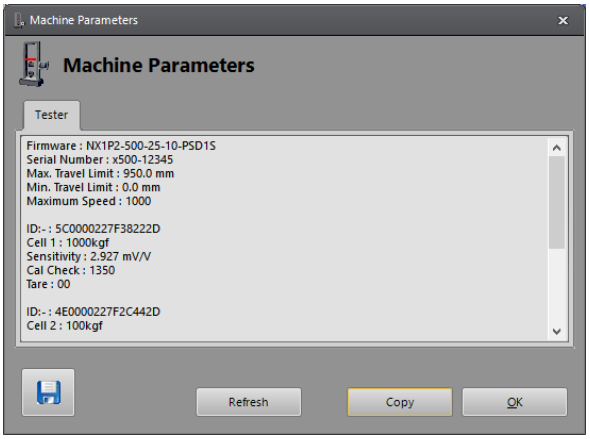

Záznam kontroly kalibrace

Při každém stisknutí tlačítka Pointing Finger; WinTest oznámí kalibrační kontrolní číslo připojeného snímače zatížení. To by mělo ukazovat 50% kapacity zatěžovací buňky a také chybu.

Tato data jsou také uložena v záznamu kalibrační kontroly, ke kterému se dostanete stisknutím tlačítka Záznam kalibrační kontroly.

Zkušební stroj na krabice

Rozměry: 1410 mm široké x 1010 mm hluboké x 1800 mm vysoké

Hmotnost: 630 kg čisté hmotnosti.

Maximální výkon 1200 Watt.

Instalace

1. Odstraňte všechny vnější obalové materiály.
   Pokud má stroj vestavěný počítač, věnujte zvláštní pozornost sestavě počítače.
2. Vyrovnejte tester ze strany na stranu a zepředu dozadu pomocí vodováhy na horní desce pomocí seřízení nivelačních patek na spodní straně testeru pomocí 24mm klíče. Utáhněte pojistné matice, když je tester ve vodorovné poloze.
3. Vyklopte sestavu PC (je-li součástí dodávky) do pohodlné polohy pro sledování na boku testeru a utáhněte červenou zajišťovací páku.
4. Vložte čtyři černé zástrčky zátěžových článků DIN do čtyř zásuvek v dolní zadní části testeru.
5. Napětí lze nastavit na 110 nebo 220 V, a to se zobrazuje na přepínané síťové zásuvce. Před připojením testeru k napájení ze sítě zkontrolujte, zda je volič napětí správný pro místní napětí. Maximální výkon je 1200 W, takže tester lze provozovat z běžné zásuvky.
6. Pokud má testovací stroj vestavěné PC, zapněte tester a PC se systém automaticky zavede do WinTest
   Pokud používáte vlastní PC. Připojte počítač k zařízení pomocí dodaného kabelu LAN a potom zapněte zařízení a počítač. Software WinTest Analysis by měl být nainstalován na PC pomocí pokynů k instalaci obsažených v uživatelské příručce.
7. Zvolte směr NAHORU, aby se pohybovala pohyblivá deska nahoru, a pak lze vyjmout obalový materiál mezi deskami.

Administrativní oprávnění

Instalace Software

Při instalaci WinTest Analysis na PC, které jsou součástí sítě, bude nutné zajistit úplná administrátorská oprávnění.

Provoz software

Budete muset povolit možnost Zobrazit skryté soubory, složky a jednotky z nabídky Možnosti složky.

WinTest Analysis používá následující umístění pro ukládání dat aplikací, nastavení programu a uživatelských dat:-

\ProgramData\winTest Ethercat\

Je nezbytné, aby všichni uživatelé měli úplná oprávnění ke čtení, zápisu a úpravám uvedených složek.

Preventivní údržba

Obecná mechanická kontrola se doporučuje každých 12 měsíců.

Všechny pohyblivé mechanické části by měly být pravidelně kontrolovány na mazání. Lehký olej by měl být aplikován na předměty, jako jsou kuličkové šrouby, vodicí tyče, části rukojeti atd.

Rovněž je třeba zkontrolovat opotřebení čelistí.

Zajištění nepřetržitého napájení stroje

Pokud je střídavé napájení stroje a počítačového systému nestabilní nebo dojde k výpadku napájení, doporučuje se UPS.

APC Back UPS Pro 900 je UPS s hodnocením 900VA, která bude zajišťovat záložní napájení stroje a počítačového systému během krátkých výpadků napájení a není určena k napájení stroje pro normální provoz.

U jednofázových strojů UPS stabilizuje a reguluje střídavé napájení strojního a počítačového systému a také pomocí stálého sledování napájení střídavým proudem zahájí řízené vypínání počítačového systému během dlouhodobého výpadku napájení. To vyžaduje, aby byl UPS připojen k počítači přes rozhraní USB (kabel je součástí dodávky) a se správnými ovladači nainstalovanými v počítači.

U třífázových strojů je UPS připojena k jedné fázi napájení střídavým proudem, která napájí elektroniku stroje a lze ji také použít k napájení počítače. UPS by měl být také připojen k počítači přes rozhraní USB (kabel je součástí dodávky), aby bylo možné při delším výpadku napájení zahájit řízené vypnutí.

Zapnutí zkušebního stroje a PC

1. Zapněte zkušební stroj stisknutím vypínače na zadní straně stroje
2. Přidržte vypínač na UPS, dokud nezazní zvukový signál
3. Zapněte počítač

Vypnutí zkušebního stroje a PC

1. Vypněte počítač pomocí tlačítka Start
2. Podržte vypínač na UPS, dokud nezazní zvukový signál
3. Vypněte zkušební stroj stisknutím vypínače na zadní straně stroje



WinTest Analysis Viewer

Prohlížení výsledků testů a grafů ve vzdálené situaci je možné pomocí prohlížeče WinTest Analysis Viewer, který je součástí dodaného paměťového zařízení USB.

Poznámka: Data WinTest Analysis musí být uložena ve sdíleném síťovém umístění, aby umožnila přístup WinTest Analysis Viewer.

Instalace WinTest Analysis Viewer

1. Přejděte do složky Prohlížeč na paměťové kartě USB
2. Spusťte aplikaci Setup.exe

Konfigurace WinTest Analysis Viewer

Umístění nejbližších testovacích dat musí být definováno v prohlížeči.

1. Spusťte prohlížeč WinTest
2. Ujistěte se, že je vybrána nabídka File (Soubor), a poté stiskněte tlačítko WinTest File
3. Přejděte do umístění souboru WinTest databáze. \ programdata \ winTest EtherCat
   Poznámka: Aby bylo možné získat přístup k souboru základní databáze, bude nutné zaškrtnout možnost Odkrýt soubory a složky v nabídce Nástroje / Možnosti složky.

Ovládání WinTest Analysis Viewer

Jakmile bude definováno umístění WinTest File, budete si moci prohlížet testovací data stisknutím tlačítka Nový/Otevřít v nabídce Soubory.
WinTest Analysis Viewer umožní pouze prohlížení testovacích dat a dat křivek, není možné modifikovat nebo mazat data pomocí WinTest Analysis Viewer.

GMS podpora

Nová globální monitorovací služba společnosti Testometric (GMS) spoléhá na rychlé připojení k internetu, aby tato služba správně fungovala. Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda je aktivní připojení k internetu.

Připojení pomocí LogMeIn

Pro připojení pomocí LogMeIn spusťte internetový prohlížeč a přejděte nawww.logmein123.com.


Zadejte 6místný kód poskytnutý technikem GMS.



Zadejte 6místný kód poskytnutý technikem GMS.

Připojení pomocí TeamViewer

Nainstalujte nejnovější verzi aplikace TeamViewer

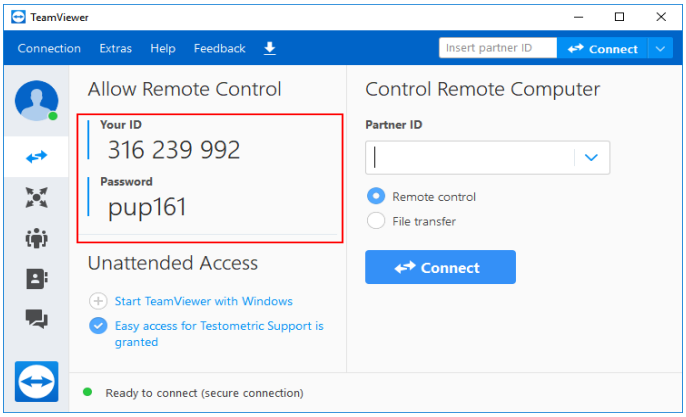

Poskytněte technikovi GMS údaje o vašem ID a hesle

Jakmile je spojení dosaženo; technik GMS bude moci ovládat počítač tak, aby diagnostikoval a odstranil všechny problémy.

Další informace o e-mailu GMS info@testometric.com, support@testometric.com nebo tel. +44 1706 654039

Export dat

WinTest je schopen vydávat data v řadě formátů pro různé účely.

Výstup ASCII a Access pro přenos dat do softwarových balíčků třetích stran.

Excel výstup včetně kombinování datových řad z běžné testovací metody.

Adobe Acrobat (.pdf), výstupy Word a Excel standardních testovacích sestav

ASCII výstup

Výstup ASCII je aktivován stisknutím tlačítka Upravit nastavení ASCII v systémové nabídce a zaškrtnutím možnosti „Povolit automatické ukládání“.

K dispozici jsou volby pro definování názvu souboru ASCII, umístění a přizpůsobení formátu dat

Po uzavření testovací série se data automaticky přenesou do vybraného souboru.

Access výstup

Databázové tabulky aplikace Microsoft Access lze vygenerovat stisknutím tlačítka Export do přístupu v nabídce Soubor.

Musí být definován název a umístění souboru databáze aplikace Access a poté může být pro soubor databáze aplikace Access vybrána zkušební metoda.

Generovaný soubor aplikace Access je návrh databáze plochých souborů obsahující všechna data uložená pomocí zkušební metody.

Excel výstup (Combining Reports)

Soubory Excel lze generovat kombinací rozsahu dat z jedné společné zkušební metody.

Stisknutím tlačítka Otevřít v pravém dolním rohu se zobrazí všechna uložená data vztahující se k vybrané zkušební metodě.

Pomocí kombinace myši, klávesy Shift a klávesy CTRL lze poté vybrat rozsah dat.

Stisknutím tlačítka Výsledky exportu aplikace Excel vygenerujte list Excel ve vybraném umístění.

Stisknutím tlačítka **další** získáte další možnosti pro definování intervalu pro data, včetně grafů atd


Export do Word, Excel and .pdf

Stisknutím příslušného tlačítka z nabídky Soubor vygenerujete a uložíte verzi aplikace Adobe Acrobat, Microsoft Word nebo Microsoft Excel ve verzi WinTest Analysis. K prohlížení a úpravě vygenerovaných sestav bude vyžadována příslušná aplikace Adobe, Word nebo Excel.

Další snímače síly


Další snímače síly jsou dodávány předem nakonfigurované s jejich specifickým identifikačním číslem a parametry citlivosti atd.

Připojte nový snímač síly na zkušební stroj pomocí aretačního šroubu.

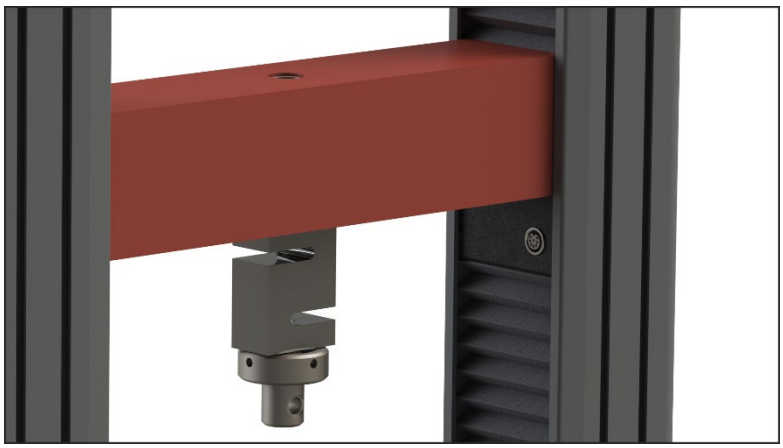




V nabídce aplikací stiskněte **Přední panel**

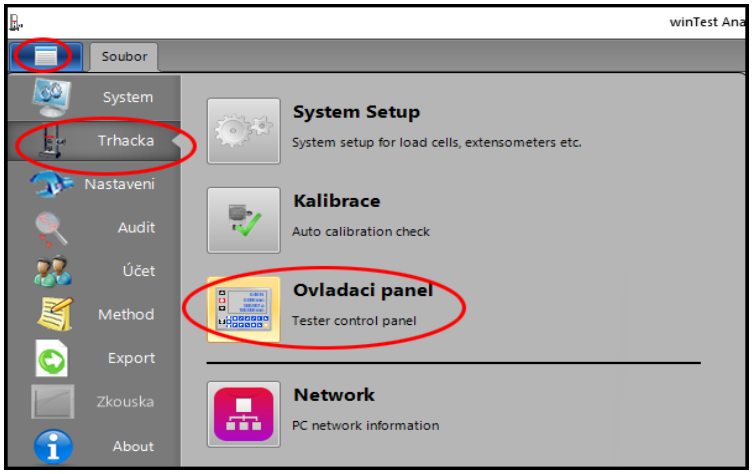

Na **Předním panelu** vyberte ikona **Klíč** a poté stiskněte **Načíst** pro načtení parametru z nového snímače síly.

Stiskněte **Exit** pro návrat na **Přední Panel**.

Identifikační číslo, kapacita a sériové číslo snímače síly se nyní zobrazí na **Předním Panelu**.

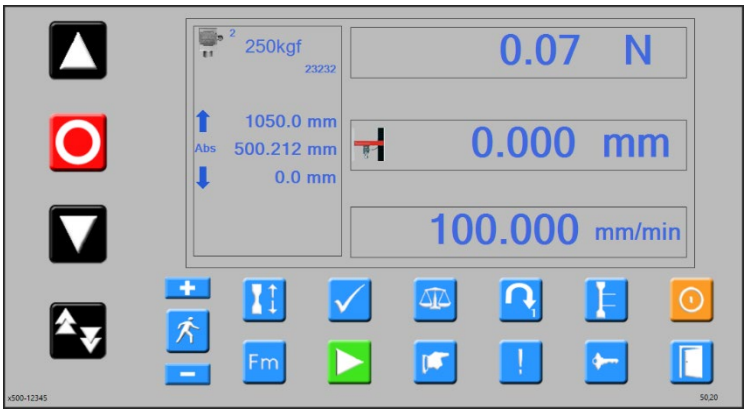

Licenční práva software

Testometric Software pro veškerý software popsaný v této příručce

Testometric poskytuje software a program popsaný v této příručce zabudovaný nebo zabudovaný na magnetickém disku, pásku, pevném disku nebo jiných médiích a popisný materiál vztahující se k tomuto programu v této příručce nebo v jiných dokumentech přísně podléhajících podmínkám této smlouvy Licenční smlouva.

Rozbitím Pečetě na obalu, ve kterém je software poskytován, a / nebo zadáním, používáním, spuštěním, výpisem, kopírováním nebo jiným způsobem manipulovat s médii, programem, příručkou nebo jinou dokumentací, kromě účelu výmazu nebo zničení, jak je uvedeno níže souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi podmínkami této licenční smlouvy.

Pokud nesouhlasíte s tím, že budete vázáni některou nebo více z podmínek této licenční smlouvy, musíte zničit Softwarový balíček, příručku a dokumenty a vymazat program a software z média, na kterém nebo na kterém je začleněno nebo vloženo .

Definice

„Stroj“ znamená jeden mikropočítač nebo počítač, na kterém používáte Software. Více systémů CPU vyžaduje další licence.

„Software“ znamená nastavená média, dokumentaci a související materiály popsané v této příručce a dodané s ní.

„Program“ je součástí Softwaru a znamená instrukce, kódy, zprávy nebo jiné informace obsažené na médiu nebo vložené na nosiči nebo jakékoli jeho části.

„Testometric“ means the Testometric Company Limited, 1. unit Lincoln Business Park, Rochdale, Anglie.

„Držitel licence“ znamená kupujícího, pokud byl zakoupen pro vlastní potřebu, nebo, pokud byl zakoupen pro firemní použití, znamená tuto společnost a její zaměstnance.

Licence

Společnost Testometric uděluje nevýhradní softwarovou licenci Držiteli licence na:

1. Použijte dodaný program na jednom počítači.
2. Pokud není zahrnuta ochrana proti kopírování, zkopírujte program do jakékoli strojově čitelné nebo tištěné podoby pro účely zálohování nebo modifikace na podporu užívání programu držitelem licence na jediném počítači.
   Držitel licence může za tímto účelem vytvořit pouze jednu (1) kopii Programu. Kopírování dokumentace a jiných tištěných materiálů, pokud je zakázáno. Demontáž, zpětné kompilace a zpětné inženýrství softwaru je zakázáno.

Podmínky

Software dodávaný společností Testometric je chráněn autorskými právy. Držitel licence souhlasí s tím, že bude tato autorská práva dodržovat.

Tato licenční smlouva vstupuje v platnost v okamžiku, kdy otevřete nebo porušíte pečeť softwarového balíčku nebo vstoupíte do programu, použijete jej, spouštíte, seznamujete, kopírujete nebo jinak s ním manipulujete, a bude platná až do ukončení.

Držitel licence může tuto licenční smlouvu kdykoli ukončit zničením softwaru společně se všemi kopiemi. Výhoda získaná nabyvatelem licence z licence se automaticky ukončí, pokud dojde k porušení podmínek této smlouvy a společnost Testometric může požadovat vrácení softwaru

Licence je osobní pro držitele licence a nesmí být přidělena žádné jiné osobě, osobám nebo společnosti.

Držiteli licence není uděleno právo „půjčovat“, „pronajímat“, „pronajímat“, „prodávat“ nebo jiným způsobem převádět software částečně nebo úplně.

Držitel licence není oprávněn používat, kopírovat, upravovat nebo přenášet software nebo dokumenty nebo jakoukoli kopii, úpravu nebo sloučenou část, zcela nebo zčásti, s výjimkou případů výslovně stanovených v této licenční smlouvě.

Program nelze přenést přes žádné jiné médium, než které je dodáno. Nelze jej tedy přenášet prostřednictvím takových médií, jako jsou telekomunikační linky.

Držitel licence souhlasí s tím, že podnikne všechny možné kroky k ochraně softwaru před neoprávněným použitím, reprodukcí nebo distribucí.

Omezená záruka

SOFTWARE JE POSKYTOVÁNY A LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ „JAK JE". LICENCE SE ZÍSKÁ ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR PROGRAMU K DOSAŽENÍ VÝSLEDKŮ LICENČNÍHO ZAMĚSTNANCŮ A LICENCE JE ODPOVĚDNÁ ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY POUŽÍVÁNÍ, S VÝJIMKOU, ŽE JE VÝSLOVNĚ UVEDENO, TESTOMETRIC NESPRÁVÁ, ŽE NEPOTŘEJÍ, ŽÁDÁ, ŽÁDÁ SI, VYJÁDŘENÝ NEBO IMPLIKOVANÝ, VČETNĚ, ALE NEJMOŽENÉ OMEZENÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO ÚČEL (ZVLÁŠTNÍ NEBO VŠEOBECNÉ). TESTOMETRIC NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAHOVANÉ V SOFTWARU SPLNÍ POŽADAVKY LICENČNÍHO PROGRAMU NEBO, ŽE PROVOZ PROGRAMU NEBUDE NEPORUŠENÝ NEBO CHYBOVAT ZDARMA. TESTOMETRIC NEDOPORUČUJE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU PRO ŽIVOTNÍ KRITICKÉ FUNKCE NEBO K ŽÁDNÉMU ŽÁDOSTI, KDYŽ PORUŠENÍ SOFTWARU MŮŽE ZPŮSOBIT FINANČNÍ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ NEBO VÝDAJE.

Společnost Testometric však poskytuje omezenou záruku, že disky, pásky nebo jiná hardwarová média, na kterých je Program zabudován a dodán společností Testometric, budou při běžném používání po dobu devadesáti (90) dnů bez závad na materiálech a zpracování. ode dne přijetí držitelem licence nebo jeho doručení držiteli licence, jak je doloženo datovanou kopií dokladu držitele licence o převzetí. V případě, že disky, pásky nebo jiná jiná než hardwarová média jsou v uvedeném období shledány vadnými. Testometric je nahradí zdarma, pokud jsou vráceny poštovné předplacené.

Testometric se také, V JEJICH DISKRÉTĚ, snaží modifikovat nebo pozměnit, aby napravil všechny chyby Programu, které lze připsat společnosti Testometric, které jsou prokazatelné a prokazatelné a které jsou společnosti Testometric písemně oznámeny v uvedené lhůtě.

Omezení

ZA ŽÁDNÉ OKOLNOSTI NEBUDE TESTOMETRICKÝ AUTOR NEBO VÝROBCE, DEVELOPER NEBO DODAVATEL LICENČNÍHO SOFTWARU ZODPOVĚDNÝ ZA NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ÚČASTI, JINÉ TESTY) MÁ / SE ZÍSKALA MOŽNOST TAKÝCH ŠKOD A ZTRÁT. ZA ŽÁDNÉ OKOLNOSTI NEPŘEHLÍ ODPOVĚDNOST ZA NÁKUPNÍ CENU SOFTWARU.

Odškodnění

Nabyvatel licence je povinen odškodnit společnost Testometric za jakoukoli odpovědnost, kterou vznikne společnosti Testometric nebo autorovi Softwaru v důsledku nároku vzneseného Držitelem licence na společnost Testometric přímo nebo vůči třetí straně za nedbalost, porušení smlouvy nebo odpovědnost za produkt.

Rozhodné právo

Tato dohoda se vykládá, vykládá a řídí v souladu s právními předpisy Anglie.

Všeobecně

Jsou-li některá z výše uvedených ustanovení neplatná nebo nezákonná podle jakéhokoli platného zákona, považují se v tomto rozsahu pouze za vynechaný.

Některé státy USA nepovolují vyloučení předpokládaných záruk a podmínek nebo omezení odpovědnosti. Za těchto okolností se výše uvedená vyloučení a omezení nemusí vztahovat na držitele licence. Tato záruka poskytuje nabyvateli licence určitá zákonná práva, ale nabyvatel licence může mít také jiná zákonná práva, která se v jednotlivých státech liší.