


BANCO v2 TRIFÁSICO — plano de armado (3 fases completas)

firmware forja_boost3.uf2: se CABLEAN las 3 fases, se ENCIENDEN una por una (comandos 1/2/3) · la descarga NO se conecta hoy

ENTRADA

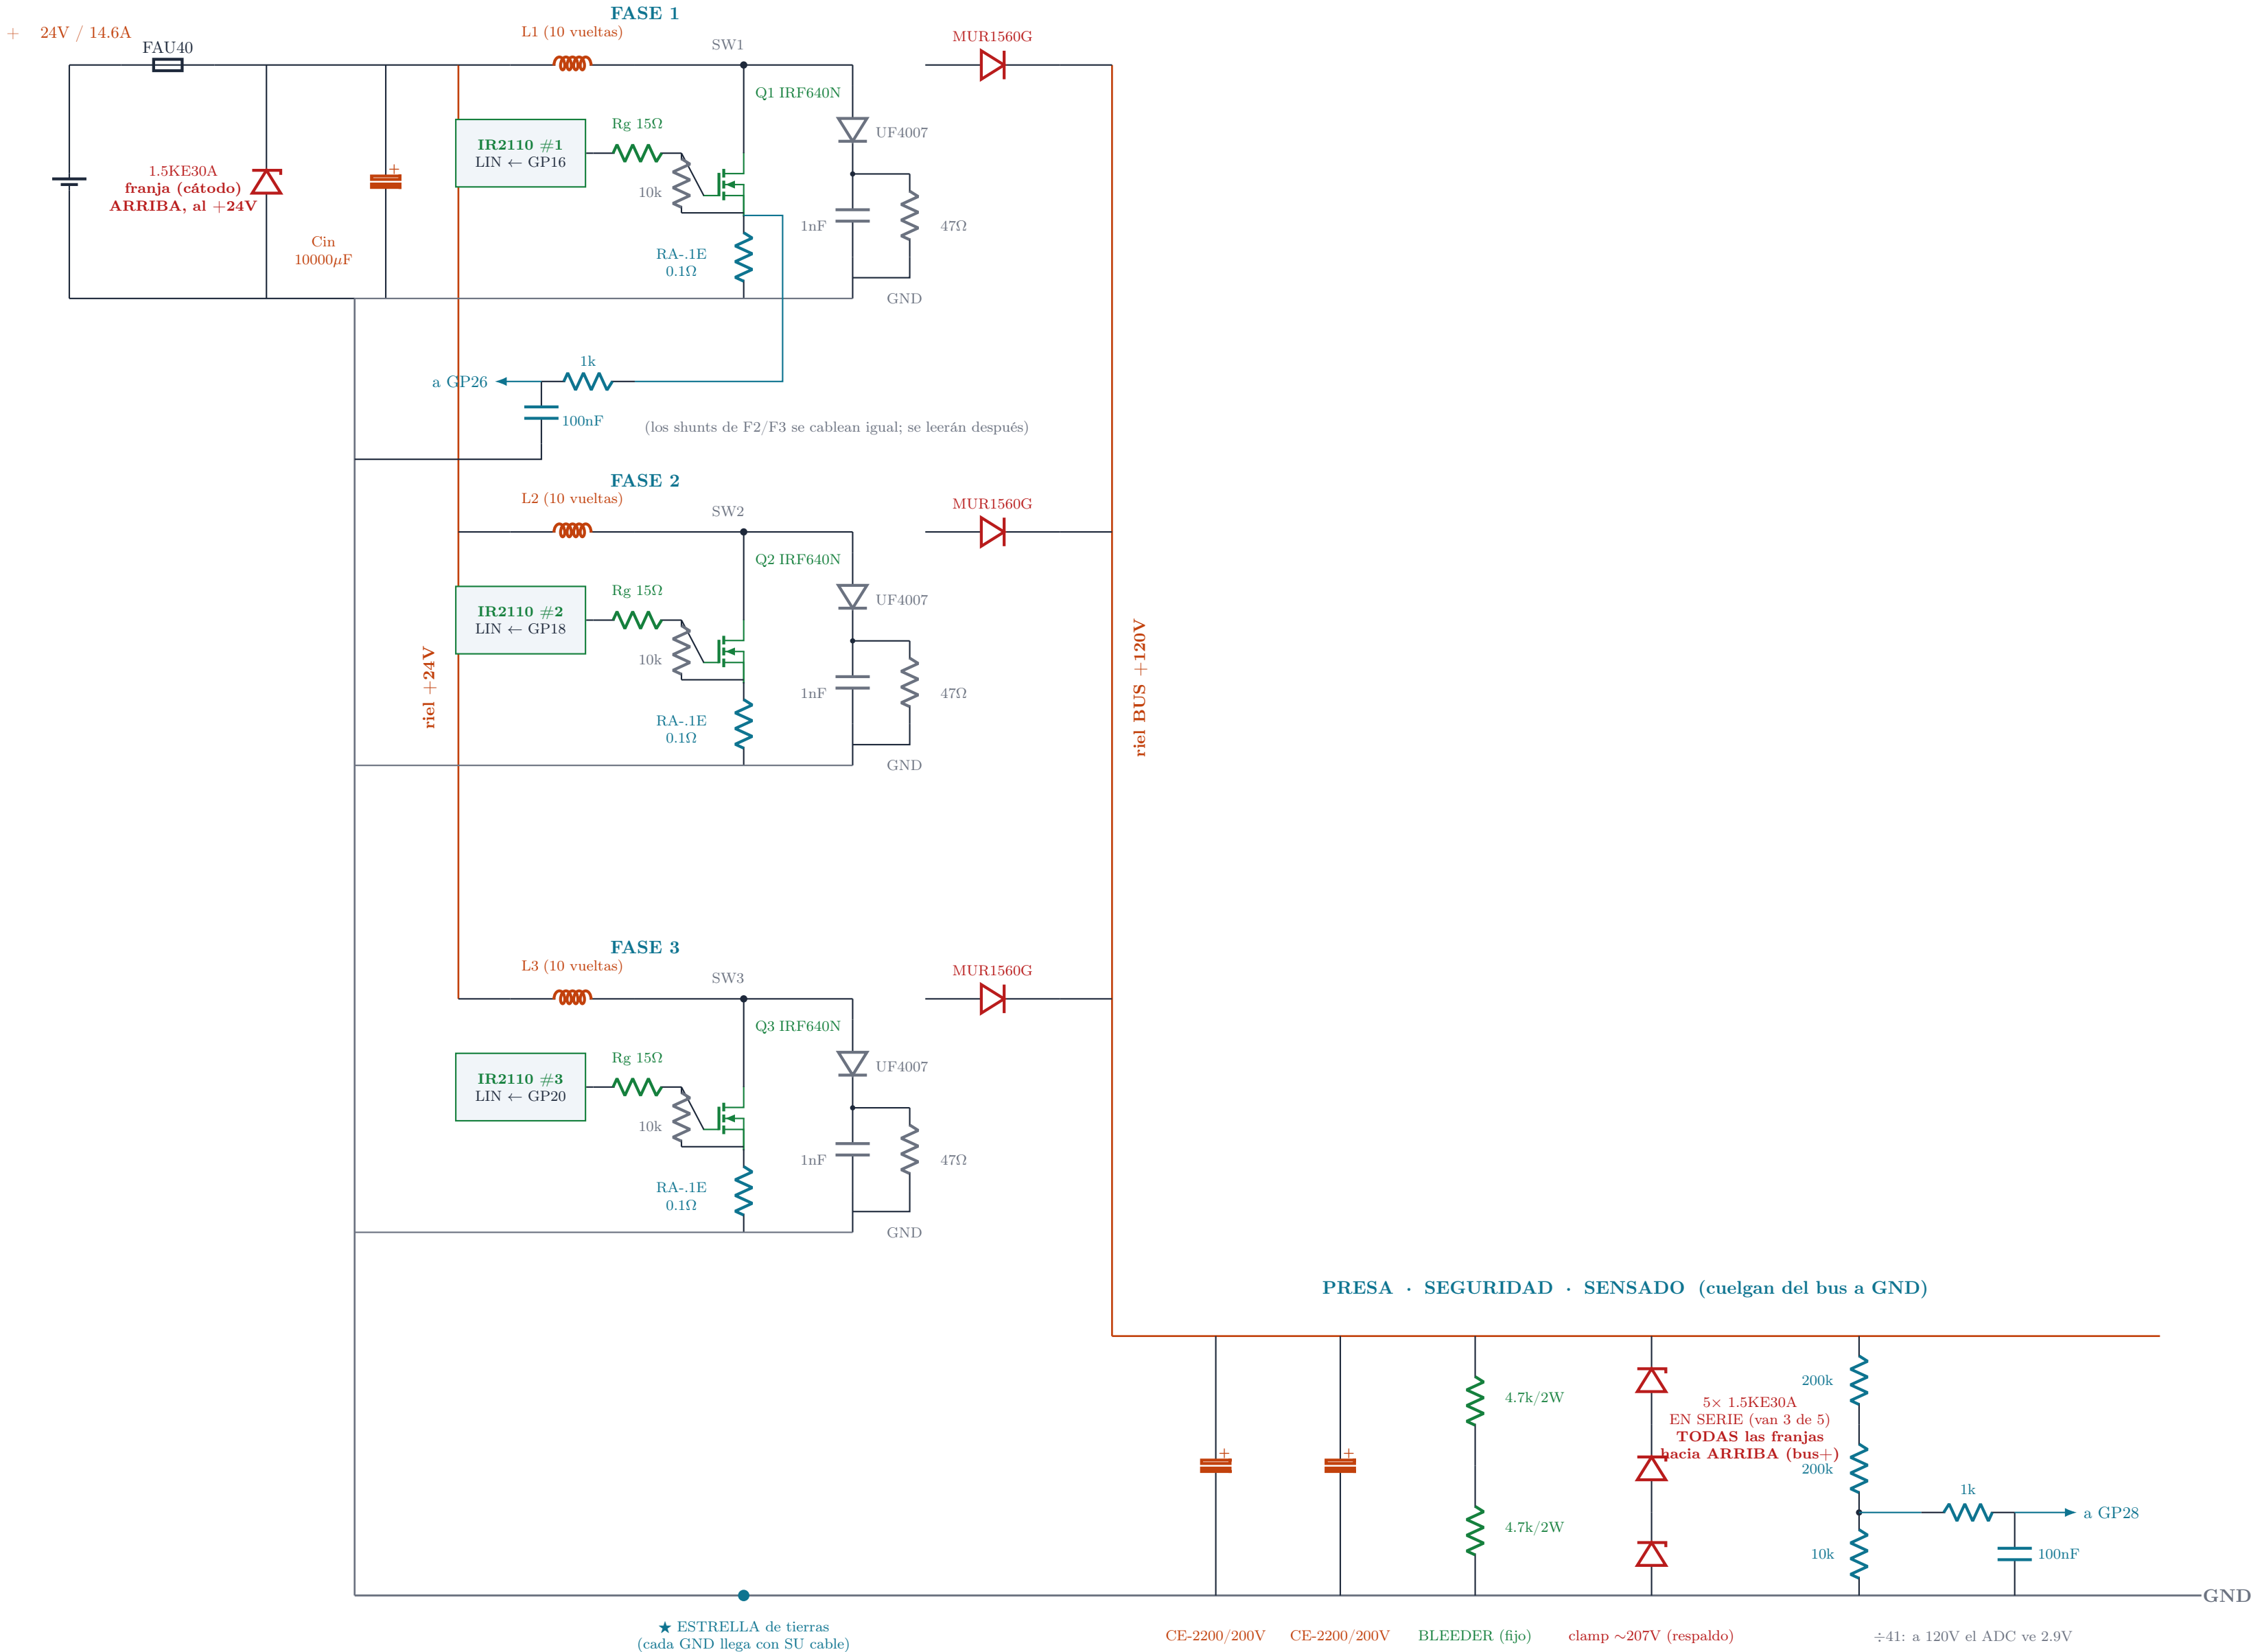

ORDEN DE ARMADO: 1) monta las 3 BOBINAS (separadas ≥ 16 cm entre centros o ejes perpendiculares, lejos de metal) 2) entrada + presa + bleeder 3) fase 1 completa 4) fases 2 y 3 5) sensado 6) drivers al final, con los 12V apagados
SEGURIDAD: flashear SIN potencia · una mano · multímetro <10V antes de tocar · disipadores SIN tocarse entre sí
ENCENDIDO: 12V drivers (gates = 0V) → 24V en STOP (el bus debe leer ~23V = bobinas+diodos+divisor OK) → 'g' a 40V → subir con 'T'

RP2350 (Pico 2)

GP16 / GP18 / GP20 → LIN de cada IR2110
GP26 ← shunt F1 · GP28 ← V_{bus} · GND → estrella