



1.1 01 tube_boom_seg1

Стріла
h 16

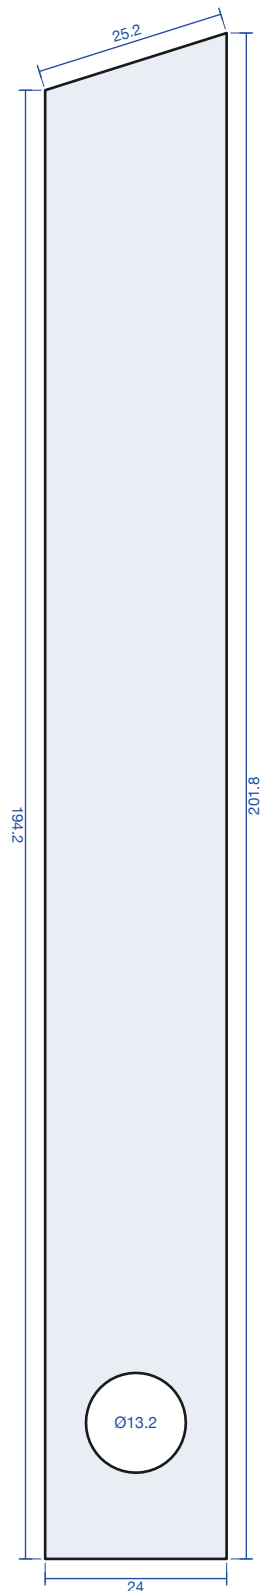


1.2 02 tube_boom_seg2

Стріла
h 16

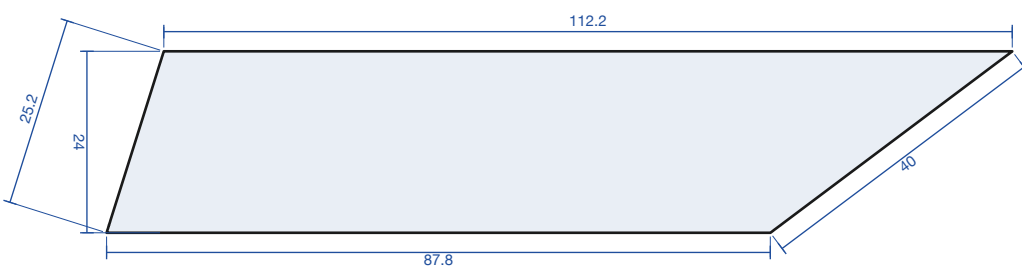


1.3 04 gusset x2 стосом

Щока перелому стріли
h 1.6

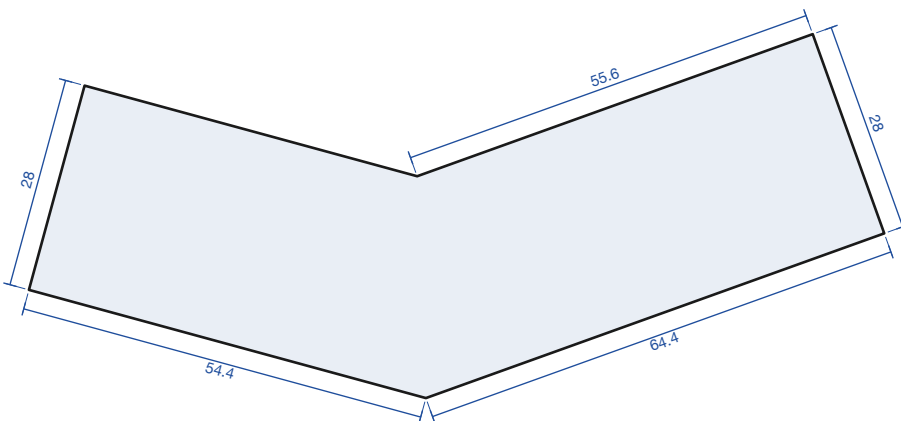


1.4 05_cover

Верхня накладка перелому
h 21

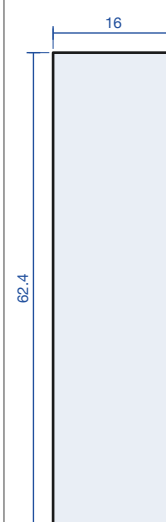


1.7 10_B fork x2 стосом

Пластина вилки B
h 2.4 · отв. Ø6.1

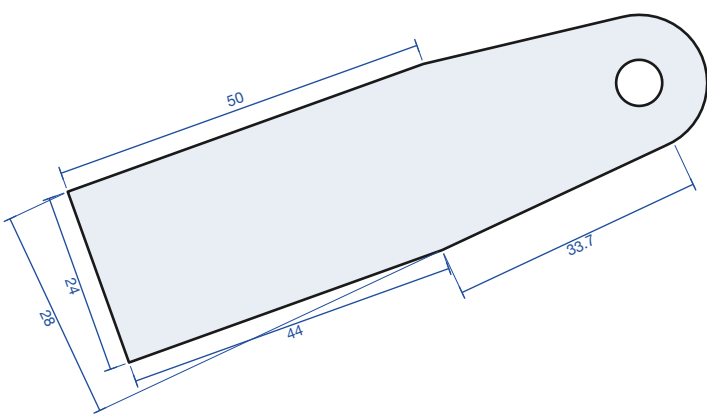


1.9 07_D_saddle

Сідло вилки D між щоками перелому
h 2

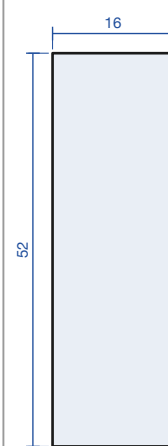


1.10 06_D_clevis x2 стосом

Вилка D
h 2.4 · отв. Ø6

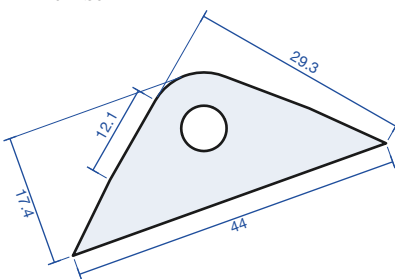


1.8 08_F_tower x2 стосом

Вежа F
h 2.4 · отв. Ø5

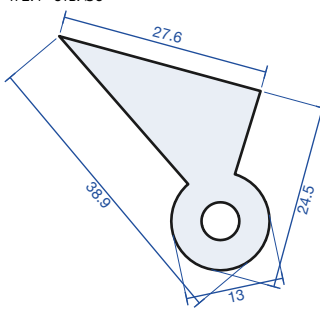



1.6 09_A_doubler x2 стосом

Накладка осі A
Ø26 / отвір Ø13.2 · h 2

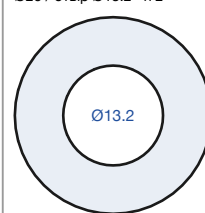

1.5 33_A_bushing








Втулка-бобишка осі A
Ø13.2 / отвір Ø6 · h 28




лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Розкладіть надруковане по контурах, потім клейте у порядку кроків на наступній сторінці.


Аркуш 1 · Стріла — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

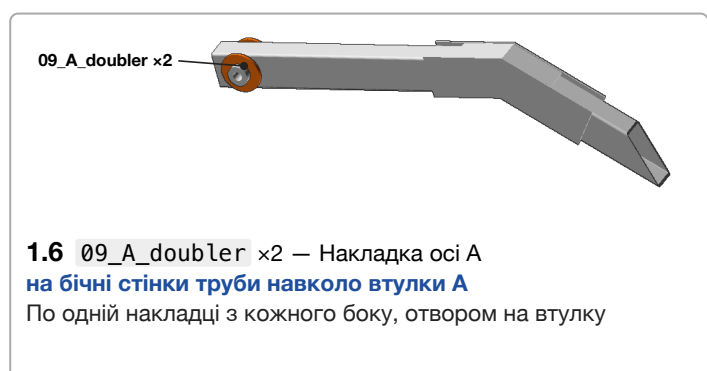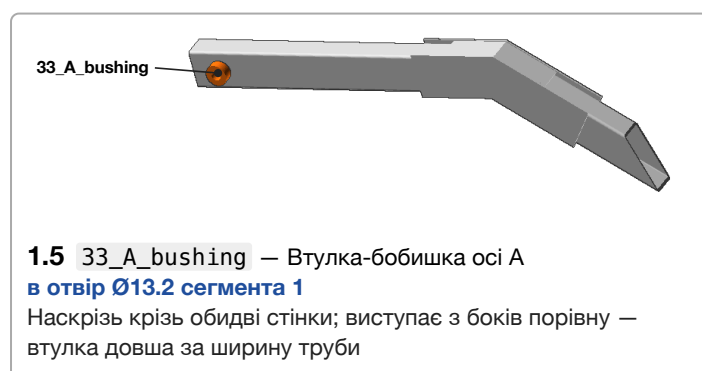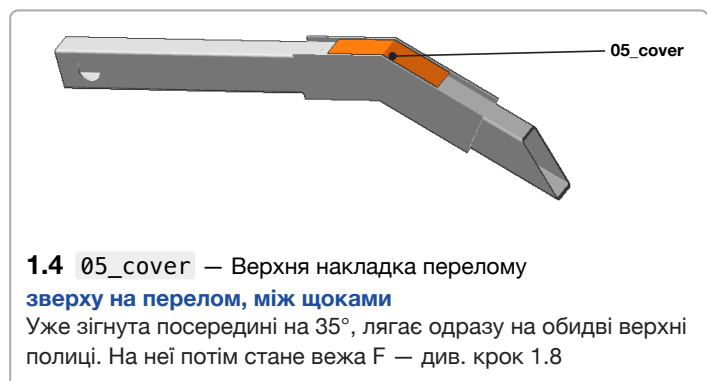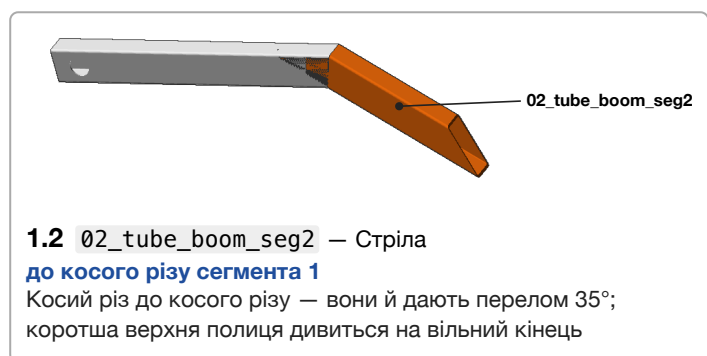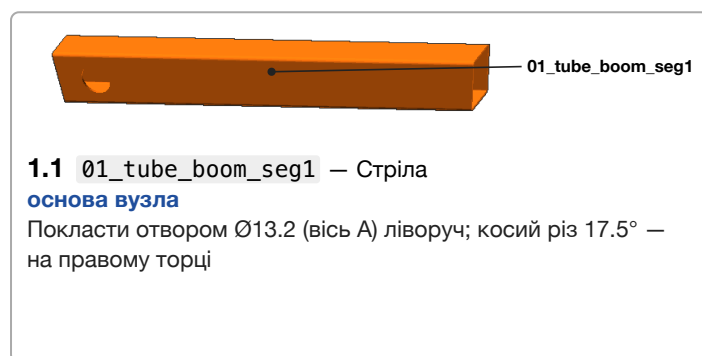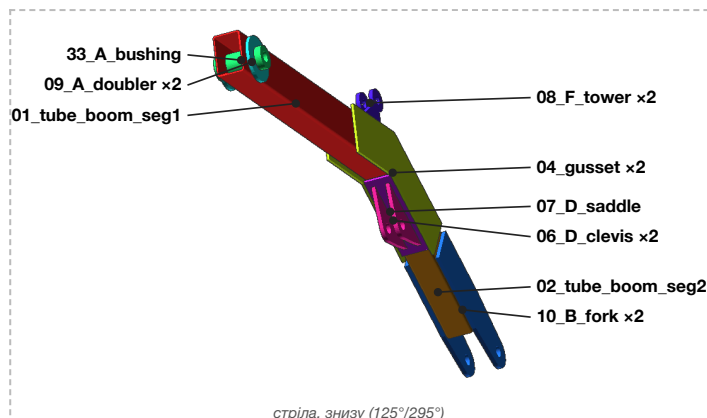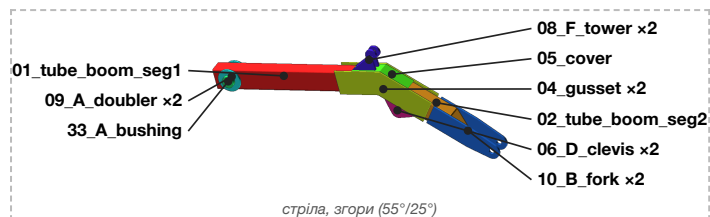

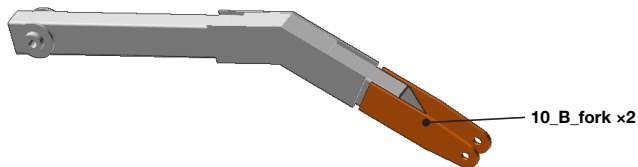


1.7 10_B_fork x2 — Пластина вилки В
на передній торець сегмента 2, з боків
Дві пластини; між ними потім заходить п'ята рукояті

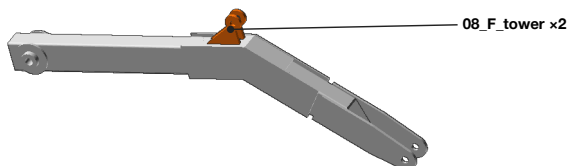


Де стає 08_F_tower на 05_cover

вид збоку, 1-й сегмент горизонтально; нуль — лінія перелому · 1:1, розміри друковані (мм)

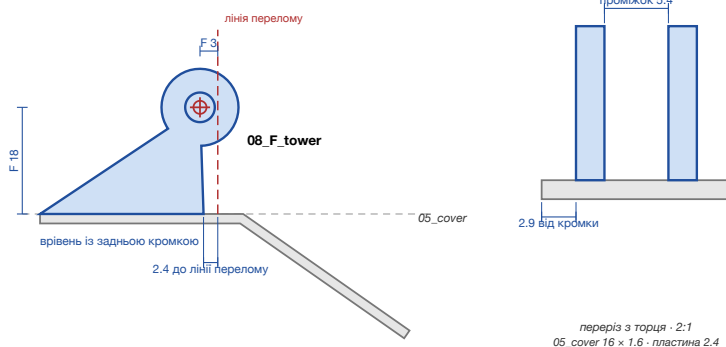


1.8 08_F_tower x2 — Вежа F
на верхню накладку перелому

Задня кромка — ВРІВЕНЬ із задньою кромкою накладки, передня не доходить до лінії перелому на 2.4 мм. Уперед не можна: там проходить корпус циліндра. Решта розмірів — схема поруч

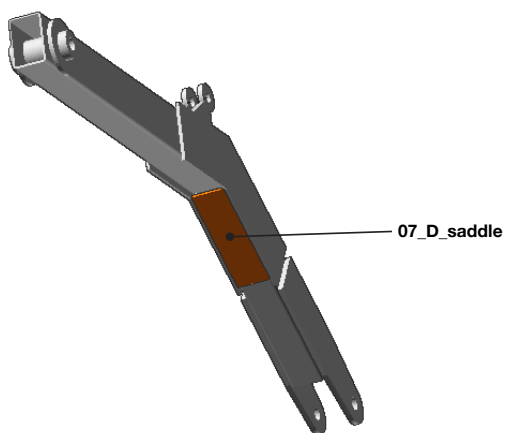


1.9 07_D_saddle — Сідло вилки D між щоками перелому
знизу між щоками перелому

Сідло стає врівень із виступами щік. Під нього потім стане вилка D — див. крок 1.10

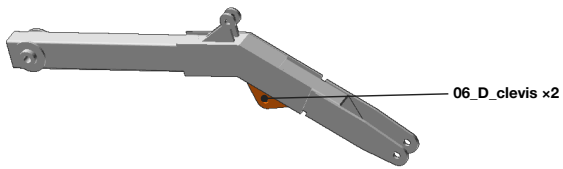











Де стає 06_D_clevis на 07_D_saddle

вид збоку; вісь кронштейна горизонтально; нуль — задня кромка сидла - 1:1, розміри друковані (мм)

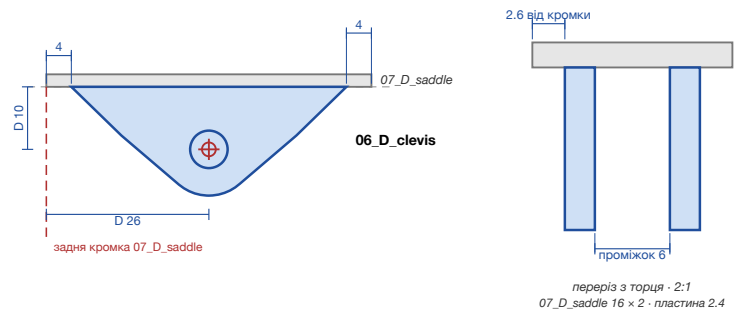

1.10 06_D_clevis x2 — Вилка D на сідло D



Відступ 4.0 мм від кожного торця сидла, отвір — рівно посередині його довжини, проміжок 6 мм. Решта розмірів — схема поруч

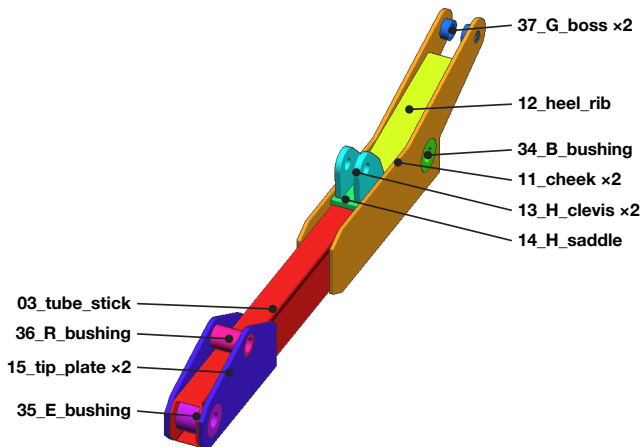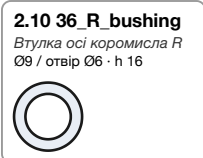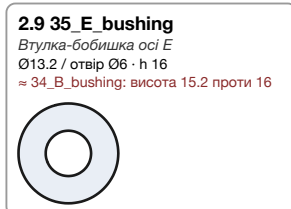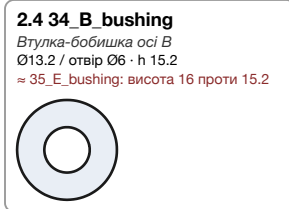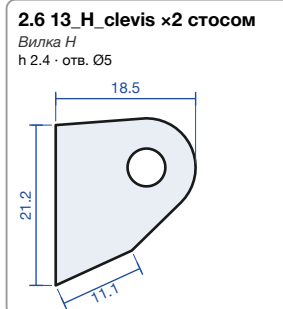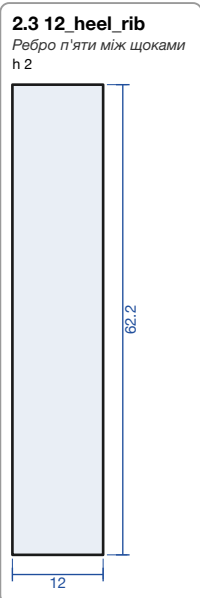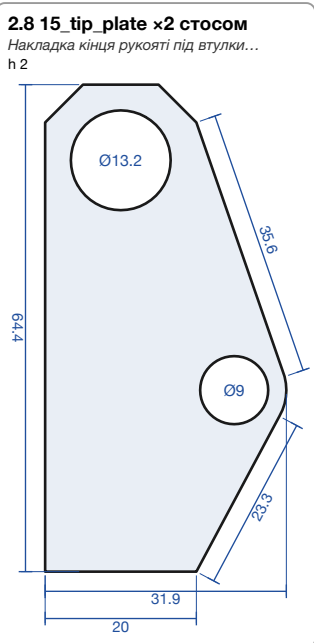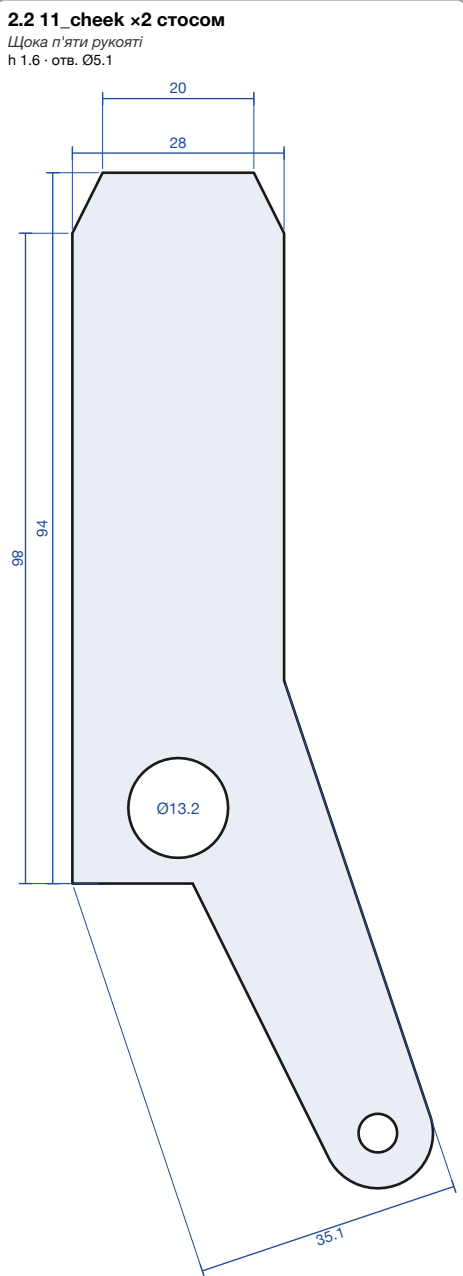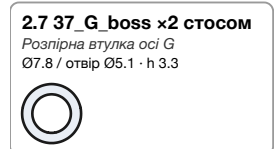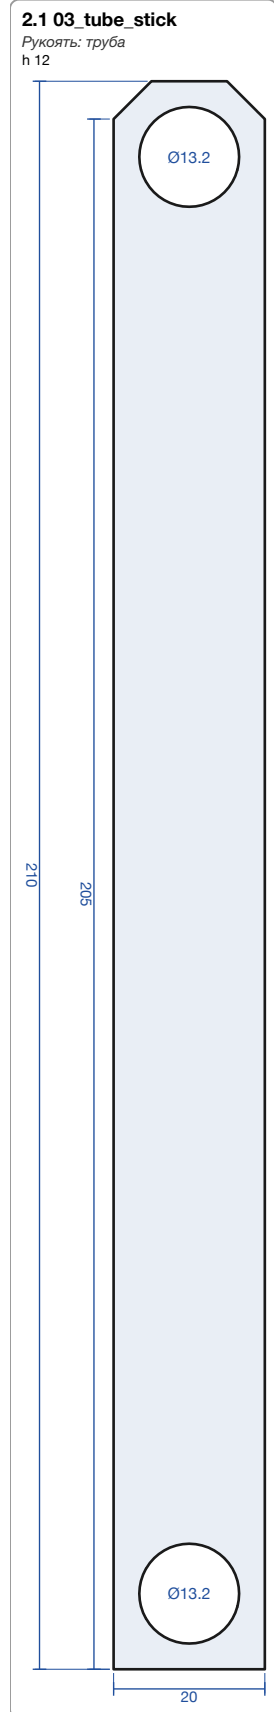

рукоять, згори (55°/115°)

Аркуш 2 · Рукоять — порядок склеювання


Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

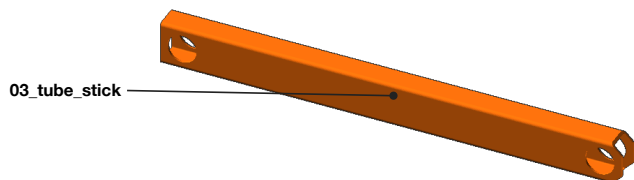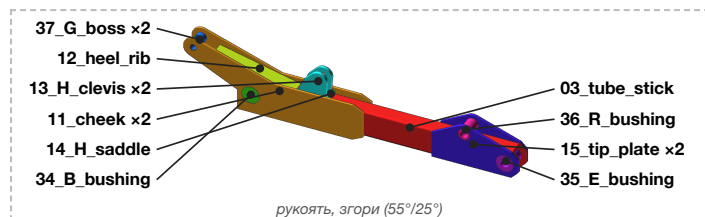

2.1 03_tube_stick — Рукоять: труба


основа вузла

Задній торець — той, де отвір Ø13.2 за 10 мм від краю (вісь В); другий Ø13.2 (вісь Е) — за 200 мм

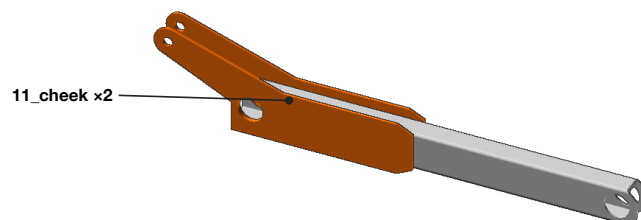


2.2 11_cheek x2 — Щока п'яти рукояті з боків труби на задньому кінці

Щоки виступають за полиці на 4 мм; саме вони несуть момент циліндра рукояті

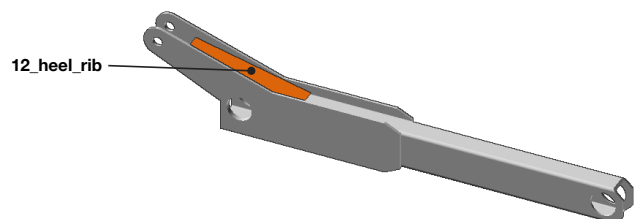


2.3 12_heel_rib — Ребро п'яти між щоками між щоками, у п'яті

Ребро замикає п'яту в коробку

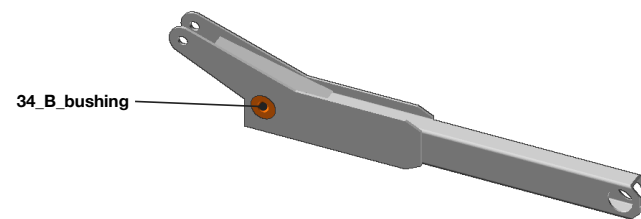


2.4 34_B_bushing — Втулка-бобишка осі В в отвір Ø13.2 за 10 мм від заднього торця

Наскрізь крізь трубу і ОБИДВІ щоки

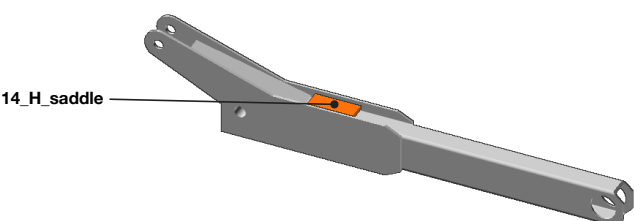


2.5 14_H_saddle — Сідло вилки Н між виступами щік зверху між виступами щік

Сідло під вилку циліндра ковша

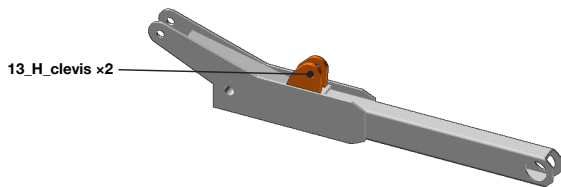


Де стає 13_H_clevis на 14_H_saddle

вид збоку, вісь рукояті горизонтально; нуль — задня кромка сидла · 1:1, розміри друковані (мм)

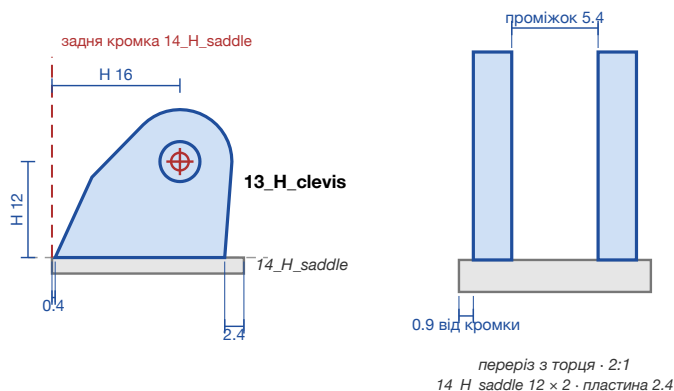


2.6 13_H_clevis x2 — Вилка H на сидло H

Стоїть **НЕСИМЕТРИЧНО**: 0.4 мм від задньої кромки сидла, 2.4 мм від передньої — основа тягнеться назад, бо вперед плечей немає, туди лягає корпус циліндра. Решта розмірів — схема поруч

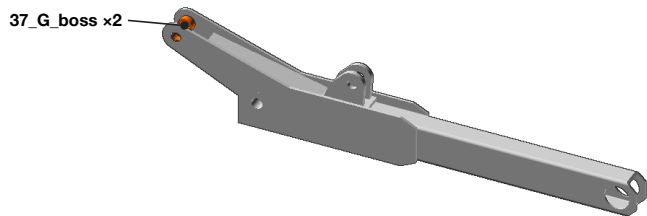


2.7 37_G_boss x2 — Розпірна втулка осі G на щокі ззовні, вісь G

Розпірні втулки, по одній на щокі: вони задають проміжок під вушко штока

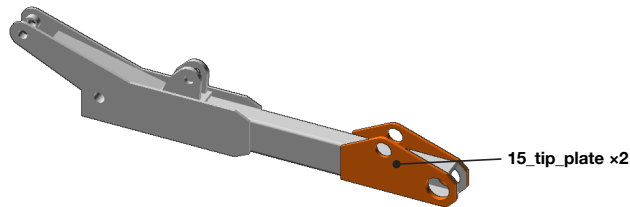


2.8 15_tip_plate x2 — Накладка кінця рукояті під втулки...

на передній кінець труби, з боків
Накладки під осі E і R

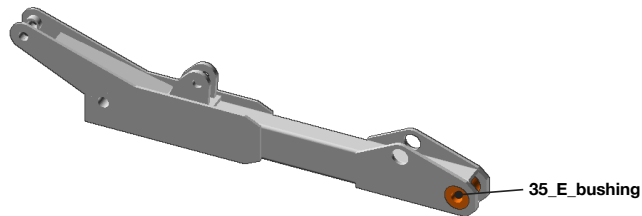

2.9 35_E_bushing — Втулка-бобишка осі E в отвір Ø13.2 за 200 мм від заднього торця










Наскрізь крізь трубу і обидві накладки кінця

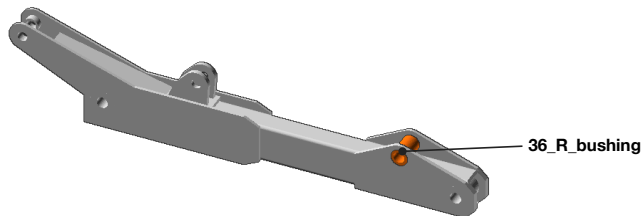

2.10 36_R_bushing — Втулка осі коромисла R між накладками кінця, над верхньою полицею







Вісь коромисла тримається тільки накладками, труби не торкається


вузол, що склеюється · деталей 16 у 10 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

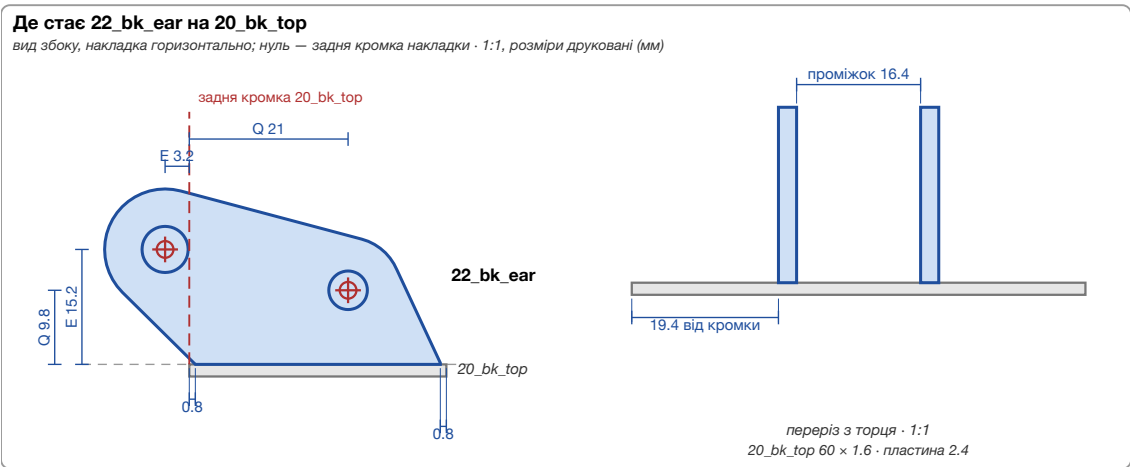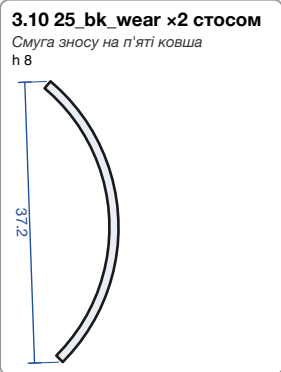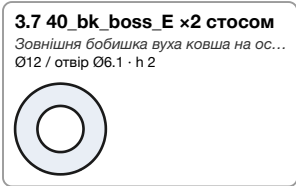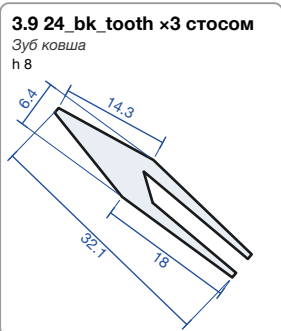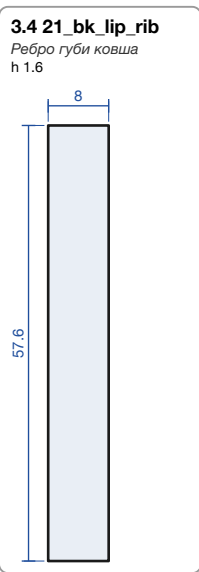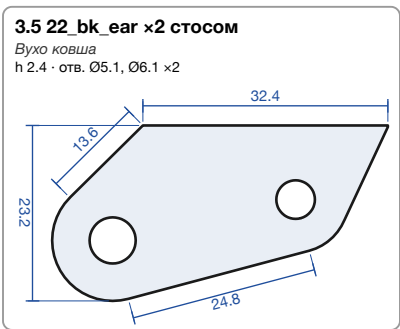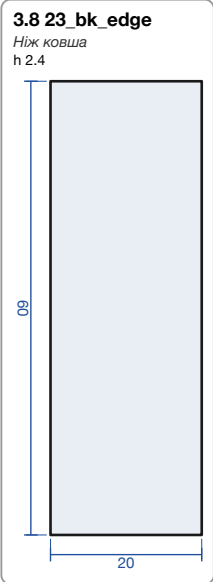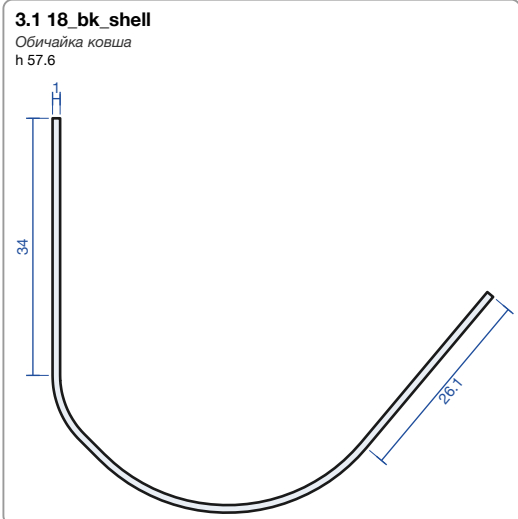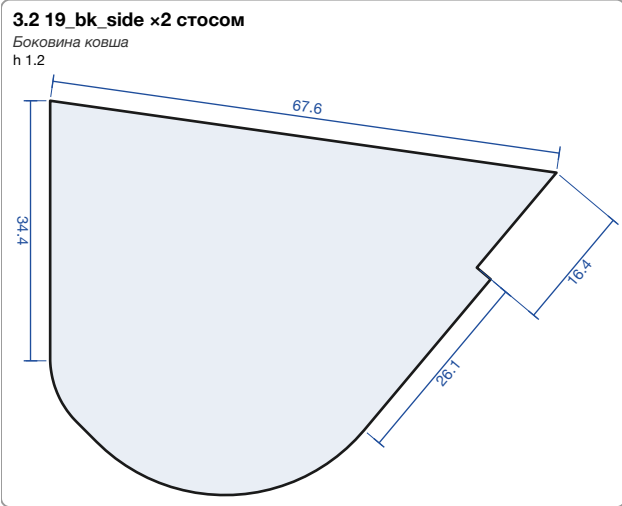

Аркуш 3 · Ківш — порядок склеювання



Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

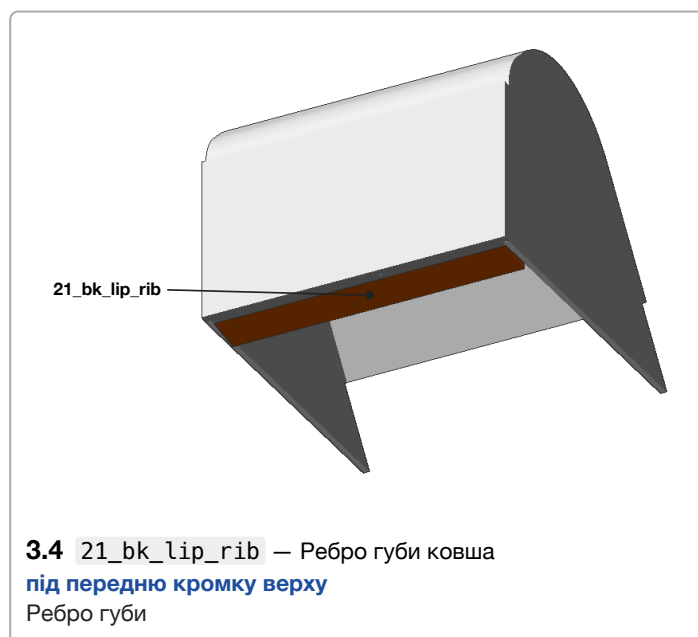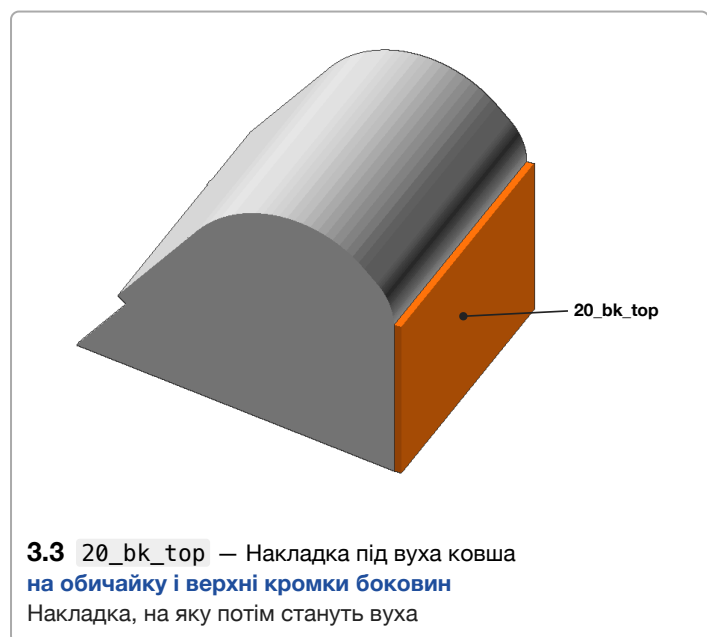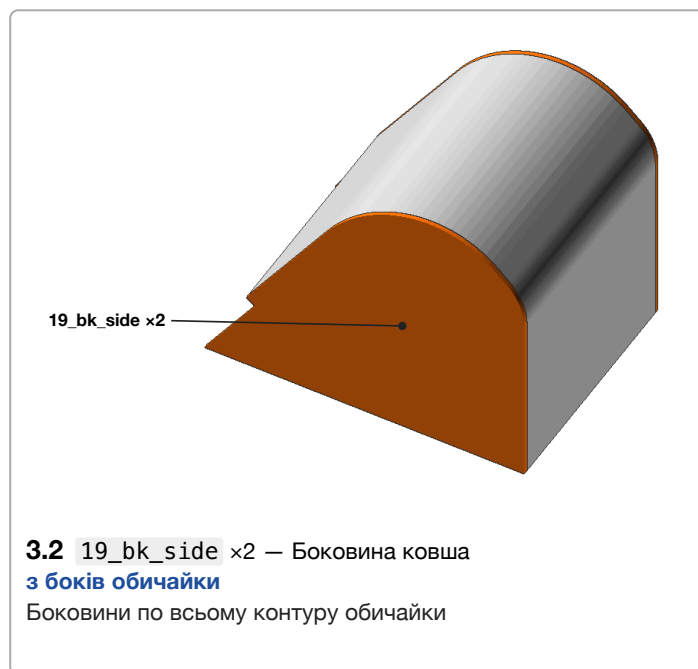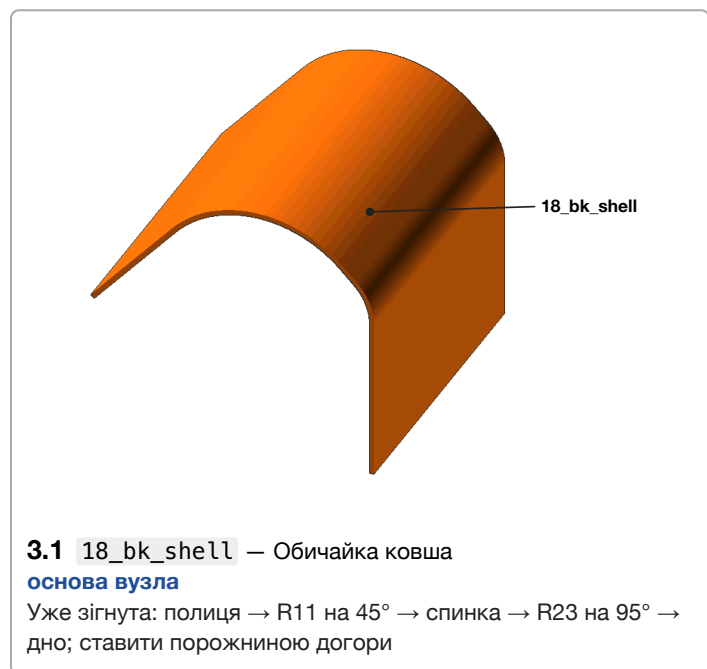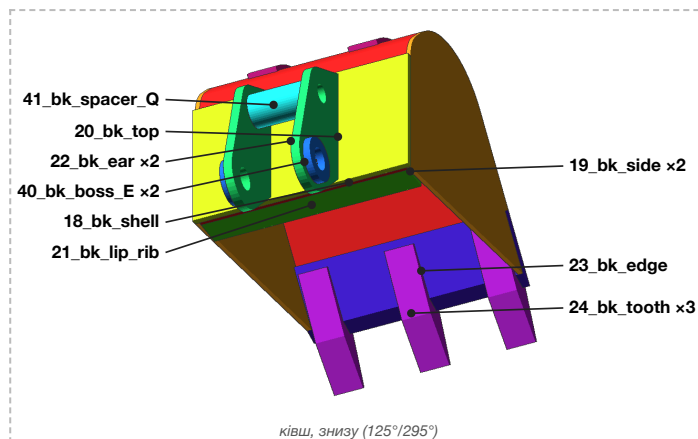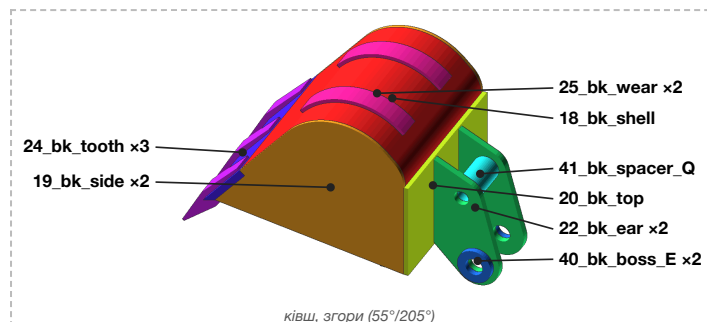

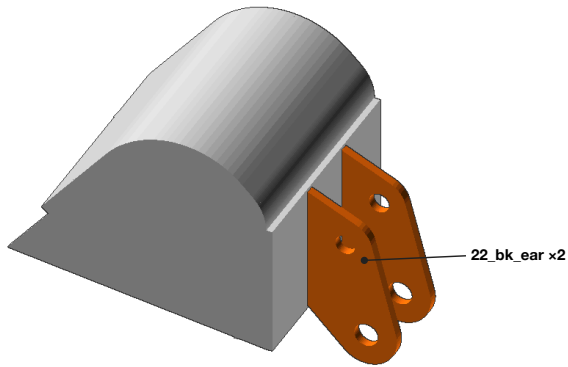

Де стає 22_bk_ear на 20_bk_top


вид збоку, накладку горизонтально; нуль — задня кромка накладки - 1:1, розміри друковані (мм)

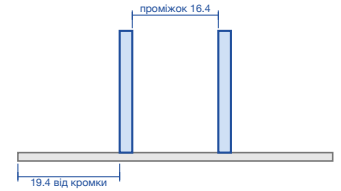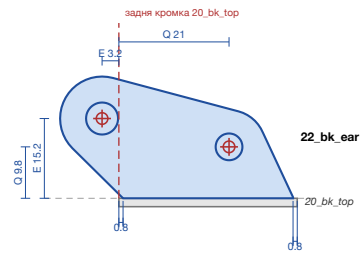

переріз з торця - 1:1
20_bk_top 60 x 1.6 - пластина 2.4

3.5 22_bk_ear x2 — Вуха ковша на накладку верху


Відступ 0.8 мм від кожної кромки накладки; вісь E звисає на 3.2 мм позаду її задньої кромки. Решта розмірів — схема поруч

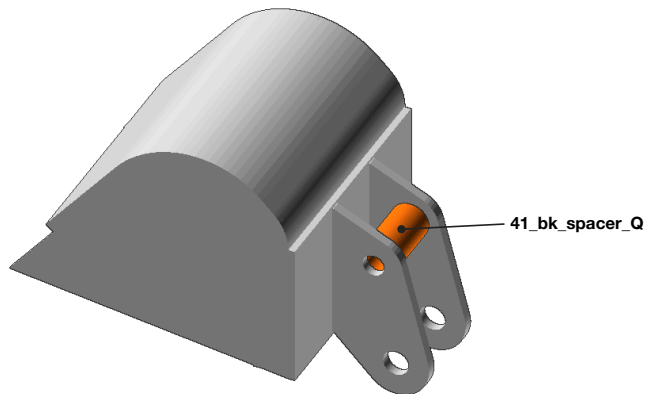

3.6 41_bk_spacer_Q — Розпірна втулка осі Q між вухами ...

між вухами, вісь Q


Приварити до ОБОХ вух — це розпірка, а не втулка
обертання

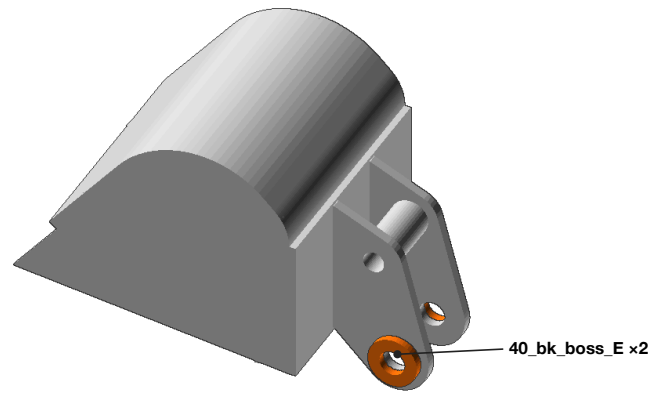

3.7 40_bk_boss_E x2 — Зовнішня бобишка вуха ковша на ос...


зовні вух, вісь E

По одній бобишці зовні кожного вуха

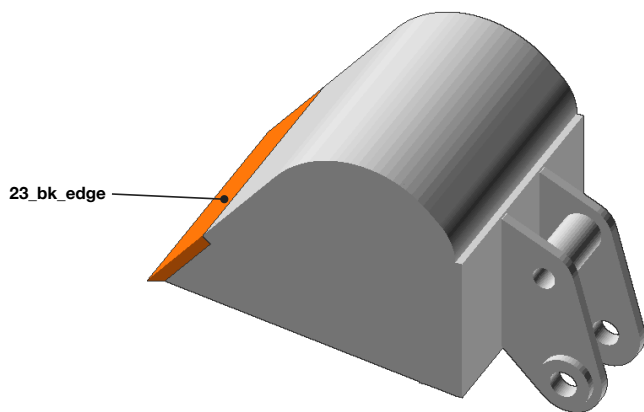


3.8 23_bk_edge — Ніж ковша на передню кромку дна

Ніж; фаска 34° — догори

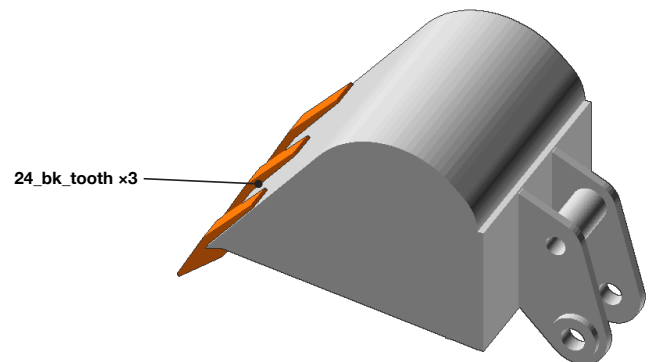

3.9 24_bk_tooth x3 — Зуб ковша на ніж

Три зуби вилкою охоплюють ніж

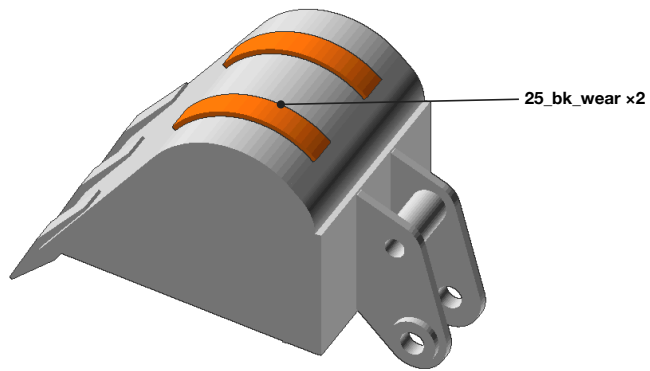


3.10 25_bk_wear x2 — Смуга зносу на п'яті ковша
знизу на п'яту
Смуги зносу, уже вигнуті по радіусу п'яти

два вузли, що склеюються · деталей 10 у 4 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

4.3 17_link_plate x2 стосом

Тяга ковша
h 2 · отвір Ø5.1 x2

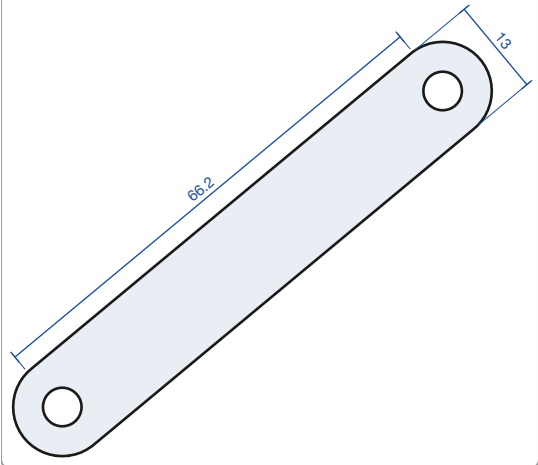


4.4 39_link_boss x4 стосом

Бобишка тяги на осях J і Q
Ø10 / отвір Ø5.1 · h 5






4.1 16_rocker_plate x2 стосом

Пластина коромисла
h 2 · отвір Ø5.1, Ø6.1 x2

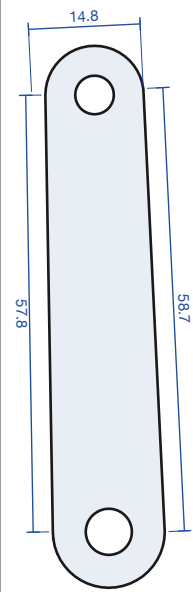

4.2 38_J_boss x2 стосом



Бобишка осі J
Ø8.2 / отвір Ø5.1 · h 5.5

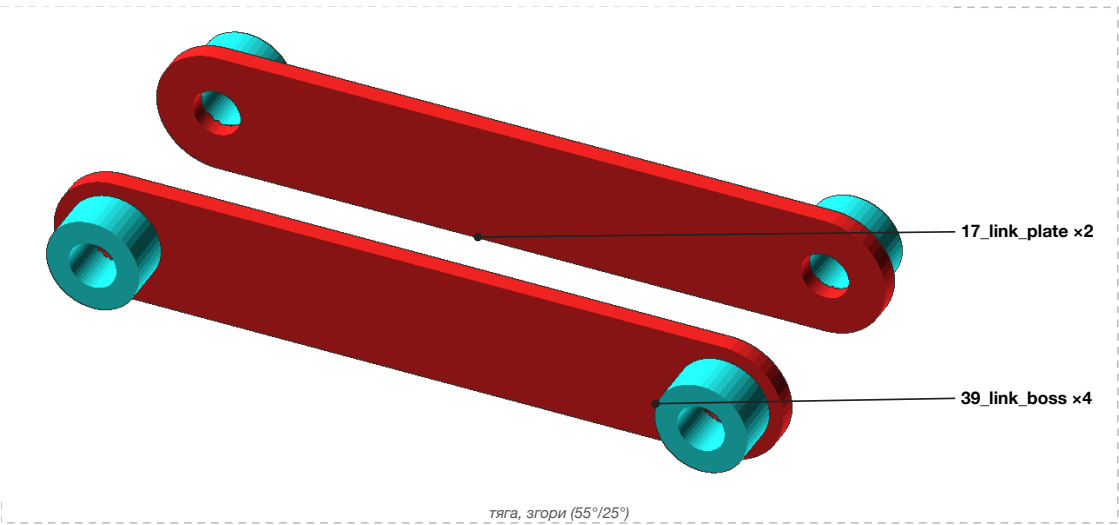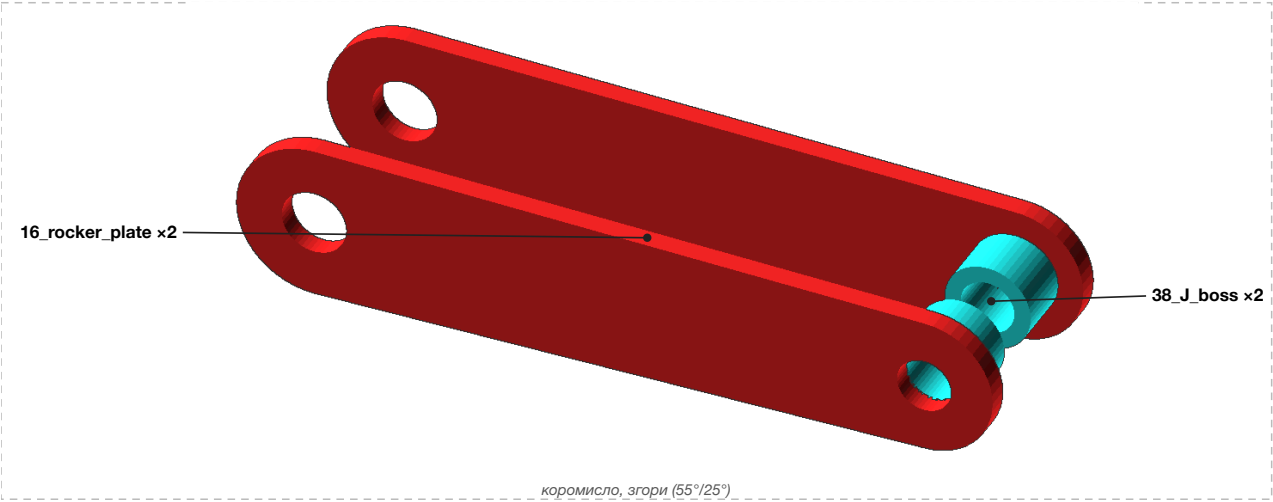

лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Розкладіть надруковане по контурах, потім клейте у порядку кроків на наступній сторінці.


Аркуш 4 · Коромисло і тяга — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

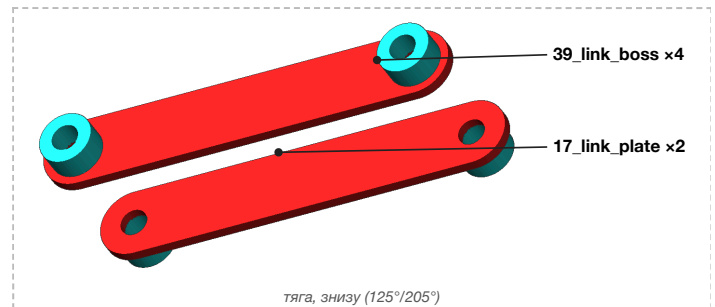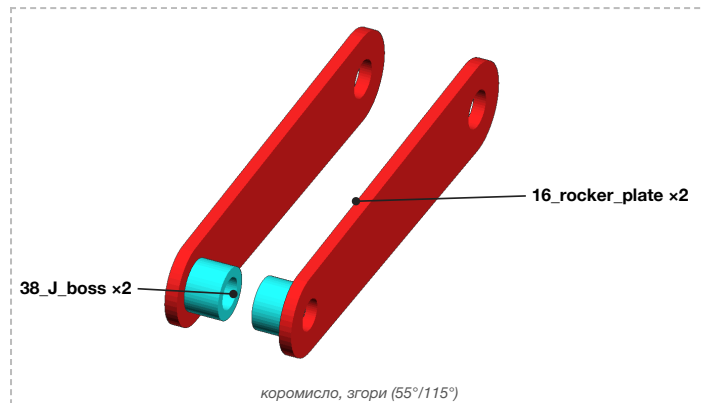


4.1 16_rocker_plate x2 — Пластина коромисла основа коромисла

Дві пластини: отвір R сідає на рукоять, отвір J — до штока
циліндра ковша

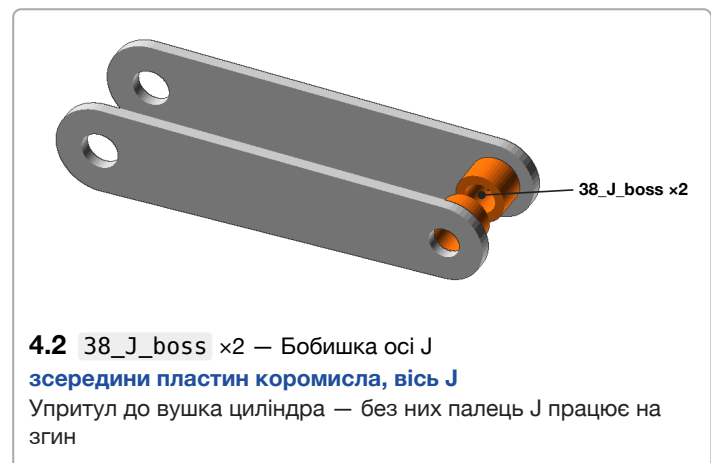

4.2 38_J_boss x2 — Бобишка осі J зсередини пластин коромисла, вісь J

Упритул до вушка циліндра — без них палець J працює на
згин

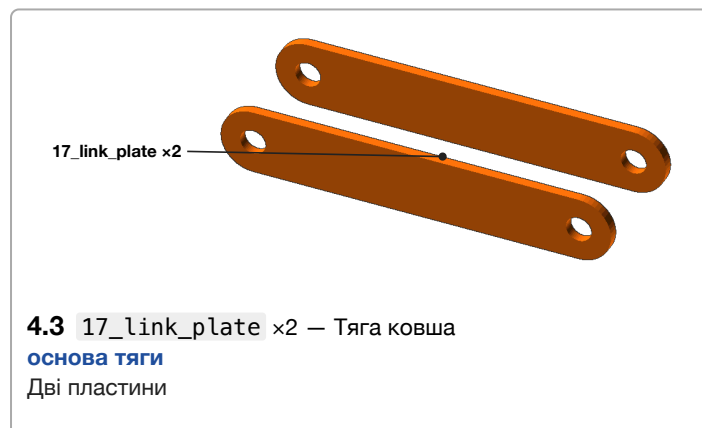

4.3 17_link_plate x2 — Тяга ковша основа тяги








Дві пластини



4.4 39_link_boss x4 — Бобишка тяги на осях J і Q зовні пластин тяги, осі J і Q



По дві бобишки на пластину, чотири на вузол


плити колони — стосом; штоки в гільзи НЕ клеїти · деталей 8 у 7 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

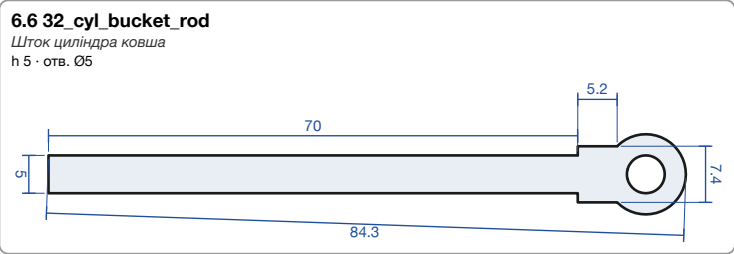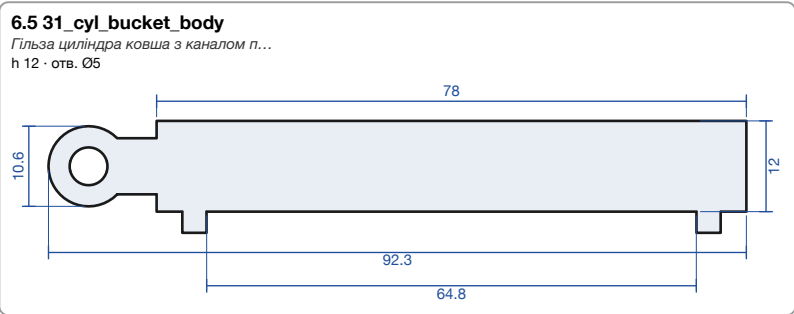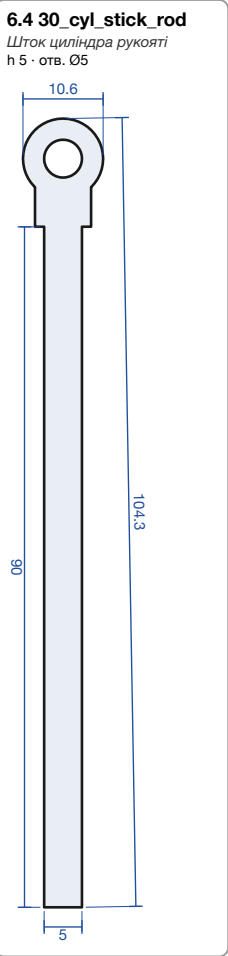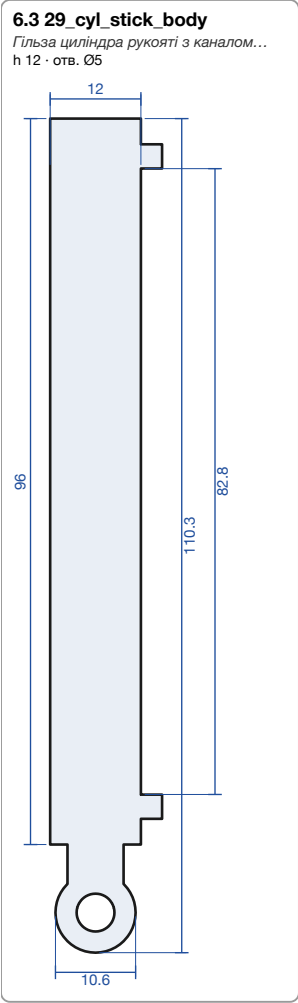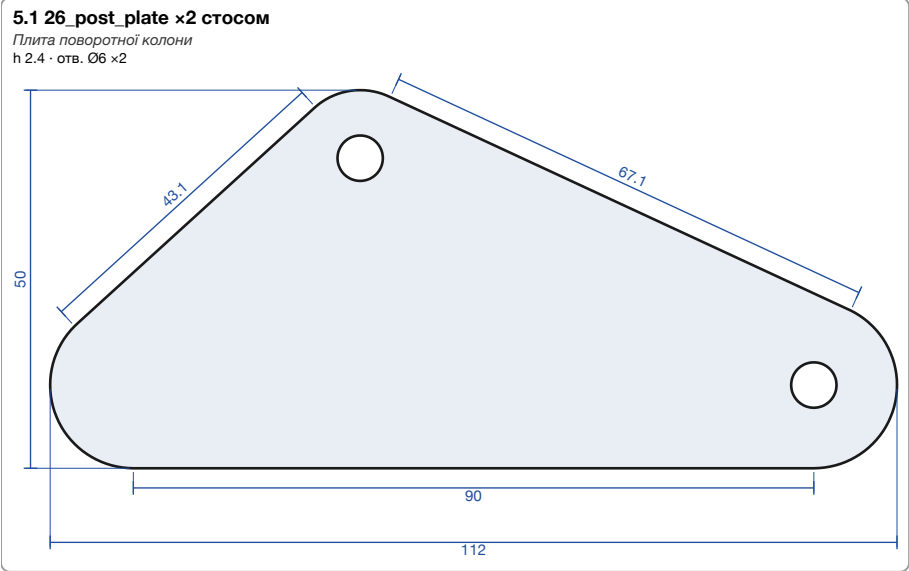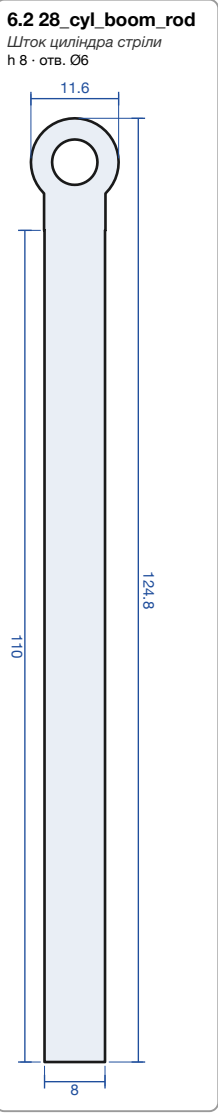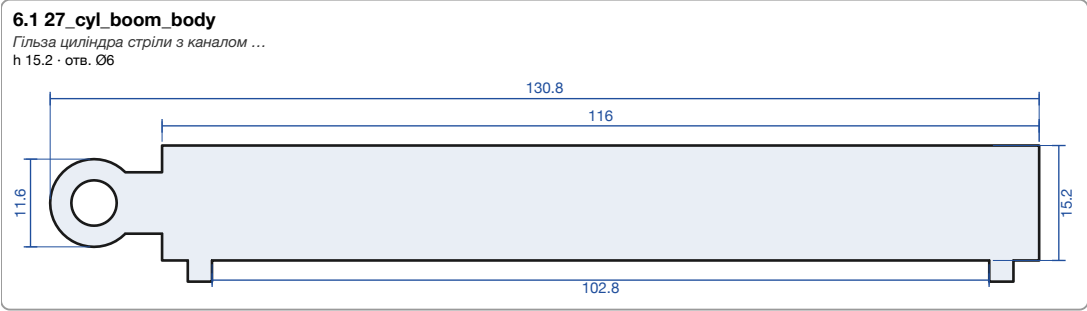

Аркуш 5 · Колона і гідроциліндри — порядок склеювання


Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

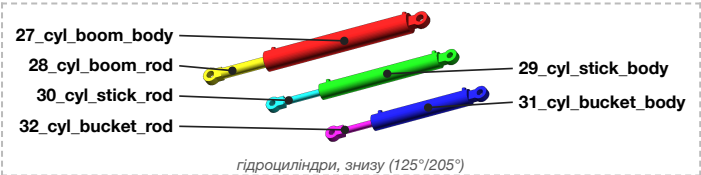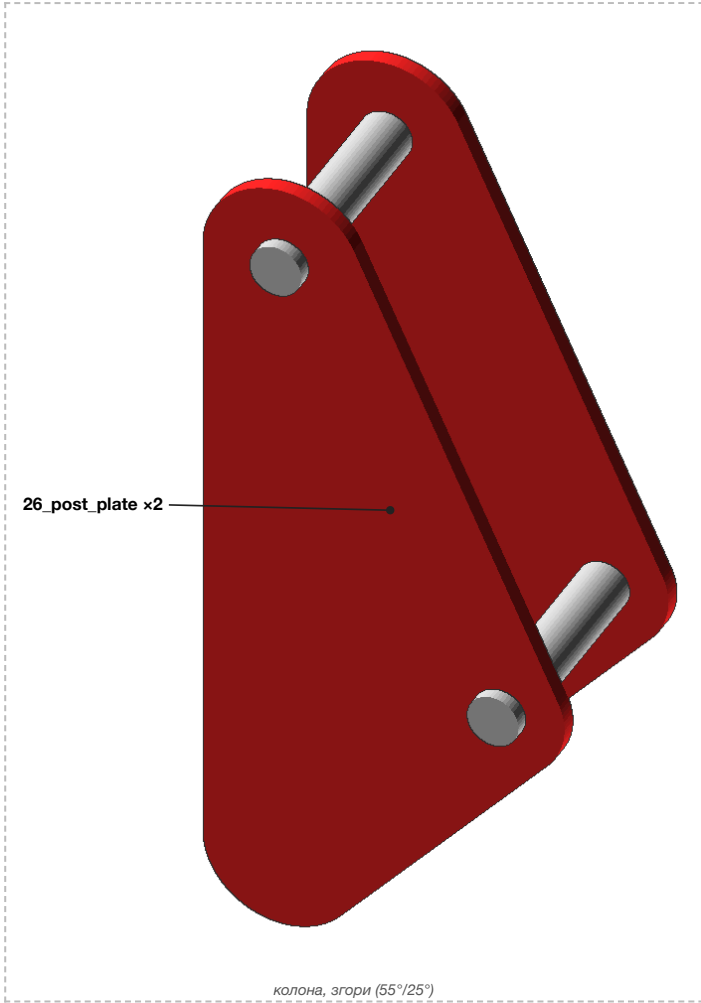

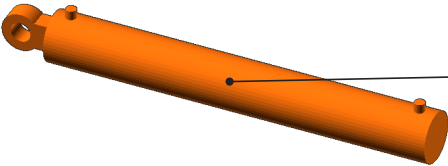


27_cyl_boom_body

6.1 27_cyl_boom_body — Гільза циліндра стріли з каналом ...
Гільза циліндра стріли, канал під шток глухий

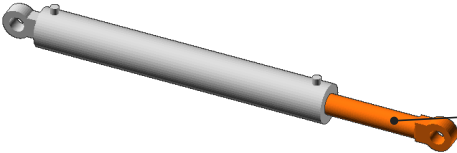


28_cyl_boom_rod


6.2 28_cyl_boom_rod — Шток циліндра стріли **у гільзу циліндра стріли**
Шток має ходити — НЕ клеїти

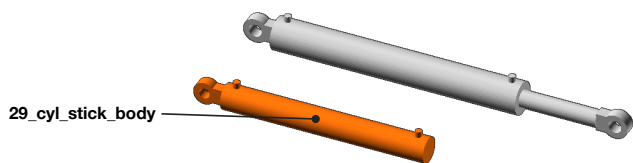


6.3 29_cyl_stick_body — Гільза циліндра рукояті з каналом...
Гільза циліндра рукояті

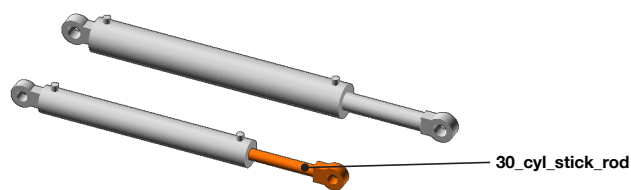


6.4 30_cyl_stick_rod — Шток циліндра рукояті
[у гільзу циліндра рукояті](#)
Шток має ходити — НЕ клеїти

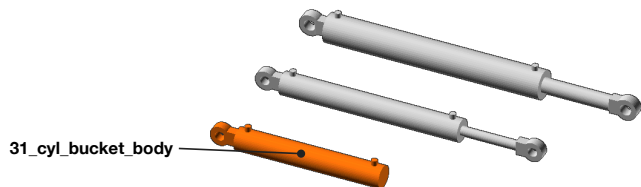

6.5 31_cyl_bucket_body — Гільза циліндра ковша з каналом п...
Гільза циліндра ковша

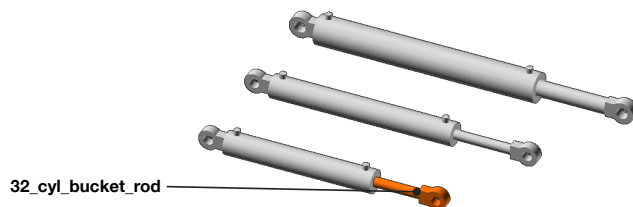


6.6 32_cyl_bucket_rod — Шток циліндра ковша
[у гільзу циліндра ковша](#)
Шток має ходити — НЕ клеїти

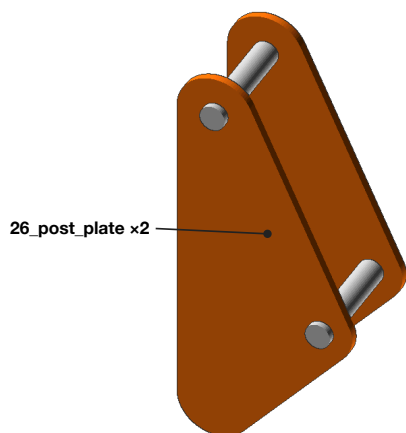


5.1 26_post_plate x2 — Плита поворотної колони
[схема опори](#)
Дві плити з осями А і С. Це не готовий вузол: рами причепа в моделі ще немає


7.1 43_pin_A
Палець осі A
Ø5.6 × 36.9 · голівка Ø7.2
= 44_pin_C (однакові)

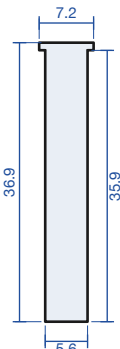


7.2 44_pin_C
Палець осі C
Ø5.6 × 36.9 · голівка Ø7.2
= 43_pin_A (однакові)

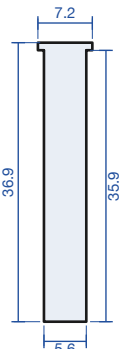


7.4 42_washer_B x2 стосом
Упорна шайба осі B
Ø15.2 / отвір Ø6.1 · h 0.4

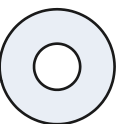


7.12 52_pin_Q
Палець осі Q
Ø4.6 × 40.1 · голівка Ø6.2
= 51_pin_J (однакові)

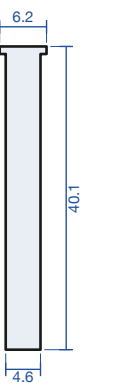


7.6 48_pin_F
Палець осі F
Ø4.6 × 14.7 · голівка Ø6.2
= 50_pin_H (однакові)

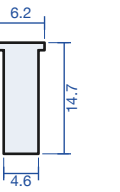


7.10 50_pin_H
Палець осі H
Ø4.6 × 14.7 · голівка Ø6.2
= 48_pin_F (однакові)

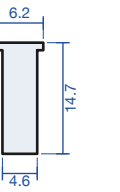


7.11 51_pin_J
Палець осі J
Ø4.6 × 40.1 · голівка Ø6.2
= 52_pin_Q (однакові)

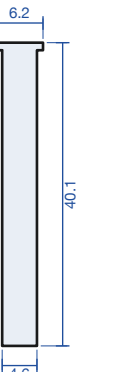


7.8 47_pin_E
Палець осі E
Ø5.6 × 30.5 · голівка Ø7.2

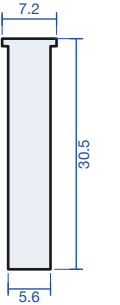


7.9 53_pin_R
Палець осі R
Ø5.6 × 20.9 · голівка Ø7.2

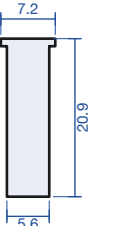



7.3 45_pin_B
Палець осі B
Ø5.6 × 26.1 · голівка Ø7.2

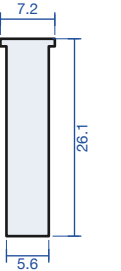

7.5 46_pin_D
Палець осі D
Ø5.6 × 15.3 · голівка Ø7.2


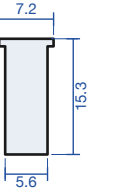


7.7 49_pin_G
Палець осі G
Ø4.6 × 19.7 · голівка Ø6.2

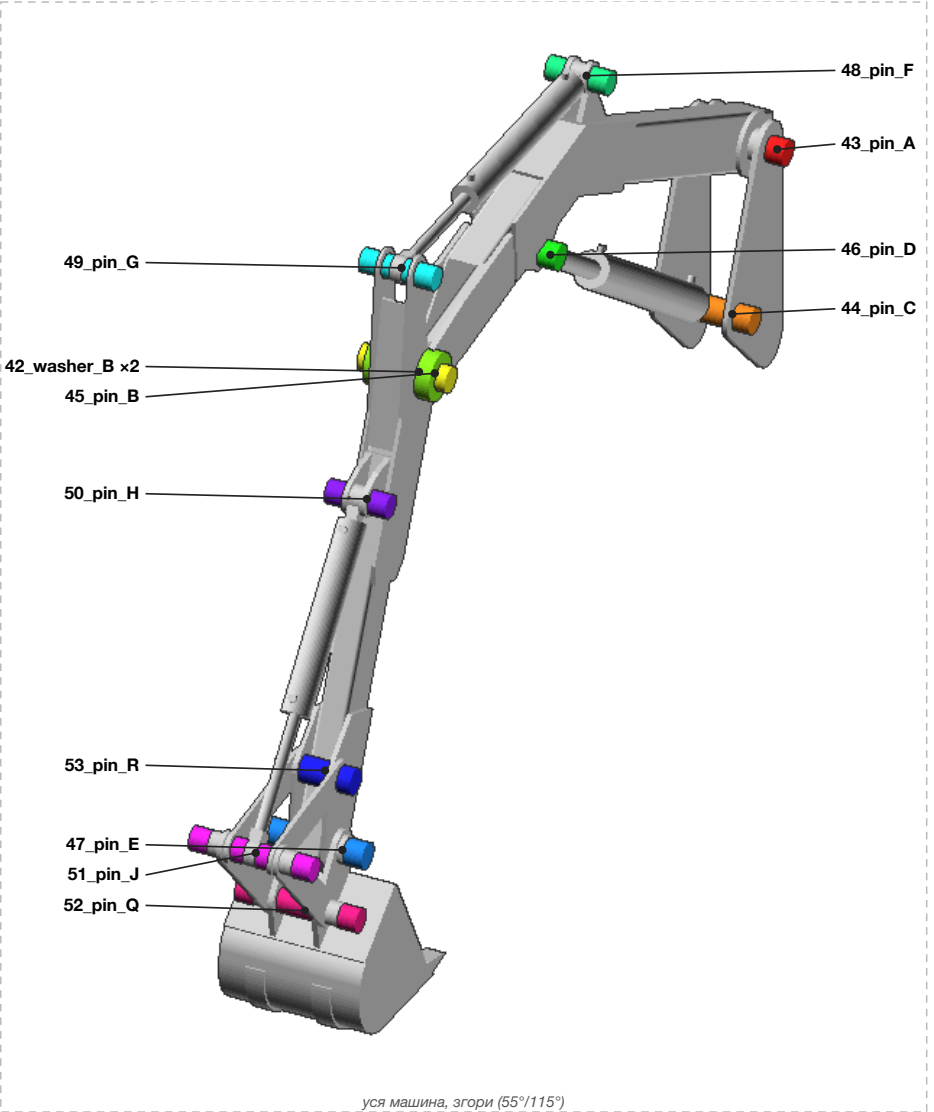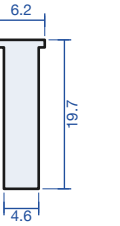

Аркуш 6 · Пальці й шайби — порядок склеювання


Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

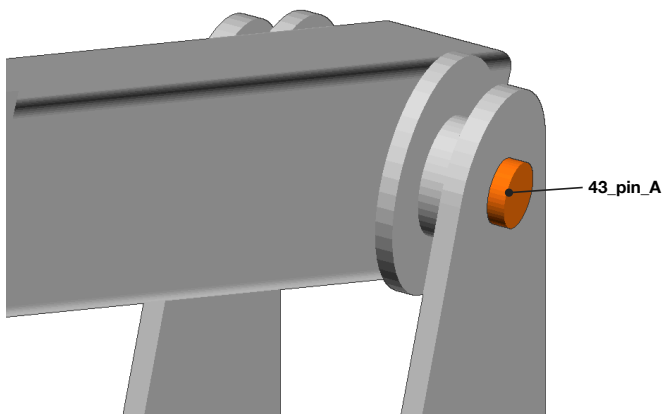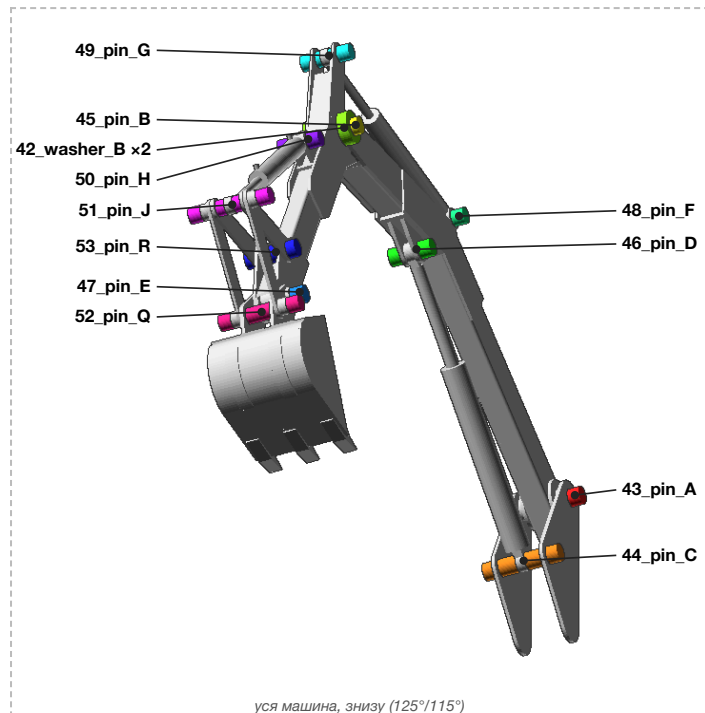

7.1 43_pin_A — Палець осі A

стріла на плити колони


Крізь втулку A; голівка пальця заходить першою

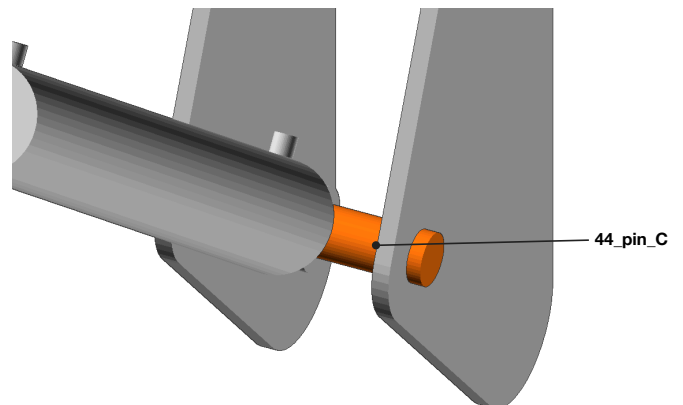


7.2 44_pin_C — Палець осі C

база циліндра стріли на плити колони


НЕ плутати з пальцем D: цей проходить крізь обидві плити колони, тож удвічі довший. За довжиною він однаковий із пальцем A

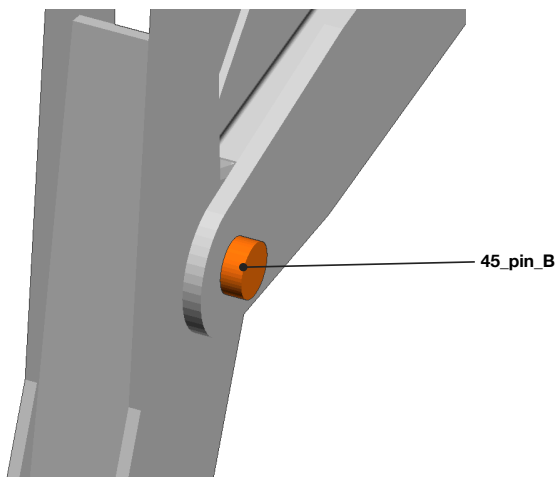


7.3 45_pin_B — Палець осі В
п'ята рукояті у вилку В стріли
Разом із шайбами наступного кроку

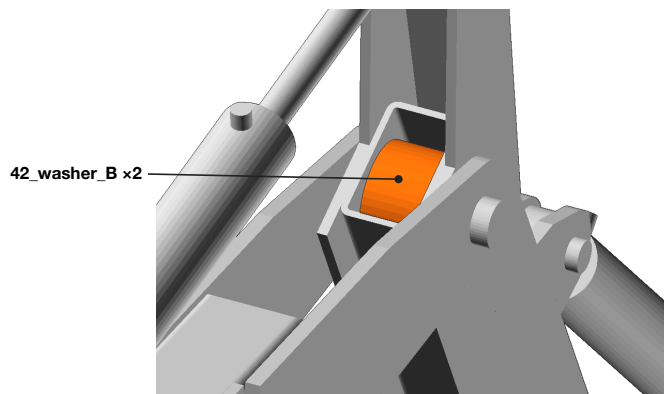


7.4 42_washer_B x2 — Упорна шайба осі В
на палець В, з боків пакета рукояті
Вибирають зазор між вилкою 16 і пакетом 15.2 — по 0.4 мм
на бік

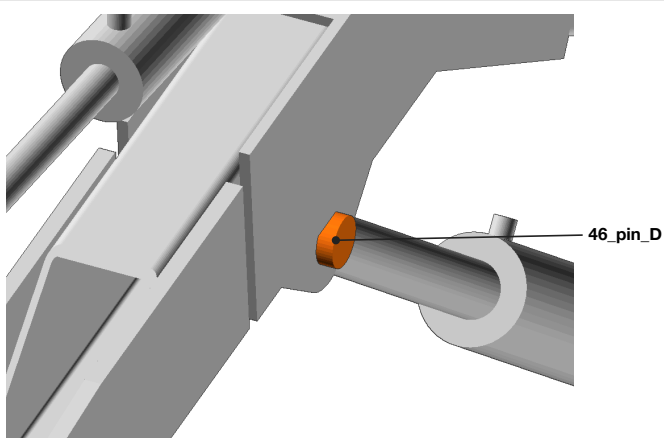


7.5 46_pin_D — Палець осі D
шток циліндра стріли у вилку D

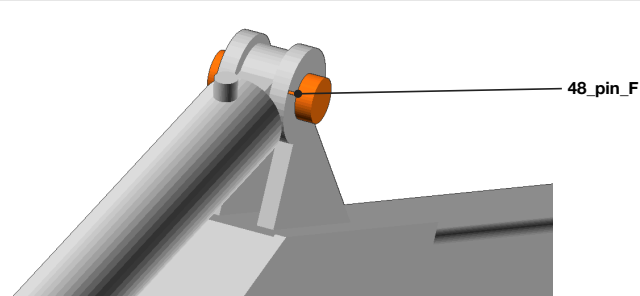


7.6 48_pin_F — Палець осі F
база циліндра рукояті у вежу F

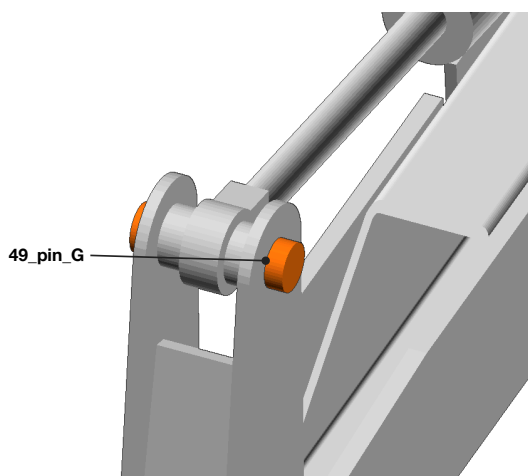


7.7 49_pin_G — Палець осі G
шток циліндра рукояті у п'яту G
Між щоками, крізь розпірні втулки G

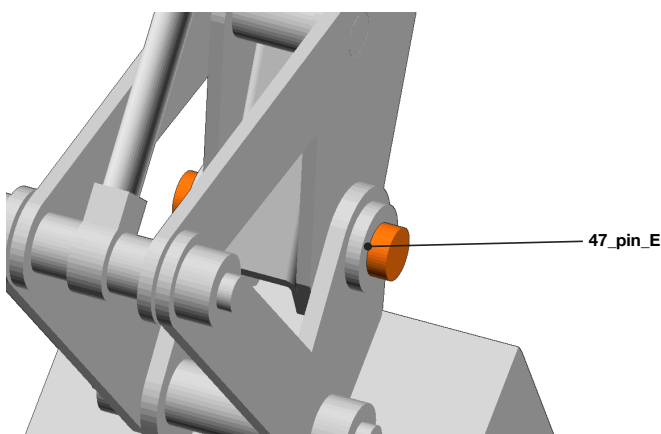


7.8 47_pin_E — Палець осі E
ківш на кінець рукояті
Крізь втулку E, вуха ковша і зовнішні бобишки

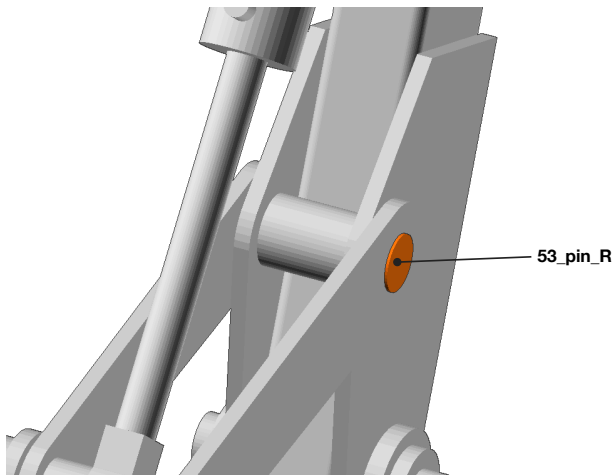


7.9 53_pin_R — Палець осі R
коромисло на накладки кінця рукояті
 Крізь втулку R

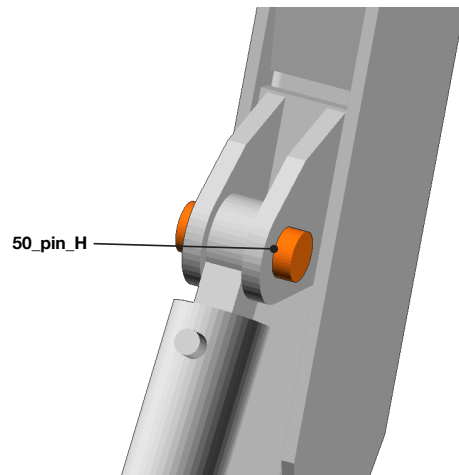

7.10 50_pin_H — Палець осі H
база циліндра ковша у вилку H

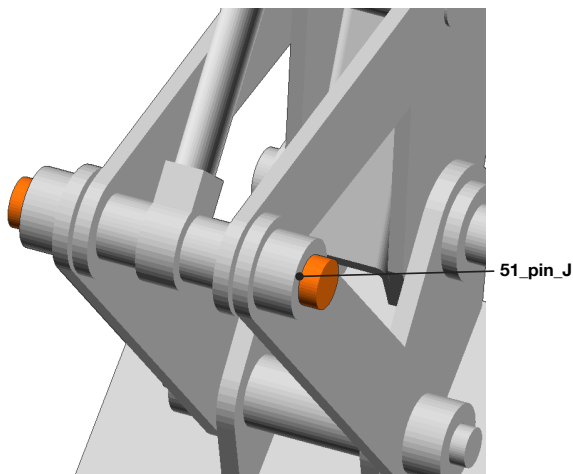

7.11 51_pin_J — Палець осі J
шток циліндра ковша і тяги на коромислі
 Найдовший палець разом із Q

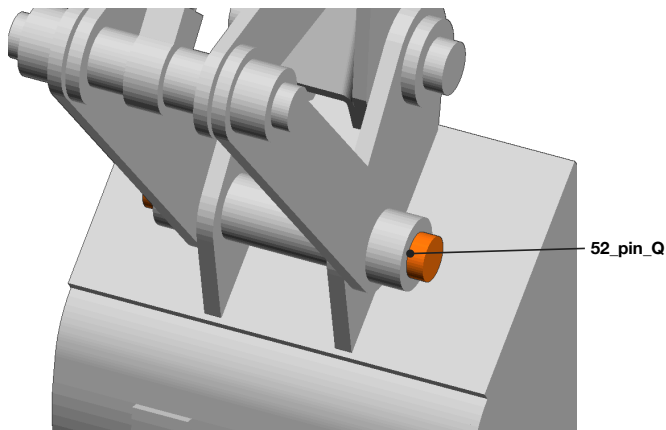

7.12 52_pin_Q — Палець осі Q
тяга у вуха ковша
 Крізь розпірку Q