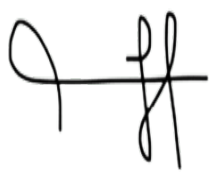
INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	MON-BIO-3DN10032	Fecha de revisión	09/10/2026
Marca	MONITOR BIO MEDITECH	Sede	Sanatorio
Modelo	G3D	Sector	ING. CLINICA
Número de serie	G3DN10032	Ubicación	IG-LL-SLL-01-ICL

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	Se observa un golpe en la parte trasera del chasis
Pantalla	Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control	Pasó	Se observan rayones menores en pantalla
Fecha y Hora	Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente	Pasó	
Accesorios	Revisar estado de cables y reemplazar de ser necesario	Pasó	
ECG	Probar las distintas derivaciones y distintas formas de onda	Pasó	
Alarmas	Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe	Pasó	
Batería	Cambio de batería si corresponde	Falló	Las baterías se encuentran agotadas, no se consigue repuesto.
Conectividad	Verificar conexión a central de monitoreo	No aplica	
Anclaje	Verificar estado del soporte	No aplica	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	No aplica	
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas	No aplica	No se etiqueta el equipo al quedar fuera de servicio por no pasar el preventivo

Técnico responsable: Malena Hidalgo 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES	ID Informe

PRUEBAS CUANTITATIVAS

SpO2 [%]

Evaluar medición en 3 puntos

Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	90	90	± 1	Pasó
2	97	96	± 1	Pasó
3	100	100	± 1	Pasó

PNI [mmHg]

Evaluar medición en 3 puntos

Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	120/80	123/82	± 3 mmHg	Pasó
2	140/100	141/102	± 3 mmHg	Pasó
3	100/60	96/55	± 3 mmHg	Falló

Temperatura [T°]

Evaluar medición

Resultado
Falló

Frecuencia [lpm]

Evaluar medición

Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
60	60	± 1	Pasó


EQUIPAMIENTO UTILIZADO

Equipamiento	Detalle	Fecha de calibración
ProSim 8	Analizador de signos vitales marca FLUKE	28/12/2025

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Falló

Observaciones: Se observa que el equipo no tiene autonomía al encontrar las baterías agotadas. Estas no tienen cambio al no conseguir repuestos.
El equipo queda fuera de servicio al no pasar todas las pruebas cuantitativas y no tener repuesto de baterías.

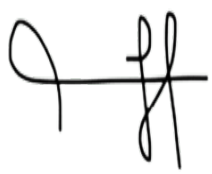Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES	ID Informe

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	