INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	VENTILA-19614	Fecha de revisión	16/04/2026
Marca	VENTILADOR MAQUET	Sede	Sanatorio
Modelo	SERVO S	Sector	UTI
Número de serie	19614	Ubicación	IG-LL-SLL-PB-UCI-LL-HB00

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Pantalla	Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control	Pasó	Cable de comunicacion en mal estado
Fecha y Hora	Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente	Pasó	
Accesorios	Revisar estado de cables y casete espiratorio, reemplazar de ser necesario	Pasó	casete espiratorio falla en prueba de flujo se reemplaza
Alarmas	Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe	Pasó	se reemplaza interlock ya que no pasa seg electrica
Batería	Cambio de batería si corresponde	Pasó	se reemplaza una de las dos baterias
Conectividad	Verificar conexión a central de monitoreo	No aplica	
Anclaje	Verificar estado del soporte	Pasó	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	Pasó	
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas	Pasó	

Técnico responsable: Enrique Godoy 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe

CHECKLIST

- ☒ Cambio de filtros
- ☒ Cambio de celda de oxígeno
- ☒ Cambio de boquillas de gases
- ☒ Cambio de batería
- ☒ Realizar prueba

HORAS OPERATIVAS

Horas de funcionamiento	49014

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

se reemplaza kit de 5000 horas, una bateria, casete espiratorio, celda de o2, cable interlock, pasa EST, cicla correctamente, y se realiza ensayo de seguridad electrica

Técnico responsable: Enrique Godoy	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Bloques o2 y aire



Figura 2: Celda o2 nueva



Figura 3: Filtros nuevos

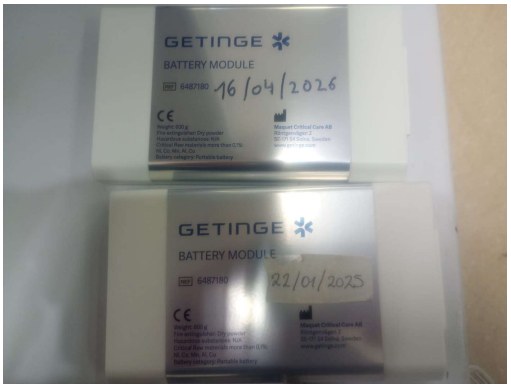


Figura 4: Reemplazo de bateria



Figura 5: Armado de bloques, celda de o2, nozzles



Figura 6: Casete espiratorio nuevo

Técnico responsable: Enrique Godoy

Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe

IMAGENES

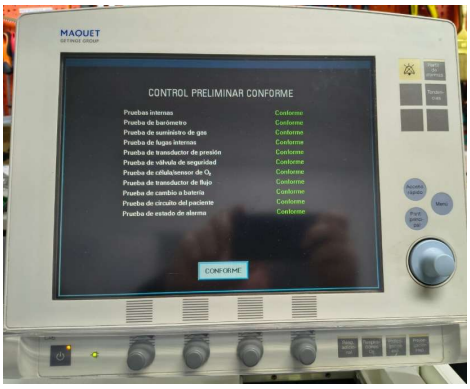


Figura 7: Prueba preliminar correcta

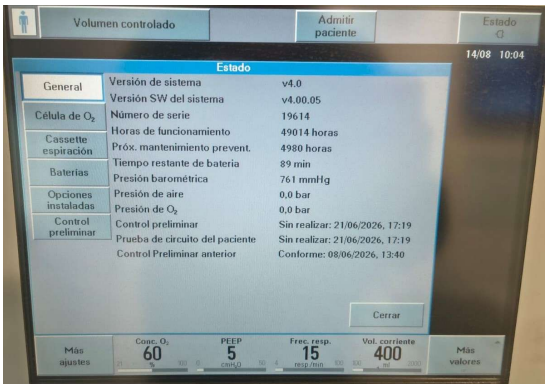


Figura 8: Estado general

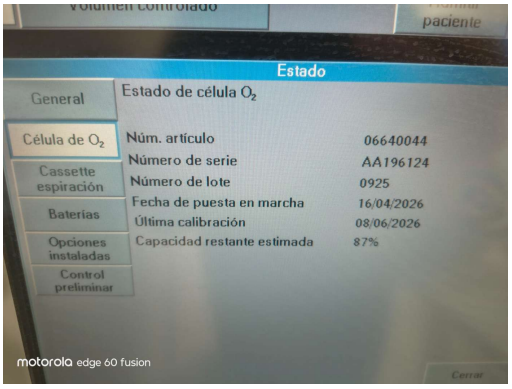


Figura 9: Estado celda o2

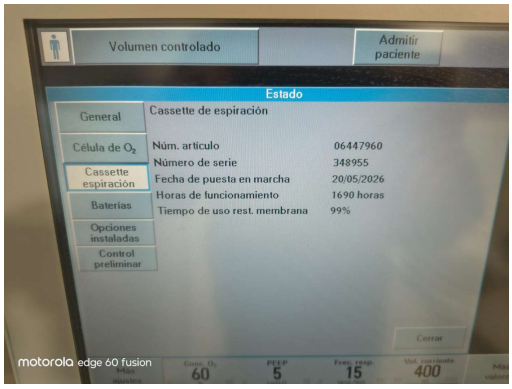


Figura 10: Estado casete espiratorio

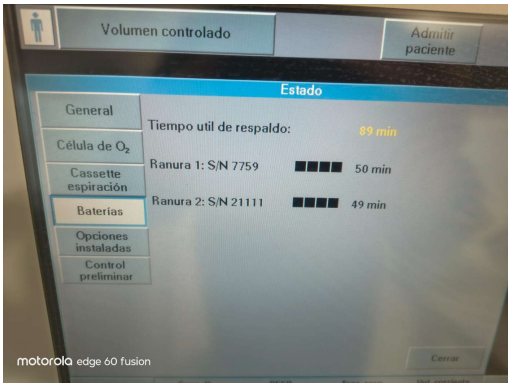


Figura 11: Estado baterias



Figura 12: Prueba de ciclado

Técnico responsable: Enrique Godoy	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe

IMAGENES



Figura 13: Estado cable comunicacion pantalla



Figura 14: vista general

Técnico responsable: Enrique Godoy	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe

Realiza el ensayo: Enrique Godoy	Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐
	Ensayo recurrente ☒
Fecha: 07/08/2026	Ensayo después de la reparación ☐

Datos del equipo

Código de identificación: VENTILA-008	Número de serie: 19614
Fabricante: MAQUET	Ubicación: SLL
Modelo: SERVO	Clase de protección: I

Parte Aplicable - NO APLICA

Datos del Analizador

Fabricante: Fluke	Estándar: IEC62353-Alternative
Modelo: ESA-615	Versión de firmware: 3.01.03
Número de serie: 5453505	Última calibración: 25/02/2026

Ensayo

Medición	Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra	0.117	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra	999	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro	224.0	V	-	-	P
Neutro a tierra	1.0	V	-	-	P
Vivo a tierra	225.2	V	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra cerrada	102.3	uAAC	1000	-	P

Valoración Global

Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.

Técnico responsable: Enrique Godoy	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

