

1. 尺寸标注

2026年6月30日 8:55

1.1 基本步骤

1. 形体分析 → 把零件拆成几块（底板、立板、套筒、凸台.....）
2. **定基准** → 长/宽/高三个方向各选一个基准。对称件→对称面；不对称→底面/重要端面/轴线
3. **标定位尺寸** → 每一块相对于基准的位置（如轴线，切记不要一股脑全从底面拉尺寸线）
4. 标定型尺寸 → 每一块自己的长宽高、直径、孔径
5. 标总体尺寸 → 总长、总宽、总高
6. 补工艺结构 → 螺纹、沉孔、倒角、圆角、均布孔
7. **检查** → 有无冗余？有无封闭尺寸链？

1.2 易错点

- 箭头画法：实心三角形
- 文字朝向：尺寸线水平→文字朝上，尺寸线垂直→文字朝左
- 厘米标注：缺省单位毫米，写数字就行，不要写 mm 更不要写 cm
- 多标尺寸：多余的定形尺寸、封闭尺寸链 → 扣分。带()的尺寸不算在内
- 圆角一个一个标：均匀分布的圆角只标一个。或相同圆角写 "未注圆角 R2~R3" 一行字就够了

1.3 比较特殊的标注

极限与配合

沉孔标注

盲孔螺纹标注

螺纹标注

M 公称直径 × 螺距(P导程) 中径公差带代号 顶径公差带代号 - 旋合长度代号 - 旋向代号


普通粗牙螺纹（默认，螺距不标），如 M10 - 6H、M10 - 6g、M10 - 6H/6g(配合)

普通细牙螺纹（螺距必须标注），如 M20 × 1.5 - 7g6g


多线螺纹（公称直径 × Ph导程P螺距）

盲孔即未钻穿的孔，与通孔相对

· 常规标注法

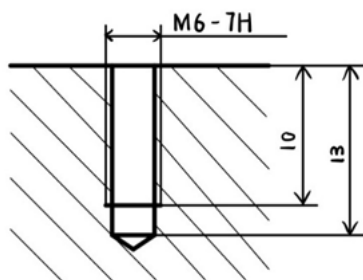

· 简化标注法

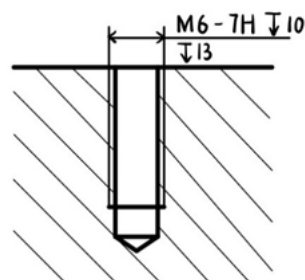

对称标注

非完整结构

几何公差

U型槽

正六边形

倒角