


普通粗牙螺纹（默认，螺距不标），如M10 - 6H、M10 - 6g、M10 - 6H/6g(配合)

普通细牙螺纹（螺距必须标注），如M20 × 1.5 - 7g6g


多线螺纹（公称直径 × Ph 导程P 螺距）

盲孔即未钻穿的孔，与通孔相对

· 常规标注法

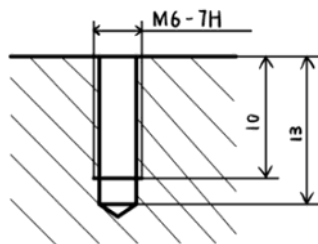


· 简化标注法

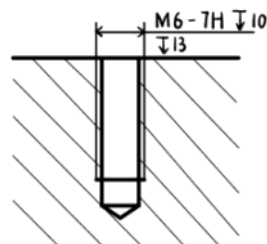


对称标注

对称零件一定要用对称标注方式——标总长/总宽，而不是从一侧基准标到每个结构。如：

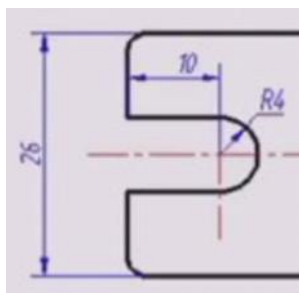


错误示例

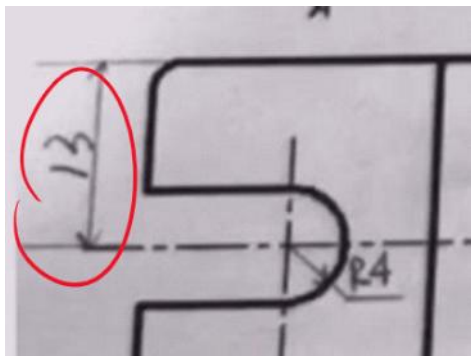

非完整结构


对称结构要求对称标注，当遇到局部剖的遮挡时，将尺寸线略微超出点划线即可

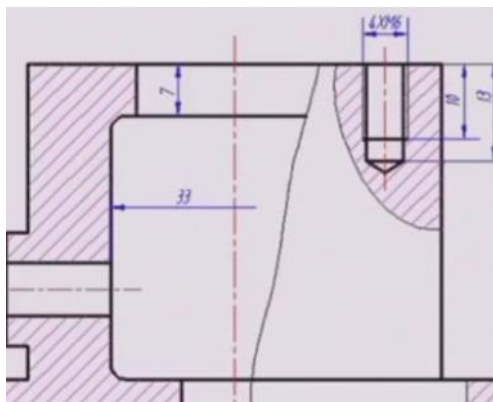

几何公差

这个简单看ppt学一下就够了，一般最多考一处

3. 几何公差标注的框格形式

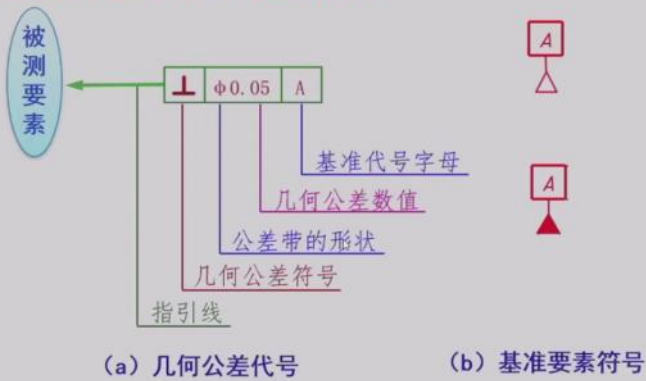

示例


4. 几何公差标注示例

1) 被测要素为轮廓线/表面时，箭头指向轮廓线或其延长线。



给定方向上的公差带是距离为公差值0.1的两个平行平面间的区域

2) 被测要素为轴线时，带箭头的指引线与尺寸线的延长线重合。




圆柱套筒轴线的公差带是直径为0.08的圆柱面内的区域

5. 方向公差标注示例

➢ 方向公差均有基准！当基准是尺寸要素确定的轴线时，基准三角形放在该尺寸线的延长线上。


➢ 被测要素为轴线时，带箭头的指引线与尺寸线的延长线重合。

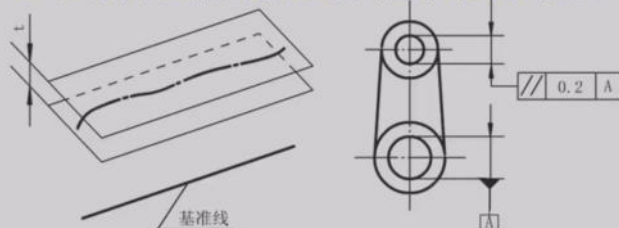

上套筒轴线的公差带是距离为0.2且平行于基准线、位于给定方向上的两平行平面间的区域

U型槽

槽宽 + 槽长 + 圆头

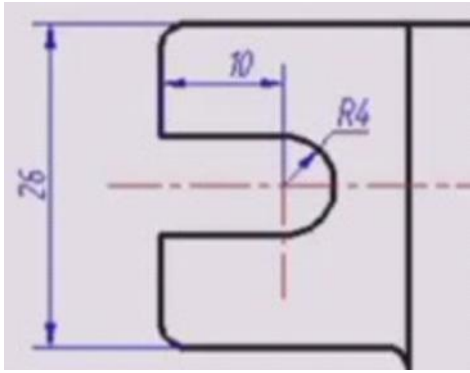

正六边形

标对边距离，而不是外接圆直径

倒角

要求标注倒角的比较少，一般都是说明未注倒角C1