

Form Verifikasi Kondisi Defect List

Nama Pekerjaan	:	Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) Untuk Modernisasi Fasilitas Pelayanan APP di Balikpapan, Medan dan Pontianak
Nomor Kontrak	:	PROC.029/T/00/LPPNPI/PGD.02.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024
Lokasi Pekerjaan	:	Medan
Masa Pemeliharaan	:	(BAST 1 15 Oktober 2025)

I. Uraian Hasil Verifikasi Lapangan

No	Defect List	Dampak Secara Operasional	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut	Kondisi Eksisting	Kategori Penyebab
1	Dimmer di gedung simulator belum berjalan normal	Tidak ada	Penyedia berkomitmen mencari solusi terkait permasalahan dimmer	Perbaikan dimmer	Kondisi Normal	<i>Mutu Pekerjaan Vendor</i>
2	Gate Fox : Terjadi permasalahan di VCCS, adanya incorrect status indicator, dan untuk dapat Kembali normal, seluruh peralatan (termasuk server) harus di restart, dan Terjadi permasalahan pada modul gatevox 2 terutama	ATS Unit Medan tidak bisa melakukan koordinasi dengan adjacent unit	Penyedia akan segera melakukan koordinasi dengan Indra Sistem Spanyol	Update Patch Software oleh Penyedia	Kondisi Normal	<i>Penyebab Lainnya Kegagalan fungsi pada gatevox</i>

	untuk modul yang menangani komunikasi					
3	Terjadi permasalahan pada Gatefox 2 slot 4 card interface	putusnya koordinasi direct speech antara Medan - Aceh vv dan Medan – Sibolga vv	Melakukan re-plug pada card interface	Melakukan re-plug pada card interface	Kondisi Normal	<i>Penyebab Lainnya</i> Kegagalan fungsi pada interface gatevox 2
4	Beberapa headset dan handset gagal berfungsi	User ATC terganggu operasionalnya. Karna harus menunggu tindakan dari teknisi.	Penyedia berkomitmen mencari Solusi terkait permasalahan IVP pada CWP, seperti menyediakan spare IPV	Melakukan swap IPV pada CWP lain yang belum digunakan	Kondisi Normal	Penyebab lainnya (masalah pada IPV)
5	CWP pada sector TMA EAST dan TMA WEST blackout/ Item pada layar CWP hilang	User ATC tidak dapat melakukan kontrol operasional baik koordinasi maupun komunikasi.	Penyedia akan segera melakukan koordinasi dengan Indra Sistemasi Spanyol	Melakukan restart CWP pada TMCS	Kondisi Normal	Penyebab lainnya (bisa jadi suhu ruangan yang tidak sesuai standart peralatan)
6	Fitur Split Audio pada CWP sector TMA EAST tidak berfungsi	User ATC tidak Optimal dalam melakukan kegiatan operasional	Restart CWP	Melakukan restart CWP pada TMCS	Kondisi Normal	Penyebab lainnya (bisa jadi suhu ruangan yang tidak sesuai standart peralatan)
7	VRP 1 dan VRP 2 pada TMCS Alarm	Alarm Pada Monitoring TMCS	Penyedia akan segera melakukan koordinasi dengan Indra Sistemasi Spanyol	Melakukan hard reset server Neptuno 1 dan 2	Kondisi normal	Penyebab lainnya (tidak diketahui)

8	Saat ini sebanyak 32 Handset U/S	Tidak dapat di gunakan untuk komunikasi	Penyedia melakukan perbaikan handset	Penyedia telah melakukan perbaikan handset sebanyak 32	Kondisi normal	Pada konektor Lemo tidak tersedia pengikat kabel sehingga solder antara kabel dan konektor terlepas
9	munculnya alarm Different CCT Version in ASRTTS0 - ASRTTS0	Muncul nya alarm pada system Massage di CMD	Penyedia akan segera melakukan koordinasi dengan Indra Sistemasi Spanyol	Menunggu konfirmasi dari penyedia	Alarm masih muncul pada CMD	Perlunya dilakukan Update Software oleh penyedia
10	Terjadi alarm pada FDP-1, FDP 2 di line 1 dan line 2	Muncul nya alarm pada system Massage di CMD	Teknisi Melakukan setting konfigurasi	Melakukan konfigurasi FDP pada DBM	Kondisi Normal	Menyesuaikan konfigurasi menu FDP di DBM
11	Terdapat alarm Lan di Menu SWICH Pada CMD	Muncul nya alarm pada system Massage di CMD	Penyedia akan segera melakukan koordinasi dengan Indra Sistemasi Spanyol	Menunggu konfirmasi dari penyedia	Alarm masih muncul pada CMD	Perlunya dilakukan Update/konfigurasi Software oleh penyedia
12	Pada HMI DRF sering tidak Update (tampilan berwarna kuning-menandakan data tidak terekam) namun pada saat di buka direktori penyimpanan data rekaman ada	tidak sinkronnya HMI pada DRF	Penyedia akan segera melakukan koordinasi dengan Indra Sistemasi Spanyol	Menunggu konfirmasi dari penyedia	melakukan restart pada DRF yang mengalami gangguan, setelah restart gangguan kembali normal	Perlunya dilakukan Update/konfigurasi Software oleh penyedia
13	Tidak dapat melakukan setting (konfigurasi) port Firewall.	atmas tidak dapat melakukan proses input data flight plan dan surveillance untuk data baru.	Koordinasi dengan penyedia	Koordinasi dengan penyedia	Kondisi normal	Port pada Firewall status dikunci (locked).

14	ATMAS-PLAYBACK pemutaran playback pada SDD dapat di putar dan sudah sinkron dengan audio komunikasi, namun untuk pengambilan rekaman masih parsial pengambilan video di ambil dari atmas, dan audio di ambil dari neptuno		Penyedia akan segera melakukan koordinasi dengan Indra Sistemas Spanyol	Menunggu konfirmasi dari penyedia	Kondisi normal	Perlunya dilakukan Update/konfigurasi Software oleh penyedia
15	ATMAS-CMD pada moitoring pada neptuno sempat terjadi warning alarm(berwarna kuning)	Status Warning pada Monitor CMD	Penyedia akan segera melakukan koordinasi dengan Indra Sistemas Spanyol	Menunggu konfirmasi dari penyedia	Kondisi Exsisting Warning	Perlunya dilakukan Update/konfigurasi Software oleh penyedia
16	FALSE WARNING OF CLAM "LB"	Dari database, parameter yang dikonfigurasi adalahvertical rate of descent/climb sebesar 1.000 kaki per menit dan rentang ketinggian 300 kaki. Meskipun pengendali memasukkan CFL (Cleared Flight Level) ke dalam SDD persis seperti yang diberikan kepada pilot,	Penyedia akan segera melakukan koordinasi dengan Indra Sistemas Spanyol	Menunggu konfirmasi dari penyedia		Perlunya dilakukan Update/konfigurasi Software oleh penyedia

		sistem memicu peringatan CLAM "LB" (Cleared Level Adherence Monitoring - Level Band) saat pesawat mendekati ketinggian yang ditetapkan. Peringatan ini seharusnya tidak terjadi karena pesawat masih berada dalam parameter yang ditetapkan; namun, masalah ini terus terjadi secara konsisten.					
--	--	--	--	--	--	--	--

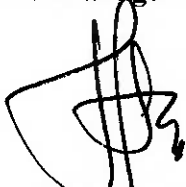
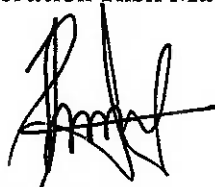
Kategori Penyebab:

- *Mutu Pekerjaan Vendor*
- *Kesalahan Pemakaian/Operasional User*
- *Jaringan Komunikasi*
- *Force Majeure*
- *Penyebab Lainnya*

II. Kesimpulan :

Perbaikan telah dilakukan namun masih perlu Identifikasi lanjutan terkait dampak Operasional.

Medan, 17 April 2026

General Manager Cabang Medan  Davitson Aritonang	VP of Operation Risk Manajemen  Iqbal Kamaluddin
---	---