

1과목 : 임의 구분

1. 고체연료에서 공업분석을 할 때 시험항목에 포함 되지않는 것은?

- ① 황분 ② 휘발분
③ 고정탄소 ④ 회분

2. 흑연 도가니에 있어서 10번 도가니라 함은?

- ① 1회에 텅스텐 10kg을 녹일수 있는 도가니
② 1회에 구리 10kg을 녹일수 있는 도가니
③ 주강을 1일 10회이상 녹일수 있는 도가니
④ 철을 1일 10회이상 녹일수 있는 도가니

3. 원심 주조법에 의하여 만들어진 주철관의 조직 중 가장 치밀한 부분은?

- ① 내부 안쪽부분 ② 중간부분
③ 바깥쪽 표면부분 ④ 전체부분

4. 주조품 내부에 있는 기공의 결함을 찾는 데 적합한 비파괴검사법은?

- ① 누설탐상시험 ② 와전류탐상시험
③ 초음파탐상시험 ④ 형광침투탐상시험

5. Cupola에서 tuyere ratio(송풍구비)란?

- ① 유효고를 노의 내경으로 나눈 값이다.
② Tuyere의 수량을 말한다.
③ Tuyere level에서 장입구까지의 높이이다.
④ Tuyere level의 노의 단면적을 tuyere의 총단면적으로 나눈 값이다.

6. 노블락계의 페놀 수지 점결제를 사용하는 것으로 크로닝 프로세스라고 하는 것은?

- ① CO₂법 ② Full mould법
③ Investment법 ④ Shell mould법

7. 금형모형을 만들기 위하여 목형에 이중 수축여유, 기계가공여유 등을 붙여 만드는 모형은?

- ① 고물개형 모형(Strickle Pattern)
② 매치 플레이트(Match Plate)
③ 원형 모형(Master Pattern)
④ 패턴 플레이트(Pattern Plate)

8. 주강의 탈산제로서 탈산능력이 가장 강력한 것은?

- ① Fe-S ② Ca-Si
③ Si-Mn ④ Al

9. 주물사가 갖추어야 할 조건 중 틀린 것은?

- ① 용해성이 커야 한다.
② 통기성이 좋아야 한다.
③ 주형제작이 쉬워야 한다.
④ 반복사용이 가능하여야 한다.

10. CO₂주형을 만들고자 할 때 주형의 붕괴성을 향상시키기 위한 첨가제로 적합하지 않은 것은?

- ① 벤토나이트 ② 코크스분말

③ 톱밥

④ 피치분말

11. 가압식 탕구계가 가지는 잇점이라 할 수 없는 것은?

- ① 탕구계가 용탕으로 충만된다.
② 탕구계 전체에 압력이 유지된다.
③ 용탕 손실이 적어 회수율이 높아진다.
④ 난류가 적어 이물질 혼입이 적다.

12. 주물을 만들 때 설치하는 압탕의 설계와 배치가 옳지 않은 것은?

- ① 압탕의 응고는 주물의 응고시간보다 길어야 한다.
② 압탕은 주물의 방향성 응고를 하도록 설치한다.
③ 압탕의 모양은 응고시간에 관계없다.
④ 일반적으로 응고수축이 크면 압탕도 크게 한다.

13. 주형 또는 코어 제조시 모형(模型)으로서 반드시 금형을 사용해야 하는 조형법은?

- ① 생형법 ② 쉘형법
③ 유사형법 ④ CO₂ 형법

14. 다음 중 두께가 가장 얇은 주형을 제작하는 조형법은?

- ① N-Process(N-형법)
② CO₂ Process(가스형법)
③ Shell mold Process(쉘형법)
④ Investment Process(메몰 주조법)

15. 염기성 전로의 특징 중 틀린 것은?

- ① S.P 제거가 용이하다.
② 샤롯데 벽돌이 사용된다.
③ 염기도가 높은 슬랙의 사용이 가능하다.
④ 저품위 원료로도 조업이 가능하다.

16. 비가압식 탕구방안의 탕구비에 가장 적당한 것은?

- ① 1:4:4 ② 1:2:1
③ 0.25:1:0.5 ④ 2:1:1

17. 도면에 의하여 모형을 제작할 때 조형 또는 주조를 위하여 도면에 표시한 형상(모형)을 모형에 다소 변경시켜 만드는 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 라운딩 ② 덧붙임
③ 기울기(인발구배) ④ 수축여유

18. Die cast 기의 능력은 무엇으로 나타내는가?

- ① 금형의 체결압력 ② 제품의 크기
③ 주입 속도 ④ 금형 무게

19. 나무의 심재가 갖고 있는 성질로 맞는 것은?

- ① 수분이 많고 연하다. ② 수분이 많고 단단하다.
③ 수분이 적고 연하다. ④ 수분이 적고 단단하다.

20. 목재를 구입하여 중량을 측정하였더니 중량이 800g 이었다. 건조 후 중량이 750g 이 되었다면 이 때의 함수율(%)은 얼마인가?

- ① 약 6.7 ② 약 7.3
③ 약 8.3 ④ 약 9.7

2과목 : 임의 구분

21. 모형의 수리 및 보존 관리에 대한 설명 중 거리가 가장 먼 것은?

- ① 부분적 수리라도 전부분을 계속 보수한다.
- ② 보관 장소를 선정하여 입체적으로 정리 보관한다.
- ③ 일정 온도를 유지하여 흡습에 의한 변형을 방지한다.
- ④ 모형의 크기별로 구분하여 습하게 영구 보관한다.

22. 코어 프린트의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 코어의 위치를 결정한다.
- ② 코어를 고정한다.
- ③ 코어의 가스빠기 역할을 한다.
- ④ 코어가 자유롭게 움직일 수 있는 충분한 여유를 준다.

23. 대패에 덧날을 끼우는 이유로 가장 중요한 것은?

- ① 원날이 빠지지 않게 한다.
- ② 대패 작업에 힘이 적게 든다.
- ③ 대패밥에 거스러미가 일지 않게 한다.
- ④ 원날을 보호하기 위한 것이다.

24. 분할형의 상.하를 정확히 맞출 수 있으며 목형의 상형을 하형에서 직각으로 뺄 수 있도록 만든 것은?

- ① 주먹장부맞춤 ② 쪽매맞춤
- ③ 맞대맞춤 ④ 다우얼맞춤

25. 대형주강주물에서 일반적으로 적용되는 수축율은 어느 정도 인가?

- ① 0.5/1000 ② 2/1000
- ③ 7/1000 ④ 20/1000

26. 목재에서 수축과 변형이 가장 작은 방향은?

- ① 변재 방향 ② 나이테 방향
- ③ 섬유 방향 ④ 수선 방향

27. 일반적인 도면에서 중간부를 생략하여 그리지 않는 것은?

- ① 형강 ② 파이프
- ③ 테이퍼 축 ④ 리벳

28. 가로 40mm, 세로 35mm, 길이 80mm인 각재의 압축시험에서 파괴시 외력이 210kgf 이었다면 압축 강도(kgf/cm²)는?

- ① 15 ② 150
- ③ 18.7 ④ 187

29. 표준 고속도 강의 W, Cr, V의 성분비는?

- ① 18:4:1 ② 18:9:1
- ③ 15:9:1 ④ 15:3:1

30. 미이하나이트(meehanite)법 주철제조시 사용되는 점종제는?

- ① Fe-Mn ② Mg-Zn
- ③ Ca-Si ④ Fe-S

31. 다음 중 열전도가 큰 것부터 순서로 된 것은?

- ① Cu > Ag > Au > Al > Fe
- ② Cu > Ag > Au > Fe > Al

③ Ag > Cu > Au > Al > Fe

④ Ag > Au > Cu > Al > Fe

32. 순수 시멘타이트(Cementite)의 A₀변태 온도는 약 얼마인가?

- ① 50℃ ② 150℃
- ③ 210℃ ④ 270℃

33. 특수강에서 내식성과 내산성을 증가시키는 가장 대표적인 원소는?

- ① C ② Ni
- ③ S ④ Pb

34. 철강 재료에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 강괴의 종류는 탈산도에 따라 분류한다.
- ② 킬드강은 주조용강으로도 사용할 수 있다.
- ③ 상부베이나이트는 하부베이나이트보다 경도가 높다.
- ④ 보통 주철의 조직상은 흑연, 펄라이트와 시멘타이트이다.

35. Austenite계 Stainless steel에 해당되는 것은?

- ① 18% Co강 ② 18% Mo강
- ③ 18% Cr · 8%Ni강 ④ 17-4 PH 강

36. 기계를 운전하기 전에 해야 할 일과 관련이 가장 적은 것은?

- ① 공구 준비 ② 급유
- ③ 기계 점검 ④ 제품 분석

37. 직선형의 균열로서 내부 수축응력에 의하여 발생하는 냉간 균열(cold crack)의 가장 큰 원인은?

- ① 경한 재질로서 수축량이 큰 경우
- ② 큰 주물의 지느러미가 발생한 경우
- ③ 주물사의 배합이 부적당할 경우
- ④ 두께가 불균일한 대형주물을 급속히 냉각한 경우

38. 주형을 진동시키거나 들어올릴 때 모래가 떨어지는 현상의 결함은?

- ① Cold shut ② Crushing
- ③ Drop or drop out ④ Drawing

39. 분진에 습기를 부여해서 포집하는 분진 측정의 방법은?

- ① 흡착식 ② 침강식
- ③ 충돌식 ④ 원심식

40. 금속부분에 대한 한국산업규격이 규정하는 기호는?

- ① KSA ② KSD
- ③ KSG ④ KSM

3과목 : 임의 구분

41. 주물의 압탕효과를 증가시킬 수 있는 방법으로 틀린 것은?

- ① 덧불임(padding)을 한다.
- ② 칠(chill)을 제거한다.
- ③ 압탕부에 단열재나 발열재로 만든 슬리이브를 사용한다.
- ④ 압탕의 형상계수(체적/표면적)를 크게한다.

42. 주철의 기계적 성질 중 상온에서 충격치가 가장 높은 것은?

- ① 페라이트형 구상흑연주철
- ② 펄라이트형 구상흑연주철
- ③ 흑심가단주철
- ④ 펄라이트형 가단주철

43. 유압펌프의 고장 중 소음이 클 경우 원인과 대책이 서로 맞지 않는 것은?

- ① 흡입관이 가늘거나 막힘-흡입진공도를 200 mmHg 이하로 한다.
- ② 탱크 안에 기포가 있음-탱크 안의 오일을 새 것으로 교환한다.
- ③ 섹션필터의 막힘 또는 용량부족-필터의 청소 또는 용량이 큰 것을 사용한다.
- ④ 베어량이 마모되어 있음-펌프를 수리하거나 축심이 맞는 지 조사한다.

44. 코어 브로잉 머신(core browing machine)의 장점 중 관련이 가장 적은 것은?

- ① 압축공기와 함께 슈팅하기에 신속,정확한 조형 방식이다.
- ② 코어의 크기에 따라 소형에서 대형의 기계제작이 가능하다.
- ③ CO₂ 코어일 때는 CO₂ 가스취입장치와 조합하여 사용하면 능률적인 취입이 가능하다.
- ❶ 기계구조 특성상 수직형으로만 블로잉(blowing)할 수 있다.

45. 압력을 나타내는 단위 기호는?

- ① N ② Pa
③ J ④ W

46. 마그네슘 합금 용해시 수소가스를 제거하기 위하여 사용되는 가스는?

- ① 탄산가스 ❷ 불활성가스
③ 인산염가스 ④ 후레온가스

47. 인베스트먼트 주조법에서 주로 사용되는 모형재료는?

- ① 수지 ② 왁스
③ 목재 ④ 석고

48. 규사의 주성분을 결정하는 것은?

- ① Al_2O_3 ② MgO
③ SiO_2 ④ CaO

49. 주물의 검사방법 중 파괴검사 방법에 해당되는 것은?

- ① 육안검사 ❷ 조직검사
③ 치수검사 ④ 중량검사

50. 목형 제작시 구석면을 라운딩(rounding)하는 이유에 해당되지 않는 것은?

- ① 불순물이 석출되어 약해짐을 방지하기 위하여
- ② 편석(segregation)을 방지하기 위하여
- ③ 표면 냉각 조건을 좋게하여 크랙을 방지하기 위하여
- ④ 목형의 외관을 좋게하기 위하여

51. 생산현장에서 자동화로 얻어지는 효과로 옳지 않은 것은?

- ① 생산성의 향상 ② 노동인력의 증가
③ 노무비의 감소 ④ 원자재 비용의 감소

52. 인베스트먼트 캐스팅(Investment casting)의 점결제는?

- ① 왁스(Wax)
- ② 페놀레진(Phenol resin)
- ③ 칼슘시리케이트(Calcium silicate)
- ④ 에틸 시리케이트(Ethyle silicate)

53. 도면에 표시되는 치수는 어떤 치수를 기입하는가?

- ① 소재 준비 치수
- ② 가공 여유 치수
- ③ 가공 후 다듬질전 치수
- ④ 가공 후 다듬질 완료치수

54. 주철에서 탄소(C)가 4.3%일 때의 용융점은 1148℃이고 오스테나이트와 시멘타이트와의 공정 조직은?

- ① 마텐자이트 ② 펄라이트
③ 페라이트 ④ 레데뷰라이트

55. 어떤 측정법으로 동일 시료를 무한 횟수 측정하였을 때 데이터의 분포의 평균치와 참값과의 차를 무엇이라 하는가?

- ① 신뢰성 ② 정확성
③ 정밀도 ④ 오차

56. 예방보전의 기능에 해당하지 않는 것은?

- ① 취급되어야 할 대상설비의 결정
- ② 정비작업에서 점검시기의 결정
- ③ 대상설비 점검개소의 결정
- ④ 대상설비의 외주이용도 결정

57. 관리한계선을 구하는데 이항분포를 이용하여 관리선을 구하는 관리도는?

- ① Pn 관리도 ② U 관리도
③ $\bar{X}-R$ 관리도 ④ X 관리도

58. 로트(Lot)수를 가장 올바르게 정의한 것은?


- ① 1회 생산수량을 의미한다.
- ② 일정한 제조회수를 표시하는 개념이다.
- ③ 생산목표량을 기계대수로 나눈 것이다.
- ④ 생산목표량을 공정수로 나눈 것이다.

59. 다음의 데이터를 보고 편차 제곱합(S)을 구하면? (단, 소숫점 3자리까지 구하시오.)

```
[Data] : 18.8, 19.1, 18.8, 18.2, 18.4, 18.3,
         19.0, 18.6, 19.2
```

- ① 0.338 ② 1.029
③ 0.114 ④ 1.014

60. 공정 도시기호중 공정계열의 일부를 생략할 경우에 사용되는 보조 도시기호는?

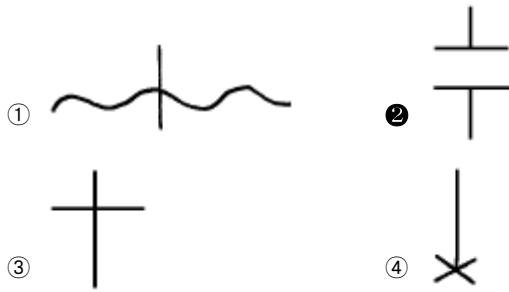

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	③	④	④	③	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	③	②	①	④	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	④	④	③	④	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	③	③	④	④	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	④	②	②	②	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	④	②	④	①	②	②	②