

1과목 : 임의 구분

1. 다음 중 망치 작업시 주의사항으로 옳은 것은?

- ① 슬래지 해머(sledge hammer)를 사용시는 보안경을 쓴다.
- ② 드레스(dress)시에는 상온에서 공냉처리하여 연성을 부여한다.
- ③ 보조 해머를 사용시 손목의 충격을 방지하기 위해 가볍게 움켜쥜다.
- ④ 망치 표면은 산화를 방지하기 위해 오일을 묻혀 사용한다.

2. 플랜지(flange)가 있는 판을 주름을 만들지 않고 또 표면에 흠이 없게 원호 모양으로 구부리는 기계는 ?

- ① 프레스 브레이크(press break)
- ② 탄젠트 벤더(tangent bender)
- ③ 앵글 벤더(angle bender)
- ④ 파이프 벤더(pipe bender)

3. 원형으로 된 윗날과 아랫날을 회전시켜 판재를 직선이나 원형 및 임의의 곡선으로 전단하는 기계는?

- ① 서어큘러 시어 ② 갭 슬리터
- ③ 스퀘어 시어 ④ 갭 시어

4. 펀치(Punch)와 다이(die)를 사용하여 연강이나 순철을 전단할 때 보통 판두께에 대한 틈새 (clearance)값으로 옳은 것은?

- ① 1~3% ② 3~6%
- ③ 6~9% ④ 9~12%


5. 스프링 백(spring back)의 양이 커지는 것과 관계 없는 것은?

- ① 탄성한계가 높을수록
- ② 구부림 반지름이 클수록
- ③ 소성이 큰 재료일수록
- ④ 강도가 높을수록

6. 최소 굽힘 반지름에 대하여 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 재료에 균열이 생기지 않게 하고 굽힐 수 있는 최소의 굽힘 반경이다.
- ② 판두께가 두꺼울수록 커져야 한다.
- ③ 판의 나비가 좁을수록 커져야 한다.
- ④ 압연방향과 직각인 방향의 경우가 적어진다.

7. 두께 25mm의 판재로 그림과 같이 가공하고자 한다. 중립면 이동계수를 0.45로 할때 필요한 소재의 길이는 얼마인가 ? (단,중립면 이동계수 K값은 0.45로 한다.)

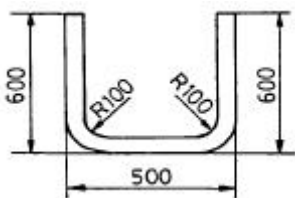

- ① 1549 ② 1565
- ③ 1590 ④ 1675

8. 전단가공을 한 제품의 전단면을 바른 치수로 다듬질을 하거

나 아를답지 못한 단면을 매끈한 면으로 다듬질 하는 작업은 ?

- ① 전단(shearing) ② 펀칭(punching)
- ③ 셰이빙(shaving) ④ 블랭킹(blanking)

9. 두 판재를 겹치기로 리벳팅했을 때 적당한 리벳 지름을 계산하는 공식은? (단, σ_t 는 판재의 인장응력, p는 피치, W는 1피치 마다의 하중, t는 강판의 두께, d는 리벳의 지름)

- ① $d = p + \frac{W}{t\sigma_t}$ ② $d = p - \frac{W}{t\sigma_t}$
- ③ $d = \frac{W}{t\sigma_t} - p$ ④ $d = \frac{p}{t\sigma_t} - W$

10. 교류 아크(arc)가 직류 아크(arc)보다 불안정한 주된 이유는?

- ① 전류값이 1사이클에 2번 0이 되기 때문이다.
- ② 전류값이 직류가 높기 때문이다.
- ③ 직류보다 교류가 전압이 낮기 때문이다.
- ④ 자기쓸림(arc blow)현상이 일어나기 때문이다.

11. 교류아크 용접에서 핫스타트(hot start) 장치에 대한 이점으로 틀린 것은 ?

- ① 블로우 홀(blow hole)을 방지한다.
- ② 비드 모양을 개선한다.
- ③ 아크 발생 초기의 비드용입을 양호하게 한다.
- ④ 전류 조절을 용이하게 한다.

12. 일렉트로 슬래그(electro slag)용접은 다음 중 어느 용접에 가장 적합한가?

- ① 얇은 판재의 용접
- ② 두꺼운 판의 용접
- ③ 재질이 서로 다른 판의 용접
- ④ 플라스틱 용접

13. 다음 그림의 기호에 해당되는 관이음 표시방법은?



- ① 플렉시블 커플링 ② 신축 관 이음
- ③ 리듀서 ④ 하프 커플링

14. 현도장에서 사용되는 기구로만 찍지어진 것은 ?


- ① 강재줄자, 곡자, 수준기
- ② 접자, 목공도구, 스랩
- ③ 직각자, 드리프트, 추
- ④ 비임컴퍼스, 먹통, 벤딩핀

15. 그림과 같은 형강을 표기하는 방법이 바르게 된 것은?



- ① I AxBxt - L ② I BxAxt - L
③ I txAxB - L ④ L - txBxA - I

16. 그림과 같은 원추를 계산식으로 전개하면 전개도에서 θ 는 몇도가 되는가? (단, 원추의 반지름 $R = 30\text{mm}$, 높이 $H = 40\text{mm}$)

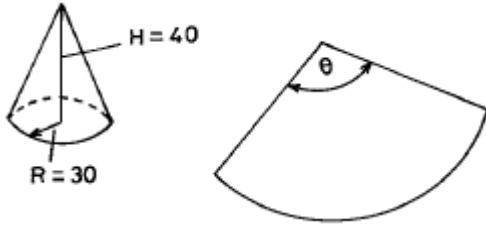

- ① 108° ② 120°
③ 180° ④ 216°


17. 스테인리스 클래드 강판(stainless clad steel sheet)의 제품 기호 "SB42 + STS316L - R 1F"에서 "R"은 무엇을 나타내는가?

- ① 클래드강의 종류 기호
② 모재의 종류
③ 접합재의 종류
④ 클래드강의 접합상태의 등급 기호

18. 일반적으로 강판을 두께에 따라 구분할 때 후판은 몇 mm이상으로 하는가?

- ① 1.5 ② 3.0
③ 6.0 ④ 15.0

19. 다음 그림은 금속재료의 어느 성질을 나타낼 때 사용하는 도표인가?

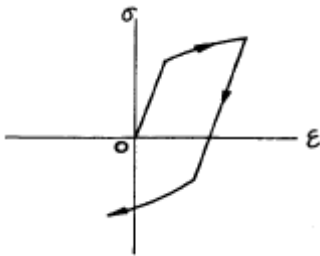

- ① 시효(aging)
② 질량 효과(mass effect)
③ 바우싱거 효과(bauschinger effect)
④ 가공 경화(work hardening)

20. 금속재료를 냉간 가공하면 그 성질이 변하게 되는데 틀린 것은?

- ① 인장강도가 증가한다. ② 연신율이 증가한다.
③ 경도가 증가한다. ④ 항복점이 높아진다.

2과목 : 임의 구분

21. 압력용기의 재료는 다음 항을 고려하여 택하되 탄성한도가 크며, 질긴 재료이어야 한다. 관계가 먼 것은?

- ① 유체의 양 ② 유체의 종류
③ 유체의 성질 ④ 유체의 압력

22. 다음표를 보고 A공장의 천인율(千人率)을 계산하면 어느 것인가?

달	인원	사고건수
1	250	1
2	240	2
3	265	2
4	255	3
5	250	5
6	245	6
7	240	6
8	240	3
9	250	3
10	260	0
11	280	0
12	275	0

- ① 122 ② 112
③ 102 ④ 92

23. 결정입자의 미세화 또는 열처리에 의하여 경화된 재료의 완전 연화를 목적으로 A_1 또는 A_3 변태점 이상 $30 \sim 50^\circ\text{C}$ 범위로 일정한 시간 가열하여 조직을 미세한 오스테나이트로 변화시킨 다음 서냉시키는 열처리는?

- ① 완전 풀림 ② 연화 풀림
③ 확산 풀림 ④ 구상화 풀림

24. 다음 중 항온 열처리의 종류가 아닌 것은?

- ① 마템퍼링 (martempering)
② 마켄칭 (marquenching)
③ 마어닐링 (marannealing)
④ 오스템퍼링 (austempering)

25. 탄소강을 담금질할 때 내외부가 냉각속도에 따라 담금질 효과가 다르게 나타나는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 질량효과 ② 오스탬퍼
③ 담금균열 ④ 노치효과

26. 다음 중 드릴링 머신(drilling machine)으로 할 수 없는 작업은?

- ① 카운터 보링(counter boring)
② 카운터 싱킹(counter sinking)
③ 리밍(reaming)
④ 키 홀(key hole)


27. 프레스에 의한 전단가공 중 펀치로 찍어내고 남는 것이 제품이되는 가공은?

- ① 블랭킹 ② 펀칭
③ 노칭 ④ 셰이빙

28. 연강판의 두께가 2mm인 재료를 블랭킹(blanking)하고자 한다. 블랭킹한 제품의 지름이 18mm로 하고자 하면 펀치의 지름은 몇 mm로 하여야 적당 하겠는가?

- ① 18 ② 17.82
 ③ 17.68 ④ 16

29. 손작업으로 보기와 같은 제품을 만들때 알맞는 순서는 ?

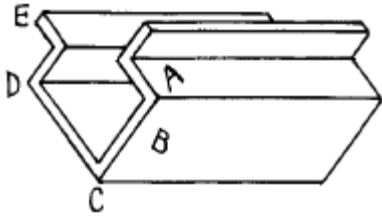

- ① A,B,C,D,E ② A,E,B,C,D
 ③ A,E,B,D,C ④ C,A,E,B,D


30. 굽힘부의 판길이 200mm, 판두께 1.2mm의 강판을 프레스에 의한 V굽힘하려고 한다. 다이의 어깨 폭이 8t이고 상수 $C = 1.33$ 일때 가공력은 몇 ton 인가? (단, 강판의 인장 강도는 40 kgf/mm²이다.)

- ① 1.6 ② 2.8
 ③ 3.2 ④ 4.5

31. 두께 2mm의 연강판으로 외경이 100mm인 원통을 만들 때 마름질할 판의 길이는 몇 mm 인가?


- ① 320.0 ② 314.0
 ③ 307.8 ④ 310.0

32. 보기와 같은 원통형 드로잉 제품에 대한 소재의 직경(D)를 구하기 위한 식은 ? (단,모서리가 예리할 경우)

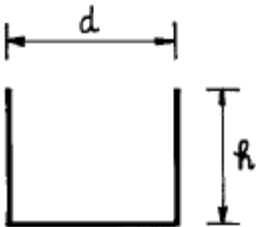

- ① $D = \sqrt{d^2 + 2dh}$
 ② $D = \sqrt{d^2 + 4dh}$
 ③ $D = \sqrt{2} \times \sqrt{d^2 + 2dh}$
 ④ $D = \sqrt{d^2 + 4h^2}$

33. 다음 그림과 같이 겹댐판을 사용하여 리벳작업을 하고자 한다. 모재 두께가 15mm 철판이면 겹댐판의 두께는 몇 mm 철판을 사용하여야 하겠는가?

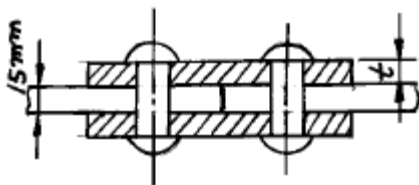


- ① 6mm ② 9mm
 ③ 12mm ④ 15mm

34. 다음중 용제나 가스의 고온기류없이 용접할 수 있는 접합방

법은 무엇인가 ?

- ① 테르밋 용접(thermit welding)
 ② 서브머지드 아아크 용접(submerged arc welding)
 ③ 가스 압접(pressure gas welding)
 ④ 마찰 용접(friction welding)

35. 다음과 같은 물체는 어떤 전개방법을 선택하는 것이 가장 좋은가?

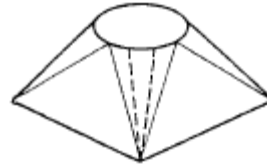

- ① 평행선 전개법 ② 삼각형 전개법
 ③ 방사선 전개법 ④ 상관선 전개법

36. 구리에 60 ~ 70% Ni를 첨가한 내열,내식성 합금으로서, 기계적 성질과 화학적 성질이 우수하여 과열 증기 밸브, 열기관 부품, 화학기계 부품 등에 많이 쓰이는 재료는 ?

- ① 콘스탄탄(constantan)
 ② 모넬 메탈(monel metal)
 ③ 브리타니아 메탈(Britania metal)
 ④ Y합금

37. 일반용 냉간 압연 강판의 기호는 어느 것인가 ?

- ① SHP ② SPCC
 ③ SSP ④ SBHG


38. 다음 금속의 성질 중 기계적 성질에 속하는 것은 ?

- ① 마모성 ② 비중
 ③ 열전도성 ④ 내열성

39. 원자의 미끄럼이 어떤면을 경계로해서 한쪽의 결정이 회전을 일으키고 다른쪽의 회전을 일으키지 않는 결정과 그면에서 대칭으로 되는 변형을 무엇이라 하는가?

- ① 쌍정(twin) ② 방향성
 ③ 전위(dislocation) ④ 슬립(slip)

40. 공작물을 범용 마이크로 미터로 측정하였더니 다음 그림과 같이 측정 되었다. 그 측정값은 얼마인가?

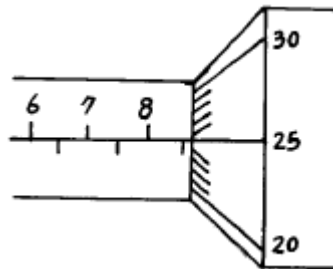


- ① 8.25mm ② 8.75mm
 ③ 10.5mm ④ 8.525mm

3과목 : 임의 구분

41. 절단기에서 절단작업을 2인 이상이 할 경우 안전에 특히 유의할 점은 ?

- ① 서로 상의하여 치수를 맞춘다.
- ② 절단된 재료가 소정의 모양인가 조사한다.
- ③ 페달을 밟는 사람을 정한다.
- ④ 절단기 용량 내에 있는 두께의 판을 절단하도록 한다

42. 다음 그림과 같이 외경 60mm 파이프를 사용하여 구조물을 제작시 소요되는 길이(L)은 몇 mm 인가? (단, 가공에 의한 여유길이는 무시한다.)

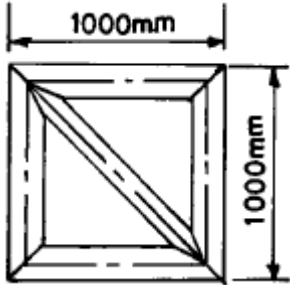

- ① 약 5000 ② 약 5330
- ③ 약 5414 ④ 약 5060

43. 나사를 결합용과 운동용으로 분류할 때 운동용 나사에 해당하는 것은?

- ① 둥근나사 ② 미터나사
- ③ 유니파이나사 ④ 사각나사

44. 요철이 서로 반대인 한쌍의 다이 사이에 얇은 판재를 넣고 압축력을 가하여 제품을 성형 가공하는 방법은?

- ① 업세팅 ② 엠보싱
- ③ 코이닝 ④ 스웨이징

45. 다음 해머 중 찌그러진 판재의 펴기작업에 주로 쓰이는 해머는?

- ① 볼핀해머 ② 셋팅해머
- ③ 레이징해머 ④ 범핑해머

46. 리벳이음의 작업과정이 순서대로 나열된 것은?

- ① 리벳뽑기 → 리벳끼움 → 리벳구멍 채우기 → 머리가공 → 완성가공
- ② 리벳끼움 → 리벳뽑기 → 리벳구멍 채우기 → 머리가공 → 완성가공
- ③ 리벳구멍 채우기 → 리벳뽑기 → 리벳끼움 → 머리가공 → 완성가공
- ④ 리벳뽑기 → 리벳끼움 → 머리가공 → 리벳구멍 채우기 → 완성가공

47. 이음의 전길이에 걸쳐 건너뛰어서 비드를 놓는 방법으로 변형, 잔류응력이 가장 적게되며 용접선이 긴 경우에 적당한 용착방법은?

- ① 전진법 ② 후진법
- ③ 대칭법 ④ 스킵법

48. 기계제도에서 3각법으로 입체를 투상시 입체의 높이가 나타나지 않는 투상도의 명칭은?

- ① 정면도 ② 배면도
- ③ 저면도 ④ 측면도

49. 판금제관용 공구 중에서, 약 300~500mm 정도의 크기로

앤빌(anvil) 대용으로 사용하기도 하며, 또 여러 가지 모양의 이형 구멍이 있어서 조형작업용으로 사용되는 것은 무엇인가?

- ① 스테이크 (stakes)
- ② 스웨이지 블록 (swage block)
- ③ 받침판 (bench plate)
- ④ 바 폴더 (bar folder)

50. 제관용 강판의 내식성 및 내구성을 향상시킬 목적으로 특수 피복강판이 사용된다. 다음 중 특수 피복강판이 아닌 것은?

- ① 크로메이트(chromate) 강판
- ② 스테인리스 클래드(stainless clad) 강판
- ③ 착색아연(coloring galvanize) 강판
- ④ 규소(silicon) 강판

51. 기둥의 단면형상 등 모든 조건이 동일할 때 기둥을 지지하는 방법 중에서 좌굴하중이 가장 큰 경우는?

- ① 일단고정 타단자유의 기둥
- ② 양단회전(핀)인 기둥
- ③ 일단고정 타단회전(핀)인 기둥
- ④ 양단고정인 기둥

52. 선반을 사용하여 소재(판재)를 다이와 함께 회전시켜, 외측에서 소재(판재)를 다이의 외부에 눌러서 성형하는 가공방법은?

- ① 슬리팅(slitting) ② 해 밍(hemming)
- ③ 스피닝(spining) ④ 프레스 벤딩(press bending)

53. 다음 중 단면모양에 따른 형강의 종류가 아닌 것은?

- ① T형강 ② H형강
- ③ F형강 ④ C형강

54. 용접 후 잔류응력 제거를 주목적으로 하는 열처리법은?

- ① 담금질 ② 풀림
- ③ 불림 ④ 뜨임


55. 샘플링 검사의 목적으로서 틀린 것은?

- ① 검사비용 절감 ② 생산공정상의 문제점 해결
- ③ 품질향상의 자극 ④ 나쁜 품질인 로트의 불합격

56. 월 100대의 제품을 생산하는데 세이퍼 1대의 제품 1대당 소요공수가 14.4 H 라 한다. 1일 8 H, 월 25일, 가동한다고 할 때 이 제품 전부를 만드는데 필요한 세이퍼의 필요대수를 계산하면? (단,작업자 가동율 80 %, 세이퍼 가동율 90 % 이다.)


- ① 8대 ② 9대
- ③ 10대 ④ 11대

57. 다음의 PERT/CPM에서 주공정(Critical path)은? (단, 화살표 밑의 숫자는 활동시간을 나타낸다.)

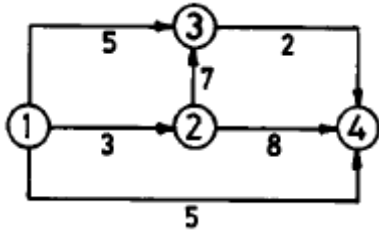

- ① ① - ③ - ② - ④ ② ① - ② - ③ - ④
 ③ ① - ② - ④ ④ ① - ④

58. 제품공정분석표에 사용되는 기호 중 공정간의 정체를 나타내는 기호는?

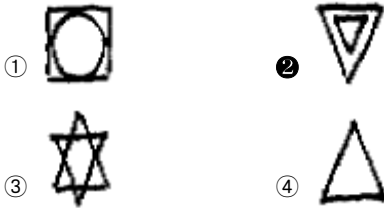

59. T Q C (Total Quality Control)란?

- ① 시스템적 사고방법을 사용하지 않는 품질관리 기법이다.
 ② 애프터 서비스를 통한 품질을 보증하는 방법이다.
 ③ 전사적인 품질정보의 교환으로 품질향상을 기도하는 기법이다.
 ④ QC부의 정보분석 결과를 생산부에 피드백하는 것이다

60. 계수값 관리도는 어느 것인가?

- ① R관리도 ② $\bar{x}$ 관리도
 ③ P관리도 ④ $\bar{x}-P$ 관리도

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	③	③	③	①	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	②	①	①	④	①	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	③	①	④	②	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	④	②	②	②	①	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	②	④	②	④	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	②	②	③	②	②	③	③