

1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

- 비파괴검사법 중 대상 물체가 전도체인 경우에만 검사가 가능한 시험법은?
 ① 침투탐상시험 ② 방사선투과시험
 ③ 초음파탐상시험 ④ 와전류탐상시험
- 누설검사에 이용되는 가압 기체가 아닌 것은?
 ① 공기 ② 황산가스
 ③ 헬륨가스 ④ 암모니아가스
- 초음파탐상시험법을 원리에 따라 분류할 때 포함되지 않는 것은?
 ① 투과법 ② 공진법
 ③ 종파법 ④ 펄스반사법
- 자속밀도(B)와 자화세기(H)의 관계식으로 옳은 것은? (단, μ 는 투자율이다.)
 ① $B = \frac{1}{\mu} * H$ ② $B = \frac{1}{H} * \mu$
 ③ $B = \mu^2 * H^2$ ④ $B = \mu * H$
- 방사선투과시험에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 체적결함에 대한 검출감도가 높다.
 ② 오스테나이트 스테인리스강에 적용이 곤란하다.
 ③ 결함의 종류 및 형상에 대한 정보를 알 수 있다.
 ④ 건전부와 결함부에 대한 투과선량의 차이에 따라 필름 상의 농도차를 이용하는 시험방법이다.
- 누설검사에서 실제로 가장 많이 사용되는 추적가스는?
 ① 공기 ② 산소
 ③ 암모니아 ④ 헬륨
- 표면근처의 결함검출, 박막두께측정 및 재질 식별 등의 검사가 가능한 비파괴시험법은?
 ① 자분탐상시험 ② 침투탐상시험
 ③ 와전류탐상시험 ④ 음향방출시험
- 침투탐상시험시 유화제의 적용 시간을 정상 시간보다 오래두면 어떤 검사 결과가 나타나는가?
 ① 결함지시모양이 더욱 선명하게 나타난다.
 ② 가늘고 얇은 결함지시모양을 잃기 쉽다.
 ③ 세척 후에도 과잉 세척액이 남는다.
 ④ 전혀 결함이 나타나지 않는다.
- 방사선투과시험과 비교하여 자분탐상시험의 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?
 ① 모든 재료에 적용이 가능하다.
 ② 탐상이 비교적 빠르고 간단한 편이다.
 ③ 표면 및 표면 바로 밑의 균열검사에 적합하다.
 ④ 결함모양이 표면에 직접 나타나므로 육안으로 관찰할 수 있다.
- 초음파탐상기에 요구되는 성능 중 수신된 초음파 펄스의 음압과 브라운관에 나타난 에코 높이의 관계를 나타내는 것은?

은?

- ① 시간축의 직선성 ② 분해능
 ③ 증폭의 직선 ④ 감도
- 필름특성곡선에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 필름의 종류에 따른 현상시간의 변화를 나타낸 곡선
 ② 필름을 투과하는 방사선의 세기 또는 투과비율을 나타낸 곡선
 ③ 필름에 조사된 방사선량과 사진농도와의 관계를 나타낸 곡선
 ④ 필름의 종류에 따른 입도특성을 나타낸 곡선
- 음향방출검사에서 관찰되는 AE신호파형으로 짝지어진 것은?
 ① 연속형-돌발형 ② 연속형-회전형
 ③ 돌발형-회전형 ④ 돌발형-톱니형
- 주강품에 대한 방사선투과시험에서 발견할 수 없는 결함은?
 ① 슬래그혼 ② 블로우홀
 ③ 수축공 ④ 라미네이션
- 시험체 표면에 넓고 얇게 발생한 결함의 검출에 수세성 형광 침투액의 적용이 적절하지 않은 이유는?
 ① 세척처리가 부족하여 결함 주위에 지시 모양이 생기기 쉽기 때문이다.
 ② 세척처리로 인해 결함에 침투해 있는 침투액이 씻겨나가기 쉽기 때문이다.
 ③ 침투액의 점도가 높아 표면에 잔류하기 쉽고, 세척처리가 어렵기 때문이다.
 ④ 결함의 지시모양이 표면의 요철에 의한 지시와 차이가 나기 쉽기 때문이다.
- 용접시 개선면 검사, 용접 중간층 표면검사, 용접 완료후의 표면검사 다음 단계로 침투탐상검사가 요구될 때 휴대가 용이하는 등 가장 적합하게 사용할 수 있는 검사법은?
 ① 건식현상법에 의한 수세성 형광침투탐상검사
 ② 습식현상법에 의한 용제제거성 염색침투탐상검사
 ③ 무현상법에 의한 용제제거성 형광침투탐상검사
 ④ 건식현상법에 의한 후유화성 형광침투탐상검사
- 침투탐상시험에서 후유화성과 수세성의 차이를 구별하는 가장 주된 내용은?
 ① 물이 포함되어 있는지의 여부
 ② 알루미늄 합금에 사용할 수 있는지의 여부
 ③ 침투액에 유화제가 포함되어 있는지의 여부
 ④ 현상하기 전 표면의 과잉침투액 제거 필요여부
- 5개 별모양의 균열이 존재하고, 세척성능을 점검하기 위해 두 개의 영역으로 분리된 침투탐상 시험편은 무엇인가?
 ① A형 대비시험편 ② PSM 모니터패널
 ③ B형 대비시험편 ④ C형 대비시험편
- 용제제거성 침투제 도포 후, 현상전에 잉여침투제를 제거하는 제일 좋은 방법은?
 ① 용제제거성 스프레이를 시험편에 직접 분사한다.
 ② 물에 담가 초음파 세척기를 가동시킨다.

- ③ 식기세척용 세제를 물에 풀고, 스폰지로 거품을 내어 닦아 낸다.
- ④ 세척제를 스며들게 한 천 또는 종이로 닦아낸다.

19. 다음 중 암실의 밝기를 측정하기 위한 장비는?

- ① 농도계 ② 열량계
- ③ 조도계 ④ 자외선강도계

20. 무관련지시란 침투탐상시험 때 나타난 어떤 지시를 묘사한 것이다. 다음 중 어떤 것이 무관련지시인가?

- ① 외부균열에 의하여 생긴 지시
- ② 응력 또는 임계부식에 의하여 생긴 지시
- ③ 부품의 형태 또는 구조에 의하여 생긴 지시
- ④ 연마균열(grinding cracks)에 의하여 생긴 지시

2과목 : 침투탐상관련규격(대략구분)

21. 침투탐상시험에서 일반적으로 흰색의 배경에 빨간색의 대조(contrast)를 이루게 하여 관찰하는 침투액과 현상제의 조합으로 옳은 것은?

- ① 염색침투액 - 무현상 ② 염색침투액 - 습식현상제
- ③ 형광침투액 - 건식현상제 ④ 형광침투액 - 습식현상제

22. 다음 중 모세관의 상승높이와 비례하는 것은?

- ① 표면장력 ② 접촉각
- ③ 비중 ④ 모세관직경

23. 침투제가 그 역할을 수행하기 위한 주된 현상은?

- ① 건조 ② 세척 작용
- ③ 후유화 현상 ④ 모세관 현상

24. 침투탐상검사에서 현상제를 선택하는 기준으로 적절한 것은?

- ① 용접부 검사에는 습식 현상제가 효과적이다.
- ② 작업시간 단축을 위해 무현상법을 적용한다.
- ③ 거친 표면에는 습식현상제가 효과적이다.
- ④ 구조물 부분탐상에는 속건식현상제가 효과적이다..

25. 다음 중 침투탐상검사 방법과 적용 시험품의 연결이 옳은 것은?

- ① 수세성침투탐상 - 대형 구조물 부분탐상
- ② 수세성침투탐상 - 석유저장탱크 용접부
- ③ 용제제거성침투탐상 - 대형 구조물 검사
- ④ 용제제거성침투탐상 - 용접 개선면 검사

26. 침투탐상시험에 사용되는 현상제의 특징이 아닌 것은?

- ① 침투액을 분산시키는 능력이 우수하여야 한다.
- ② 화학적으로 안정된 백색 미분말을 주로 사용한다.
- ③ 형광침투액 사용시 현상제는 형광성을 가져야 한다.
- ④ 건식현상제는 주로 산화규소 분말로 구성되어 있다.

27. 침투탐상시험에서 현상이 잘 되었을 때 나타난 결함지시모양을 실제 결함과의 크기를 비교한 것으로 가장 옳은 설명은?

- ① 결함지시모양의 크기는 항상 실제 결함 크기와 같다.

- ② 결함지시모양의 크기는 항상 실제 결함 크기보다 작다.
- ③ 결함지시모양의 크기는 실제 결함 크기보다 크거나 같다.
- ④ 결함지시모양의 크기는 실제 결함 크기보다 작거나 같다.

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 탐상제 관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기준 탐상제 및 사용하지 않는 탐상제는 용기에 밀폐하여 냉암소에 보관한다.
- ② 탐상제를 개방형의 장치에서 사용할 때는 먼지, 불순물의 혼입, 탐상제의 비산을 방지하도록 처리하여야 한다.
- ③ 수세성 침투액, 세척액 및 속건식 현상제는 개방형 용기에 보관하여야 한다.
- ④ 습식 및 속건식 현상제는 소정의 농도로 유지하여야 한다.

29. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 규정 제한 사항으로 틀린 것은?

- ① 항공 우주용 제품의 최종 수령 검사에는 형광침투액 계통의 침투액을 사용할 수 없다.
- ② 염색침투액을 사용하는 검사는 동일한 면에 대하여 형광침투액을 사용하는 검사 전에 사용할 수 없다.
- ③ 건식 및 수용성 현상제는 염색침투액에 사용할 수 없다.
- ④ 터진 엔진의 중요 부품 정비검사는 후유화성 형광침투액과 친수성 유화제를 사용한다.

30. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 사용 중인 유화제의 제거성은 최대 얼마의 주기마다 검사하여야 하는가?

- ① 일 1회 ② 주 1회
- ③ 월 1회 ④ 연 1회

31. 침투탐상 시험방법 및 침투 지시 모양의 분류(KS B 0816)에 따라 침투 지시 모양이 동일선상이고 상호간의 거리가 몇 mm이하일 때 연속 침투 지시 모양으로 규정하고 있는가?

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 대비시험편을 사용하는 경우로 가장 부적합한 것은?

- ① 탐상제의 성능 비교 ② 탐상조작 조건의 결정
- ③ 탐상조작 적부의 점검 ④ 시험편의 화학성분 결정

33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정한 자외선 조사장치의 강도와 파장으로 옳은 것은?

- ① 시험체 표면에서 $1000\mu W/cm^2$ 이상 및 320~400nm인 자외선 파장을 만족해야 한다.
- ② 시험실에서 $1000\mu W/cm^2$ 이하 및 320~400nm이하인 자외선 파장을 만족해야 한다.
- ③ 시험실에서 $800\mu W/cm^2$ 이상 및 320~400nm이하인 자외선 파장을 만족해야 한다.
- ④ 시험체 표면에서 $800\mu W/cm^2$ 이상 및 320~400nm인 자외선 파장을 만족해야 한다.

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 현상처리 후에 건조과정이 필요한 탐상방법은 무엇인가?

- ① FB-W ② FA-D

③ FC-S

④ FB-S

35. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 침투액의 적용에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 침투액의 침투시간은 특별한 지시가 없는 한 최소 10분이다.
 - ② 침투액의 침투시간이 2시간을 초과하면 건조되지 않도록 다시 도포한다.
 - ③ 침투액을 침지법으로 적용할 경우에는 침지시간은 침투시간의 1/3이상으로 한다.
 - ④ 침투시간 중 침투액이 국부적으로 모이지 않도록 시험품을 회전시키거나 움직이게 한다.
36. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 규정한 침투액의 제거에서 방법A의 공정 중 수동 스프레이법의 부가 공기압으로 옳은 것은?
- ① 최소 172 kPa ② 최대 172 kPa
 - ③ 최소 275 kPa ④ 최대 275 kPa
37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정한 세척 및 제거에 대한 설명 중 옳은 것은?
- ① 형광 침투액을 사용할 경우 수온은 특별한 규정이 없을 때는 5~50℃로 한다.
 - ② 염색침투액은 제거처리 후 깨끗한 헹굼수로 닦아 세척을 확인한다.
 - ③ 제거처리는 세척액을 침지할 때 효과적이다.
 - ④ 세척 효과를 위해 수압은 300 kPa 이상으로 한다.
38. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따라 샘플링검사에 합격된 로트의 표시방법으로 옳은 것은?
- ① 별도의 표시를 하지 않는다.
 - ② 착색의 경우 방색 염료를 사용한다.
 - ③ 에칭의 경우 전수검사와 똑같은 방법으로 표시한다.
 - ④ 각인의 경우 기호 P를 타원으로 둘러싼 표시를 한다.
39. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 종류 C는 어떤 현상제인가?
- ① 수현탁성 현상제 ② 수용성 현상제
 - ③ 속건성 현상제 ④ 건식분말 현상제
40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 사용하는 탐상제 중 침투액의 제거방법에서 유기용제를 사용하는 방법의 기호는?
- ① A ② B
 - ③ C ④ D


3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)

41. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 염색 침투 탐상시 자연광 또는 백색광 아래에서의 조도는?
- ① 시험면에서 500lx이하 ② 시험면에서 500lx이상
 - ③ 시험면에서 10W/m²이상 ④ 시험면에서 10W/m²이하
42. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정한 시험체 및 탐상제의 일반적인 온도 범위를 벗어난 경우 조치 사항으로 옳은 것은?
- ① 시험체의 온도가 3~15℃인 범위에서는 온도를 고려하여

침투시간을 줄인다.

- ② 시험체의 온도가 50℃를 넘는 경우 규정된 침투시간을 늘린다.
 - ③ 시험체의 온도가 3℃이하인 경우 규정된 침투시간보다 줄인다
 - ④ 시험체의 온도가 5℃이하인 경우 규정된 침투시간보다 늘린다.
43. 황동에 10~20%니켈을 넣은 것으로 색깔이 은과 비슷하여 예부터 장식, 식기 등으로 사용되어 온 것은?
- ① 양은 ② 켈밋
 - ③ 콘스탄탄 ④ 플레티나이트
44. 내열강의 내열성 증대와 탄화물의 생성을 쉽게 하기 위해 합금 원소로 첨가되는 대표적인 금속은?
- ① Si ② Al
 - ③ Cr ④ Ni
45. 침입형 고용체가 될 수 없는 원소는?
- ① B ② N
 - ③ Cu ④ H
46. Cu에서 40~50%Ni를 함유한 합금으로 전기저항선이나 열전 쌍에 많이 사용되는 것은?
- ① 모넬메탈 ② 콘스탄탄
 - ③ 니크롬 ④ 인코넬
47. 구리(Cu)의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?
- ① 자성체이며 주조가 가능하다.
 - ② 구리의 비중은 약 8.9이다.
 - ③ 결정격자는 면심입방격자이다.
 - ④ 관, 선, 플랜지 등으로 가공하여 사용한다.
48. 다음 중 원자로용 1차 금속군에 해당되는 것은?
- ① Na.Cs ② W.Ta
 - ③ Ge.Si ④ U.Th
49. Y-합금에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 주성분은 Al-Cu-Mo-Mn 이며, 응고성이 좋다.
 - ② 주성분은 Al-Cu-Mg-Ni 이며, 내열성을 갖는다.
 - ③ 주성분은 Al-Cr-Mg-Ni 이며, 용해성이 좋다.
 - ④ 주성분은 Al-W-Mg-Ni-Mo 이며, 취성이 있다.
50. 금속재료에 외부의 힘을 가하여 원하는 형태로 변형시킴과 동시에 재료의 기계적 성질을 개선하는 가공법을 무엇이라 하는가?
- ① 용접 ② 절삭가공
 - ③ 소성가공 ④ 분말야금
51. 금속재료의 고강도화 4가지 기구에 해당되지 않는 것은?
- ① 형상강화 ② 고용강화
 - ③ 입계강화 ④ 석출강화
52. 금속 가공에서 재결정 온도보다 낮은 온도에서 가공하는 것을 무엇이라 하는가?
- ① 플럼가공 ② 열간가공

- ③ 고온가공 ④ 냉간가공
53. 용융된 금속이 실제의 응고점보다 낮은 온도에서 응고가 시작되는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 과냉 ② 급냉
 ③ 서냉 ④ 방열
54. 공구강의 구비조건을 설명한 것으로 틀린 것은?
 ① 마모성이 클 것.
 ② 상온 및 고온경도가 클 것.
 ③ 가공 및 열처리성이 양호할 것.
 ④ 강인성 및 내충격성이 우수할 것.
55. 회주철의 인장 강도 범위는 10~40kgf/mm²이다. 이를 MPa로 환산하면 몇 MPa인가?
 ① 9.8MPa~39.2MPa ② 98MPa~392MPa
 ③ 980MPa~3920MPa ④ 9800MPa~39200MPa
56. 그림과 같이 변형 후 수백 % 이상의 연신율을 나타내는 재료는?

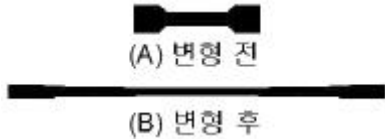

- ① 수소저장합금 ② 금속 초미립자
 ③ 초소성 합금 ④ 반도체 재료
57. 비중이 약 7.13 정도이며, 도금용, 전기 방식용 양극 재료 등에 사용되고, 또한 합금으로는 황동, 다이캐스팅 용도로 많이 쓰이는 금속은?
 ① Mg ② Ti
 ③ Sn ④ Zn
58. 피복 아크 용접봉의 피복제의 주된 역할 설명 중 틀린 것은?
 ① 전기 전도를 양호하게 한다.
 ② 슬래그를 제거하기 쉽게 하고, 파형이 고운 비드를 만든다.
 ③ 용착 금속의 냉각속도를 느리게 하여 급랭을 방지한다.
 ④ 스파터의 발생을 적게 한다.
59. 연납용으로 사용되는 용제가 아닌 것은?
 ① 염화아연 ② 붕사
 ③ 인산 ④ 염산
60. 아크 용접기의 사용률(%)을 구하는 식은?

① $\frac{\text{아크시간}}{\text{아크시간} + \text{휴식시간}} \times 100$ ② $\frac{\text{아크시간}}{\text{휴식시간}} \times 100$
 ③ $\frac{\text{아크시간} + \text{휴식시간}}{\text{아크시간}} \times 100$ ④ $\frac{\text{휴식시간}}{\text{아크시간}} \times 100$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	④	②	①	③	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	②	②	③	②	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	④	④	③	③	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	①	③	②	②	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	③	③	②	①	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	①	②	③	④	①	②	①