

雨漏り調査報告書



基本情報			
お客様名	有限会社山下工務店	物件名	有限会社石井製作所
所在地	茨城県猿島郡境町山崎 8 3 5		
調査日	2026/07/17	天候	雨上がり
調査担当者	小野 哲也	立会者	加江 秀幸
発行日	2026/07/22	文書番号	2026-001
ご相談内容・調査のきっかけ			
雨漏り			

※本報告書は株式会社麓が実施した現地調査の結果に基づき作成しております。

間取り図・雨漏り箇所マップ

お客様名	有限会社山下工務店	物件名	有限会社石井製作所
------	-----------	-----	-----------

図面・雨漏り箇所マップ



メモ 笠木から事務所入り口左側のサッシへ雨漏り。瓦屋根から流しの天井付近へ雨漏り。

【凡例】 ● 雨漏り箇所 ★ 水染み・雨漏り跡 × 劣化箇所

※本報告書は株式会社薔が実施した現地調査の結果に基づき作成しております。

点検結果



室内 事務所入り口左側サッシ

☒ 雨漏り箇所


☐

☐

☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください

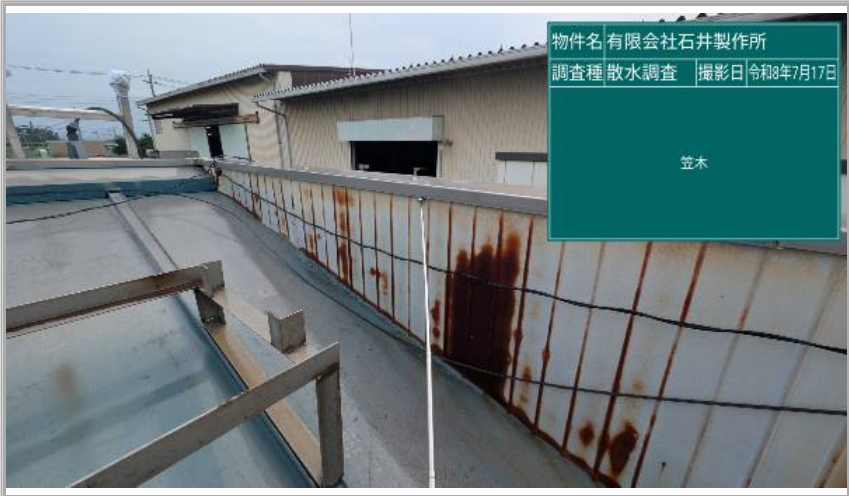

笠木

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

笠木板金取り合い部分から入水を確認しました。



笠木

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

笠木板金取り合い部分から入水を確認しました。



室内 流し上部天井

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください



瓦屋根

☒ 雨漏り箇所


☐

☐

☐

所見・アドバイス

瓦取り合いから入水を確認しました。
下地が悪くなっている事が考えられます。

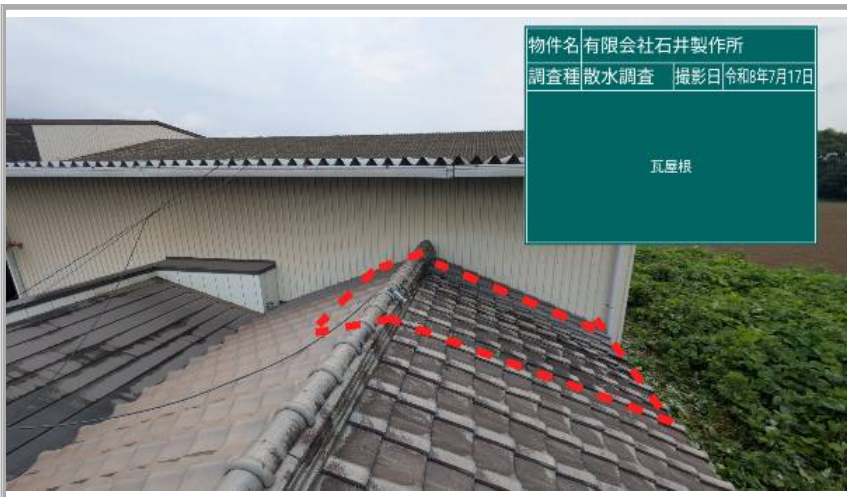

瓦屋根

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

瓦取り合いから入水を確認しました。
最低限必要な工事範囲です。



樋（雨樋）	
☒	破損・変形の有無
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
軒樋ジョイント外れ	



樋（雨樋）	
☒	破損・変形の有無
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
軒樋ジョイント外れ	

※本報告書は株式会社薈が実施した現地調査の結果に基づき作成しております。

雨漏りの原因

笠木の下地処理が不十分な事が考えられます。
瓦屋根の下地の劣化が考えられます。
雨樋の熱伸縮によってジョイントが外れた可能性が考えられます。

劣化状況・総合的な緊急度

☒ 高：早急な対応が必要 ☐ 中：時期を見て計画的に ☐ 低：経過観察

補修のご提案

選択	箇所	補修内容	推奨時期	優先度
☐	笠木	補修内容を入力		✓
☐	笠木	既存笠木板金は撤去して下地処理をしっかりと施工する事をお勧めいたします。	早期	高 ✓
☐	瓦屋根	写真の範囲を下地改修。（瓦は既存再利用）	早期	高 ✓
☐	雨樋	再接着	早期	中 ✓

このまま放置した場合に想定されるリスク

雨漏り範囲の拡大
構造材の劣化、白蟻被害

総合所見・まとめ

瓦屋根は全体の下地劣化もかんがえられますので、葺き替えの提案もご用意いたします。

調査担当者： 小野 哲也

印