

雨漏り調査報告書



基本情報			
お客様名	有限会社山下工務店	物件名	ライニングコンテナ株式会社
所在地	茨城県猿島郡境町下小橋867番地11		
調査日	2026/07/11	天候	晴れ
調査担当者	小野 哲也	立会者	加江 秀幸
発行日	2026/07/12	文書番号	2026-001
ご相談内容・調査のきっかけ			
お客様からのご相談内容、雨漏りが発生した時期や状況などをご記入ください			

※本報告書は株式会社麓が実施した現地調査の結果に基づき作成しております。

間取り図・雨漏り箇所マップ

お客様名	ライニングコンテナー株式会社	物件名	社屋工場
------	----------------	-----	------

Polish_20260711_134226218.png



メモ	雨漏り箇所や撮影ポイントなど自由記入
----	--------------------

【凡例】 ● 雨漏り箇所 ★ 水染み・雨漏り跡 × 劣化箇所

※本報告書は株式会社薔が実施した現地調査の結果に基づき作成しております。

点検結果



撮影位置メモ： 例：南面棟部

A 地点

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

シーリングの切れ目から入水確認しました。



撮影位置メモ： 撮影位置を入力

A 地点

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

少し引きの画像です。



撮影位置メモ： 例：北面外壁

B 地点

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

1階工場への入水は確認できませんでした。
3階休憩所へ入水確認しました。



撮影位置メモ： 撮影位置を入力

B 地点	
☒	雨漏り箇所
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
1 階工場への入水は確認できませんでした。 3 階休憩所へ入水確認しました。	



撮影位置メモ： 撮影位置を入力

B 地点	
☒	雨漏り箇所
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
少し引きの画像です。	



撮影位置メモ： 例：2Fバルコニー

C 地点	
☒	雨漏り箇所
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
笠木の取り合いから入水確認しました。	



工事名 ライニングコンテナー株式会社
工 種 雨漏り 撮影日 令和8年7月11日

D地点

D地点

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

笠木の取り合いから入水確認しました。

撮影位置メモ： 撮影位置を入力



工事名 ライニングコンテナー株式会社
工 種 雨漏り 撮影日 令和8年7月11日

棟

ベンチレーター北付近棟

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

棟、面戸の隙間から入水確認しました。

撮影位置メモ： 撮影位置を入力



工事名 ライニングコンテナー株式会社
工 種 雨漏り 撮影日 令和8年7月11日

ベンチレーター東

ベンチレーター東

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

板金の取り合いから入水確認しました。

撮影位置メモ： 撮影位置を入力



撮影位置メモ： 撮影位置を入力

ベンチレーター東

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

ベンチレーターの取り付けから入水確認しました。



撮影位置メモ： 撮影位置を入力

ベンチレーター東

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

板金の取り付けから入水確認しました。



撮影位置メモ： 撮影位置を入力

ベンチレーター西

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

板金の取り付けから入水確認しました。



ベンチレーター西	
☒	雨漏り箇所
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
板金の取り合いから入水確認しました。	

撮影位置メモ： 撮影位置を入力



天窓 4	
☒	雨漏り箇所
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
板金の取り合いから入水確認しました。	

撮影位置メモ： 撮影位置を入力



天窓 4	
☒	雨漏り箇所
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
少し引きの画像です。	

撮影位置メモ： 撮影位置を入力



撮影位置メモ： 撮影位置を入力

天窓 3

☒ 雨漏り箇所


☐

☐

☐

所見・アドバイス

天窓本体の取り付けから入水確認しました。

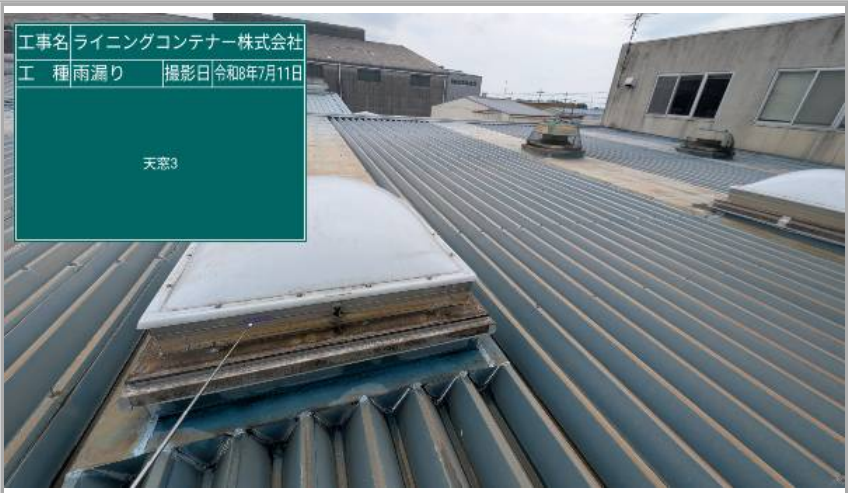

撮影位置メモ： 撮影位置を入力

天窓 3

☒ 雨漏り箇所


☐

☐

☐

所見・アドバイス

少し引きの画像です。
天窓本体の取り付けから入水確認しました。

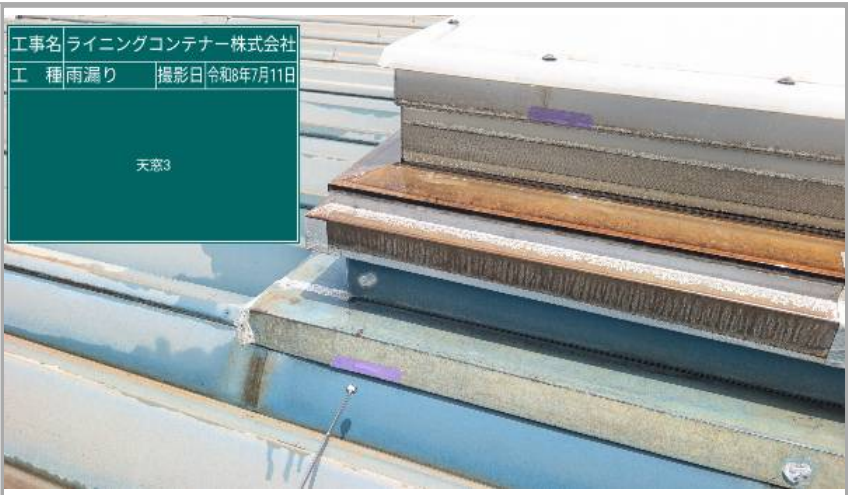

撮影位置メモ： 撮影位置を入力

天窓 3

☒ 雨漏り箇所


☐

☐

☐

所見・アドバイス

板金の取り付けから入水確認しました。

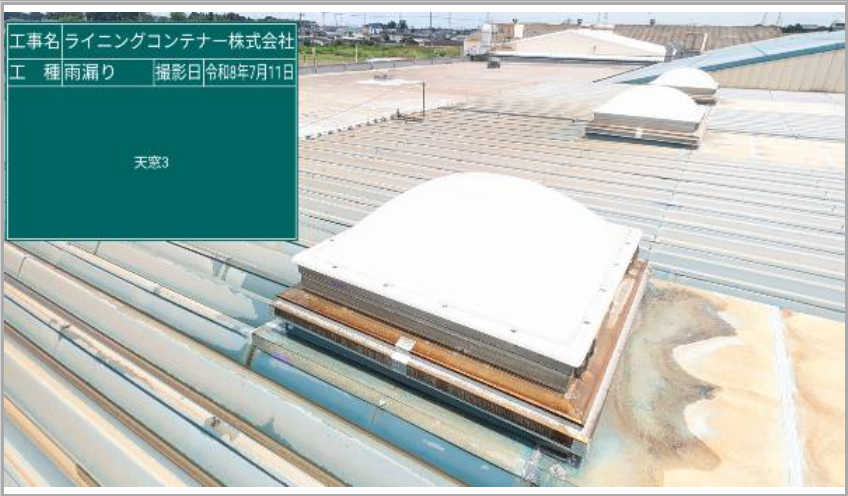


天窓 3	
☒	雨漏り箇所
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
少し引きの画像です。	

撮影位置メモ： 撮影位置を入力



天窓 2	
☒	雨漏り箇所
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
少し離れた板金の取り付けから入水確認しました。	

撮影位置メモ： 撮影位置を入力

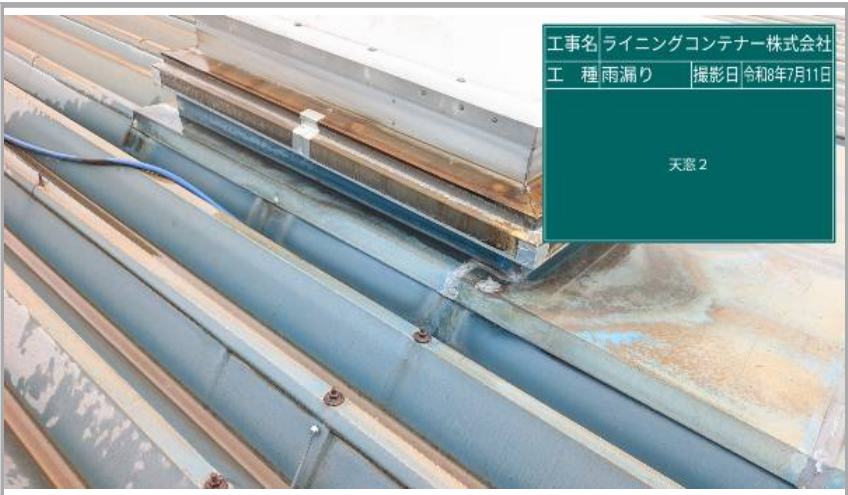

天窓 2	
☒	雨漏り箇所
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
少し引きの画像です。 少し離れた板金の取り付けから入水確認しました。	

撮影位置メモ： 撮影位置を入力

雨漏りの原因

調査の結果、考えられる雨漏りの原因をご記入ください

劣化状況・総合的な緊急度

☒ 高：早急な対応が必要 ☐ 中：時期を見て計画的に ☐ 低：経過観察

劣化の進行状況、放置した場合の影響範囲など

補修のご提案

選択	箇所	補修内容	推奨時期	優先度
☐	A 地点	シーリングの打ち替えが必要です。	早期	高 ✓
☐	B 地点	笠木の内、外シーリング新設が必要です。	早期	高 ✓
☐	C.D.E 地点	笠木内側シーリング新設が必要です。	早期	高 ✓
☐	各天窓	各部シーリング新設が必要です。	早期	高 ✓
☐	北ベンチレーターまわり棟	面戸の取り合いにシーリング新設が必要です。	早期	高 ✓
☐	ベンチレーター東、西	各部、板金処理、シーリング新設が必要です。	早期	高 ✓

このまま放置した場合に想定されるリスク

補修を行わない場合に想定される被害の拡大、修繕費用の増加など

総合所見・まとめ

各天窓：本体の取り合い部分、今回入水を確認できなかった箇所もシーリングを新設してあげると安心かと思います。
また、原因が複合している可能性もあり、調査→補修→再雨漏り→調査→補修。のサイクルが必要になる可能性があります。

調査担当者： 小野 哲也

印