


雨漏り調査報告書

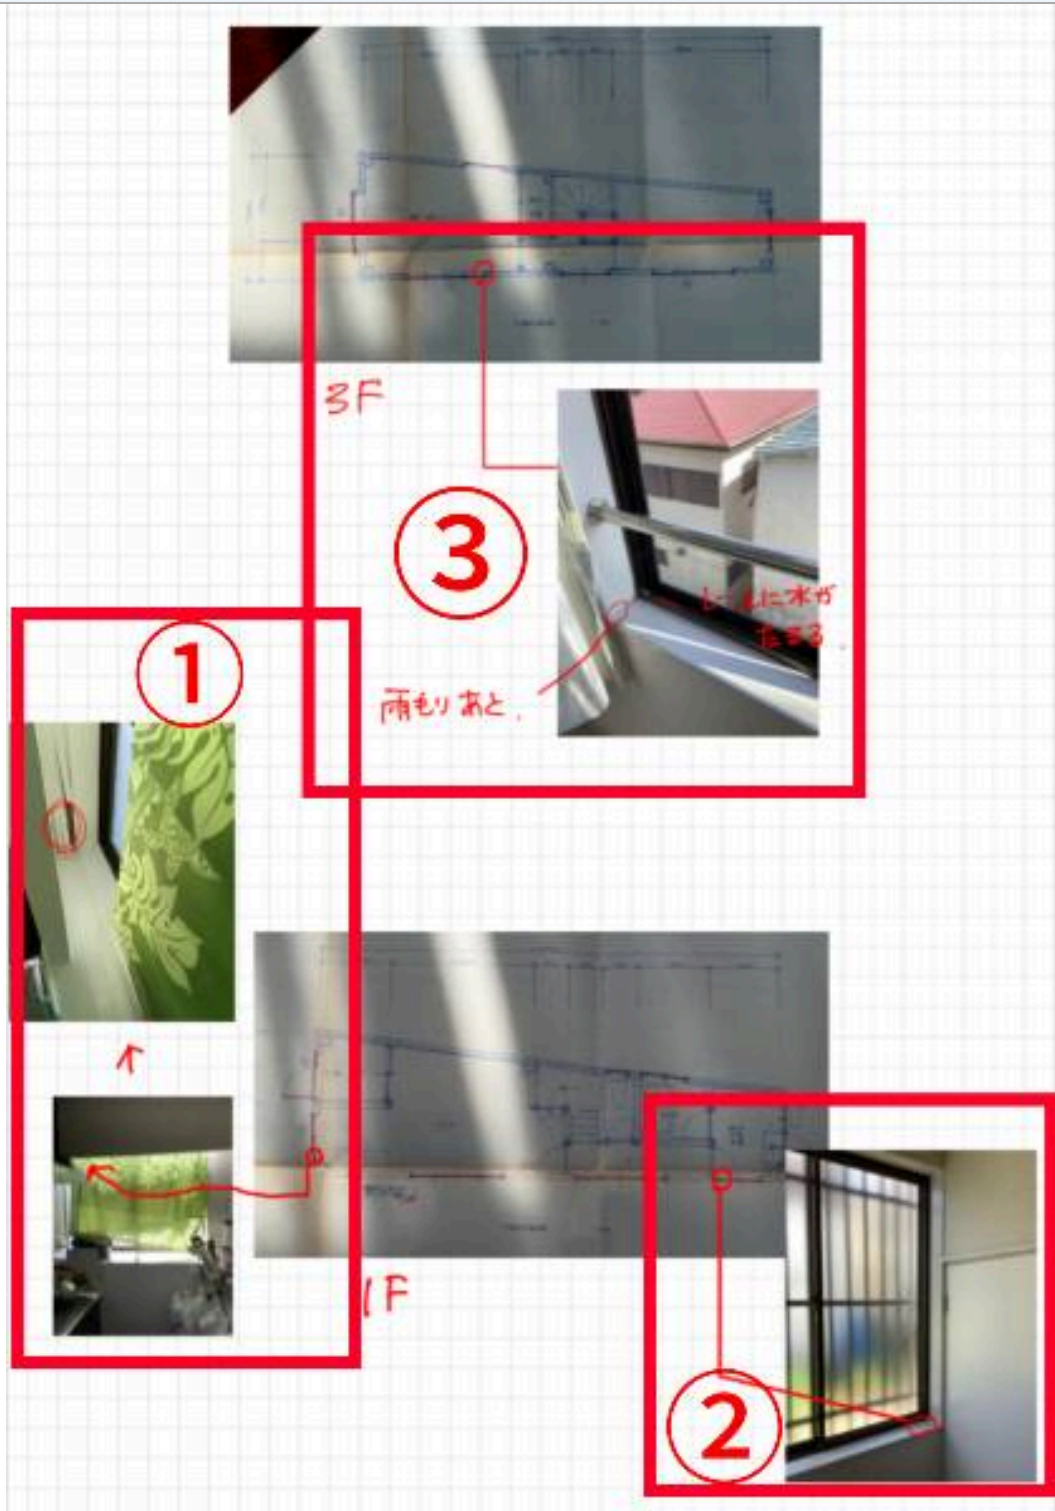

基本情報			
お客様名	株式会社 小沢工務店	物件名	入吉満夫 様邸
所在地	千葉県茂原市高師963-5		
調査日	2026/07/26	天候	晴れ
調査担当者	小野 哲也	立会者	多田 絢乃
発行日	2026/07/27	文書番号	2026-001
ご相談内容・調査のきっかけ			
雨漏り			

※本報告書は株式会社葦が実施した現地調査の結果に基づき作成しております。

間取り図・雨漏り箇所マップ			
お客様名	株式会社 小沢工務店	物件名	入吉満夫 様邸
図面・雨漏り箇所マップ			
			
メモ	雨漏り箇所や撮影ポイントなど自由記入		
【凡例】 ● 雨漏り箇所 ★ 水染み・雨漏り跡 × 劣化箇所			

※本報告書は株式会社薔が実施した現地調査の結果に基づき作成しております。

点検結果



①

☒ 散水調査箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

出窓まわりを散水しました。



①

☒ 散水調査箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください



①

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

1階へ入水を確認しました。



②

☒ 散水調査箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください



②

☒ 散水調査箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

調査中の入水はありませんでした。



②

☒ 散水調査箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

調査中の入水はありませんでした。



②

☒ 散水調査箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください



②

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス

障子の隙間から入水を確認いたしました。



②

☒ 雨漏り箇所

☐

☐

☐

所見・アドバイス


障子の隙間から入水を確認いたしました。



③
☒ 散水調査箇所
☐
☐
☐
所見・アドバイス
所見・アドバイスをご記入ください



③
☒ 散水調査箇所
☐
☐
☐
所見・アドバイス
所見・アドバイスをご記入ください

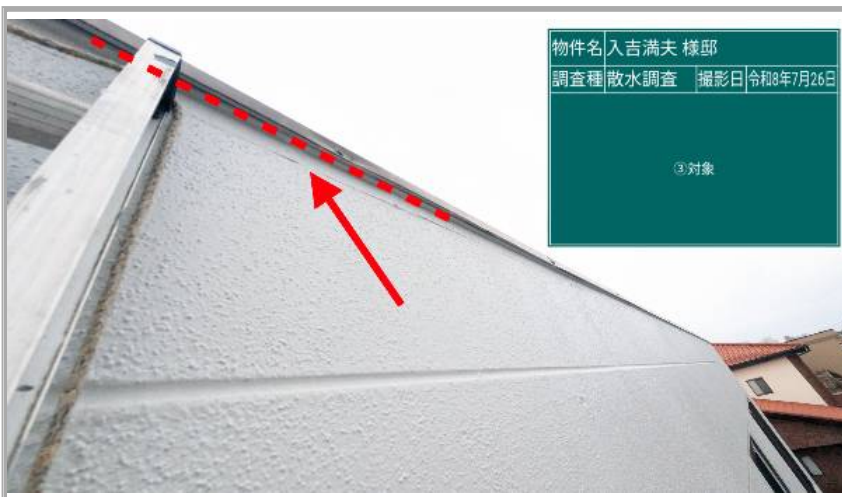

③
☒ 雨漏り箇所
☐
☐
☐
所見・アドバイス
3階サッシへ入水を確認いたしました。



③
☒ 雨漏り箇所
☐
☐
☐
所見・アドバイス
3階サッシへ入水を確認いたしました。



浴室（床下）
☒ 水漏れ箇所
☐
☐
☐
所見・アドバイス
カビが発生しています。



浴室（室内）
☒ 散水調査箇所
☐
☐
☐
所見・アドバイス
床下へ入水を確認しました。

雨漏りの原因

- ①出窓の縦枠まわり、サッシビートの隙間なども散水しましたが、入水はありませんでした。
出窓上裏から出窓本体内部へ入水した場合に壁体内へ入水している事が考えられます。
- ②引違いサッシ障子の隙間から入水を確認しました。

劣化状況・総合的な緊急度

☒ 高：早急な対応が必要 ☐ 中：時期を見て計画的に ☐ 低：経過観察

劣化の進行状況、放置した場合の影響範囲など

補修のご提案

選択	箇所	補修内容	推奨時期	優先度
☐	①	2階、3階の出窓上裏の改修	早期	高 
☐	②	入水はありませんでしたが、フラワーボックスのビス穴はシールしておくといいでしょう。 サッシの改修を検討するといいかもしれません。	早期	高 
☐	③	笠木全体の改修を検討していただく事をお勧めいたします。	早期	高 
☐	浴室	カビの状態から見ても深刻な状況かと思います。 取り急ぎタイル目地のシールをして、工事店さんと改修方法の検討をお勧めいたします。	早期	高 

このまま放置した場合に想定されるリスク

現在も雨漏り、水漏れが継続している事が想定されます。
壁体内、浴室の直下床下など、解体しないと見えない部分の状況が懸念されます。

総合所見・まとめ

今回確認できた原因以外にも複合して原因がある場合があります。
補修をしても再度雨漏りする可能性もあります。
内装の修理も検討される場合は、補修後に数ヶ月様子を見るか、止水確認散水調査をしてからの工事をお勧めいたします。

調査担当者： 小野 哲也

印