BAPKJ/BS-KPI/2020/55(C)



KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN FT08 SEKSYEN 37.8 JALAN KUALA LUMPUR-KOTA BHARU, RAUB, PAHANG

LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA 2020



JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA Cawangan Jalan, Tingkat 15, Blok F Ibu Pejabat JKR Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin 50580 Kuala Lumpur Disediakan oleh:

Bahagian Audit & Program Keselamatan Jalan, (Pakar Kejuruteraan Jalan & Jambatan), Cawangan Jalan Ibu Pejabat JKR Malaysia Tingkat 25, Menara PJD Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur

Isi I	Kandungan			Muka Surat
1.0	Pengenalan			1
2.0	Metodologi			2
3.0	Pengumpulan 3.1 Stick	Data K Diagra	•	3
4.0	4.1 <i>Collis</i> 4.2 Lawar	on Dia tan Tap	ollison Diagram gram Awalan oak dan Tinjauan gram Terperinci	3 4 4
5.0	5.2 Lokas	sa Mak si Kawa	an ro Data Kemalangan asan Berbahaya di tapak	5 6 7
6.0	Cadangan Pen	ambahl	baikan	11
7.0	Ringkasan			13
Sena	arai Lampiran	•		
	Lampiran A	:	Borang POL27	
	Lampiran B	:	Stick Diagram	
	Lampiran C	:	Collison Diagram	
	Lampiran D	:	Lukisan Jalan Sedia Ada	
	Lampiran E	:	Lukisan Cadangan Penambahbaikan	
Sena	arai Rajah:			
	Rajah 1	:	Pelan Lokasi	
	Rajah 2	:	Carta Alir Kajian	
	Rajah 3	:	Jalan Sedia Ada	
	Rajah 4	:	Cadangan Penambahbaikan	

Isi Kandungan Muka Surat

Senarai Gambar:

Gambar 1 : Kesan geseran tayar kenderaan sebelum simpang ke UiTM

Raub

Gambar 2 : Situasi *trap lane* punca kemalangan langgar belakang

Gambar 3 : Lebar Jalan susur ke Taman Wawasan yang besar

Gambar 4 : Jarak pandangan keluar simpang terhalang oleh gerai di tepi

jalan

Gambar 5 : Tanda garisan jalan seperti garis berhenti yang telah pudar

Gambar 6 : Permukaan Jalan yang mengalami keretakan jenis crocodile

cracks

1.0 PENGENALAN


Laporan ini menyatakan tentang penemuan terhadap siasatan *blackspot* bagi Laluan Persekutuan FT08 Seksyen 37.8, Jalan Kuala Lumpur – Kota Bharu, Raub, Pahang. Laluan ini telah dikenalpasti oleh Bahagian Perancang Jalan, Kementerian Kerja Raya yang mana merupakan salah satu kawasan yang dikategorikan sebagai *blackspot* di Negeri Pahang yang akan dirawat pada tahun 2020 bagi Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11). Bahagian Audit & Program Keselamatan Jalan, Cawangan Jalan telah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan kajian dan menyediakan cadangan penambahbaikan. Pelan lokasi adalah seperti Rajah 1.



Rajah 1: Pelan lokasi

2.0 METODOLOGI

Carta alir kajian bagi aktiviti utama adalah seperti Rajah 2.

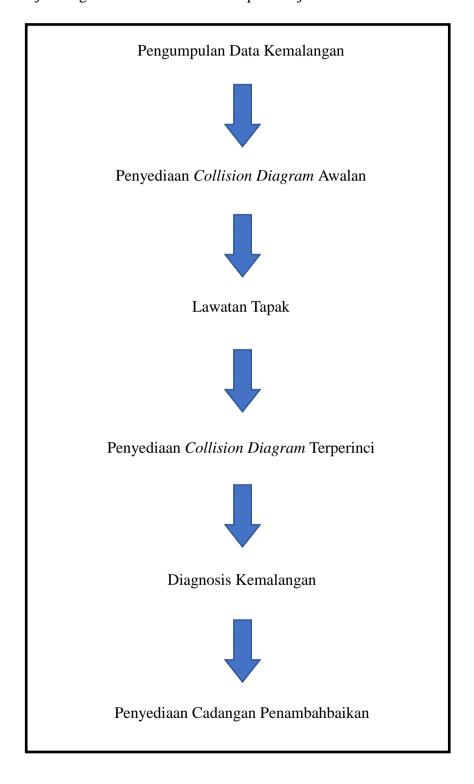

Rajah 2: Carta Alir Kajian

3.0 PENGUMPULAN DATA KEMALANGAN

Data kemalangan yang diterima adalah berdasarkan kepada Borang POL27 yang dikemukakan oleh Bahagian Perancang Jalan, Kementerian Kerja Raya dan JKR Daerah yang berkaitan. Data kemalangan bagi sekurang-kurangnya 3 tahun terkini diperlukan untuk penyediaan analisis yang mencukupi. Lokasi *blackspot* bagi Laluan Persekutuan FT08 Jalan Kuala Lumpur - Kota Bharu, Seksyen 37.8, Raub, Pahang sebanyak satu(1) Borang POL27 untuk 3 tahun terkini dan satu(1) laporan polis telah diterima daripada JKR Daerah Raub (rujuk **Lampiran A**).

Semua data kemalangan yang diperolehi daripada Data POL 27 dan laporan polis dikumpul untuk menyediakan *Stick Diagram*.

3.1 Stick Diagram

Sebagai tambahan perincian data kemalangan seperti waktu kemalangan, jenis kemalangan, jenis perlanggaran, kadar keparahan dan lain-lain telah diringkaskan dalam bentuk *stick diagram*. Berdasarkan perincian *stick diagram* terdapat dua(2) kemalangan yang berlaku di kawasan *blackspot* (Rujuk **Lampiran B**).

4.0 PROSES PENYEDIAAN COLLISION DIAGRAM

4.1 Collison Diagram Awalan

Setelah *stick diagram* disediakan, perincian lakaran perlanggaran dan ulasan di dalam Borang POL27 dan laporan polis telah digunakan untuk penyediaan *collision diagram* awalan bagi laluan ini. *Collision diagram* awalan ini digunakan sebagai asas dalam penyediaan *collision diagram* terperinci semasa kajian tapak. *Collision diagram* awalan ini disediakan menggunakan simbol-simbol yang standard.

4.2 Lawatan Tapak dan Tinjauan

Berdasarkan daripada *collision diagram* awalan, pasukan telah dihantar ke tapak untuk pengesahan dan mengumpul data tambahan yang terdapat di sepanjang laluan tersebut. *Collision diagram* awalan dan data tambahan digunakan sebagai panduan untuk mengenalpasti lokasi *blackpsot* tersebut. Gambar-gambar juga telah diambil di lokasi tertentu di sepanjang laluan untuk rujukan.

4.3 Collison Diagram Terperinci

Berdasarkan lawatan tapak, data kemalangan yang dikumpul telah digunakan untuk menyediakan *collision diagram* terperinci menggunakan simbol standard seperti di **Lampiran C**.

5.0 DIAGNOSIS KEMALANGAN

5.1 Analisa Makro Data Kemalangan

Keseluruhan sebanyak 2 kes kemalangan telah berlaku di kawasan kajian. Data menunjukkan 1 kes (50%) kemalangan jenis langgar sebelah tepi yang melibatkan kemalangan maut dan 1 kes (50%) jenis langgar belakang yang mengakibatkan kecederaan parah. Walaupun data yang diterima hanya ada dua(2) kes kemalangan tetapi kedua-duanya menunjukkan kemalangan yang berlaku ketika keluar dan masuk simpang.


Selain itu, kedua-dua kemalangan yang berlaku adalah pada waktu siang dan melibatkan motosikal. Perincian kemalangan adalah seperti Jadual 1.

Jadual 1: Analisa Makro Data Kemalangan

	PERINCIAN KEMALANGAN	BILANGAN	PERATUS
			(%)
1	Jumlah Kemalangan	2	100
2	Jenis Kemalangan		
	i. Kemalangan Maut	1	50
	ii. Cedera Parah	1	50
	iii. Cedera Ringan	0	0
	iv. Rosak Sahaja	0	0
3	Waktu Kemalangan		
	i. Siang	2	100
	ii. Malam	0	0
4	Jenis Perlanggaran		
	i. Langgar Belakang	1	50
	ii. Langgar Sebelah Tepi	1	50
5	Motosikal		
	i. Kemalangan Melibatkan Motosikal	2	100
	ii. Kemalangan Maut Melibatkan Motosikal	0	0

5.2 Lokasi Kawasan Berbahaya

Jalan sedia ada di lokasi berbahaya bagi Laluan Persekutuan FT08 Jalan Kuala Lumpur - Kota Bharu, Seksyen 37.8, Raub, Pahang adalah seperti di Rajah 3.

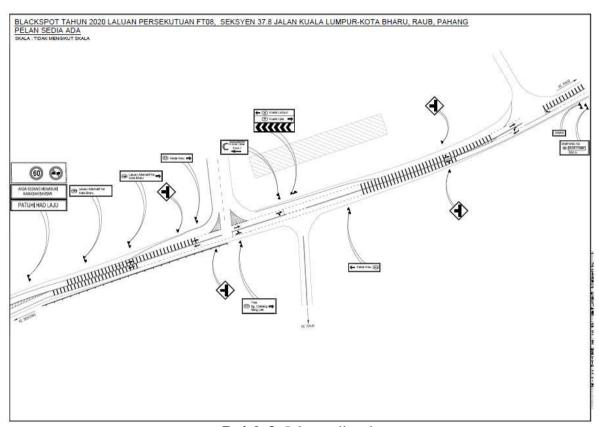


Rajah 3: Jalan sedia ada

Perincian lukisan jalan sedia ada lokasi kawasan berbahaya adalah seperti di Lampiran D.

5.3 Pemerhatian di tapak

Berdasarkan kepada *collision diagram* terdapat 1 kes (50%) kemalangan berlaku di persimpangan melibatkan motosikal yang melanggar belakang kenderaan yang ingin membelok masuk ke simpang UiTM Raub dan juga 1 kes langgar belakang. Memandangkan data POL27 tidak mencukupi dan tiada *pattern* yang boleh dikaji oleh itu laporan ini adalah berdasarkan kepada pemerhatian di tapak. Didapati terdapat kesan geseran tayar di permukaan jalan disebabkan oleh berlaku situasi *trap lane* bagi mengelak daripada kenderaan yang berhenti untuk memasuki simpang. Rujuk kepada **Gambar 1 dan Gambar 2.**


Selain itu, isu lain yang dikenalpasti adalah susur masuk ke simpang Taman Wawasan mempunyai lebar lorong yang besar iaitu 5.2m. Rujuk kepada **Gambar 3.** Keadaan ini berlaku perbezaan lebar lorong yang ketara kepada lorong jalan utama yang mempunyai lebar 3.5m. Pengguna juga dilihat menggunakan lorong ini untuk mengelak kenderaan yang berhenti ke simpang UiTM.

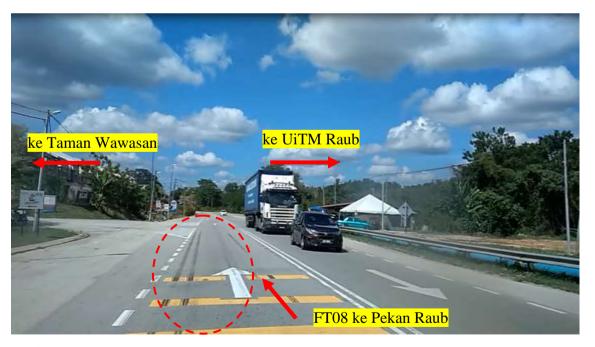

Gambar 1: Kesan geseran tayar kenderaan sebelum simpang ke UiTM Raub



Gambar 2: Situasi trap lane punca kemalangan langgar belakang

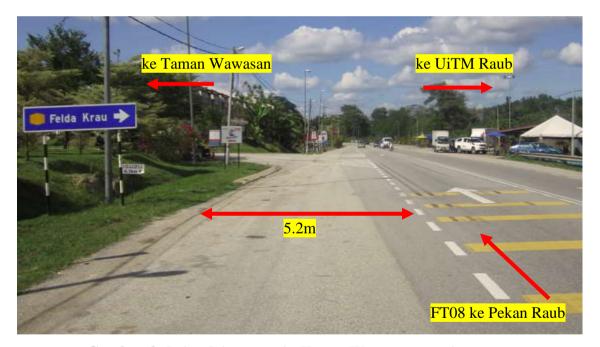

Gambar 3: Lebar Jalan susur ke Taman Wawasan yang besar


Di samping itu, jarak pandangan (*sight distance*) untuk membelok ke kanan dari jalan minor UiTM Raub dilihat terdapat halangan daripada gerai yang berada di tepi jalan. Rujuk **Gambar 4.** Keadaan ini menyukarkan kenderaan untuk keluar dan menjangkakan kehadiran kenderaan yang datang. Walau bagaimanapun, terdapat sebuah gerai sahaja ketika pemeriksaan tapak dijalankan.

LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN FT08 SEKSYEN 37.8 JALAN KUALA LUMPUR-KOTA BHARU, RAUB, PAHANG



Gambar 4: Jarak pandangan keluar simpang terhalang oleh gerai di tepi jalan

Selain itu, kemalangan sebelah tepi berkemungkinan berlaku disebabkan faktor keadaan jalan. Perkara ini diperhatikan dengan keadaan tandaan jalan seperti garisan berhenti yang telah pudar di persimpangan menyebabkan pengguna tidak berhenti dikawasan yang sepatutnya. Tambahan lagi, pengguna juga sukar untuk menentukan laluannya terutama pada waktu malam atau hujan. Di samping itu, kenderaan yang datang dari arah Raub berkemungkinan sukar menganggarkan jarak dan kelajuan kenderaan yang datang dari arah Raub terutamanya penunggang motosikal. (Rujuk pada **Gambar 5**).

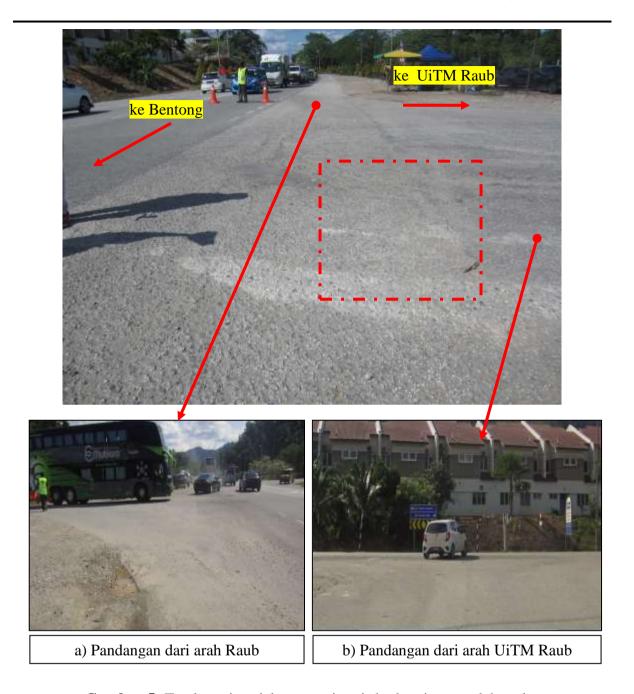

Gambar 5: Tanda garisan jalan seperti garis berhenti yang telah pudar

Manakala berdasarkan kepada pemerhatian di tapak terdapat permukaan jalan yang kurang memuaskan. Faktor ini boleh mengakibatkan kemalangan disebabkan pengaliran air pada permukaan jalan yang tidak sempurna dan nilai Rintangan Gelinciran (*skid resistance*) pada permukaan jalan adalah rendah juga berpotensi berlakunya kenderaan terbabas. (Rujuk pada **Gambar 6**).



Gambar 6: Permukaan Jalan yang mengalami keretakan jenis crocodile cracks

6.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan bagi mengatasi isu *trap lane* di persimpangan, adalah disarankan penambahbaikan dengan pemasangan lampu isyarat. Di samping itu juga, permohonan pemasangan lampu isyarat yang dikemukakan oleh JKR Daerah Raub pada 2017 dan keputusan analisa persimpangan ini adalah waran bagi pemasangan lampu isyarat berdasarkan *vehicle operations*.


Bagi mengawal aliran trafik terutama pada waktu puncak, dicadangkan langkah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan ialah memasang pembahagi jalan fizikal jenis *road kerb* dan pulau trafik (*traffic island*) sebagai *channelisation* di persimpangan ini bagi mengurangkan *traffic conflicts* serta meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya.

Tandaan jalan yang telah pudar dicadangkan untuk dicat semula mengikut spesifikasi JKR bagi menambahbaik kebolehlihatan lorong trafik berserta pemasangan *retro reflective* pavement marker (RRPM) bagi meningkatkan delinasi terutama pada waktu malam dan hujan lebat.

Pemerhatian di tapak mendapati terdapat gerai yang menghalang jarak pandangan dan lorong ke Taman Wawasan yang besar adalah disarankan untuk menyediakan lorong tambahan di ruang berkenaan. Selain itu, adalah disarankan untuk menggunakan teknik redaan trafik sebagai amaran awalan dan mengawal had laju dengan *red transverse bar* jenis anti gelinciran (*anti-skid*) sebanyak 5 set dan dipasang pada kawasan sebelum simpang.

Selain itu, bagi masalah permukaan Jalan yang mengalami keretakan langkah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan ialah dengan menurap semula permukaan jalan dan meningkatkan Rintangan Gelinciran (*Skid resistance*) agar menepati sekurang-kurangnya 55 SRV (*Skid Resistance Value*).

Cadangan penambahbaikan lokasi *blackspot* adalah seperti Rajah 4.

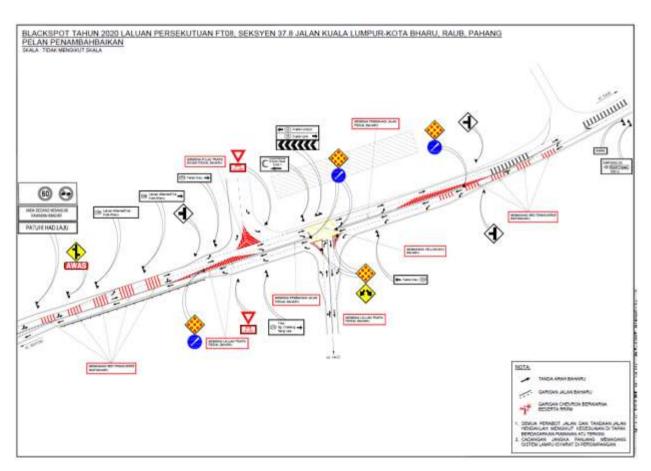

Rajah 4: Cadangan penambahbaikan

Perincian lukisan cadangan penambahbaikan adalah seperti di Lampiran E.

7.0 RINGKASAN

7.1 Diagnosis

- a. Kenderaan membelok ke kanan berlaku situasi trap lane.
- b. Delinasi yang tidak efektif dan garisan jalan yang pudar.
- c. Lebar lorong yang besar ke Taman Wawasan
- d. Gerai di tepi jalan menghalang jarak pandangan pemandu.
- e. Permukaan jalan mengalami keretakan jenis crocodile crack.

7.2 Cadangan Penambahbaikan

Jangka masa pendek

- a. Memasang pembahagi jalan fizikal dan pulau trafik.
- b. Memasang papan tanda amaran awalan dan papan tanda arah
- c. Mengecat jalur rentas merah baharu
- d. Mengecat semula garisan jalan dan pemasangan RRPM
- e. Membaiki dan memasang penghadang jalan
- f. Membaiki dan menurap jalan dan bahu jalan.

Jangka masa panjang

a. Memasang sistem lampu isyarat dipersimpangan.

MUKA SURAT 1/2 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

POLIS DIRAJA MALAYSIA
LAPORAN KEMALANGAN
ΙΔΙ ΔΝ ΒΔΥΔ

NO. BATCH

PEGAWAI YANG MENGISI BORANG

DISEMAK OLEH

T/TANGAN

T/TANGAN

NO./PKT

NAMA

NAMA

NAMA

A. BUTIR LAPORAL	N/MASA I	KEJADIAN	KOD BALAI 1. No	egeri - 12		2	2. Daerah - 06	3. Balai -	- 99
4. NO. LAPORAN	: 000059		9. HARI KEJADIAN		:	0	14. BIL. PENUMPA	ANG MATI	: 1
5. TAHUN	: 2016		10. BIL. KENDERAAN TER	RLIBAT	:	2	15. BIL. PENUMPA	ANG CEDERA	: 0
6. BULAN	: 01	(01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROS	SAK	:	0	16. BIL. PEJALAN	KAKI MATI	: 0
7. TARIKH	: 17	(01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI		:	1	17. BIL. PEJALAN	KAKI CEDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN	: 1530	(0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDEI	RA	:	0	18. JENIS KEMAL	ANGAN	: 1
B. BUTIR-BUTIR JAL	AN RAYA	A							
B. BUTIR-BUTIR JAL	AN RAY	A							
19. JENIS PERMUKAA	N	: 3	24. JENIS GARIS	: 1			29. JENIS BAHU	U JALAN	: 1
20. SISTEM LALULIN	ΓAS	: 2	25. LANGGAR LARI	: 2			30. KECACATA	AN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN		: 1	26. JENIS KAWALAN	: 9			31. HAD LAJU		: 1
22. KUALITI PERMUK	CAAN	: 1	27. LEBAR JALAN	: 17			32. KEADAAN	PERMUKAAN	: 1
23. KEADAAN JALAN		: 1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri	: 3	Meter	33. JENIS PELA	NGGARAN	: 4
				Kanan	: 3	Meter			
~ ~~	_								

C. SUASANA SEKITAR

34. JENIS CUACA : 1

35. JENIS CAHAYA : 1

D. LOKASI

36. JENIS JALAN : 2

38. JENIS TEMPAT : 4

39. JENIS KAWASAN : 7

37. NO. LALUAN : F0008 NAMA JALAN/SPG : F0008

E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	MAN - MAN 400	WUV1933			2		11	2	0	2	6
2	YAMA - SRX	CBD1763			7		11	2	0	2	6

F. BUTIR-BUTIR PEMANDU

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	57	1	26 27/06/2017 2	2	4	4	6	9	15	2	1	4
2	1	16	1	03 17/01/2016 1	2	3	1	6	9	15	3	1	14

G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
1	MOHAMAD RIZUDDIN BIN MD SARIT		1	1	17	1	9		
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG : 4 81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0 82. RM KEROSAKAN HARTA : 0

H. MAKLUMAT TAMBAHAN

 83. Pos Kilometer
 : 0
 86. Kod Peta
 :
 89. Nod 1
 :

 84. 100 Meter Terhampir
 : 0
 87. Latitude
 : 03.45.59
 90. Nod 2
 :

 85. Siri Peta
 :
 88. Longitude
 : 101.51.09
 91. Arah
 : 8

MUKA SURAT 2/2 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

I. LAKARAN KEJADIAN	(*Lukis arah pegerakan kend, no. kend, serta tanda lain di "spot" kejadian)

J. LAKARAN LOKASI KEJADIAN

(*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepada tanda tetap)

K. POS KILO	OMETER TERDEKAT			
Jarak Dari	0	P 0	Jarak Dari	BANDAR RAUB
	(Nama Tempat/Bandar)	S		(Nama Tempat/Bandar)
	km	K		0 km
	No.Seksyen	←		
	JARAK KEJADIAN adalah 0 meter dari Pos Kilo	ometer ke arah		
				(Nama Tempat/Bandar)
Jika TIDAK T	ERDAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan ba	hagian ini. Jarak l	kejadian adalah	² km dari
	0	ke arah		BANDAR RAUB
(Nama Tempat/Bandar)		-		(Nama Tempat/Bandar)

L. ULASAN

PADA 17/1/2016 JAM LEBIH KURANG 1530 HRS SEMASA PENGADU BERTUGAS DI PEJABAT PERTANYAAN TRAFIK RAUB TELAH TERIMA PANGGILAN TELEFON DARI ORANG AWAM MEMBERITAHU ADA SATU KEMALANGAN JALAN RAYA DI SIMPANG KRAU JALAN RAUB - BENTONG MELIBATKAN SEBUAH M/SIKAL DENGAN SEBUAH M/BAS. PENGADU JADIKAN REPOT INI SEBAGAI MAKLUMAT PERTAMA.

TEMPAT KEJADIAN TELAH DILAWATI DAN SIASATAN TELAH DIJALANKAN DI MANA DAPATI KEMALANGAN BERLAKU DI K**M**7 JALAN K/LUMPUR KE K/BHARU (RAUB KE BENTONG-SIMPANG KRAU), JAM LEBIH KURANG 1530 HRS, KEADAAN JALAN ADALAH LURUS, ADA SIMPANG DI KIRI JALAN (JALAN MASUK KE UITM DAN FELDA KRAU), GARISAN BERKEMBAR PEMBAHAGI JALAN, PERMUKAAN JALAN KERING, CUACA BAIK DAN KEJADIAN ADALAH PADA WAKTU SIANG.

KEMALANGAN ADALAH MELIBAT DUA BUAH KENDERAAN IAITU SEBUAH M/SIKAL NO CBC1763 JENIS YAMAHA SRX WARNA BIRU (MILIK DATUK KEPADA PENUNGGANG, ADA CUKAI JALAN) DAN SEBUAH M/BAS EKSPRESS MAHLIGAI JENIS MAN400 WARNA OREN, (MILIK SYARIKAT MAHLIGAI SDN BHD, ADA CUKAI JALAN).

SIASATAN AWAL DAPATI, (BERDASARKAN SAKSI DI TEMPAT KEJADIAN), KEMALANGAN BERLAKU APABILA M/SIKAL NO CBØ63 KELUAR DARI SIMPANG DI KIRI JALAN TANPA BERHENTI DI KEPALA SIMPANG LALU DILANGGAR OLEH SEBUAH M/BAS EKSPRESS MAHLIGAI NO WU' 1933 DARI ARAH RAUB DI BAHAGIAN TEPI SEBELAH KANAN SEBABKAN KEDUA PENUNGGANG SERTA PEMBONCENG TERCAMPAK KE ATAS JALAN DAN MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN. MENURUT KELUARGA SI MATI, M/SIKAL DARI RUMAH NYA DI FELDA KRAU HENDAK KE BENTONG. M/BAS EKSPRESS PULA DARI KOTA BHARU HENDAK KE KUALA LUMPUR BERSAMA7 PENUMPANG (TIADA CEDERA) NAMUN KETIKA SAMPAI DI TEMPAT KEJADIAN, KESEMUA PENUMPANG TELAH DIBAWA MENAIKI M/BAS MAHLIGAI YANG LAIN UNTUK MEMERUSKAN PERJALANAN. PEMANDU KEDUA M/BAS TERLIBAT JUGA DIAMBIL PERCAKAPAN NAMUN MENURUTNYA BELIAU TIDAK MENYAKSIKAN KEJADIAN KERANA SEDANG TIDUR.

PENUNGGANG M/SIKAL NAMA: MUHAMMAD JAMAL ARIF MUZAFAR BIN JAMRI KPT: 990601065383 UMUR: 17 TAHUN, ALAMAT: NO 41, TAMAN DESA RIA, 28700 BENTONG, PAHANG, LESEN KELAS B2, MERUPAKAN PELAJAR DI SMK MAHMUD RAUB, PAHANG, PAKAI TOPI KELE

2/7/2020 iPRS



POLIS DIRAJA MALAYSIA REPOT POLIS

: TRAFIK RAUB Pegawai P	∍nyiasat
. IRAFIN RAUB Pegawai Pi	∌nyiasat

Daerah : RAUB Kontinjen : PAHANG

No. Repot : TRAFIK RAUB/001335/19

Tarikh : 23/11/2019
Waktu : 1614 PM
Bahasa Diterima : B. Malaysia

Butir-butir Penerima Repot:

Nama : MUHAMMAD ZULHILMI No. Badan : Pangkat : KONST

BIN ROSLI

Butir-butir Jurubahasa (Jika Ada):

Nama : --- No. K/P (Baru) : --- No. Polis/Tentera : ---

No. Pasport : --- Bahasa Asal : ---

Alamat : ---

Butir-butir Pengadu:

Nama : RODZIAH BINTI HUSSIN

No. K/P (Baru) : No. Polis/Tentera : No. Pasport : ---

No. Sijil Beranak: ---Jantina: PerempuanTarikh Lahir: 11/12/1974Umur: 44 Tahun 11 BulanKeturunan: MelayuWarganegara: Malaysia

Pekerjaan : JURU JUAL

Alamat Tinggal : --Alamat IbuBapa : --Alamat Pejabat : ---

No. Tel (Rumah) : --- No. Tel (Pejabat) : --- No. Tel (Bimbit) :

Emel : ---

Pengadu Menyatakan:

PADA 23/11/2019 JAM LEBIH KURANG 1530 HRS SAYA MEMANDU M/4WD NO WTD 56 DARI KUALA LUMPUR HENDAK KE KOTA BHARU. APABILA SAMPAI DI KM 357 JALAN K/LUMPUR KE K/BHARU SAYA BERHENTI DI SATU SIMPANG DAN MEMBERI SIGNAL UNTUK MEMBELOK KE KANAN TIBA TIBA SAYA TERDENGAR SATU DENTUMAN KUAT DARI ARAH BELAKANG APABILA SAYA KELUAR MELIHAT TERDAPAT SEBUAH M/SIKAL NO WB 2912 J YANG DATANG ARAH BELAKANG TELAH MELANGGAR M/4WD SAYA . DALAM KEJADIAN INI SAYA TIDAK MENGALAMI KECEDERAAN MANAKALA M/4WD SAYA MENGALAMI KEROSAKAN CERMIN BESAR BELAKANG PECAH,BONET BELAKANG SEBELAH KIRI KEMEK,BUMPER BELAKANG SEBELAH KIRI KEMEK. LAIN LAIN KEROSAKAN BELUM DI KETAHUI LAGI.

randalangan Fengadu.	ranualangan Jurubanasa(Jika aua).	ranuatangan Penenina Repot.

Salinan Yang Disahkan

(Tidak Boleh Digunakan Untuk Tuntutan Atau Perbicaraan Di Mahkamah)

(Tandatangan & Cop Pegawai Pengesah)

ID Pencetak | Tarikh @ Masa Cetak : A27977 | 07/02/2020 07:33:47 AM

2/7/2020 iPRS



POLIS DIRAJA MALAYSIA REPOT POLIS

Balai : TRAFIK RAUB Pegawai Penyiasat :

Daerah: RAUBNo. Repot Bersangkut: TRAFIK

Kontinjen: PAHANG RAUB/001335/19

No. Repot : TRAFIK RAUB/001347/19

Tarikh : 27/11/2019
Waktu : 1750 PM
Bahasa Diterima : B. Malaysia

Butir-butir Penerima Repot:

Nama : MOHAMMAD NOR No. Badan : Pangkat : KONST

FIRDAUS BIN AMRAN

Butir-butir Jurubahasa (Jika Ada):

Nama : --- No. K/P (Baru) : --- No. Polis/Tentera : ---

No. : --- Bahasa Asal : ---

Pasport

Alamat : ---

Butir-butir Pengadu:

Nama : MUHAMAD FAROUQ BIN HASRAM

No. K/P (Baru) : No. Polis/Tentera : --- No. Pasport : ---

No. Sijil Beranak: ---Jantina: LelakiTarikh Lahir: 10/04/1998Umur: 21 Tahun 7 BulanKeturunan: MelayuWarganegara: Malaysia

Pekerjaan : SENDIRI

Alamat Tinggal : KM 34 JALAN JERANTUT KEMAHANG, 27310 PAHANG

Alamat IbuBapa : --Alamat Pejabat : ---

No. Tel (Rumah) : --- No. Tel (Pejabat) : --- No. Tel (Bimbit) :

Emel : ---

Pengadu Menyatakan:

Tandatangan Pengadu:

PADA 23/11/2019 JAM LEBIH KURANG 1530HRS SAYA MENUNGGANG M/SIKAL NO: WB 2912 J DARI K/LUMPUR KE BENTA LIPIS. APABILA SAMPAI DI KM 357 JLN K/LUMPUR KE K/BHARU KETIKA ITU SAYA MENGEKORI SEBUAH M/TRELER NO; TIDAK TAHU SECARA TIBA-TIBA TRELER TERSEBUT MENUKAR LALUAN KE SEBELAH KIRI. DAN TERDAPAT SEBUAH M/4WD NO: WTD 56 YANG BERADA DI HADAPAN SAYA BERHENTI DITENGAH JALAN UNTUK MEMASUKI SIMPANG KE UITM RAUB. SAYA CUBA MEMBREK DAN MENGELAK. OLEH KERANA TERLALU DEKAT SAYA TERLANGGAR JUGA M/4WD TERSEBUT DIBAHAGIAN BELAKANG. DALAM KEJADIAN INI SAYA MENGALAMI KECEDERAAN PATAH RAHANG SEBELAH KIRI,PATAH TIGA BATANG GIGI, DAN LUKA-LUKA DIBAHAGIAN MULUT. SAYA DAPAT RAWATAN DI HOSPITAL RAUB DAN MENDAPAT RAWATAN LANJUT DI HOSPITAL LIPIS SELAMA 5HARI. MANAKALA M/SIKAL SAYA MENGALAMI KEROSAKKAN COVER SET SEBELAH KANAN PECAH DAN LAIN-LAIN KEROSAKKAN BELUM DIKETAHUI LAGI.

	Salinan Yang Disahkan				
(Tidak Boleh Digunakan Untuk Tuntutan Atau Perbicaraan Di Mahkamah)					

Tandatangan Jurubahasa(Jika ada):

(Tandatangan & Cop Pegawai Pengesah)

Tandatangan Penerima Repot:

2/7/2020 iPRS

ID Pencetak | Tarikh @ Masa Cetak : A27977 | 07/02/2020 07:34:10 AM

LAMPIRAN A

Borang POL27

LAMPIRAN B

Stick Diagram

BLACKSPOT 2020


STICK DIAGRAM

Lokasi: FT 08 SEKSYEN 37.8 - JALAN KUALA LUMPUR - KOTA BHARU, DAERAH RAUB, PAHANG

NO.	REPORT NO.	TAHUN	BULAN	TARIKH	HARI	MASA	SIANG/MALAM	JENIS CAHAYA	JENIS KEMALANGAN									
										BIL. PARAH		ROSAK SAHAJA	JENIS PERLANGGARAN	BENTUK JALAN	PERMUKAAN JALAN (KERING/BASAH)	BIL. MOTOSIKAL	PEJALAN KAKI	ARAH DARI (RAUB/BENTONG)
	FT8 SEKSYEN 37.8 (JALAN KUALA LUMPUR - KOTA BHARU)																	
1	000059	2016	1	17	AHAD	1530	SIANG	1	1	0	0	0	4	SIMPANG T/Y	KERING	1	0	RAUB
2	001335	2019	11	23	SABTU	1614	SIANG	1	0	1	0	0	2	SIMPANG T/Y	KERING	1	0	BENTONG


LAMPIRAN C

Collision Diagram

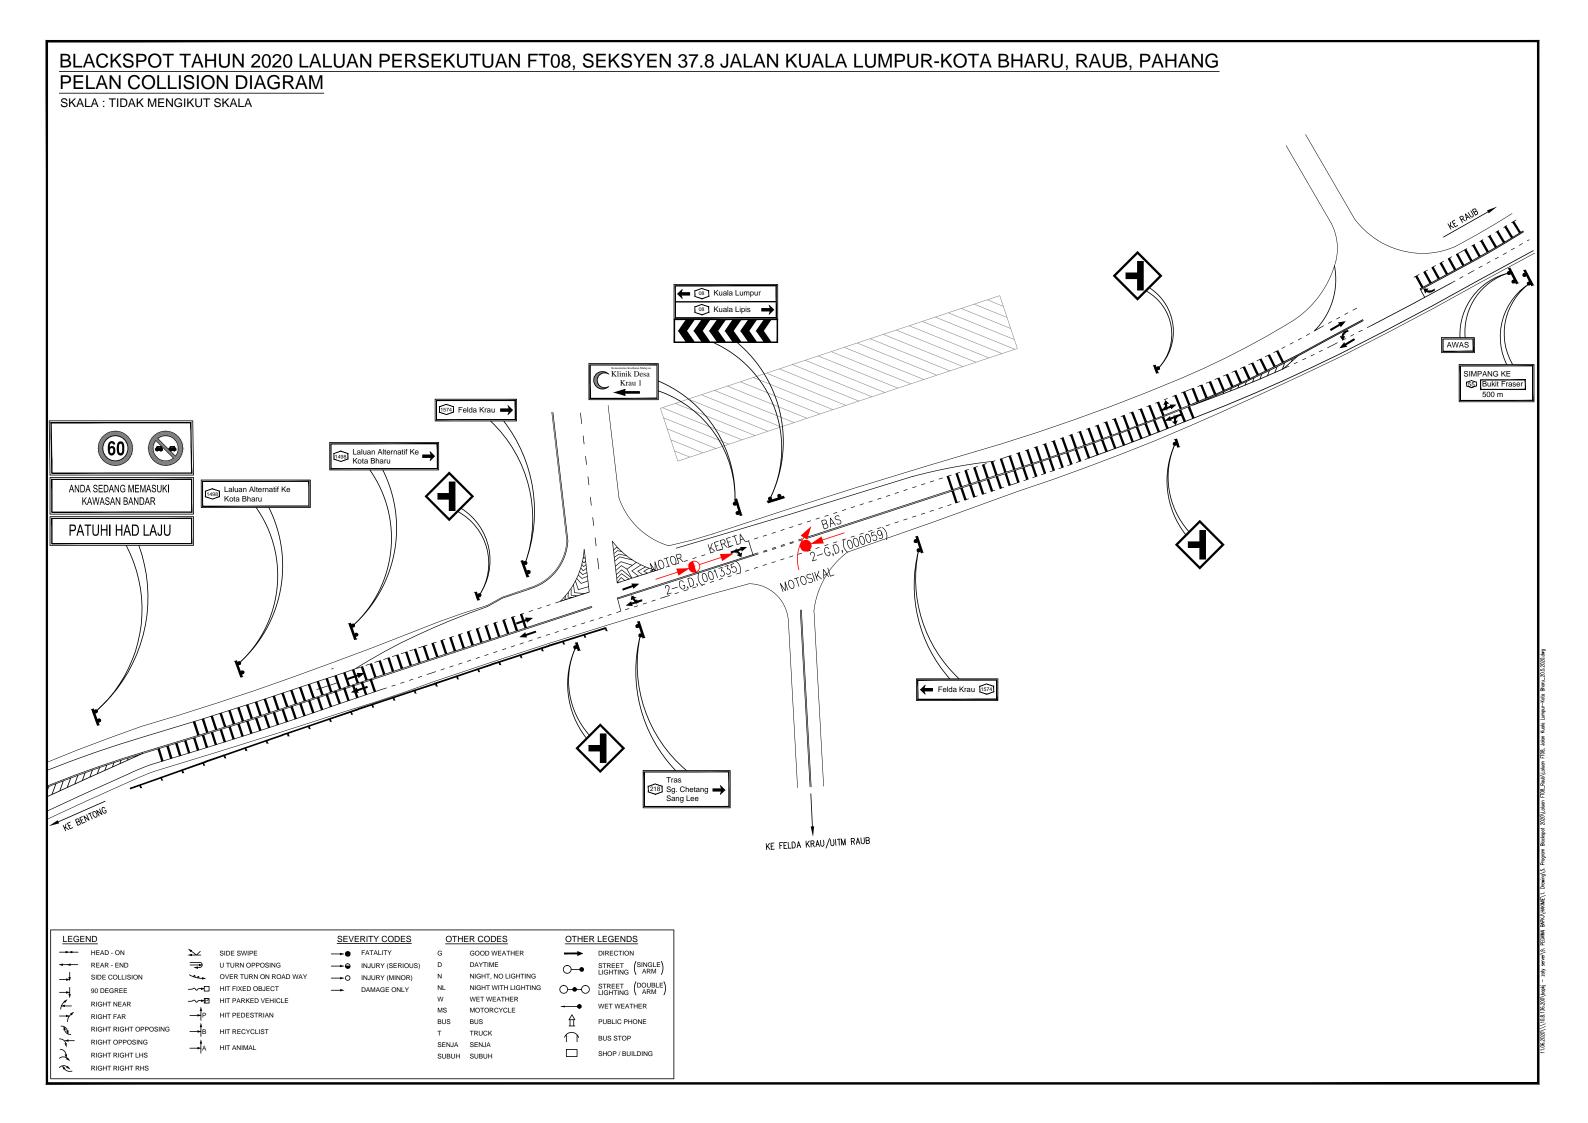

LAMPIRAN D

Lukisan Jalan Sedia Ada

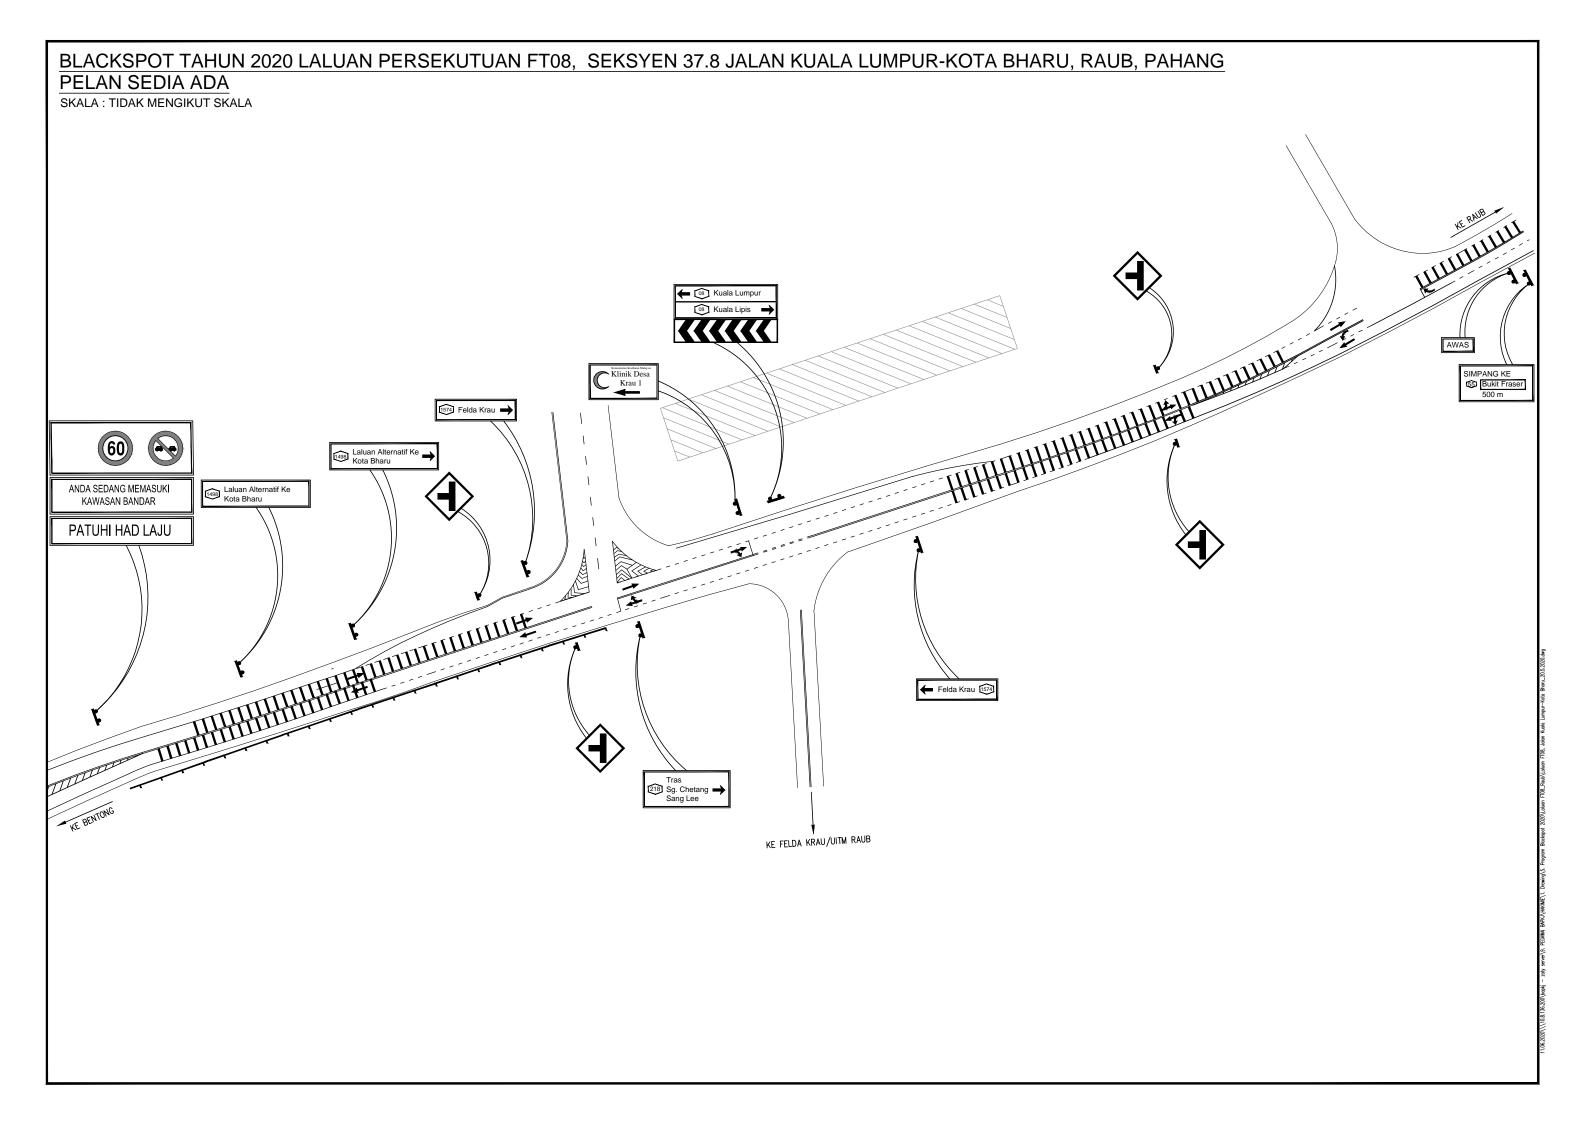

LAMPIRAN E

Lukisan Cadangan Penambahbaikan

