

# LAPORAN AWALAN SIASATAN KEMALANGAN DI LALUAN PERSEKUTUAN FT 005, SEKSYEN 691.7 JALAN IPOH – LUMUT, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN PADA 3 SEPTEMBER 2018



DISEDIAKAN OLEH:
BAHAGIAN KEJURUTERAAN FORENSIK
PAKAR KEJURUTERAAN JALAN & JAMBATAN
CAWANGAN JALAN
IBU PEJABAT JKR MALAYSIA

## LAPORAN AWALAN SIASATAN KEMALANGAN DI LALUAN PERSEKUTUAN FT 005, JALAN IPOH – LUMUT, Seksyen 691.7/ KM 13, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN

#### Tajuk:

Laporan Awalan Siasatan Kemalangan Di Laluan Persekutuan Ft 005, Jalan Ipoh – Lumut, Daerah Kinta, Perak Darul Ridzuan

#### Kategori Jalan / No. Laluan / Nama Jalan:

Laluan Persekutuan / FT 005 / Jalan Ipoh - Lumut/Seksyen 691.7/KM 13

#### Daerah / Negeri:

Daerah Kinta / Negeri Perak

#### Jenis Kemalangan:

Kemalangan pelanggaran dengan penghadang konkrit

#### Tarikh & Masa Kemalangan:

Tarikh: 2 September 2018(Ahad)

Masa: 5.30 Pagi

#### Keadaan jalan, cuaca, dan pencahayaan:

Baik

#### Kenderaan terbabit:

Bas Ekspress 2 tingkat

#### Kecederaan/Kematian:


2 maut 36 cedera

#### Latar Belakang Lokasi Kejadian

- Terdapat pembangunan pesat bertentangan dengan lokasi kejadian dan banyak isu kemalangan yang di laporkan kepada JKR Kinta berikutan penduduk setempat yang melintasi kawasan tersebut bagi mengelakkan pusingan U di persimpangan Jalan Lahat dan Jalan Ipoh-Lumut.
- Penghadang konkrit jenis precast sepanjang 9 meter(anggaran 9 bilangan) telah dipasang pada tahun 2017 disepanjang median island bagi tujuan mengelakkan lintasan oleh penduduk.
- iii. Semasa kejadian bas telah melanggar 9 bilangan penghadang konkrit tersebut dan merosakkan 2.5 meter median kerb sediaada sebelum membrek (skid mark terhasil) dan berhenti pada lorong pertama arah bertentangan.

### Maklumat Kemalangan:

a) FT 005 Jalan Ipoh – Lumut (4.504133, 101.022159).

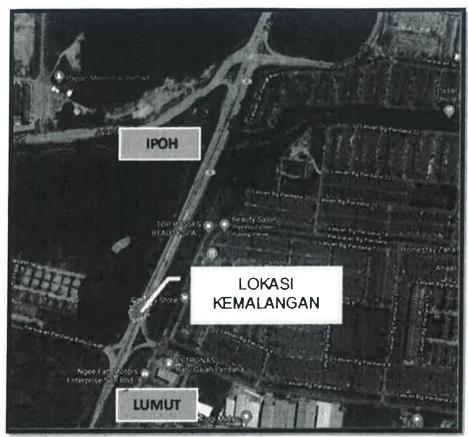


Gambar 1 : Kedudukan lokasi kemalangan (sumber:www.google.com)

b) Penghadang konkrit di tapak (sebelum kemalangan)



Gambar 2: Penghadang konkrit yang dilanggar oleh bas


c) Bas Ekspress 2 tingkat.

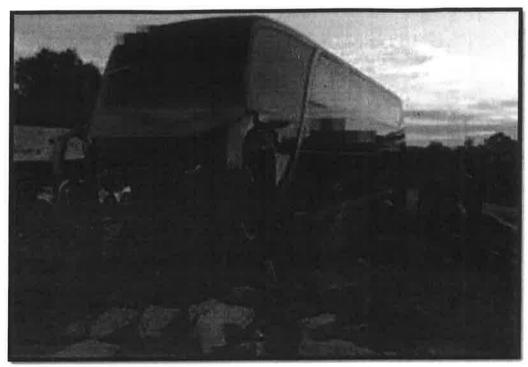

Gambar 3: Keadaan bas selepas kemalangan.


#### Penemuan di lokasi kemalangan:

1. Keadaan jalan di sepanjang jalan dari arah Ipoh ke Lumut mempunyai geometri jalan lurus dengan lebar jalan 3.20 – 3.50 m.

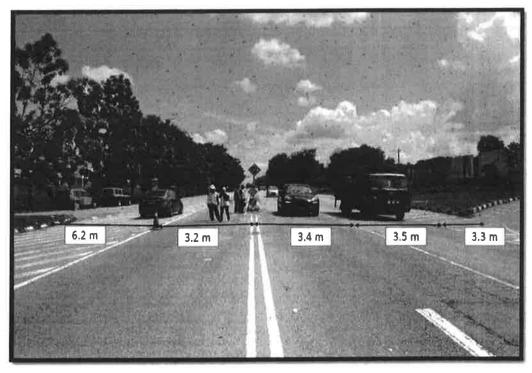

Gambar 1: Geometri Jalan


2. Garisan jalan seperti edge line , double line, hatching line dan lane line telah pudar.

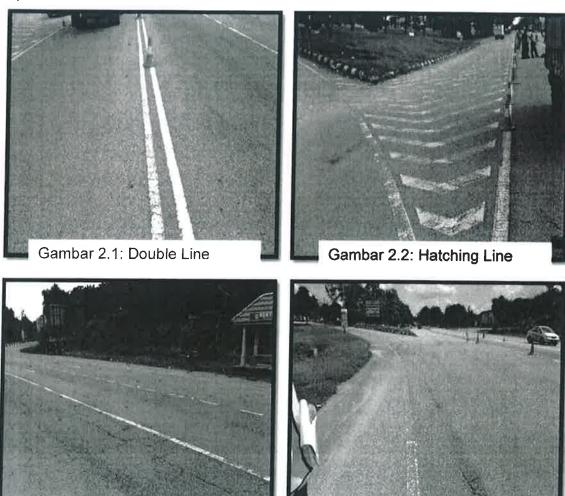


Gambar 2.3: Lane line


Gambar 2.4: Edge Line

3. Papan tanda jalan yang berada di sekitar lokasi masih berada dalam keadaan baik dan berfungsi untuk memantulkan cahaya.

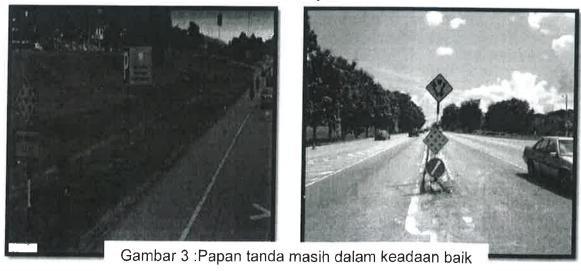



- 4. Terdapat banyak jenis kerosakan jalan raya yang ada di lokasi siasatan.
  - 4.1 Block Crack

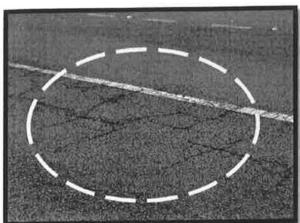

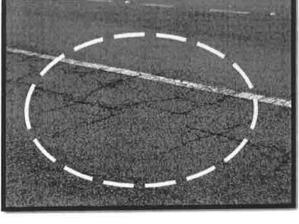


4.2 Pothole

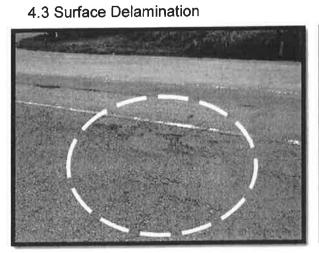

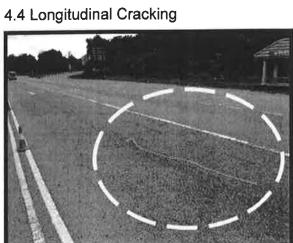

- 5. Terdapat kesan dari kemalangan yang berlaku
  - 5.1 Skid mark selepas impact dengan penghadang konkrit.

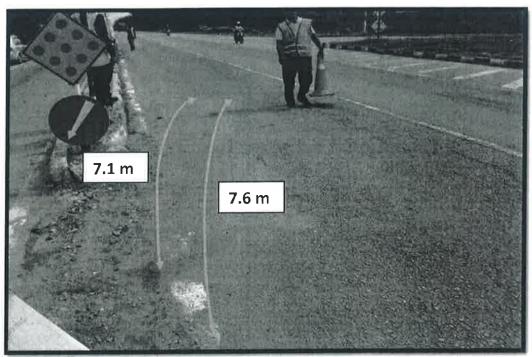

5.2 Gouge mark di lokasi pertama point impak disebabkan geseran antara penghadang konkrit dan permukaan jalan.



#### Pengesyoran:

1. Menyambung median island sedia ada sepanjang 320 m terus hingga ke simpang Jalan Ipoh - Lumut dan Jalan Lahat bagi mengelakkan kenderaan membuat pusingan U yang tidak sah



2. Menurap semula jalan bermula dari simpang Jalan Ipoh - Lumut dan Jalan Lahat sehingga ke simpang Jalan Pusing / A15 bagi membaiki semula kerosakkan jalan yang ada.



Disediakan oleh

Bahagian Kejuruteraan Forensik

Pakar Kejuruteraan Jalan & Jambatan

Cawangan Jalan

Ibu Pejabat JKR Malaysia

Kuala Lumpur

Turut dibantu oleh :

Puan Ir N. Naelah Bt Mat Kasa dan kakitangan JKR Kinta.

Tarikh lawatan

3 September 2018

Disediakan oleh:

(NUR ATIKAH FAUZI)

Penolong Jurutera Awam Bahagian Kejuruteraan Forensik Forensik Pakar Kejuruteraan Forensik Pakar Kejuruteraan Jalan & Jambatan Cawangan Jalan Ibu Pejabat JKR Malaysia

> Ir ABDUL RAHMAN BIN BAHARUDDIN Jurutera Awam Penguasa Kanan Bahagian Kejuruteraan Forensik Pakar Kejuruteraan Jajan dan Jambatan Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR Malaysia

Disemak Oleh:

(NOOR AZLINA BT AMBAK)

Jurutera Awam Kanan Bahagian Kejuruteraan Pakar Kejuruteraan Forensik Pakar Kejuruteraan Jalan &Jambatan Cawangan Jalan Ibu Pejabat JKR Malaysia

#### POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN JALAN RAYA

NO. BATCH

PEGAWAI YANG MENGISI BORANG

DISEMAK OLEH

NO. RUJ, TRAFIK

TMOHAMAD ZULHELMI BIM MUSTAPITA ANGAN NO PREGAWAL PENYLASAT TRAFIK NO PKT

NAMA IPD BATU GAJAH, PERAK

A. BUTIR LAPORA	N/MASA I	ζEJADIAN	KOD BALAI I. Ne	geri - 16	ПГ	2.	Dacrah - 19	3. Balai	- 99
A. BUTTR LAPORAN  4. NO. LAPORAN  5. TAHUN  6. BULAN  7. TARIKH  8. MASA KEJADIAN	001330 2018 09 02 0530		9. HARI KEJADIAN 10. BIL. KENDERAAN TERI 11. BIL. KENDERAAN ROS. 12. BIL. PEMANDU MATI 13. BIL. PEMANDU CEDER.	ΛK	1 1 1		14, BIL. PENUMPA 15, BIL. PENUMPA 16, BIL. PEJALAN 17. BIL. PEJALAN 18. JENIS KEMAL	NNG CEDERA KAKI MATI KAKI CEDERA	: I : 35 : 0 : 0
B. BUTIR-BUTIR JAI 19. JENIS PERMUKAA 20. SISTEM LALULIN 21. BENTUK JALAN 22. KUALITI PERMUK 23. KEADAAN JALAN	N TAS (AAN	: 3 : 1 : 1 : 1 : 2	24. JENIS GARIS 25. LANGGAR LARI 26. JENIS KAWALAN 27. LEBAR JALAN 28. LEBAR BAHU JALAN	: 4 : 2 : 9 : 17 Kiri : Kanan :	1.0	Meter Meter	29, JENIS BAHI 30, KECACATA 31, HAD LAJU 32, KEADAAN 33, JENIS PELA	AN JALAN PERMUKAAN	1 12 12 4 1 1 12
C. SUASANA SEKITA	R		34. JENIS CUACA : 1				35. JENIS CAH/	\YA : 2	
D. LOKASI 36, JENIS JALAN 37, NO. LALUAN	2 FT005	NAMA J	38. JENIS TEMPAT : 4 ALAN/SPG : FT005 - JALAN I	IPOH - LUM	TUT		39. JENIS KAW/	ASAN : 7	

#### E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	SCANIA - EXPRSS	DCY8000	S1	S	3	10	11	2	0	2	6

#### F. BUTIR-BUTIR PEMANDU

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	49	1	B2,D,E 03/08/2019 2	2	4	4	6	9	15	3	l i	4

#### G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN

BIL NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG 14

81 RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0

82, RM KEROSAKAN HARTA

н. 3	MAK	LUM	AT T	ΔM	BAH.	AN
------	-----	-----	------	----	------	----

\_0 83. Pos Kilometer : 0 86 Kod Peta

04 30 14

84 100 Meter Terhampir 85 Sin Peta

87 Latitude

101.01.19

90\_Nod 2 91 Arah

89, Nod I

88 Longitude

I. LAKAR.	AN KEJADIAN (*Lukis arah pegerakan kend, no.	kend, serta tanda lain di "spot" kejadian)	
J. LAKARA	AN LOKASI KEJADIAN (*Lukis kedudukan lok	asi kejadian merujuk kepada tanda tetap)	
		98	
		- N	
K. POS KIJ	LOMETER TERDEKAT	P	
Jarak Dari	0 (Nama Tempat/Bandar)	0 Jarak Dari	0
	(Nama Tempau Bandar) 0 km	K	(Nama Tempat/Bandar) 0 km
	No Seksyen	<b>★</b>	<b>J. M.</b>
	JARAK KEJADIAN adalah 0 meter dari Pos K	Glometer ke arah	
Ele TIPLE	TERDARAT BOS INA dell'Alo SEVOVENI II II II		(Nama Tempat/Bandar)
JIKA HDAK	TERDAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan t 0	bahagian ini. Jarak kejadian adalah ke arah	0 km dari 0
	(Nama Tempat/Bandar)	Ke ai aii	(Nama Tempat/Bandar)

#### L. ULASAN

PADA 02/09/2018 JAM LEBIH KURANG 0530 SATU KEMALANGAN MAUT TELAH BERLAKU DI KM 13 JALAN IPOH LUMUT MELIBATKAN M/BAS DCY 8000 TERBABAS DAN LANGGAR PEMBAHAGI JALAN. SIASATAN AWAL DI TEMPAT KEJADIAN DIPERCAYAI APABILA PEMANDU M/BAS DCY 8000 EKSPRES PERDANA BERSAMA 40 PENUMPANG TERMASOK PEMANDU GANTIAN SEMASA ITU DARI KOTA BHARU HENDAK KE LUMUT. APABILA SAMPAI DITEMPAT KEJADIAN DI KM 13 JALAN IPOH LUMUT DISYAKKI TIBA TIBA PEMANDU M/BAS DCY 8000 TELAH TERBABAS DAN TERLANGGAR BATU PEMBAHAGI JALAN YANG BERADA DI TENGAH JALAN, DALAM KEMALANGAN INI PEMANDU M/BAS DCY 8000 DAN SEORANG PENUMPANG TELAH MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN. MANAKALA 3 ORANG PENUMPANG MENGALAMI CEDERA PARAH DAN 32 PENUMPANG MENGALAMI LUKA LUKA KECIL DI KEPALA TANGAN DAN KAKL DAN 3 PENUMPANG LAGI TIDAK MENGALAMI APA APA KECEDERAAN. KEROSAKAN M/BAS DCY 8000 ROSAK TERUK DI BAHAGIAN DEPAN DAN BATU PEMBAHAGI JALAN PECAH DAN ROSAK. CUACA KETIKA KEJADIAN BAIK. KEADAAN JALAN LURUS. KES KEMALANGAN INI DIMAKLUMKAN PADA TUAN KBSPTD ASP NOR AKMAL KES KEMALANGAN MAUT MELIBATKAN 2 KEMATIAN DAN 32 MENGALAMI LUKA LUKA KECIL DAN ARAHAN TUAN KBSPTD KES KEMALANGAN INI DI SIASAT DI BAWAH SEK.41(1) APJ 1987. SIASATAN DITERUSKAN.