

INSIDEN TONGKANG KANDAS BG.

Analisis Kerugian Operasional, Repair Cost & Voyage Delay (SI ADI DEMEN BABI)

SZWITLTL Insaku

Studi Kasus: Kandasnya Tongkang Muatan Nikel (11.509 MT) di Tanjung Jerewai saat Berlindung (*Shelter*) dari Cuaca BurukTB.
BG.

01 SIAPA?

Siapa yang terlibat atau terdampak?

- **Internal:** Shipping Ops, Superintendent, Nahkoda/ABK, Direksi.
- **Eksternal:** Charterer Galangan Shipyard, Asuransi.

02 APA?

Apa masalah utama yang terjadi?

Jangkar larat & tongkang kandas saat shelter, menyebabkan:

- **Damage Cost:** Sobek kemudi ($\pm 60\text{cm}$) & transom rusak.
- **Off-Hire Delay:** Terhentinya Operasional kapal.

03 DI MANA?

Di mana & proses apa masalah terjadi?

Perairan Tanjung Jerewai (Weda) pada proses pengambilan keputusan shelter berlabuh jangkar darurat rute Subaim WKM ke

04 DENGAN APA?

Data & tools apa yang digunakan?

- Berita Acara & Ship Logbook
- Data GPS Timemark & AIS Track
- Peta Batimetri & Work Order Shipyard
- **Tools:** Risk Matrix & Excel Cost Model

05 MENGAPA?

Mengapa perlu diselesaikan & dampaknya?

Mencegah pembengkakan *unplanned Opex* (biaya dok & pergantian plat baja) serta menjaga keandalan rantai pasok nikel ke pelanggan.

06 BAGAIMANA?

Bagaimana cara menganalisisnya? Menganalisis korelasi kecepatan/ RPM vs kedalaman & jarak pantai (100m) untuk menyusun standarisasi SOP *Safe Shelter Distance*.

07 BILAMANA? (WORKAROUND & KONTINJENSI ANALISIS DATA)

Data Kedalaman Minimal: Cross-check historis *Echosounder* & GPS timemark foto lapangan. Serta History *Geotrack***Ketidakpastian Biaya Dok:** Estimasi berbasis *unit rate* historis per kg plat baja x luasan area damaged structure.**Inkonsistensi Logbook:** Rekonsiliasi data antara laporan Nahkoda, Superintendent, & data Galangan.

DOKUMENTASI LAPANGAN & BUKTI KERUSAKAN FISIK TONGKANG


KANDIDAT EVALUASI AUDIT MARITIM



[Foto 1] Buritan Kandas dekat Pantai



[Foto 2] Daun Kemudi / Structure Rusak

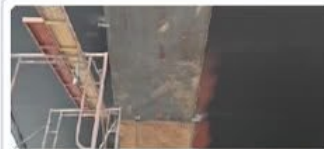

[Foto 3] Replacement Plat Transom



[Gambar 4] Approved Structural Plan

ROOT CAUSE UTAMA

Jarak berlabuh jangkar yang terlalu dekat dengan daratan ($\pm 100\text{m}$) tidak memberikan ruang tanggap (*reaction time*) cukup saat terjadi jangkar larat akibat angin kencang.