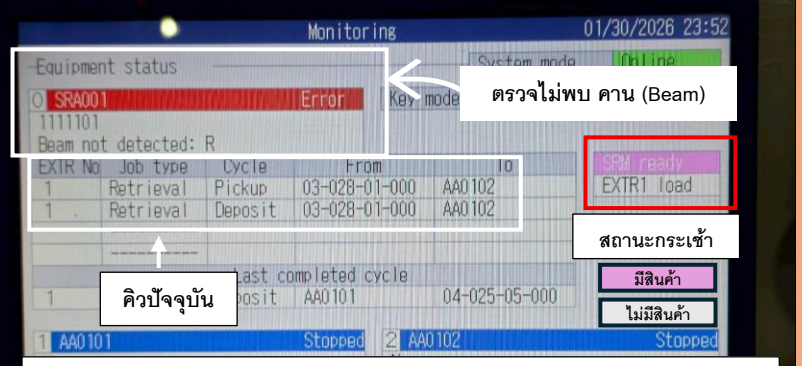

ขั้นตอนหลังจากนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบความเสี่ยงหน้างานก่อน ว่า SRM ไม่มีส่วนไหน
เกี่ยวหรืองัดกับโครงสร้างใดๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อเครื่องจักร และ ผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบ Equipment Status ที่ตู้ SRC

2.1 สั่งเครนออกมาด้านหน้า ในตำแหน่ง Bank ที่เกิดปัญหา เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 2 : Semi Auto – Move to Location

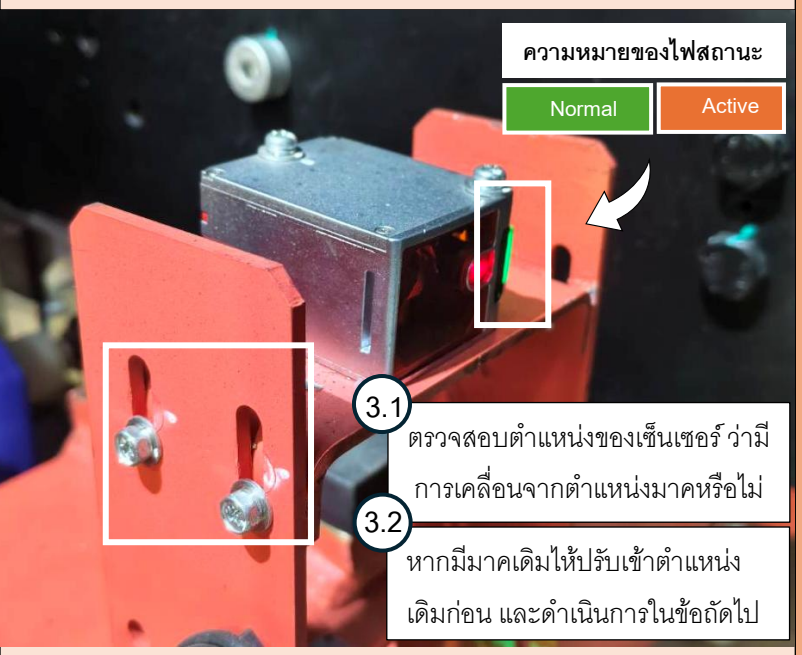

3.1 ตรวจสอบตำแหน่งของเซ็นเซอร์ ว่ามีการเคลื่อนจากตำแหน่งมาคหรือไม่

3.2 หากมีมาคเดิมให้ปรับเข้าตำแหน่งเดิมก่อน และดำเนินการในข้อถัดไป

ขั้นตอนที่ 3 : เข้าตรวจสอบเซ็นเซอร์ เช็คคาน (Beam)

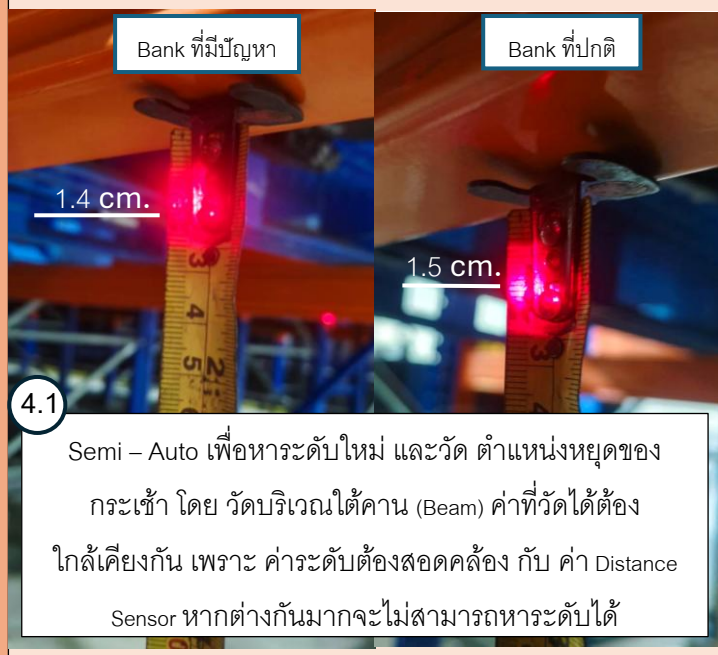

4.1 Semi – Auto เพื่อหาระดับใหม่ และวัด ตำแหน่งหยุดของกระเช้า โดย วัดบริเวณใต้คาน (Beam) ค่าที่วัดได้ต้องใกล้เคียงกัน เพราะ ค่าระดับต้องสอดคล้อง กับ ค่า Distance Sensor หากต่างกันมากจะไม่สามารถหาระดับได้

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบเปรียบเทียบกับฝั่งที่ปกติ

5.1 ยื่น Arm ออก เพื่อ วัดระยะห่าง ระหว่าง Arm กับ Beam
คอยสังเกตระหว่างยื่นเพื่อความปลอดภัย

ค่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้
Upper = 2 cm. (ไม่บังคับ)
Under = 2.2 cm. (บังคับ +- 2)

ขั้นตอนที่ 5: ใช้ Remote Manual

6.1 ทำการวัดใต้ Arm กับ Beam โดยวัดจากบริเวณ จุดที่ต่ำที่สุด ตามภาพ

6.2 แนวทางการปรับตั้งเซ็นเซอร์
1. หากปรับเซ็นเซอร์สูงขึ้นแต่อยู่ในค่า Distance รับได้ กระเช้าจะต่ำ ลง
2. หากปรับเซ็นเซอร์ต่ำ ลงแต่อยู่ในค่า Distance รับได้ กระเช้าจะสูง ขึ้น

ขั้นตอนที่ 6: วัดค่าระดับ Arm และปรับตั้ง

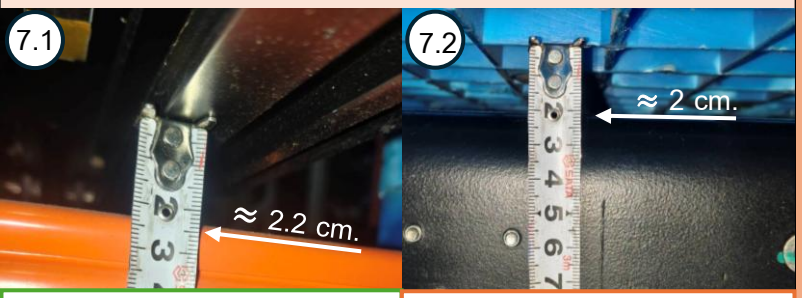

Under | Upper

ขั้นตอนที่ 7: ค่าที่ปรับแล้วอยู่ระดับมาตรฐาน

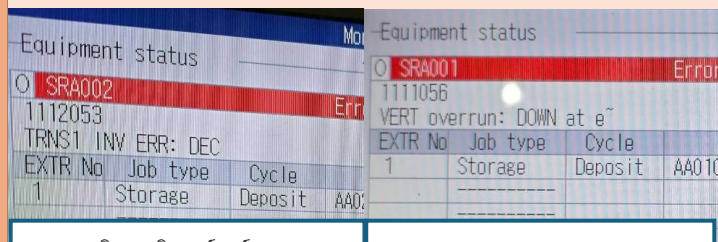

สาเหตุ : เกิดจาก อินเวอร์เตอร์ตรวจพบ การใช้กระแส มากกว่าปกติ เนื่องจาก Fork ขูดใต้พาเลท หรือมีแรงต้านขณะดึงเข้า

สาเหตุ : Distance Sensor ตรวจพบระดับกระเช้า ลงต่ำกว่าค่าลิมิตที่รับได้

ขั้นตอนที่ 8: ปัญหาที่จะเกิดจากเซ็นเซอร์ต่ำหรือสูงเกิน

คู่มือการปรับตั้งเซ็นเซอร์ เช็คคาน (Beam)