

STANDARDKONTROLL · KÖÖK JA TEHNIKA · NÄIDISARUANNE

Köök ja sisseehitatud tehnika

Sõltumatu kontroll enne vastuvõtuakti allkirjastamist ja lõppmakset.

OBJEKT	3-toaline korter, uusehitis Tallinn, Kristiine linnaosa · aadress eemaldatud	KONTROLLI AEG	02.09.2026, 10:00–12:40 kestus 2 h 40 min
TELLIJA	Eraklient nimi eemaldatud	KONTROLLIJA	Kodukontroll, mööbli ja tehnika spetsialist Little Kris OÜ
TÖÖVÕTJA	Köögimööbli tootja ja paigaldaja nimi eemaldatud	KOHAL VIIBISID	Tellija, paigaldaja esindaja
KONTROLLI LIIK	Standard · visuaalne ja funktsionaalne ilma demontaažita	ALUSDOKUMENDID	Pakkumus nr 24-118, köögi joonised (3 lehte), tehnika paigaldusjuhendid

KONTROLLPUNKTE	KRIITILISI	OLULISI	KOSMEETILISI	KORRAS
96	1	4	6	85
LEIDE 11	■ ENNE VASTUVÕTTU	■ ENNE LÕPPMAKSET	□ TÄHTAJAKS	■ VASTAB NÕUETELE

Kokkuvõte

Köögimööbel on paigaldatud jooniste ja mõõtude järgi, korpused on loodis ja kinnitused tugevad. Töö üldine tase on hea. Kontrolli käigus tuvastasime 11 leidu, millest üks on kriitiline ja neli olulist; need on seotud peamiselt tehnika paigalduse ja tootja nõuete järgimisega.

Kriitiline leid (nr 1) – niiske sifooniühendus valamü all – tuleb kõrvaldada enne töö vastuvõtmist, sest jätkuv leke kahjustab kapi põhja ja põrandat. Olulised leiud (nr 2–5) mõjutavad seadmete ohutust ja garantiid ning tuleb parandada enne lõppmakset. Kosmeetilised leiud (nr 6–11) on üleandmisel tavapärased ja lahenevad reguleerimise või ühe vahetusdetailiga.

Soovitame akti mitte allkirjastada ja lõppmakset mitte teha enne leidude 1–5 kõrvaldamist; kosmeetiliste leidude tähtaeg leppida kokku kirjalikult.

Näidisaruanne. Andmed on illustreerivad: aadress, nimed ja dokumendinumbrid on muudetud, fotod asendatud kohatäitjatega. Iga tegelik aruanne järgib sama ülesehitust: kokkuvõte · ulatus ja meetod · leiud fotode ja soovitustega · kontrollpunktide tabel · nõuded töövõtjale.

ENNE VASTUVÕTMIST

- Kõrvaldada kriitiline leid nr 1 ja esitada foto kuivast kapipõhjast.
- Parandada olulised leiud nr 2–5 tootja juhendite järgi.
- Leppida kirjalikult kokku kosmeetiliste leidude 6–11 tähtaeg.
- Soovi korral kontrollime parandused kordusülevaatusel üle.

01 Ulatus ja meetod

MIDA KONTROLLISIME

- ✓ köögimööbli korpused, paigaldus, loodsus ja kinnitused;
- ✓ frondid, sahtlid, hinged ja tõstemehhanismid;
- ✓ tööpind, servad, liitekohad ja hermetiseerimine;
- ✓ sisseehitatud tehnika: pliidiplaat, ahi, õhupuhasti, nõudepesumasin, külmik, mikrolaineahi;
- ✓ vee- ja kanalisatsiooniühendused valamü all;
- ✓ elektri nähtav osa: pistikupesad, lülitid, valgustus, seadmete toide;
- ✓ vastavus pakkumusele ja joonistele.

KUIDAS KONTROLLISIME

Kontroll oli visuaalne ja funktsionaalne, ilma demontaažita. Kasutasime loodi, mõõdulinti, vahekaliibreid, niiskusmõõturit ja pistikupesatestrit. Seadmeid katsetasime põhirežiimis: sisselülitamine, uste ja sahtlite avanemine, veevool ja äravool, kuumutus.

Iga kontrollpunkt sai hinnangu „korras“ või „leid“. Leiud on liigitatud kolme tähtsusastmesse ning iga leiu juures on kirjeldus, asukoht, foto ja soovitus parandamiseks.

KRIITILINE

Ohutus, lekked, elekter, konstruktsiooni stabiilsus. Parandada enne vastuvõtmist.

OLULINE

Tootja või projekti nõuete rikkumine, mis mõjutab tööd, garantiid või kestvust. Parandada enne lõppmakset.


KOSMEETILINE

Nähtav, kuid funktsiooni mittemõjutav puudus. Parandada kokkulepitud tähtajaks.

KORRAS

Kontrollpunkt vastab nõuetele ja kokkulepetele.

02 Leidude asukohad

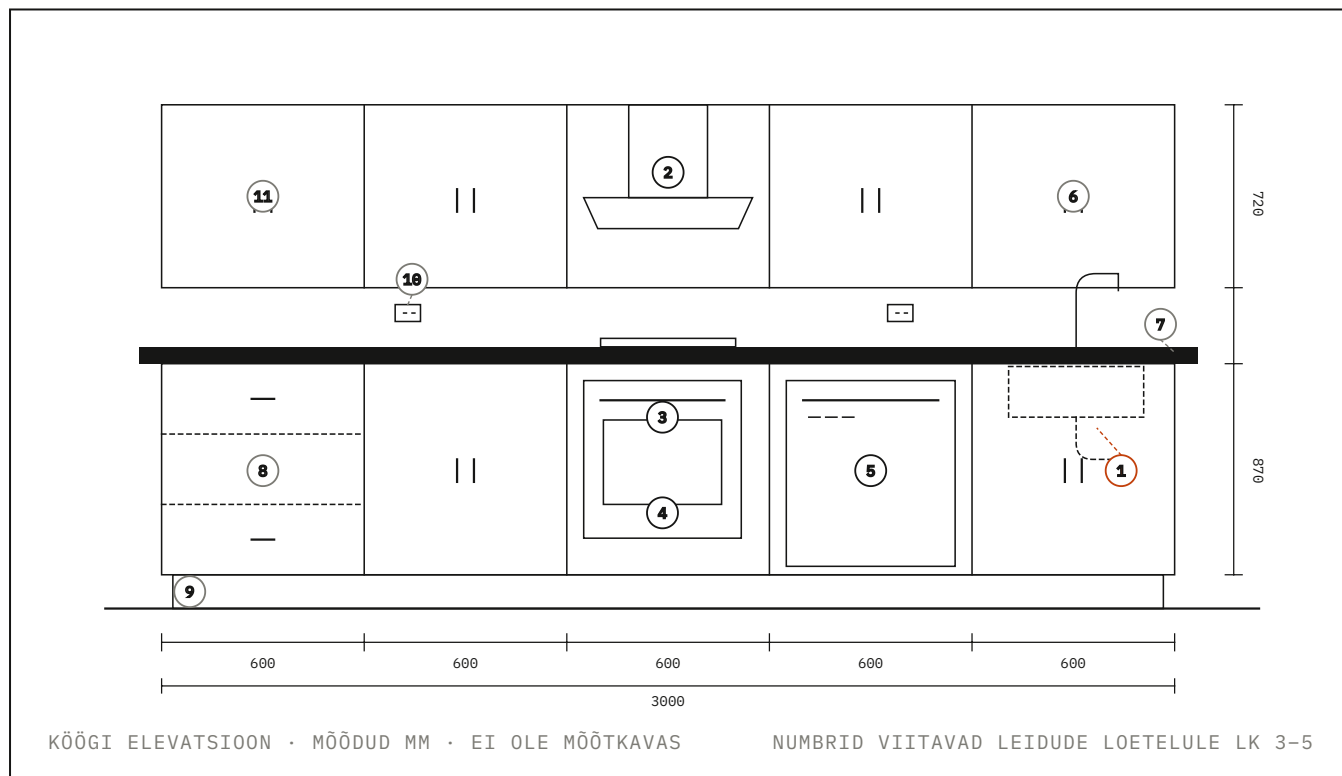

03 Leiud 1–4 / 11

01

Sifooni ühendus valamuga all lekib

■ KRIITILINE

VALAMUKAPP · ASUKOHT 1 · VESI JA KANALISATSIOON

Sifooni ja äravoolutoru liitekoht on niiske, kapi põhjal on tilkumise jäljed ja pind on niiskustumõõduri järgi märg (23 %). Kapipõhja laminaat on liitekohta juures kergelt paisunud.

SOOVITUS

Tihendada või vahetada liitekoht, kuivatada kapp ja kontrollida 24 h pärast uuesti. Kui põhjaplaat on paisunud, vahetada see. Enne vastuvõtmist esitada foto kuivast kapipõhjast.



FOTO 1.1 · SIFOONI LIITEKOHT, TILKUMISE JÄLJED KAPI PÕHJAL

02

Õhupuhasti väljatõmme tihendamata, kõrgus alla nõutu

■ OLULINE

ÜLAKAPP, ÕHUPUHASTI · ASUKOHT 2 · TEHNIKA PAIGALDUS

Väljatõmbetoru ja õhupuhasti äärikü ühendus on ilma tihendi ja klambrita; toru on ääriküle lihtsalt asetatud. Õhupuhasti alumine serv on 620 mm pliidiplaadist, tootja juhend nõuab elektripliidi kohal vähemalt 650 mm.

SOOVITUS

Tihendada ühendus klambri või alumiiniumteibiga ja tõsta õhupuhasti tootja nõutud kõrgusele. Paluda töövõtjal viidata paigaldusjuhendi punktile.



FOTO 2.1 · VÄLJATÕMBE ÜHENDUS KAPI SEES

03

Pistikupesa nõudepesumasina taga on ligipääsmatu

■ OLULINE

NÕUDEPESUMASIN · ASUKOHT 3 · ELEKTER

Toitepistik on ühendatud seadme taga asuvasse pesasse, millele ei pääse ligi masinat välja tõmbamata. Toitekaabel on surutud seadme korpuse ja seina vahele. Tootja paigaldusjuhend nõuab, et pistik oleks ligipääsetav ilma seadet eemaldamata.

SOOVITUS

Viia pistikupesa naaberkappi (valamukapi külge) või paigaldada ligipääsetav lahutuslüli. Kaabel suunata nii, et see ei jääks korpuse ja seina vahele. Töö teeb elektrik.

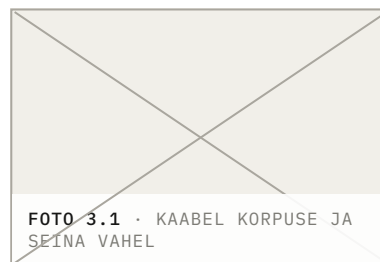


FOTO 3.1 · KAABEL KORPUSE JA SEINA VAHEL

04

Nõudepesumasin ei ole tööpinna külge kinnitatud

■ OLULINE

NÕUDEPESUMASIN · ASUKOHT 4 · TEHNIKA PAIGALDUS

Seade on kapiavasse lükatud, kuid tootja kinnitusklambrid tööpinna alla või külgeintesse on paigaldamata. Ukse avamisel ja alumise korvi väljatõmbamisel kaldub masin ette umbes 5 mm.

SOOVITUS

Kinnitada seade komplektis olevate klambritega tootja juhendi järgi, reguleerida jalad ja kontrollida loodsust.

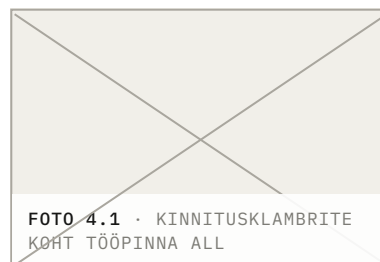


FOTO 4.1 · KINNITUSKLAMBRITE KOHT TÖÖPINNA ALL

03 Leiud 5–8 / 11

05

Ahju taga puudub ventilatsioonია

■ OLULINE

AHJUKAPP · ASUKOHT 5 · TEHNIKA PAIGALDUS

Ahjukapi tagasein on terve; tootja juhendi järgi peab tagaseinas olema ventilatsiooniava ja sokliosas õhu sissevool. Kuumutuskatsel (30 min, 200 °C) oli naaberfrondi pinnatemperatuur 47 °C.

SOOVITUS

Lõigata tagaseina tootja juhendi järgi ventilatsiooniava ja tagada õhu sissevool sokli kaudu (võre). Pärast parandust kontrollida frondi temperatuuri uuesti.

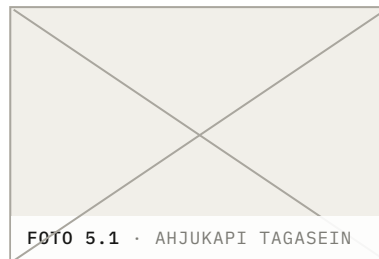


FOTO 5.1 · AHJUKAPI TAGASEIN

06

Nurgakapi ukse vahe ebaühtlane

□ KOSMEETILINE

ÜLAKAPP, PAREM NURK · ASUKOHT 6 · FRONDID JA FURNITUUR

Ukse ja naaberfrondi vahe on üleval 4 mm ja all 1 mm; uks ei ole hingedest reguleeritud. Sulgumine ja sumbutus töötavad korrektselt.

SOOVITUS

Reguleerida hinged kül- ja kõrgussuunas nii, et vahe on ühtlaselt 2–3 mm.

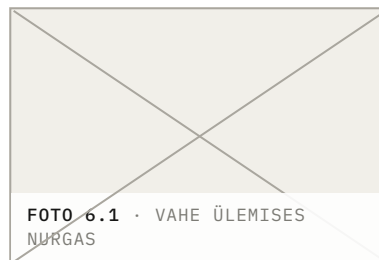


FOTO 6.1 · VAHE ÜLEMISES NURKAS

07

Tööpinna silikoonvuuk seina ääres viimistlemata

□ KOSMEETILINE

TÖÖPIND, PAREM OTS · ASUKOHT 7 · TÖÖPINNAD JA HERMETISEERIMINE

Silikoonvuuk tööpinna ja seinaplaadi vahel on umbes 600 mm ulatuses ebaühtlane ja silumata; ühes kohas vuuk katkeb. Tööpind ise on terve ja loodis.

SOOVITUS

Eemaldada vuuk ja teha uus katkematu, silutud ja hallitusekindel silikoonvuuk.



FOTO 7.1 · VUUK TÖÖPINNA JA PLAADI VAHEL

08

Sahtlifrondi serval kriimustus

□ KOSMEETILINE

ALAKAPP VASAKUL, 2. SAHTEL · ASUKOHT 8 · FRONDID JA FURNITUUR

Frondi ülemisel serval on umbes 20 mm pikkune kriimustus, mis ulatub läbi värvikihi. Muud frondid on kahjustusteta.

SOOVITUS

Vahetada front või leppida kokku hinnaalandus. Parandusvärviga katmine ei ole matil lakitud frondil püsiv lahendus.

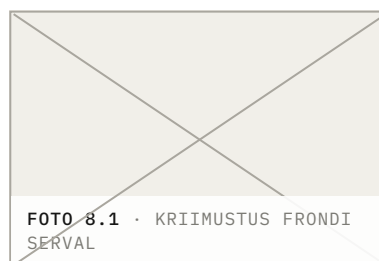


FOTO 8.1 · KRIIMUSTUS FRONDI SERVAL

03 Leiud 9–11 / 11

09

Sokli otsapaneel kinnitamata


□ KOSMEETILINE

SOKKEL, VASAK OTS · ASUKOHT 9 · KORPUSED JA PAIGALDUS

Sokli otsapaneel ei ole klambriga kinnitatud ja seisab 6 mm vahega; paneel liigub käega puudutades.

SOOVITUS

Paigaldada sokliklamber ja lõigata paneel täpselt mõõtu.

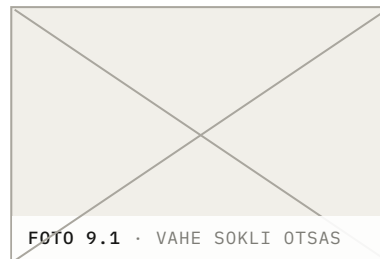

10

Plaadivuuk pistikupesa ümber täitmata

□ KOSMEETILINE

SEINAPLAAT, VASAK SEIN · ASUKOHT 10 · TÖÖPINNAD JA HERMETISEERIMINE

Pistikupesa raami ümber on plaadi lõikeserv nähtav ja vuugisegu puudub umbes 40 mm ulatuses; raam katab vahe ainult osaliselt.

SOOVITUS

Täita vuuk vuugiseguga või katta laiema raamiga (kokkuleppel tellijaga).



11

Ülakapi riulikandurid puudulikud


□ KOSMEETILINE

ÜLAKAPP VASAKUL · ASUKOHT 11 · KORPUSED JA PAIGALDUS

Ühel riulil on neljast kandurist kaks; riul seisab kaldu ja võib koormusel maha tulla.

SOOVITUS

Lisada puuduvad riulikandurid (2 tk) ja kontrollida teiste riulite kandureid.

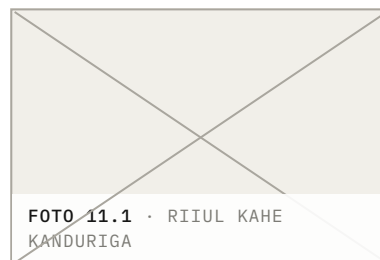

04 Kontrollpunktid valdkonniti

VALDKOND	PUNKTE	KORRAS	LEIDE	LEIUD NR
Korpused ja paigaldus	24	22	2	9, 11
Frondid, sahtlid ja furnituur	18	16	2	6, 8
Tööpinnad, servad ja hermetiseerimine	10	8	2	7, 10
Tehnika paigaldus	22	19	3	2, 4, 5
Vesi ja kanalisatsioon	12	11	1	1
Elekter, nähtav osa	10	9	1	3
Kokku	96	85	11	

05 Nõuded ja küsimused töövõtjale

01	Tihendada või vahetada sifooni liitekoht, kuivatada ja vajadusel vahetada valamukapi põhjaplaat. Esitada foto. LEID 1	ENNE VASTUVÕTTU
02	Tihendada õhupuhasti väljatõmbe ühendus ja viia õhupuhasti kõrgus vastavusse tootja juhendiga. LEID 2	ENNE LÕPPMAKSET
03	Viia nõudepesumasina pistikupesa ligipääsetavasse kohta või paigaldada lahutuslüli. Töö teeb elektrik. LEID 3	ENNE LÕPPMAKSET
04	Kinnitada nõudepesumasin tootja klambritega ja reguleerida loodi. LEID 4	ENNE LÕPPMAKSET
05	Teha ahjukapi tagaseina ventilatsiooniava ja sokli õhuvõre tootja juhendi järgi. LEID 5	ENNE LÕPPMAKSET
06	Reguleerida nurgakapi uks, lisada riiulikandurid ja kinnitada sokli otsapaneel. LEIUD 6, 9, 11	KOKKULEPITUD TÄHTAJAKS
07	Uuendada tööpinna silikoonvuuk ja täita plaadivuuk pistikupesa ümber. LEIUD 7, 10	KOKKULEPITUD TÄHTAJAKS
08	Vahetada kriimustatud sahtlifront või leppida kokku hinnaalandus. LEID 8	KOKKULEPEL

KÜSIMUSED TÖÖVÕTJALE

- Millise tootja juhendi järgi määrati õhupuhasti paigalduskõrgus?
- Kas nõudepesumasina pistikupesa asukoht oli tellijaga kokku lepitud?
- Kas ahjukapp on tehase standardkorpus või eritellimus? Standardkorpusel on ventilatsiooniava tavaliselt tehases tehtud.

06 Üldine hinnang

Kontrollitud ulatuses on köögmööbli paigaldus tehtud korralikult ja vastab joonistele. Vastuvõtmist takistavad tehnika paigalduse puudused, mis on kõik parandatavad ilma mööblit demonteerimata. Pärast leidude 1–5 kõrvaldamist ei näe me takistust töö vastuvõtmiseks.

Soovitame parandused kirjalikult kinnitada (fotod) ja soovi korral tellida kordusülevaatuse.

07 Kontrolli piirid

- Kontroll hõlmas ainult ligipääsetavaid ja nähtavaid osi ilma mööbli, seadmete ja viimistluse demontaažita.
- Elektripaigaldise mõõtmisi, kilbi ja maanduse kontrolli ei tehtud; need tellitakse eraldi laiendatud kontrollina.
- Seadmeid katsetati põhirežiimis; garantiitingimuste hindamine ei ole kontrolli osa.
- Aruanne kajastab olukorda kontrolli hetkel ega asenda ametlikku ekspertiisi ega mõõteprotokolli.
- Aruanne on koostatud tellijale; töövõtjale edastamine on tellija otsus.

KONTROLLIJA

Ees- ja perekonnanimi
Kodukontroll · Little Kris OÜ · info@kodukontroll.ee

ARUANNE VÄLJASTATUD

04.09.2026 · Tallinn
Tellija on aruandega tutvunud (kuupäev, allkiri)